



**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




EN

SAFETY INSTRUCTIONS FOR OPERATION AND MAINTENANCE

Cat n° : 8695-1259  
Rev : C  
Date : 02/2018



Contact : [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

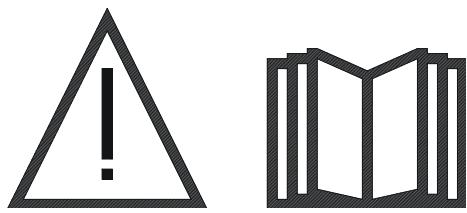

**EN** Arc welding and plasma cutting may be dangerous for the operator and persons close to the work area. Read the operating manual.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 - GENERAL INFORMATION .....</b>              | <b>4</b>  |
| 1.1. PRESENTATION OF INSTALLATION .....           | 4         |
| 1.2. WELDING SET COMPONENTS .....                 | 4         |
| 1.3. POWER SOURCES TECHNICAL SPECIFICATIONS ..... | 5         |
| <b>2 - STARTING UP .....</b>                      | <b>7</b>  |
| 2.1. POWER SOURCE GENERAL DESCRIPTION .....       | 7         |
| 2.2. ELECTRICAL CONNECTIONS TO THE MAINS .....    | 7         |
| 2.3. CHOICE OF CONSUMABLES .....                  | 7         |
| 2.4. POSITIONING THE WIRE .....                   | 8         |
| 2.5. WIRE DRIVER WEAR PART .....                  | 8         |
| 2.6. CONNECTION OF THE TORCH .....                | 8         |
| 2.7. GAS INLET CONNECTION .....                   | 8         |
| 2.8. SWITCH ON .....                              | 8         |
| <b>3 - INSTRUCTIONS FOR USE .....</b>             | <b>9</b>  |
| 3.1. FRONT PANEL FUNCTIONS .....                  | 9         |
| 3.2. CALIBRATE THE POWER SOURCE .....             | 10        |
| 3.3. DISPLAY AND USE .....                        | 10        |
| <b>4 - OPTIONS, ACCESSORIES .....</b>             | <b>13</b> |
| <b>5 - MAINTENANCE .....</b>                      | <b>15</b> |
| 5.1. GENERAL .....                                | 15        |
| 5.2. ROLLERS AND WIRE GUIDE .....                 | 15        |
| 5.3. TORCH .....                                  | 15        |
| 5.4. SPARE PARTS, COMPONENTS .....                | 16        |
| 5.5. WEAR PARTS .....                             | 20        |
| 5.6. TROUBLESHOOTING PROCEDURE .....              | 21        |
| 5.7. ELECTRICAL DIAGRAM .....                     | 23        |
| <b>6 - ANNEXES .....</b>                          | <b>24</b> |
| 6.1. PRESENTATION OF WELDING PROCESSES .....      | 24        |
| 6.2. ADVANCED WELDING CYCLE .....                 | 26        |
| 6.3. LIST OF SYNERGIES .....                      | 28        |

## 1 - GENERAL INFORMATION

### 1.1. PRESENTATION OF INSTALLATION

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C is a manual welding set that enables the following:

- + MIG-MAG welding with short arc, speed short arc, spray-arc, normal pulsed mode (only on DIGIPULS), using currents from 15A to 320A.
- + Feeding different types of wire
  - ⇒ Steel, stainless steel, aluminum and special wires
  - ⇒ solid and cored wires
  - ⇒ diameters from 0.6-0.8-1.0-1.2 mm
- + Coated electrode welding

### 1.2. WELDING SET COMPONENTS

The welding set consists of 4 main components :

- 1 - Power source including its primary cable (5m) and its ground strip (5m)
- 2 - Workshop trolley (optional),
- 3 - Universal trolley (optional),
- 4 - Cooler unit (optional)

Each item is ordered and supplied separately.

Options ordered with the welding set are delivered separately. To install these options, refer to the instructions supplied with the option.



**WARNING :**


The plastic handles are not intended for slinging the set. Stability of the equipment is guaranteed only for an incline of maximum 10°.

### 1.3. POWER SOURCES TECHNICAL SPECIFICATIONS

|   | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Primary side</b>                       |                                 |                                |
| Primary power supply                      | 400V +/- 20%                    | 400V +/- 20%                   |
| Primary power supply frequency            | 50/60Hz                         | 50/60Hz                        |
| Effective primary consumption             | 12 A                            | 12 A                           |
| Maximum primary consumption               | 18,7 A                          | 18,7 A                         |
| Fuse primary                              | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Maximum apparent power                    | 13,1 KVA                        | 13,1 KVA                       |
| Maximum active power                      | 12,1 KW                         | 12,1 KW                        |
| Active power in standby (IDLE)            | 50 W                            | 50 W                           |
| Efficiency at maximum current             | 0,87                            | 0,87                           |
| Power factor at maximum current           | 0,92                            | 0,92                           |
| Cos Phi                                   | 0,99                            | 0,99                           |
| <b>Secondary side</b>                     |                                 |                                |
| No load voltage (according standard)      | 74 V                            | 74 V                           |
| Welding range Max MIG                     | 10V / 50V                       | 10V / 50V                      |
| Welding range Max MMA                     | 15A / 320A                      | 15A / 320A                     |
| Duty cycle at 100% (10 min cycle at 40°C) | 220A                            | 220A                           |
| Duty cycle at 60% (6 min cycle at 40°C)   | 280A                            | 280A                           |
| Duty cycle at maximum current at 40°C     | 320A                            | 320A                           |
| <b>Wire feeder</b>                        |                                 |                                |
| Rollers plate                             | 4 rollers                       |                                |
| Wire feeding speed                        | 0,5 – 25,0 m / mn               |                                |
| Wire diameter usable                      | 0,6 to 1,2 mm                   |                                |
| Weight, type, size of wire spool          | 300 mm                          |                                |
| Maximum pressure of gas                   | 6 bar                           |                                |
| <b>Miscellaneous</b>                      |                                 |                                |
| Dimensions (Lxwxh)                        | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Weight                                    | 28 Kg                           |                                |
| Operating temperature                     | - 10°C/+40°C                    |                                |
| Storage temperature                       | - 20°C/+55°C                    |                                |
| Torch connection                          | "European type"                 |                                |
| Protection index                          | IP 23                           |                                |
| Insulation class                          | H                               |                                |
| Standard                                  | 60974-1 & 60974-5 & 60974-10    |                                |



**WARNING:** This power source cannot be used in falling rain or snow. It may be stored outside, but it is not designed for use without protection during raining.

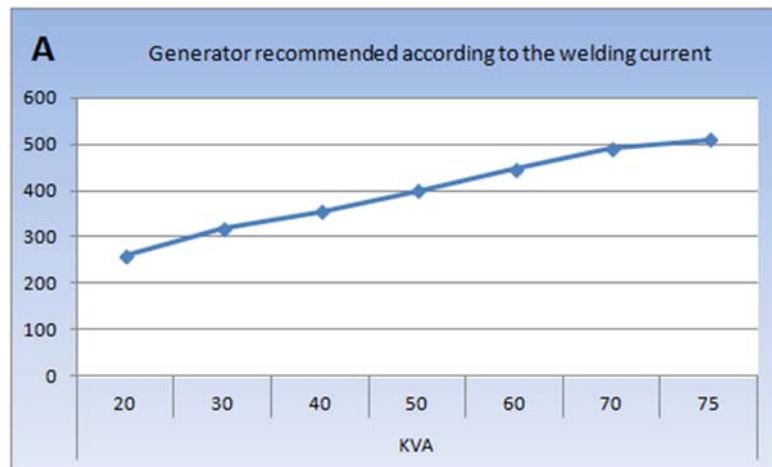


## 2 - STARTING UP

### 2.1. POWER SOURCE GENERAL DESCRIPTION

The power source is composed with :

- 1- Front panel display
- 2- European plug for torch
- 3- Additional plug for 2 potentiometers torch
- 4- Plug for ground cable and polarity inversion
- 5- Protection door for wire feeder section
- 6- Spool axle, shaft, axle nut
- 7- Gas purge button
- 8- Wire feeding button
- 9- Wire driver

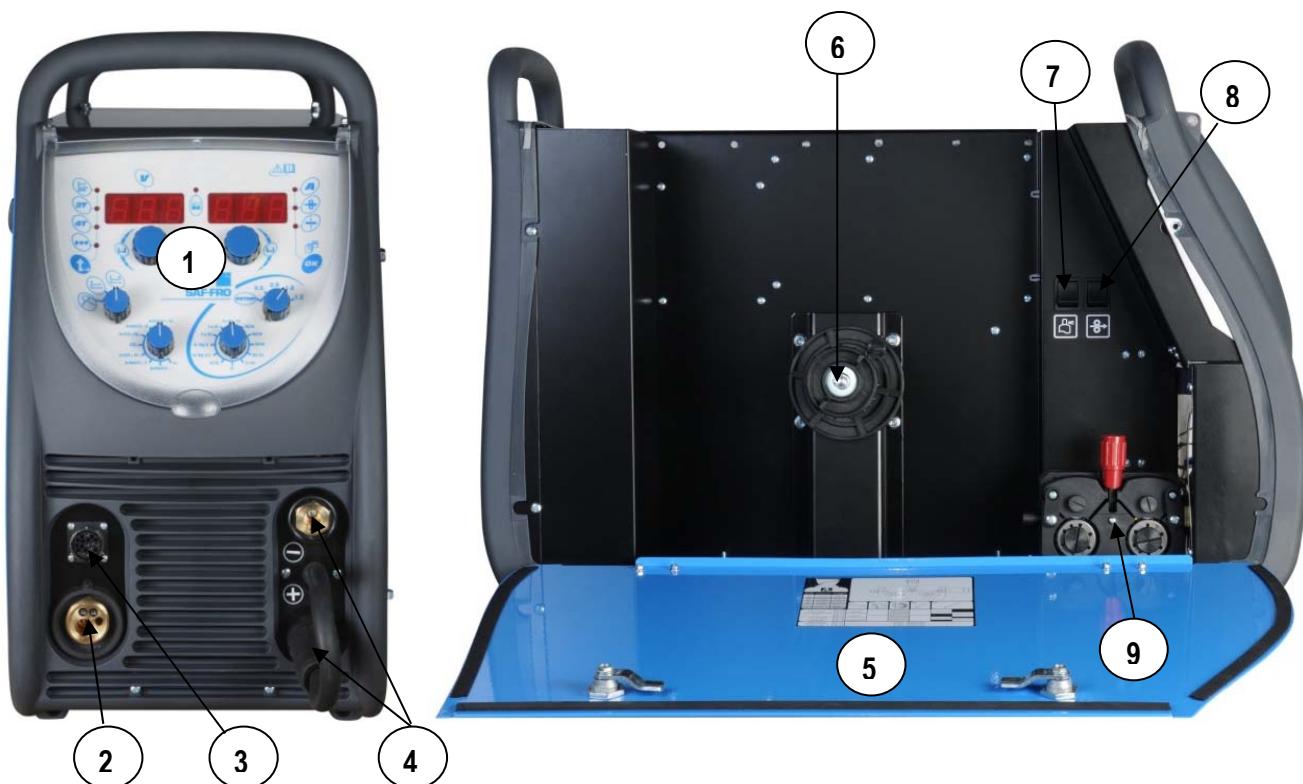

### 2.2. ELECTRICAL CONNECTIONS TO THE MAINS

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** is a 400 V 3-phase welding set. If your mains supply corresponds to requirements, connect the "three-phase + ground" plug to the end of the power cable.



**WARNING:** Sous réserve que l'impédance de réseau public d'alimentation basse tension au point de couplage commun soit inférieure à 33 mΩ, ce matériel est conforme à la CEI 61000-3-11 et à la CEI 61000-3-12, et peut être connecté aux réseaux publics d'alimentation basse tension. Il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur du matériel de s'assurer, en consultant l'opérateur du réseau de distribution si nécessaire, que l'impédance de réseau est conforme aux restrictions d'impédance.



**WARNING:** This Class A equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances.

### 2.3. CHOICE OF CONSUMABLES

Arc welding requires the use of wire of a suitable type and diameter as well as use of appropriate gas. Refer to the table of gases and synergies in Paraf 6.3.



**WARNING :**  
The following wires are used in reverse polarity: SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. POSITIONING THE WIRE

### To set up the wire :

Turn the power source off.

Open the door of the wire-feeder unit [5] and ensure that it can not fall.

Unscrew the spool axle nut. [6].

Insert the spool of wire on the axis. Make sure that the locating pin of the shaft [6] is properly located into the reel locator.

Screw the spool nut [6] back on the shaft, turning it in the direction shown by the arrow.

Lower the lever of wire driver [9] in order to release the rollers.

Take the end of the wire of the spool and cut the distorted end piece.

Straighten the first 15 centimeters of wire.

Insert the wire via the inlet wire-guide of the plate.

Lower the rollers [9] and raise the lever in order to immobilise it.

Adjust the pressure of the rollers on the wire to the correct tension.

### Wire feed

The wire feeding button (8) feeds the wire into the torch. The wire feeds over 1s at minimum speed and the speed increases gradually until the set wire speed is reached, but is limited to 12 m / min. The settings may be change at any time; the power source displays the speed.

### To feed the wire through the torch

Maintain the wire feeding button (8).

Wire speed can be adjusted with the button on front panel.

### To full the gas line or adjust the gas flow

Push the gas bleed button (9).

## 2.5. WIRE DRIVER WEAR PART

The wearing parts of the wire driver, whose role is to guide and advance the welding wire, must be adapted to the type and diameter of the welding wire used. On the other hand, their wear may affect the welding results. Is necessary to replace them.

Please refer to paragraph 5.5 to choose wearing parts for wire driver.

## 2.6. CONNECTION OF THE TORCH

The MIG welding torch is connected to the front of the wire feeder, after ensuring it has been properly outfitted with the wear parts corresponding to the wire used for welding.

For this purpose, please refer to the torch instructions.

## 2.7. GAS INLET CONNECTION

The gas outlet is positioned at the rear of the power source. Simply connect it to the pressure-regulator outlet of the gas cylinder.

- + Place the gas cylinder on the trolley at the rear of the power source and fasten the bottle using the strap.
- + Open the cylinder valve slightly to allow existing impurities to escape and then reclose it.
- + Mount the pressure regulator/flowmeter.
- + Open the gas cylinder.

During welding, the gas flow rate should be between 10 and 20l/min.



### WARNING :

Be sure that the gas cylinder is properly secured on the trolley by attaching the safety strap.

## 2.8. SWITCH ON

1

The main switch is located at the rear of the power source.

Flip this switch to turn the machine on.




**Note: This switch must never be flipped during welding.**

At each start-up, the power source displays the software version and recognized power.

### 3 - INSTRUCTIONS FOR USE

#### 3.1. FRONT PANEL FUNCTIONS

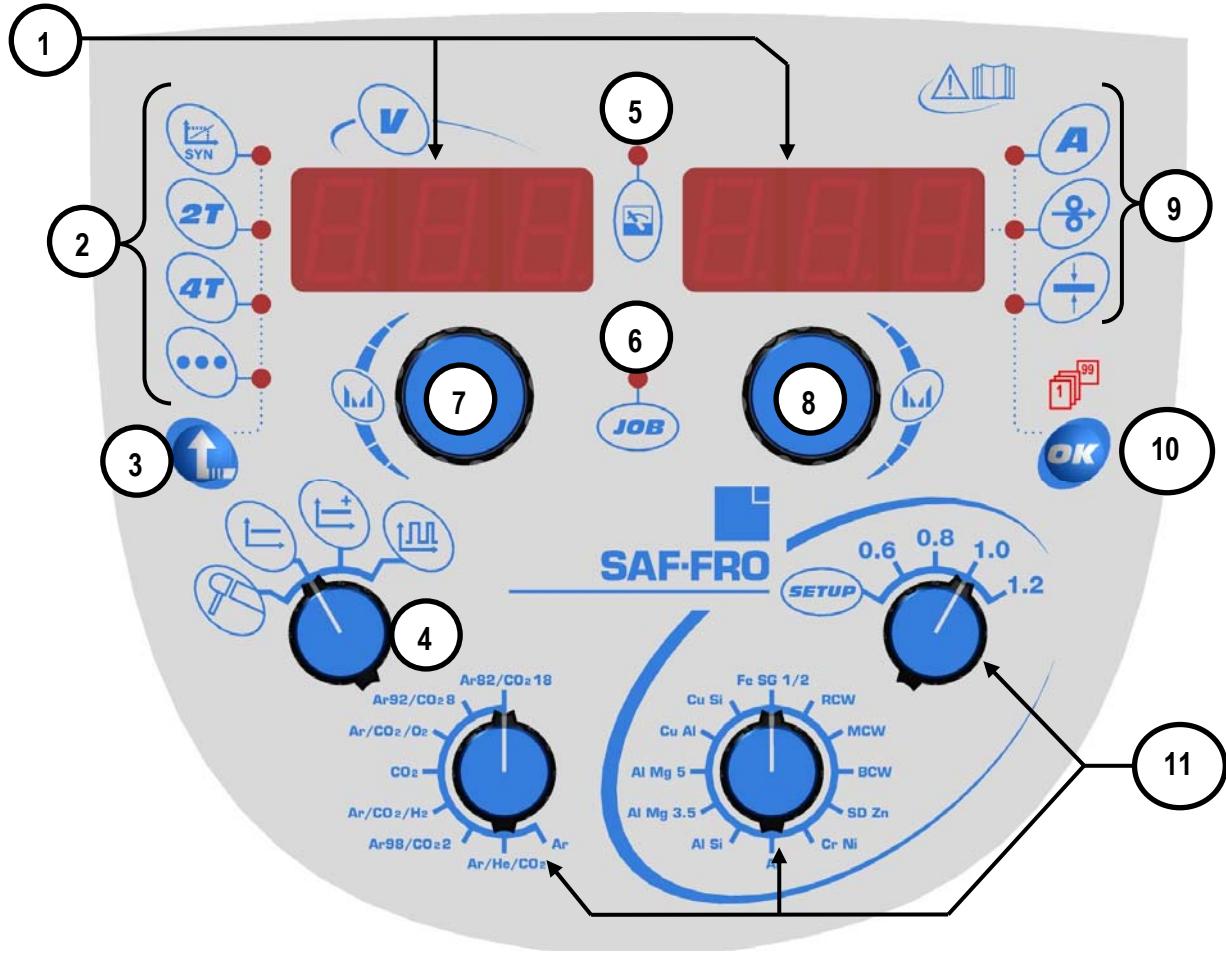

- |  |    |
|--|----|
| Left display: Voltage, Right display: Current/ wire speed /wire thickness              | 1  |
| Display for selection of welding mode  | 2  |
| Selector button for welding mode / Button cancel in program mode                       | 3  |
| Selector switches for welding process  | 4  |
| Measurement indicator of displayed values (pre-welding, welding and post-welding data) | 5  |
| Led indicator for program mode   | 6  |
| Encoder voltage setup and navigation   | 7  |
| Encoder for current, wirespeed, metal sheet thickness setup and navigation             | 8  |
| Display mode indicator current, wirespeed, metal sheet thickness                       | 9  |
| Selector button for pre-display and program management                                 | 10 |
| Selector switch for type of gas, wire diameter and type of welding wire                | 11 |

## 3.2. CALIBRATE THE POWER SOURCE



**WARNING :**

When starting up for the first time, the calibration is an unavoidable step to achieve quality welding. If polarity is reversed, this step must be repeated.

**Step 1:** Turn the wire diameter switch to SETUP position and press the OK button to access the **COnFIG** Setup screen.

**Step 2:** Select the **CaL** parameter with the left-hand encoder and select **On** with the right-hand encoder.

**Step 3:** Press the OK button on the front panel. The display unit indicates **triGER**.

**Step 4:** Remove the torch nozzle.

**Step 5:** Cut the wire.

**Step 6:** Place the piece in contact with the contact tube.

**Step 7:** Press the trigger.

**Step 8:** The display will indicate the value of L (cable inductance).

**Step 9:** Display the value of R using the right-hand encoder (cable resistance).

**Step 10:** Exit Setup.

## 3.3. DISPLAY AND USE

### 3.3.1. Synergic mode

The Current, Voltage and Thickness values listed for each wire feed speed setting are provided for information purposes only. They correspond to measurements under given operating conditions, such as position, length of the end section (flat position welding, butt welding).

The units current/voltage displayed correspond to the average measured values, and they may differ from the theoretical values.

**Led indicator for program mode:**

- ⇒ OFF: pre-welding display of instructions.
- ⇒ ON: Display of measurements (average values).
- ⇒ Flashing: Measurements during welding.

**Selection of wire, diameter, gas, welding process**

Select the type of wire, the wire diameter, the used welding gas and welding process by turning the appropriate switch.

Selection of the material will determine the available values for diameter, gas and processes.

If synergy does't exist, power source displays nOt SYn,GAS SYn,DIA SYn Or PrO SYn.

**Selection of welding mode, arc length and pre-welding display**

Select welding mode 2T, 4T, spot, synergic and manual by using press button return (3). Arc length can be adjusted with left encoder (7) and pre-welding display adjustment is performed with right encoder (8). The selection of pre-welding preset is performed with press button OK. (10)

### 3.3.2. Manual mode

This is the disengaged mode of the welding machine. Adjustable parameters for it are wire speed, arc voltage and fine setting.

In this mode, only the wire speed value is displayed.

### 3.3.3. SETUP mode

**Accessing the SETUP:**

The SETUP screen can only be accessed when no welding is in progress, by setting the Wire Diameter selector on the front panel to position 1. It consist in two pull-down menu :

'CYCLE' → Setting for the cycle phases. Refer to paragraph 6.2 for details

'COnFIG' → Power source configuration

**Configuring the SETUP:**

In SETUP position, select CYCLE or COnFIG by pressing the OK button.

Turn the **left-hand** encoder to scroll through the available parameters.

Turn the **right-hand** encoder to set their value.

No welding start. All the changes are saved on exiting the SETUP menu.

| List of accessible parameters in COnFIG menu |                    |        |         |   |
|--|--------------------|--------|---------|---|
| Left display                                 | Right display      | Step   | Default | Description   |
| GrE  | On -;OFF – Aut     |        | Aut     | Configuration of the Water Cooling Unit. 3 possibles states :<br>- On : Forced on, watercooler is always activated<br>- OFF : Forced off, watercooler is always desactivated<br>- Aut : Automatic mode, Watercooler works when according need |
| ScU  | nc – no - OFF      |        | OFF     | Security of water cooling. 3 possible states :<br>- nc : Normally closed,<br>- no : Normally open,<br>- OFF : Desactivate   |
| Unit   | US – CE            |        | CE      | Unit displayed for wire speed and thickness:<br>- US : inch unit<br>- CE : meter unit   |
| CPt  | OFF– 0,01 – 1,00   | 0,01 s | 0,30    | Trigger holding time in order to call program (Only in 4T welding mode).<br>Can be use only for welding program from 50 to 99.  |
| PGM  | no – yES           |        | no      | Activate / deactivate program management mode   |
| PGA  | OFF – ;000 – 020 % | 1 %    | OFF     | Use to setup available adjustment range of the following parameters: wire speed, arc voltage, arc dynamics, pulse fine-setting. Use only when program management is activated and programs are locked.  |
| Adj  | Loc – rC           |        | Loc     | Select adjustment Wire speed and arc voltage :<br>- Loc : Local on the power source<br>- rC : remote Control or torch potentiometer   |
| CAL  | OFF – on           |        | OFF     | Calibration of torch & ground harness   |
| L  | 0 – 50             | 1 uH   | 14      | Cable choke setting / display   |
| r  | 0 – 50             | 1 Ω    | 8       | Cable resistor setting / display  |
| SoF  | no – yES           |        | no      | Software update mode.   |
| FAC  | no – yES           |        | no      | Factory settings reset. Pressing YeS will cause a reset of the parameters to factory defaults when exit SETUP menu.   |

| List of accessible parameters in CYCLE menu |                        |        |         |   |
|---|------------------------|--------|---------|---|
| Left display                                | Right display          | Step   | Default | Description   |
| tPt   | 00.5 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5     | Spot time. In Spot mode and in Manual mode, the Hot Start, Downslope and sequencer settings cannot be changed |
| PrG   | 00.0 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5     | Pre-gas time  |
| tHS   | OFF – 00.1 – 10.0      | 0,1 s  | 0,1     | Hot start time  |
| IHS   | -- 70 – 70             | 1 %    | 30      | Hot start current (wire speed). X% ± the welding current  |
| UHS   | -- 70 – 70             | 1 %    | 0       | Hot start voltage X% ± the arc voltage  |
| dYn   | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0       | Fine setting in short arc   |
| rFP   | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0       | Fine setting in pulse   |
| dyA   | 00 – 100               | 1      | 50      | Arc striking dynamics at electrode  |
| tSE   | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s | OFF     | Sequencer time (Sequencer, only in synergic mode)   |
| ISE   | --90 + 90              | 1 %    | 30      | Sequencer current level. X% ± the welding current   |
| dSt   | OFF – 00.1 – 05.0      | 0,1 s  | OFF     | Down-slope time   |
| DdSI  | -- 70 – 00.0           | 1 %    | -- 30   | Down-slope current (wire speed). X% ± the welding current   |
| dSU   | -- 70 – 70             | 1 %    | 0       | Down-slope voltage. X% ± the arc voltage  |
| Pr  | 0.00 – 0.20            | 0,01 s | 0,05    | Anti-stick time   |
| PrS   | Nno – yES              |        | no      | Pr-Spray activation   |
| PoG   | 00.0 – 10.0            | 0,05 s | 0,05    | Post-gas time   |

### 3.3.4. Program management

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** allows creating, store and modifying up to 99 welding programs directly on front panel from program 00 to program 99. This function is activated by moving parameter PGM from no to YES in COnFIG menu.

P00 is the working program in any state. (Program management mode activated or deactivated). When power source is working on this program, the Led indicator "JOB" is switched off. All commutators are accessible in this mode, so it will be used to set programs.


P01 to P99 are program saved, only if program management mode is activated. When power source is working on these programs, the led indicator "JOB" is switched on. In this mode, commutators welding process, wire diameter, gas and metal are not available. When a program selected has been modified, the indicator "JOB" blinks.



**Create and save a program:**

These paragraphe explains how to create, modify and save a welding program. Hereunder is explained the common menu used.

- 1) Activate program management mode SETUP → PGM → put YES → exit SETUP
- 2) Set your program with commutators then long push on button OK
- 3) Screen displays message as following:

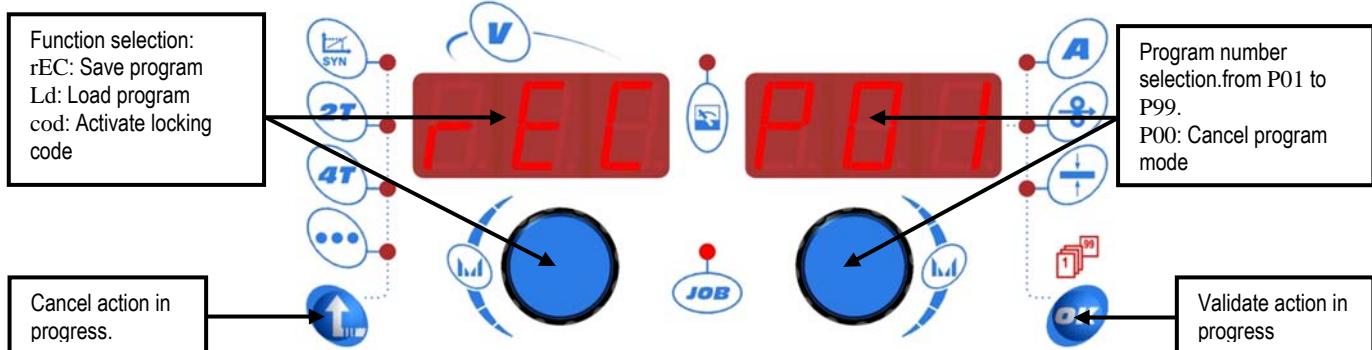

**NOTE :** The DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C allows to lock program menu. This function is available on program screen with the parameter cod. The locking key entered has to be written in order to deactivate the function lock.

**3.3.5. Program call with trigger**

This function allows to chain from 2 to 10 programs. This function is available in 4T welding mode only and program management mode has to be activated

**Program chaining :**

The function program call works with programs from P50 to P99 by ten.

⇒ P50→P59 ; P60→P69 ; P70→P79 ; P80→P89 ; P90→P99

Select first program with which you want to begin your chain. Then during welding, each time you will push trigger, program will change.

To chain less than ten programs, in the program following end of loop desired put a different parameter (As synergy or welding cycle).

It is possible to setup time of trigger push to detect change of program chain : SETUP → CPT → put value from 1 to 100 → exit SETUP

**Example:** Create a program list from P50 to P55 (6 programs).

- 1) In program P56, put different welding cycle or synergy than P55 in order to finish chain
- 2) Select program P50 (First program for start of welding)
- 3) Start welding
- 4) Each time trigger will be pushed, power source will change program until P55. When chain is finished, power source will restart to P50.

## 4 - OPTIONS, ACCESSORIES

1 - COOLER UNIT SYSTEM (On demand)



2 - REMOTE CONTROL RC SIMPLE

Réf. W000275904



Remote control functions:

Adjust wire speed during welding and out off welding  
Adjust arc voltage during welding and out off welding

3 - TROLLEY II NEW VERSION

Réf. W000383000



It enables to easily move the power source in a workshop environment.

**4 - UNIVERSAL TROLLEY**  
Réf. W000375730



It enables to easily carrying the power source in a worshop environment.

**STANDARD TORCH**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345066 | PROMIG NG 341 3 M   |
| W000345067 | PROMIG NG 341 4 M   |
| W000345068 | PROMIG NG 341 5 M   |
| W000345069 | PROMIG NG 341 W 3 M |
| W000345070 | PROMIG NG 341 W 4 M |
| W000345071 | PROMIG NG 341 W 5 M |
| W000345072 | PROMIG NG 441 3 M   |
| W000345073 | PROMIG NG 441 4 M   |
| W000345074 | PROMIG NG 441 5 M   |

**WATERCOOLED TORCHES (to use only with watercooler option)**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| W000345075 | PROMIG NG 441W 3 M |
| W000345076 | PROMIG NG 441W 4 M |
| W000345077 | PROMIG NG 441W 5 M |
| W000274865 | PROMIG NG 450W 3 M |
| W000274866 | PROMIG NG 450W 4 M |
| W000274867 | PROMIG NG 450W 5 M |

**POTENTIOMETER TORCH (it enables adjusting the wire speed and arc length both during welding and out of welding)**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345014 | DIGITORCH P 341 4M  |
| W000345016 | DIGITORCH P 341W 4M |
| W000345018 | DIGITORCH P 441W 4M |

## 5 - MAINTENANCE

### 5.1. GENERAL

Twice a year, depending on the use of the device, inspect the following:

- ⇒ cleanliness of the power source
- ⇒ electrical and gas connections

#### **WARNING :**

Never carry out cleaning or repair work inside the device before making sure that the unit has been completely disconnected from the mains.

Dismantle the generator panels and use suction to remove dust and metal particles accumulated between the magnetic circuits and the windings of the transformer.



Work must be performed using a plastic tip to avoid damage to the insulation of the windings.

At each start-up of the welding unit and prior to calling customer support for technical servicing, please check that:

- ⇒ Power terminals are not improperly tightened.
- ⇒ The selected mains voltage is correct.
- ⇒ There is proper gas flow.
- ⇒ Type and diameter of the wire.Torch condition.

#### **TWICE PER YEAR**



- ⇒ Perform calibration of the current and voltage settings.
- ⇒ Check electrical connections of the power, control and power supply circuits.
- ⇒ Check the condition of insulation, cables, connections and pipes.
- ⇒ Perform a compressed air cleaning

### 5.2. ROLLERS AND WIRE GUIDE

Under normal conditions of use, these accessories have a long serviceable life before their replacement becomes necessary. Sometimes, however, after being used over a period of time, excessive wear or clogging due to adhering deposits may be noted.

To minimise such harmful effects, make sure the wire feeder plate remains clean.

The motor reduction unit requires no maintenance.

### 5.3. TORCH

Regularly check the proper tightness of the connections of the welding current supply. Mechanical stresses related to thermal shocks tend to loosen some parts of the torch, particularly:

- ⇒ The contact tube
- ⇒ The coaxial cable
- ⇒ The welding nozzle
- ⇒ The quick connector

Check that the gasket of the gas inlet spigot is in good condition.

Remove the spatter between the contact tube and the nozzle and between the nozzle and the skirt.

Spatter is easier to remove if the procedure is repeated at short intervals.

Do not use hard tools that may scratch the surface of these parts and cause spatter to become attached to it.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001

Blow out the liner after each change of a spool of wire. Carry out this procedure from the side of the quick fitting connector plug of the torch. If necessary, replace the wire inlet guide of the torch.

Severe wear of the wire guide may cause gas leaks towards the rear of the torch.

The contact tubes are designed for long use. Nevertheless, the passage of wire causes them to wear off, widening the bore more than the permissible tolerances for good contact between the tube and the wire.


The need to replace them becomes clear when the metal transfer process becomes unstable, all the settings of the work parameters remaining otherwise normal.


## 5.4. SPARE PARTS, COMPONENTS



The list below contains components that can be directly purchased from your local provider. For other codes, please refer to aftersales service.  
 (☞ Please refer to exploded view for preview of components)



| REFERENCE  | DESIGNATION                    |
|------------|--------------------------------|
| W000386033 | FANS 24VDC 80X25 QTY 2         |
| W000386036 | FRONT PANEL DIGISTEEL III 320C |
| W000386038 | FRONT PANEL DIGIPULS III 320C  |
| W000386040 | TRANSPARENT PLASTIC COVER      |
| W000386041 | AUXILIARY TRANSFORMER 200VA    |
| W000384735 | RIBBON CABLES                  |
| W000278017 | SOLENOID VALVE 24V DC          |
| W000277987 | EURO TORCH SOCKET              |
| W000277882 | AUXILIARY POWER SUPPLY BOARD   |
| W000385787 | SWITCH ON OFF 40A              |
| W000241668 | MALE WELDING SOCKET            |
| W000148911 | FEMALE WELDING SOCKET          |
| W000265988 | BLUE BUTTONS KIT               |
| W000277988 | FEEDING UNIT 4 ROLLS COD150P   |
| W000277989 | COVER UNIT AND LEVER           |
| W000278021 | LOCKING UNIT HINGE             |

### Casing :

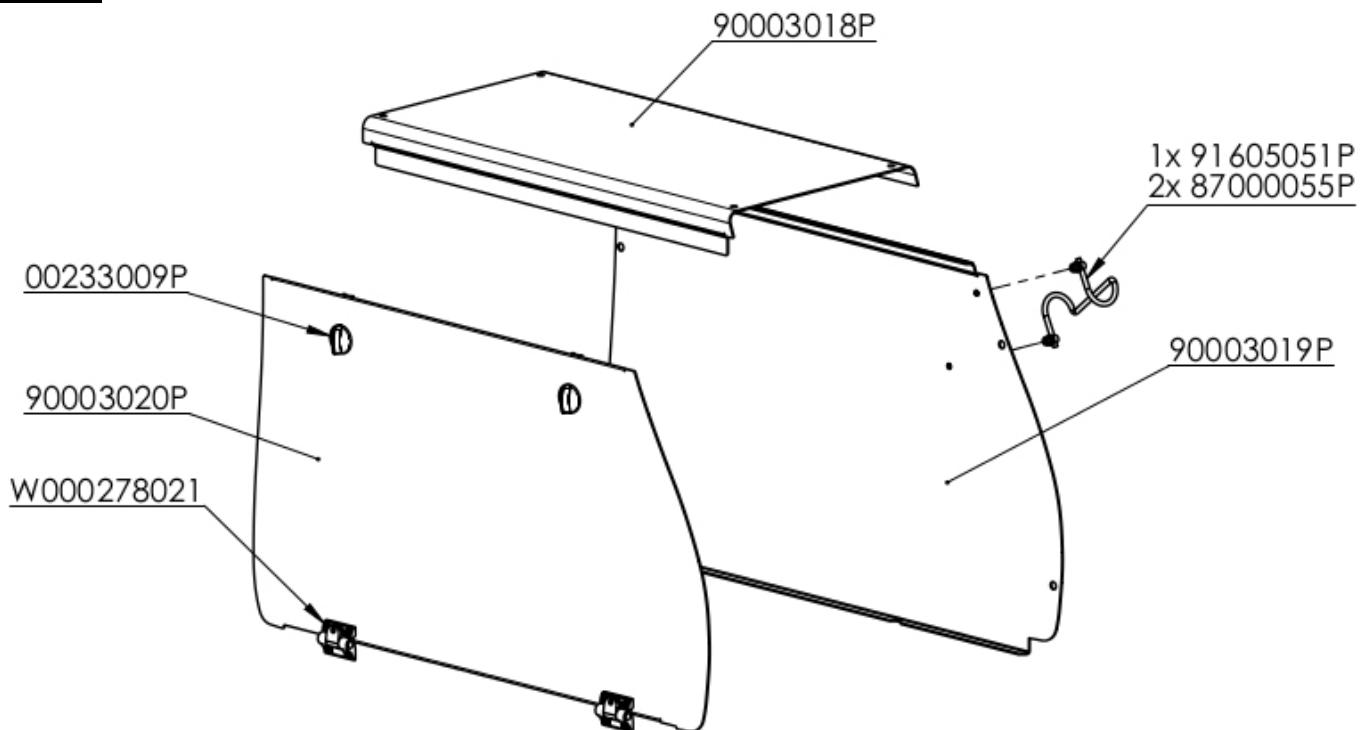

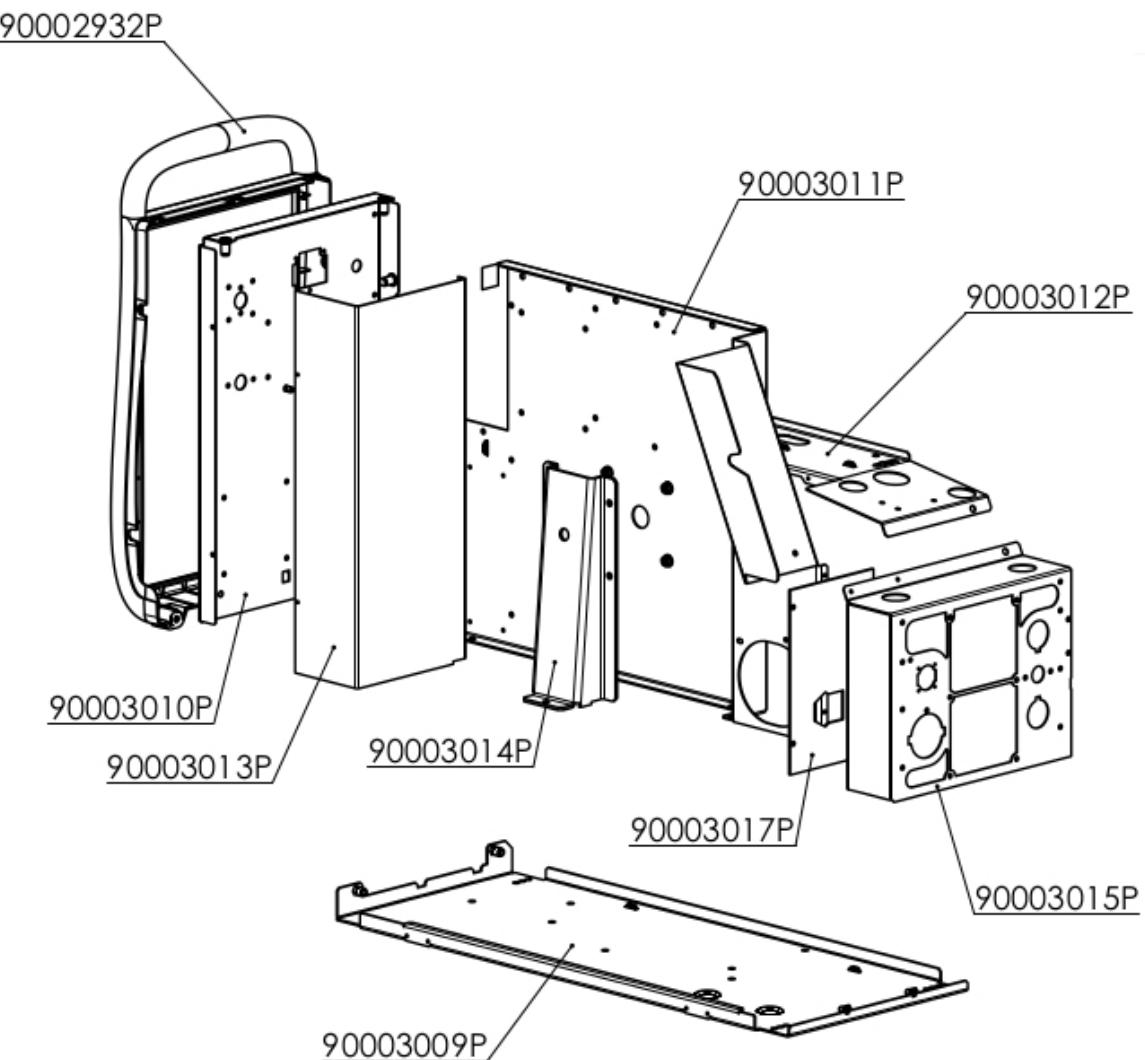

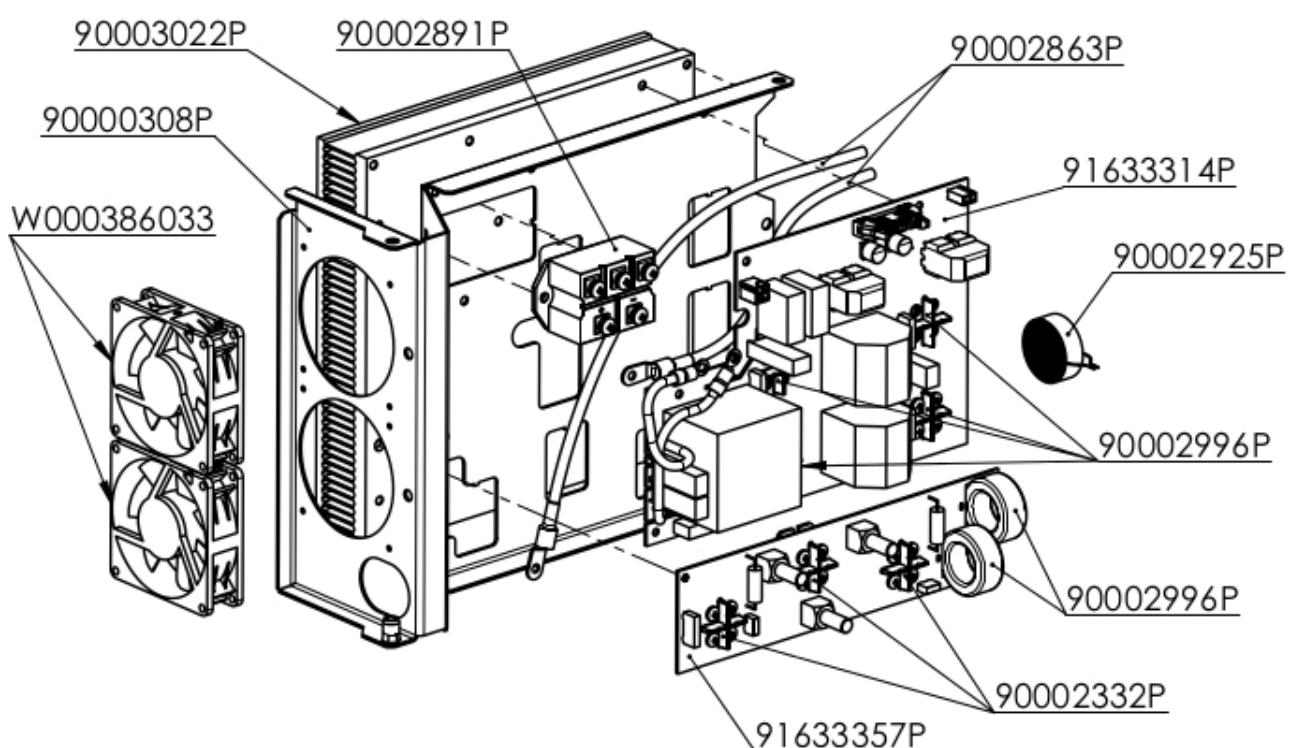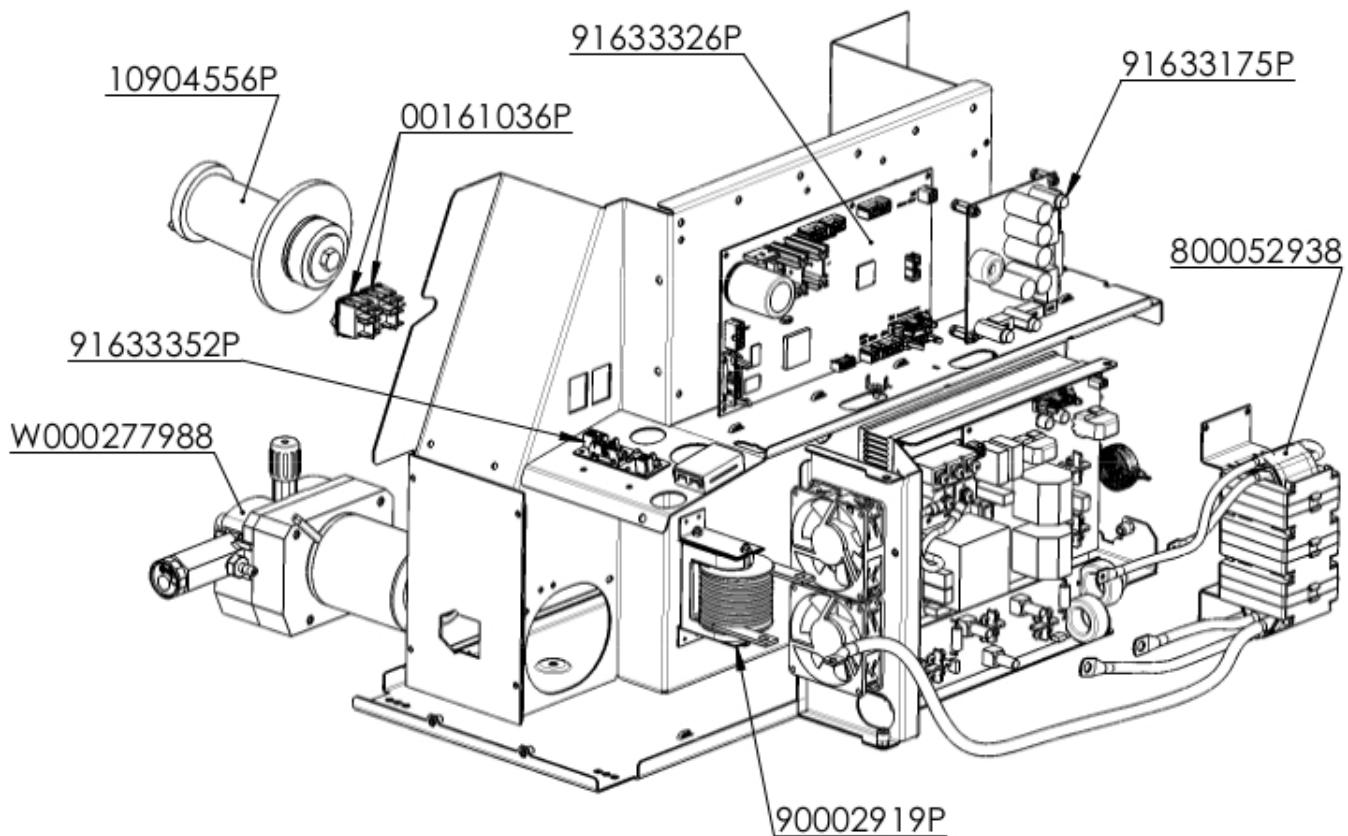Internal and inverter :

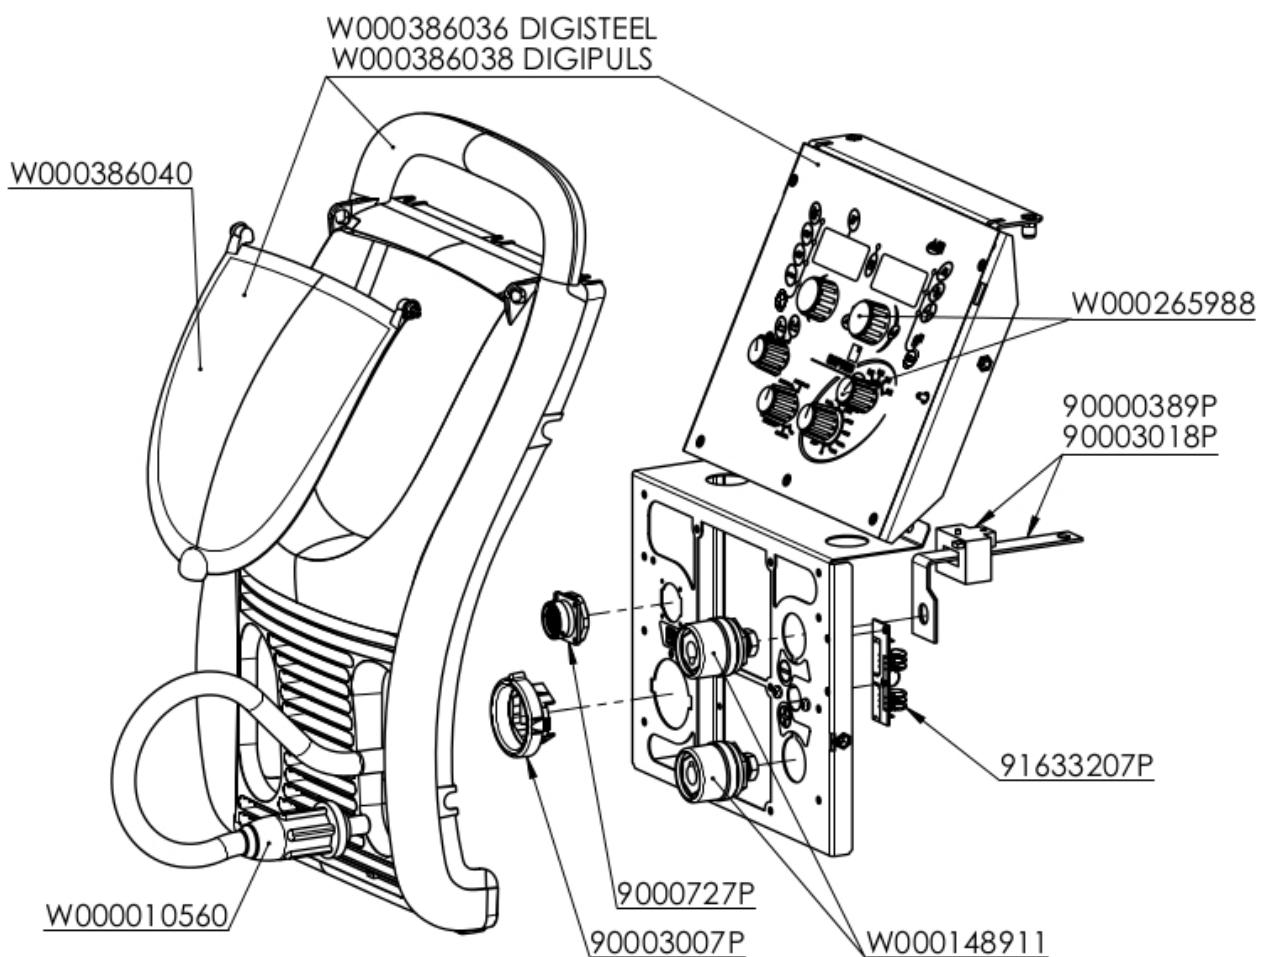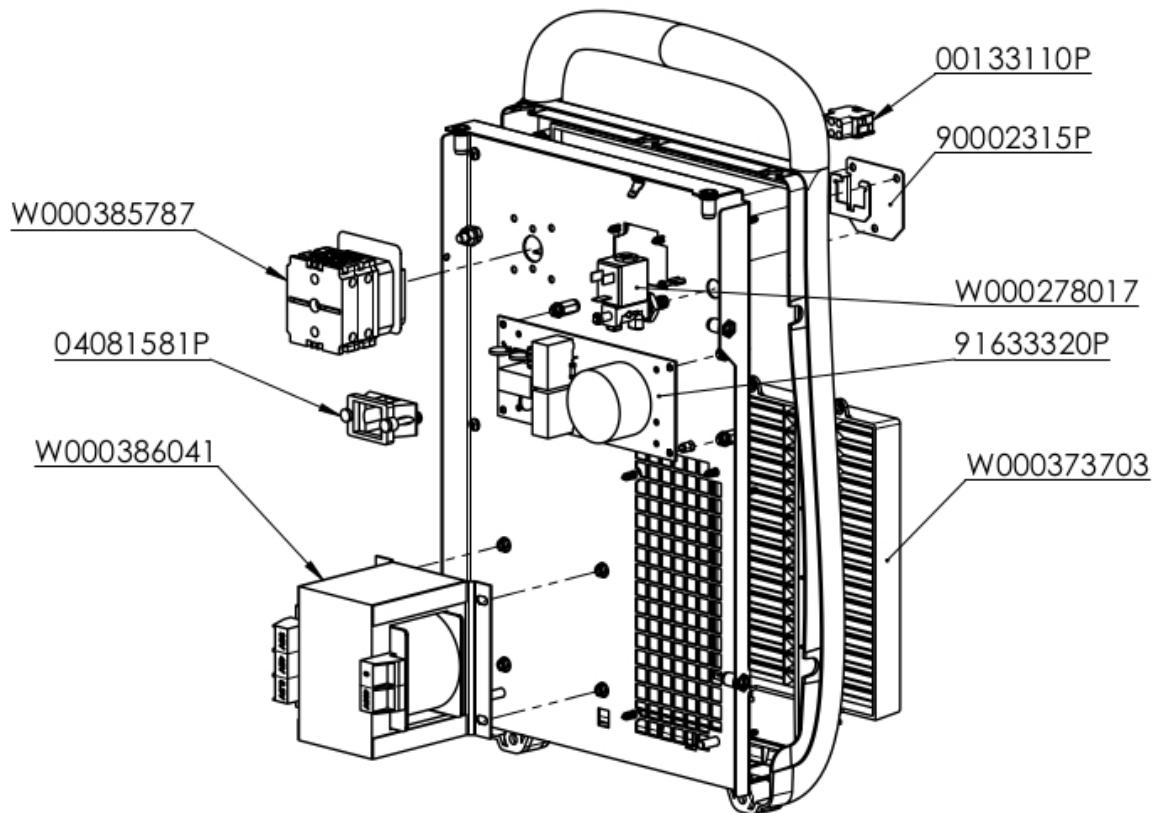**Front and rear :**

## 5.5. WEAR PARTS

The list below contains wear parts of the DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C that can be directly purchased from your local provider.

| REFERENCE  | DESIGNATION                |
|------------|----------------------------|
| W000373703 | DUST FILTER                |
| W000278018 | LOT OF 2 SCREWS FOR ROLLER |
| W000277338 | ROLLER ADAPTOR             |

### Wear parts for wire guide

|                             | INPUT<br>WIRE GUIDE | ADAPTATOR             | ROLLER     | INTERMEDIATE<br>WIRE GUIDE | OUTPUT<br>WIRE GUIDE                                 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------|--|
| STEEL<br>Stainless<br>STEEL | 0,6 / 0,8           | Plastic<br>W000277333 | W000277338 | W000305125                 | W000277335<br>W000277335<br>W000277336<br>W000277336 |
|                             | 0,9 / 1,2           |                       |            | W000277008                 |  |
|                             | 1,0 / 1,2           |                       |            | W000267599                 |  |
|                             | 1,2 / 1,6           |                       |            | W000305126                 |  |
|                             | 1,4 / 1,6           |                       |            | W000277009                 |  |
| FLUX-<br>CORED WIRE         | 0,9 / 1,2           | W000277333            | W000277338 | W000277010                 | W000277335<br>W000277335<br>W000277336               |
|                             | 1,2 / 1,6           |                       |            | W000266330                 |  |
|                             | 1,4 / 1,6           |                       |            | W000277011                 |  |
| LIGHT<br>ALLOYS             | 1,0 / 1,2           |                       |            | ALUKIT W000277622          |  |
|                             | 1,2 / 1,6           |                       |            | ALUKIT W000277623          |  |

Possible use of steel rollers ALU with steel wire and coated wire.

### **Mounting roller**

The mounting of the rollers on the deck requires an adapter réf. W000277338.

## 5.6. TROUBLESHOOTING PROCEDURE

Servicing of electrical equipment must be performed by qualified personnel only.

| CAUSES   | SOLUTIONS  |
|--|--|
| <b>GENERATOR IS ON WHILE THE FRONT PANEL IS OFF</b>  |  |
| Power supply   | Check the mains supply (to each phase)   |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E01-ond</b>  |  |
| The maximum striking current of the power source was exceeded                                | Press the OK button to clear the fault. If the problem persists, call Customer Support   |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E02 inu</b>  |  |
| Poor recognition of the source of power – only at start-up –.<br>Connectors in fault         | Make sure that the ribbon cable between the inverter's main card and the cycle card is properly connected.   |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E07 400</b>  |  |
| Inappropriate main voltage   | Make sure that the main voltage is in the +/- 20% acceptable range of primary power supply of the power source.  |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E24 SEN</b>  |  |
| Temperature sensor in fault  | Make sure that connector B9 is properly connected to the cycle card (if not, temperature measurement is not performed)<br>The temperature sensor is out of order. Call Customer Support  |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E25 -C</b>   |  |
| Power source overheating<br>Ventilation  | Let the generator cool down<br>The fault disappears by itself after several minutes<br>Make sure that the inverter fan works.  |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E33- MEM-LIM</b>   |  |
| This message indicates that the memory is no longer operational                              |  |
| Malfunctioning during saving of memory   | Call Customer Service.   |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E43 brd</b>  |  |
| Electronic board in default  | Call Customer Service.   |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E50 H2o</b>  |  |
| Cooler unit in default   | Make sure that cooler unit is well plugged.<br>Check cooler unit (Transformer, waterpump,...)<br>If no cooler unit is used, deactivate parameter in SETUP menu.  |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E63 IMO</b>  |  |
| Mechanical problem   | Pressure roller is too tight.<br>Wire feed hose is clogged with dirt.<br>The lock of the wire feed spool axle is too tight.  |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E65-Mot</b>  |  |
| Defective connectors<br>Mechanical problem<br>Power supply                                   | Check the connection of the encoder ribbon cable to the wire feeder's motor.<br>Make sure that the wire feeder assembly is not blocked.<br>Check the connection of the motor's power supply.<br>Check F2 (6A) on the auxiliary power card. |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE E-71-PRO-DIA-MET-GAS</b>   |  |
| HMI selector PROCESS-DIAMETER-METAL-GAS in default   | Turn selector to unlock, after call customer service if always in default  |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE StE PUL</b>  |  |
| Inverter not well recognized   | Call Customer Service  |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE I-A-MAHX</b>   |  |
| Maximum current of power source reached  | Decrease wire speed or arc voltage   |
| <b>DISPLAY OF THE MESSAGE bPX-on</b>   |  |
| Message indicating that the OK button or CANCEL button is kept depressed at unexpected times | Push button to unlock, after call customer service if always in default  |

**DISPLAY OF THE MESSAGE SPEXXX**

|  |   |
|--|---|
| Wire feeding is always activated involuntarily | Check the wire feeding button isn't blocked<br>Check the connection of this button and electronic board |
|--|---|

**DISPLAY OF THE MESSAGE LOA DPC**

|  |   |
|--|---|
| UPDATE software by PC is activated involuntarily | Stop and start the power source, after call customer service if always in default |
|--|---|

**TRIGGER FAULT**

|   |   |
|---|---|
| This message is generated when the trigger is pulled at a time when it can accidentally cause starting a cycle. | Trigger pulled before the power source is turned on or during a reset due to a fault. |
|---|---|

**NO WELDING POWER - NO ERROR MESSAGE**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Power cable not connected | Check the connection of the ground strip and the torch   |
| Power source failure      | In Coated Electrode mode, check for voltage between the welding terminals at the front of the generator. If no voltage, call Customer Support. |

**WELDING QUALITY**

|  |   |
|--|---|
| Wrong calibration                                | Check the fine setting parameter (RFP = 0)  |
| Change of torch and/or ground strip or workpiece | Perform re-calibration.(Verify proper electrical contact at the welding circuit).         |
| Unstable or fluctuating welding                  | Make sure that the sequencer is not activated. Check the Hot Start and the down-slope.    |
| Unstable or fluctuating welding                  | Select the manual mode. The limitation is imposed by synergy compatibility rules.         |
| Limited range of adjustment settings             | If using RC JOB make sure you have not activated the password-operated setting limitation |
| Poor power source power supply                   | Check proper connection of the three power supply phases.                                 |

**OTHER**


|  |  |
|--|--|
| Wire stuck in the molten pool or at the contact tube   | Optimise the arc extinction parameters:PR spray and post retract                               |
| Display of the triG message when turning the power on. | The TtriG message is displayed if the trigger is activated before switching on the welding set |

If the problem persists, you may reset the parameters to factory defaults. For this purpose, with the welding unit turned off, select the Setup position at the front panel selector, press the OK button and keep it depressed while turning on the generator.

**PLEASE NOTE**

Consider recording your work parameters first, because this operation will erase all the programmes saved in memory. If RESETTING to factory values does not solve the problem, call Customer Support.

## 5.7. ELECTRICAL DIAGRAM

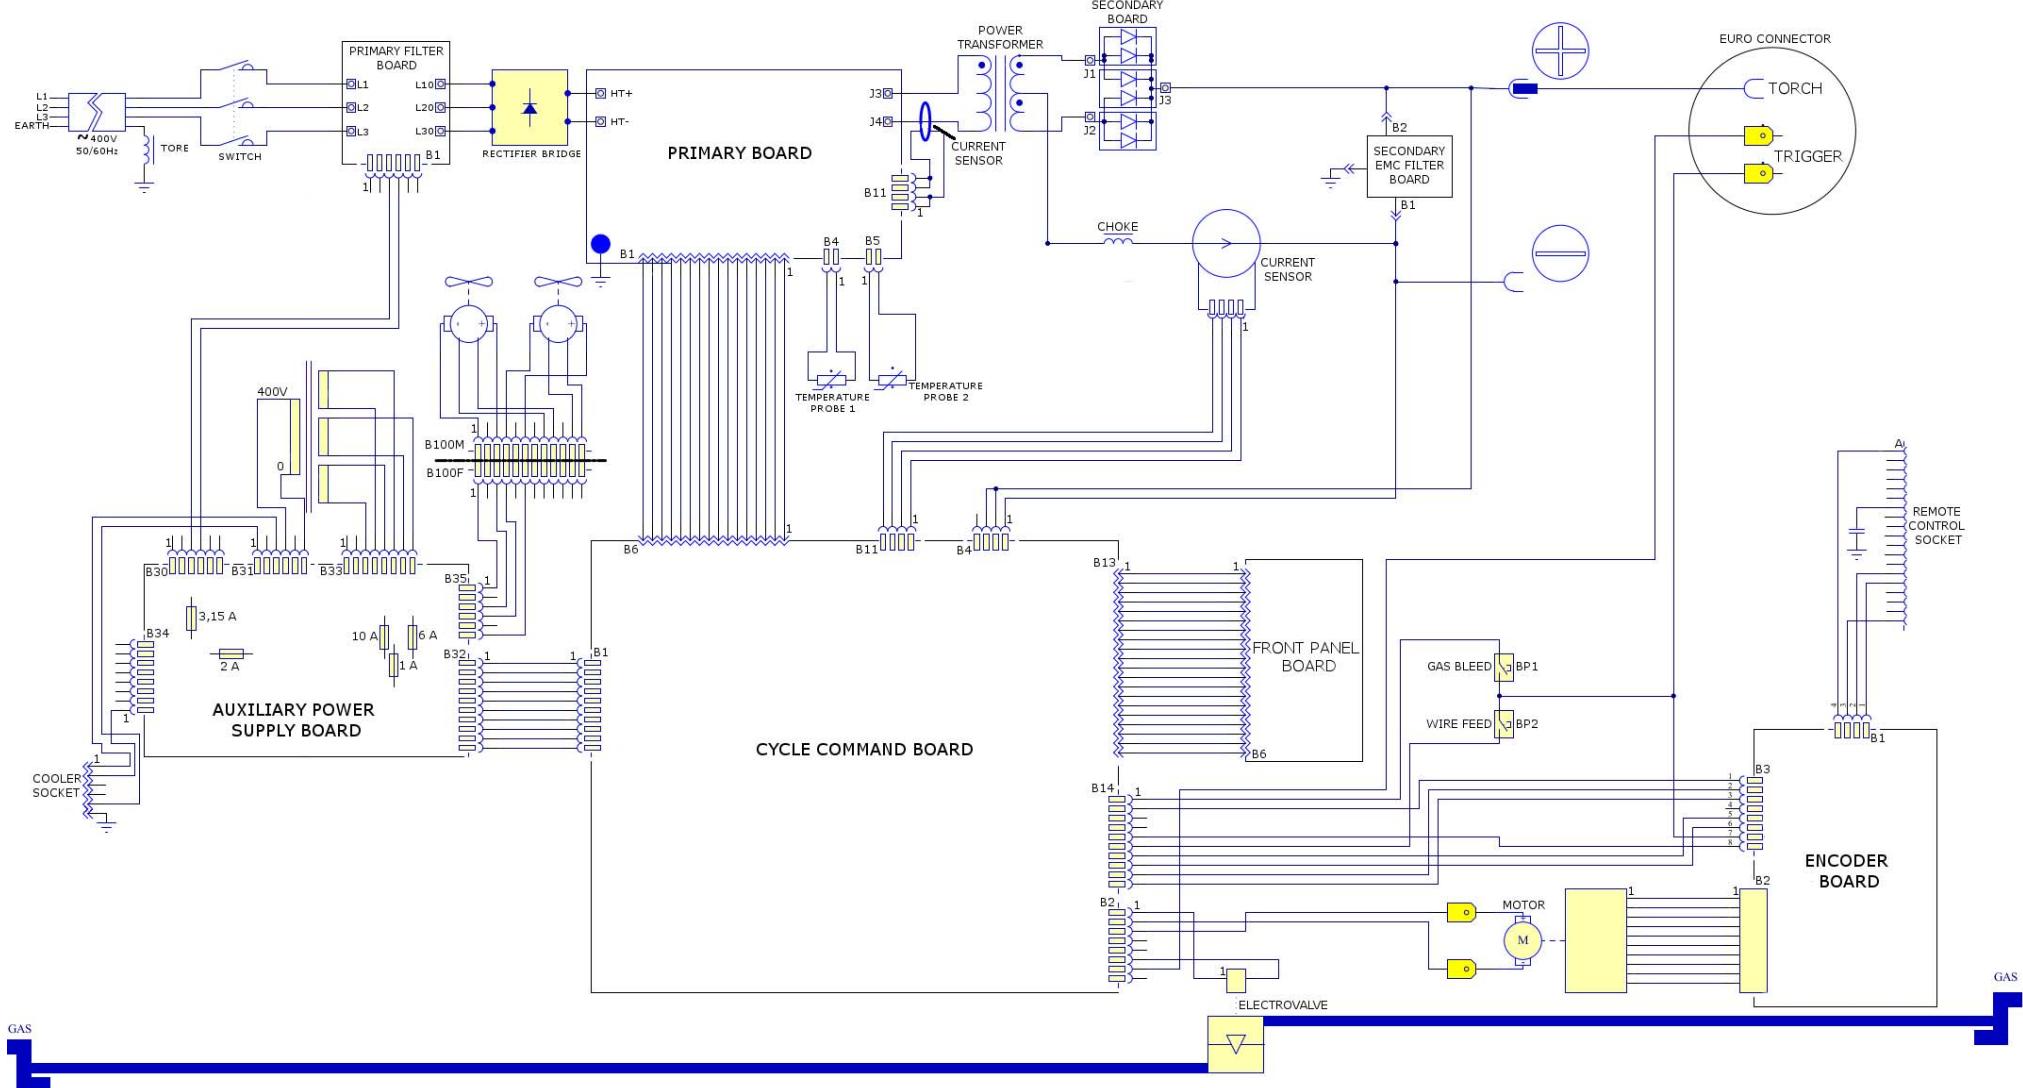

## 6 - ANNEXES


### 6.1. PRESENTATION OF WELDING PROCESSES

For carbon and stainless steels, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C uses 2 types of short arc:

- + “soft” or “smooth” short arc
- + The “dynamic” short arc or « SSA ».

Pulsed MIG may be used on all types of metal (steel, stainless steel and aluminium) with solid wires and some cored wires. It is particularly suitable for stainless steel and aluminium, for which it is the ideal process, eliminating spatter and achieving excellent wire fusion.

- + Characteristics of the power source arc

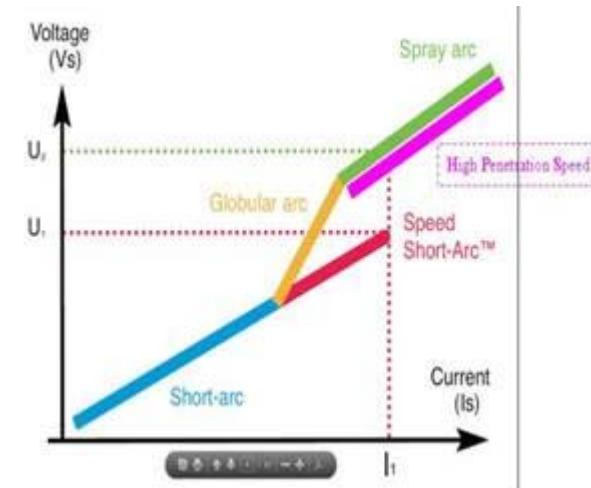

The “soft” short arc achieves **great reduction in spatter** when welding carbon steels, resulting in a very significant reduction in finishing costs.

It improves the appearance of the weld bead thanks to improved wetting of the molten pool.

The “soft” short arc is suitable for welding in all positions. An increase in wire feed speed enables entering spray arc mode without preventing transition into globular mode.

Waveform of short arc welding process



**Note:** The “soft” short arc is slightly more energetic than the “speed” short arc. Consequently the “speed” short arc may be preferable to the “soft” short arc for welding very thin sheets ( $\leq 1$  mm) or for welding penetration passes.




+

The Speed Short Arc or SSA allows greater versatility in welding carbon and stainless steels and absorbs fluctuations in the welder’s hand movements, for example when welding in a difficult position. It also helps compensate for differences in the preparation of the workpieces.

By increasing the wire feed speed, the SA mode enters seamlessly into SSA mode, while preventing the globular mode

Thanks to its quick arc control and using appropriate programming, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C can artificially extend the Short Arc range to higher currents, in the range of the **speed short arc**.

### Waveform of speed short arc welding process

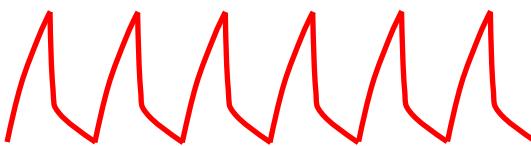

By eliminating the "globular" arc mode, which is characterized by heavy and sticky spatter and higher energy than the short arc, the speed short arc enables to:

- ⇒ Reduce the amount of distortions at high welding currents in the typical "globular" welding range
- ⇒ Reduce the amount of spatter compared to the globular mode
- ⇒ Achieve good weld appearance
- ⇒ reduce smoke emissions compared with the usual modes (up to 25% less)
- ⇒ Achieve good rounded penetration
- ⇒ Enable welding in all positions

**Note:** The CO<sub>2</sub> programmes automatically and exclusively use the "soft" short arc and do not enable access to the speed short arc. The "dynamic" short arc is not suitable for CO<sub>2</sub>, welding due to arc instability.



#### NORMAL Pulsed MIG

Metal transfer in the arc takes place by detachment of droplets caused by current pulses. The microprocessor calculates all the Pulsed MIG parameters for each wire speed, to ensure superior welding and striking results.

The advantages of pulsed Mig are :

- + Reduced distortions at high welding currents in the customary "globular" welding and spray arc ranges
- + Enables all welding positions
- + Excellent fusion of stainless steel and aluminium wires
- + Almost complete elimination of spatter and hence of finishing work
- + good bead appearance
- + Reduced smoke emissions compared with customary methods and even-speed short-arc (up to 50% less);

Pulsed DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C programs for stainless steel eliminate the small spatter that may occur on thin sheets at very low wire feed speeds. These "balls" are caused by slight spraying of the metal at the time of droplet detachment. The extent of this phenomenon depends on the type and origin of the wires.

These programmes for stainless steel have undergone improvements for operation at low currents and increasing the flexibility of use for thin sheet welding using Pulsed MIG method.

Excellent results for welding thin stainless steel sheets (1 mm) are obtained using the pulsed MIG method with Ø 1 mm wire in M12 or M11 shield (average 30A is acceptable).

The appearance of joints processed using, **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** is of a quality comparable with that achieved by TIG welding.


## 6.2. ADVANCED WELDING CYCLE

### 2-Step cycle

Pressing the trigger activates wire feed and pre-gas and turns on the welding current.. Releasing the trigger causes the welding to stop.

The Hot Start cycle is validated by the **tHS≠OFF** parameter in the general Cycle submenu of the SETUP. It enables starting the welding with a current peak that facilitates striking.

The down-slope enables weld bead finish with a decreasing level of welding.

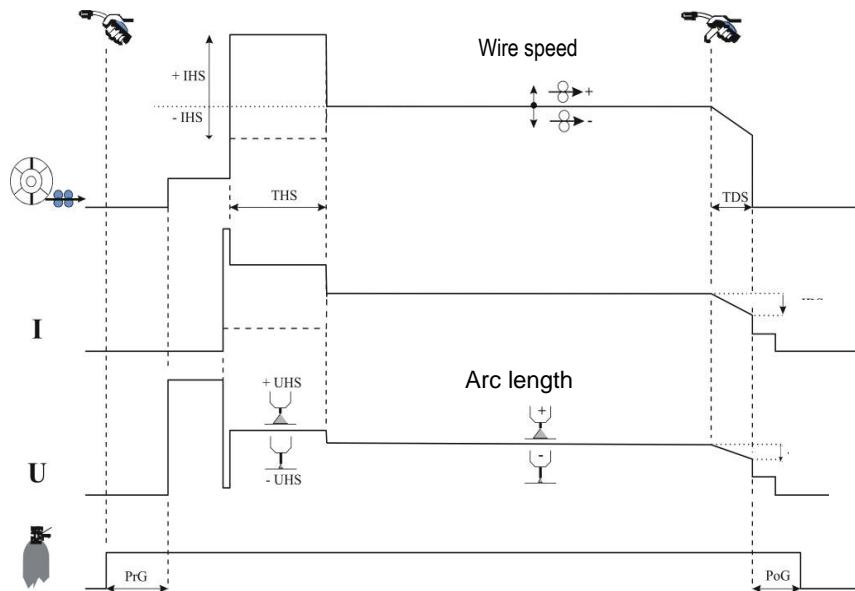

### 4-Step cycle

Pulling the trigger the first time activates the pre-gas, followed by Hot Start. Releasing the trigger starts the welding.

If HOT START is not active, welding will start immediately after pre-gas. In such a case, releasing the trigger (2<sup>nd</sup> step) will have no effect, and the welding cycle will continue.


Pressing the trigger in the welding phase (3rd step) enables control of the duration of the down-slope and anti-crater functions, according to the pre-programmed time delay.

If there is no down-slope, releasing the trigger will immediately switch into post-gas (as programmed in the Setup).

In 4-Step mode (4T), releasing the trigger stops the anti-crater function if slope-down is ENABLED.


If slope-down is DISABLED, releasing the trigger will stop the POST-GAS.

The Hot Start and slope-down functions are not available in manual mode

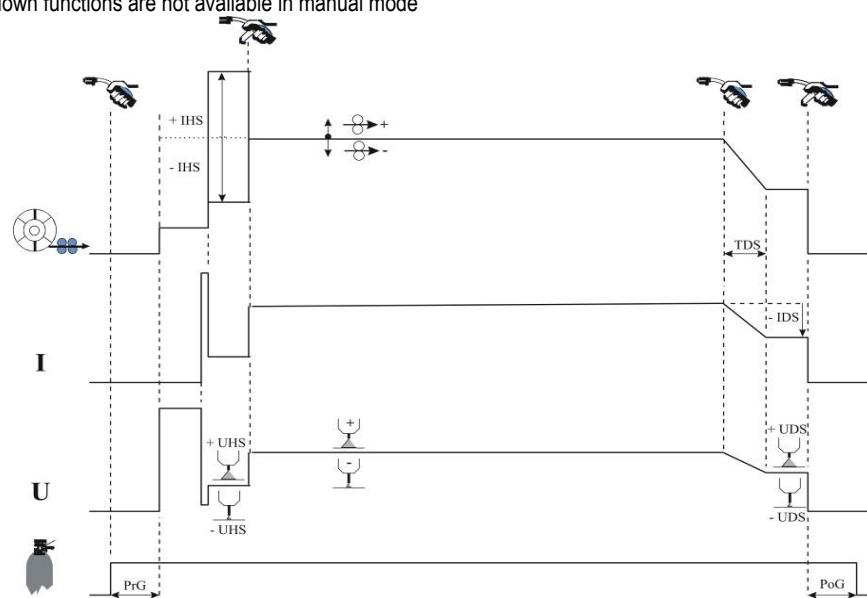

### Spot cycle

Pressing the trigger activates wire feed and pre-gas and turns on the welding current. Releasing the trigger causes the welding to stop. Adjustment of the Hot Start, down-slope and sequencer settings is disabled. At the end of the spot time-delay, welding stops.

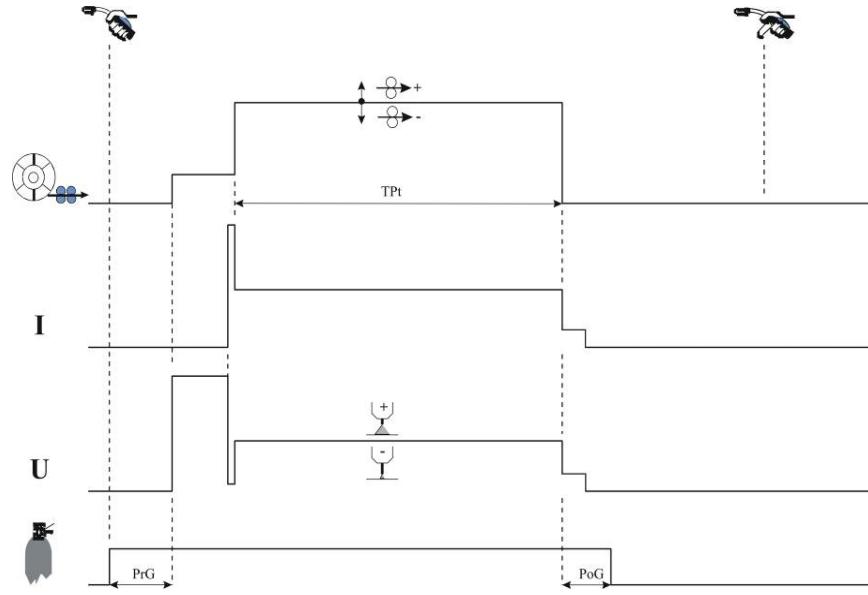

### Sequencer cycle

The sequencer is validated by the parameter "tSE≠OFF" in the specific cycle submenu of the SETUP.


To access it :

The "tSE" parameter is displayed in the "CYCLE" menu  
Set this parameter to a value between 0 and 9.9 s.

tSE : Duration of the 2 plateaux if ≠ OFF.

ISE : 2nd level current as % of the 1st level.

Available only in synergic mode, 2T cycle, or 4T cycle

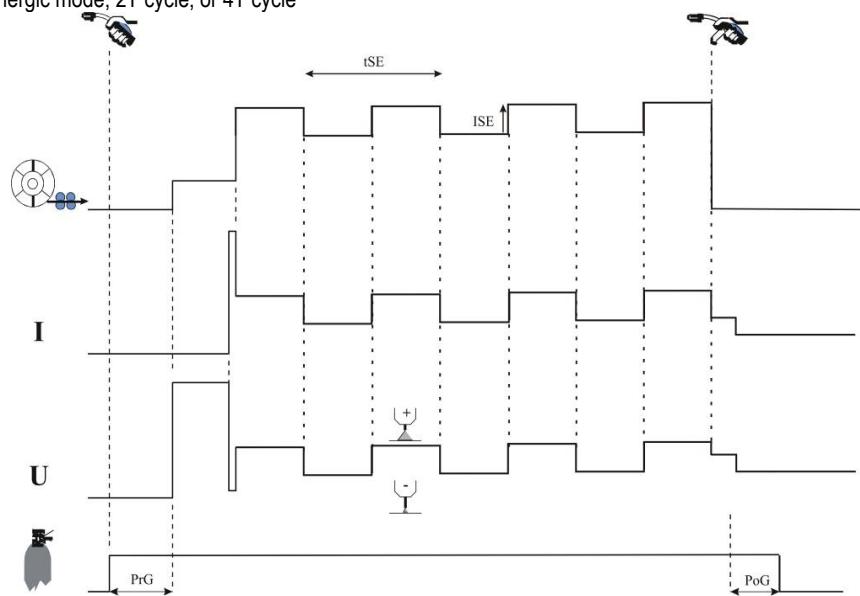

### Fine setting (parameter adjustable in the "rFP cycle setup menu")

In pulsed welding, the fine-setting function enables optimising the place of droplet detachment according to the variation in the compositions of utilized wires and welding gases.

When fine spatter that may adhere to the workpiece is observed in the arc, the fine-tune setting must be changed toward negative values.


If large drops are transferred by the arc, the fine-tune setting must be changed towards positive values.

In Smooth mode (short arc), lowering the fine-tune setting enables achieving a more dynamic transfer mode and the possibility of welding while reducing the energy carried to the weld pool by shortening the arc length.

A higher fine-tune setting causes an increase in arc length. A more dynamic arc facilitates welding in all positions, but has the disadvantage of causing more spatters.

**PR-spray or wire sharpening**

The end of welding cycles can be modified to prevent the formation of a ball at the end of the wire. This wire operation produces almost perfect restriking. The selected solution consists in injecting a current peak at end of cycle, which causes the wire end to become pointed.

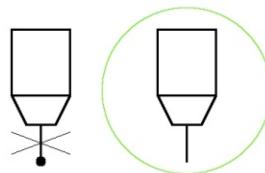

**Note:** This current peak at end of cycle is not always desirable. For instance, when welding thin sheet metal, such this mechanism can cause a crater.

### 6.3. LIST OF SYNERGIES

| SHORT ARC       |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
|                 | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2       | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                 | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                 | M20    | M20    | M20  | M20    |
|                 | /      | I1     | I1   | I1     |
| CrNi            | /      | M11    | M11  | M11    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi            | /      | /      | C1   | C1     |
| Al              | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg3           | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5           | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si        | /      | C1     | C1   | C1     |
| Cupro Alu       | /      | /      | C1   | C1     |
| SD ZN           | /      | /      | M21  | M21    |
| RCW             | /      | /      | M21  | M21    |
| SD 100          | /      | /      | I1   | I1     |
| MCW :<br>SD 200 | /      | /      | M21  | M21    |
| BCW :<br>SD 400 | /      | /      | /    | I1     |

| SPEED SHORT ARC |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
|                 | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2       | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                 | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                 | M20    | M20    | M20  | M20    |
| CrNi            | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M11    | M11  | M11    |

|               | PULSE  |        |      |        |
|---------------|--------|--------|------|--------|
|               | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2     | /      | M21    | M21  | M21    |
|               | /      | M14    | M14  | M14    |
|               | /      | M20    | M20  | M20    |
| CrNi          | /      | M11    | M11  | M11    |
|               | /      | M12    | M12  | M12    |
|               | /      | M12    | M12  | M12    |
| AlSi          | /      | /      | C1   | C1     |
| Al            | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg 3,5      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn    | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5         | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si      | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Alu     | /      | /      | C1   | C1     |
| MCW<br>SD 200 | /      | /      | /    | M21    |
| BCW<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |

NOTE: For any other synergies, please contact our agency.

#### GAZ TABLE

| Description on power source | Gas name |
|-----------------------------|----------|
| CO2                         | I1       |
| Ar(82%) / CO2(18%)          | M21      |
| Ar(92%) / CO2(8%)           | M20      |
| Ar / CO2 / O2               | M14      |
| Ar / CO2 / H2               | M11      |
| Ar(98%) / CO2(2%)           | M12      |
| Ar / He / CO2               | M12      |
| Ar                          | C1       |

#### TABLE DES FILS

| Description on power source | Designation                 | Wire name             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Fe SG 1/2                   | Steel Solid wire            | Nertalic G2 Filcord D |
|                             |                             | Filcord Filcord E     |
|                             |                             | Filcord C Starmag     |
| Solid wire galva            | Solid wire galva            | Filcord ZN            |
| CrNi                        | Stainless steel solid wire  | Filinox               |
|                             |                             | Filinox 307           |
|                             |                             | Filinox 308 Lsi       |
|                             |                             | Filinox 316 Lsi       |
| AISi                        |                             | Filalu AISi5          |
| Al                          |                             | Filalu Al 99,5        |
| AlMg3                       | Aluminium solid wire        | Filalu AlMg3          |
| AINI4,5Mn                   |                             | Filalu AIMg4,5        |
| AlMg5                       |                             | Filalu AlMg5          |
| CuproSi                     | Copper Silicium solid wire  | Filcord CuSi          |
| CuproAl                     | Copper Aluminium solid wire | Filcord 46            |
| BCW                         | Basic core wire             | SAFDUAL               |
| MCW                         | Metal core wire             | STEEL CORED           |
| RCW                         | Rutil core wire             | INOXCORED             |

**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




FR

INSTRUCTION D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

Cat n° : 8695-1259  
Rev : C  
Date : 02/2018



Contact : [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

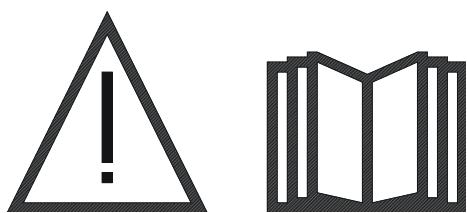

**FR** Le soudage à l'arc et le coupage plasma peuvent être dangereux pour l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité de l'aire de travail. Lire le manuel d'utilisation

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 - INFORMATIONS GENERALES.....</b>                    | <b>4</b>  |
| 1.1. PRESENTATION DE L'INSTALLATION.....                  | 4         |
| 1.2. COMPOSITION DE L'INSTALLATION.....                   | 4         |
| 1.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES .....                      | 5         |
| <b>2 - MISE EN SERVICE .....</b>                          | <b>7</b>  |
| 2.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA SOURCE DE PUISSEANCE..... | 7         |
| 2.2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE .....                        | 7         |
| 2.3. CHOIX DES CONSOMMABLES .....                         | 7         |
| 2.4. POSITIONNEMENT DU FIL .....                          | 8         |
| 2.5. PIECES D'USURE DU DEVIDOIR .....                     | 8         |
| 2.6. RACCORDEMENT TORCHE.....                             | 8         |
| 2.7. RACCORDEMENT DU GAZ.....                             | 8         |
| 2.8. MISE EN MARCHE.....                                  | 8         |
| <b>3 - INSTRUCTIONS D'EMPLOI .....</b>                    | <b>9</b>  |
| 3.1. FONCTIONNALITES DE LA FACE AVANT .....               | 9         |
| 3.2. CALIBRER LE GENERATEUR.....                          | 10        |
| 3.3. AFFICHAGE ET UTILISATION.....                        | 10        |
| <b>4 - OPTIONS, ACCESSOIRES .....</b>                     | <b>13</b> |
| <b>5 - MAINTENANCE .....</b>                              | <b>15</b> |
| 5.1. GENERAL.....   | 15        |
| 5.2. GALETS ET GUIDES FILS .....                          | 15        |
| 5.3. TORCHE .....   | 15        |
| 5.4. PIECES DE RECHANGE .....                             | 16        |
| 5.5. PIECES D'USURE .....                                 | 20        |
| 5.6. PROCEDURE DE DEPANNAGE .....                         | 21        |
| 5.7. SCHEMA ELECTRIQUE.....                               | 23        |
| <b>6 - ANNEXES .....</b>                                  | <b>24</b> |
| 6.1. PRESENTATION DES PROCEDES DE SOUDAGE .....           | 24        |
| 6.2. CYCLES DE SOUDAGE AVANCES .....                      | 26        |
| 6.3. LISTE DES SYNERGIES.....                             | 28        |

# 1 - INFORMATIONS GENERALES

## 1.1. PRESENTATION DE L'INSTALLATION

Le DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C est une installation de soudage manuel permettant:

- + de souder en MIG-MAG, short arc, speed short arc, en pulsé normal (seulement sur le DIGIPULS) avec une intensité de 15A à 320A.
- + de dévider des fils de natures différentes
  - ⇒ acier, inox, aluminium et fils spéciaux
  - ⇒ fils pleins et fils fourrés
  - ⇒ diamètres de 0.6-0.8-1.0-1.2 mm
- + de souder en électrode enrobée.

## 1.2. COMPOSITION DE L'INSTALLATION

L'installation est composée de 4 éléments principaux:

- 1 - La source de puissance, son câble primaire (5 m) et son câble de masse (5m)
- 2 - Le chariot atelier (option),
- 3 – chariot universel (option),
- 4 - Le groupe de refroidissement (option)

Chaque élément est commandé et livré séparément.

Les options commandées avec l'installation sont livrées à part. Pour la mise en place de ces options, se reporter à l'instruction de montage livrée avec l'option.



### ATTENTION :


Les poignées plastiques ne sont pas prévues pour élinguer le poste. La stabilité de l'installation est assurée jusqu'à une inclinaison de 10°.

### 1.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

|  | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Primaire</b>                                    |                                 |                                |
| Alimentation primaire                              | 400V +/- 20%                    | 400V +/- 20%                   |
| Fréquence d'alimentation primaire                  | 50/60Hz                         | 50/60Hz                        |
| Consommation primaire efficace                     | 12 A                            | 12 A                           |
| Consommation primaire maximum                      | 18,7 A                          | 18,7 A                         |
| Fusibles primaire recommandés                      | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Puissance apparente maximum                        | 13,1 KVA                        | 13,1 KVA                       |
| Puissance active maximum                           | 12,1 KW                         | 12,1 KW                        |
| Puissance active en mode veille (IDLE)             | 50 W                            | 50 W                           |
| Efficacité au courant maximum                      | 0,87                            | 0,87                           |
| Facteur de puissance au courant maximum            | 0,92                            | 0,92                           |
| Cos Phi  | 0,99                            | 0,99                           |
| <b>Secondaire</b>                                  |                                 |                                |
| Tension à vide (selon la norme)                    | 74 V                            | 74 V                           |
| Plage de soudage MIG                               | 10V / 50V                       | 10V / 50V                      |
| Plage de soudage électrode enrobée                 | 15A / 320A                      | 15A / 320A                     |
| Facteur de marche à 100% (Cycle 10 minutes à 40°C) | 220A                            | 220A                           |
| Facteur de marche à 60% (Cycle 6 minutes à 40°C)   | 280A                            | 280A                           |
| Facteur de marche au courant maximum à 40°C        | 320A                            | 320A                           |
| <b>Dévidoir</b>                                    |                                 |                                |
| Galets   | 4 galets                        |                                |
| Vitesse de dévitage                                | 0,5 – 25,0 m / min              |                                |
| Plage diamètre fil                                 | 0,6 – 1,2 mm                    |                                |
| Poids, taille de la bobine de fil                  | 20kg, 300 mm                    |                                |
| Pression de gaz maximum                            | 6 bar                           |                                |
| <b>Divers</b>                                      |                                 |                                |
| Dimensions (L x l x h)                             | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Poids  | 28 Kg                           |                                |
| Température de fonctionnement                      | - 10°C/+40°C                    |                                |
| Température de stockage                            | - 20°C/+55°C                    |                                |
| Connectique torche                                 | “Européen”                      |                                |
| Indice de protection                               | IP 23                           |                                |
| Classe d'isolation                                 | H                               |                                |
| Norme  | 60974-1 & 60974-5 & 60974-10    |                                |



ATTENTION: Cette source n'est pas utilisable sous la pluie ou la neige, elle peut être stockée à l'extérieur, mais n'est pas prévue pour être utilisée sans protection pendant des précipitations.

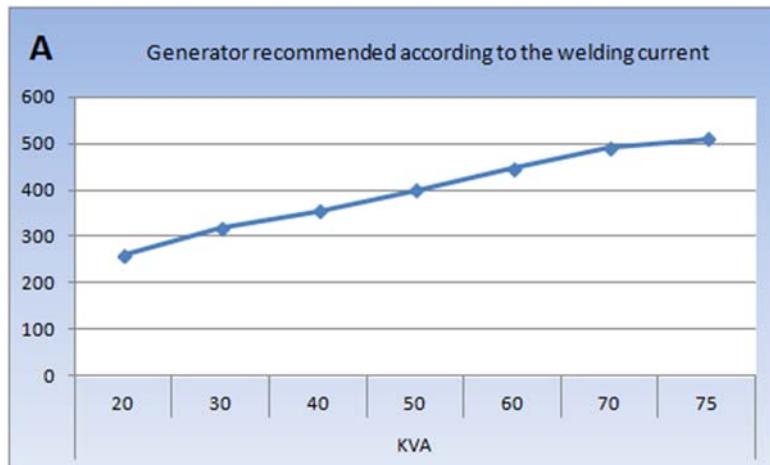


## 2 - MISE EN SERVICE

### 2.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA SOURCE DE PUISSANCE

Le générateur est composé de la façon suivante :

- 1- Face avant
- 2- Raccord européen
- 3- Prise additionnelle pour le raccord de la torche à 2 potentiomètres
- 4- Prise câble de masse et inversion de polarité
- 5- Porte dévidoir
- 6- Axe bobine
- 7- Bouton purge gaz
- 8- Bouton avance fil
- 9- Moteur dévitage

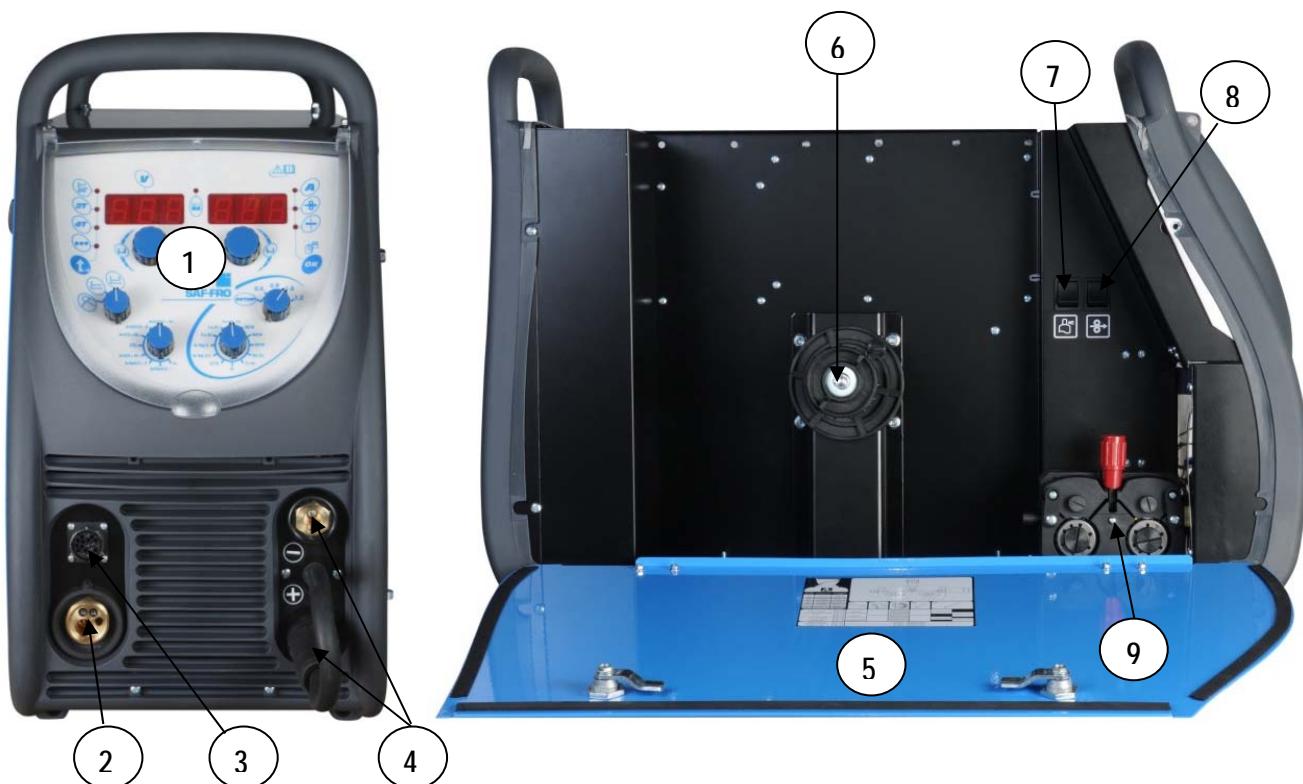

### 2.2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C est un poste 400 V triphasé. Si votre réseau correspond, connecter une prise "triphasé + terre" à l'extrémité du câble d'alimentation



**ATTENTION:** Sous réserve que l'impédance de réseau public d'alimentation basse tension au point de couplage commun soit inférieure à 33 mΩ, ce matériel est conforme à la CEI 61000-3-11 et à la CEI 61000-3-12, et peut être connecté aux réseaux publics d'alimentation basse tension. Il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur du matériel de s'assurer, en consultant l'opérateur du réseau de distribution si nécessaire, que l'impédance de réseau est conforme aux restrictions d'impédance



**ATTENTION:** Ce matériel de Classe A n'est pas prévu pour être utilisé dans un site résidentiel où le courant électrique est fourni par le système public d'alimentation basse tension. Il peut y avoir des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique dans ces sites, à cause des perturbations conduites aussi bien que rayonnées.

### 2.3. CHOIX DES CONSOMMABLES

Le soudage à l'arc nécessite l'utilisation d'un fil de nature et de diamètre adapté ainsi que l'utilisation du gaz adéquat. Veuillez vous référer au paragraphe 6.3 pour de plus amples informations



**ATTENTION :**  
le fil suivant est utilisé en polarité inverse : SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. POSITIONNEMENT DU FIL

Pour mettre en place le fil :

Mettre le générateur hors tension.

Ouvrir la porte du dévidoir [5] et s'assurer qu'elle ne puisse pas retomber.

Dévisser l'écrou de l'axe bobine [6].

Introduire la bobine de fil sur l'axe. S'assurer que l'ergot de l'axe [6] est bien en place sur la bobine.

Visser l'écrou [6] sur l'axe en le tournant dans le sens indiqué par la flèche.

Abaïsser le levier [9] pour libérer les contre-galets.

Prendre l'extrémité du fil de la bobine et couper la partie tordue.

Redresser les 15 premiers centimètres de fil.

Introduire le fil par le guide-fil de la platine.

Abaïsser les contre-galets [9] et remonter les leviers.

Ajuster la pression des contre-galets sur le fil.

### Avance fil

Le bouton avance fil [8] permet de faire avancer le fil dans la torche. Le fil avance 1s à la vitesse minimale puis la vitesse augmente progressivement jusqu'à la valeur de consigne vitesse fil, limitée à 12 m/min. La consigne peut être modifiée à tout moment. La vitesse est représentée sur la face avant du poste.

### Pour faire avancer le fil dans la torche

Maintenir appuyer le bouton avance fil [8].

La vitesse de dévidage peut être modifiée avec le codeur en face avant.

### Pour remplir le circuit gaz ou régler le débit du gaz

Appuyer sur le bouton purge gaz [9].

## 2.5. PIECES D'USURE DU DEVIDOIR

Les pièces d'usure du guide fil, dont le rôle est de guider et de faire avancer le fil de soudage, doivent être adaptées au type et au diamètre du fil de soudage utilisé. D'autre part, leur usure peut affecter les résultats de soudage. Si c'est le cas, il est nécessaire de les remplacer. S'il vous plaît se référer au paragraphe 5.5 afin de choisir les pièces d'usure du guide fil.

## 2.6. RACCORDEMENT TORCHE

La torche de soudage MIG se raccorde à l'avant de la partie dévidage, après s'être assuré qu'elle soit bien équipée des pièces d'usures correspondantes au fil qui va être utilisé pour le soudage.

Pour cela se reporter à la notice accompagnant la torche.

## 2.7. RACCORDEMENT DU GAZ

La sortie gaz est placée à l'arrière du générateur. Il suffit de raccorder cette dernière à la sortie du détendeur sur la bouteille de gaz

- + Mettre la bouteille de gaz sur le chariot à l'arrière du générateur et fixer la bouteille à l'aide de la sangle.
- + Ouvrir légèrement puis refermer le robinet de la bouteille pour évacuer éventuellement les impuretés.
- + Monter le détendeur/débitmètre.
- + Raccorder le tuyau gaz livré avec le faisceau du dévidoir sur la sortie du détendeur.

En soudage, le débit de gaz devra se situer entre 10 et 20l/min.



**ATTENTION : Veiller à bien arrimer la bouteille de gaz sur le chariot en mettant en place la sangle de sécurité.**

## 2.8. MISE EN MARCHE

1

L'interrupteur général est situé à l'arrière du générateur. La mise en fonctionnement se fait en basculant cet interrupteur.




Note: Ne jamais basculer l'interrupteur en cours de soudage.

A chaque démarrage le générateur affiche la version logicielle et la puissance reconnue et le cas échéant l'option connectée.

### 3 - INSTRUCTIONS D'EMPLOI

#### 3.1. FONCTIONNALITES DE LA FACE AVANT

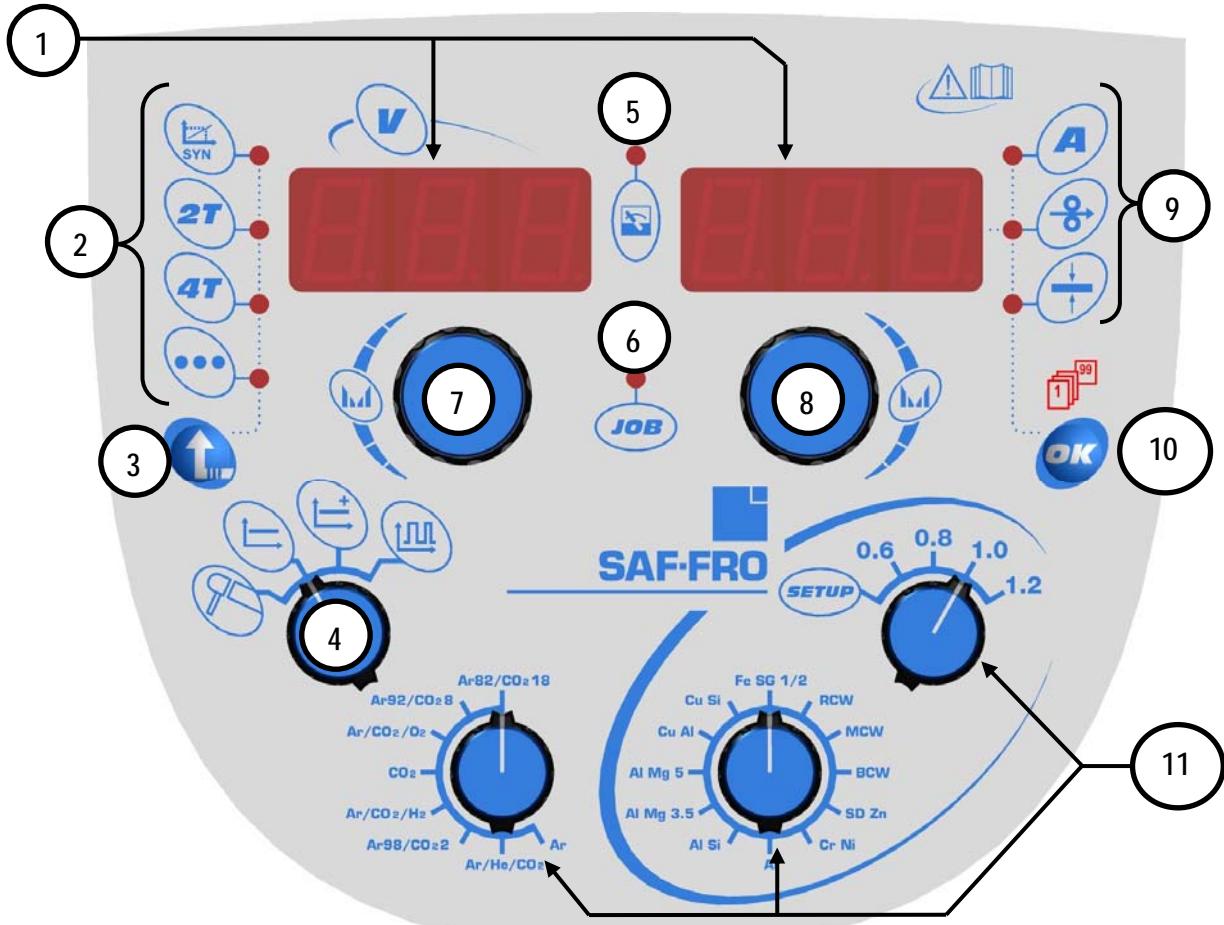

Afficheur gauche tension, Afficheur Droit : courant /vitesse fil/ épaisseur 1

Affichage de sélection du mode soudage 2

Bouton de sélection du mode soudage / Annulation en mode gestion de programmes 3

Commutateur de sélection procédé de soudage 4

Voyant « mesure » identifiant les valeurs affichées (pré-affichage, soudage et post-soudage) 5

Voyant « mode programme actif » 6

Codeur pour le réglage tension et codeur pour la navigation 7

Codeur pour le réglage du courant, de la vitesse fil, épaisseur et Ajustement navigation 8

Voyant affichage courant, vitesse fil, épaisseur 9

Bouton sélection pré-affichage et gestion de programme 10

Commutateur de sélection gaz, diamètre fil et nature du fil 11

## 3.2. CALIBRER LE GENERATEUR



### ATTENTION :

Cette opération est impérative afin d'obtenir un soudage de qualité. En cas de changement de polarité cette étape est à refaire

**Etape 1:** Placer le sélecteur sur la position SETUP et rentrer dans le setup COnFIGpar appui sur le bouton OK.

**Etape 2:** Sélectionner le paramètre **CaL** avec le codeur gauche et sélectionner **On** avec le codeur droit

**Etape 3:** Appuyer sur le bouton OK en face avant, l'afficheur indique **triGEr**.

**Etape 4:** Enlever la buse de la torche.

**Etape 5:** Couper le fil.

**Etape 6:** Mettre en contact la pièce et le tube contact.

**Etape 7:** Appuyer sur la gâchette.

**Etape 8:** L'afficheur indique la valeur de L. (inductance faisceau)

**Etape 9:** A l'aide du codeur droit affichage de la valeur de R. (résistance faisceau)

**Etape 10:** Sortir du SETUP

## 3.3. AFFICHAGE ET UTILISATION

### 3.3.1. Mode synergique

Pour une vitesse fil réglée, les valeurs d'intensité, de tension et Epaisseur sont données à titre indicatif, et correspondent aux mesures effectuées dans des conditions opératoires données, comme : la position, la longueur partie terminale (à plat, bord à bord).

L'affichage courant / tension du poste correspond aux valeurs moyennes mesurées et elles peuvent différer des valeurs théoriques.

Voyant du mode mesure:

- ⇒ Eteint: Pré-affichage.
- ⇒ Allumé: Affichage des valeurs mesurées en soudage (Valeur moyenne).
- ⇒ Clignotant: Mesure en cours de soudage.

Choix fil, diamètre, gaz, procédé

A l'aide du commutateur correspondant, choisir la nature du fil, le diamètre du fil, le gaz utilisé et le procédé.

Le choix de la matière détermine les valeurs des diamètres, gaz et procédés disponibles.

Si la synergie n'existe pas, le poste affiche nOt SYn GAS SYn, dIA SYn ou Pro SYn.

Sélection du mode de soudage, de la tension d'arc, et du pré-affichage

Sélectionnez le mode de soudage 2T, 4T, point, synergique ou manuel en utilisant le bouton poussoir [3]. La longueur d'arc peut-être modifiée avec le codeur gauche (7) et le pré-affichage soudage est réalisé avec le codeur droit [8]. La sélection des réglages pré-soudage est effectuée avec le bouton OK [10].

### 3.3.2. Mode manuel :

Ceci est le mode de dégagement du générateur de soudage. Les paramètres réglables pour ce dernier sont la vitesse fil, la tension d'arc et le réglage fin.

Dans ce mode, seule la valeur de la vitesse du fil est affichée.

### 3.3.3. Mode SETUP

Accès au SETUP :

Le SETUP est uniquement accessible hors soudage, par la face avant sur la 1<sup>ère</sup> position du commutateur « diamètre de fil ».

Le SETUP comporte 2 groupes de MENUS :

'CYCLE' → Réglages phases du cycle

'COnFIG' → Configuration du générateur

Réglage du SETUP :

Position SETUP, il faut sélectionner CYCLE ou COnFIG avec le bouton OK. (10)

Tourner le codeur de gauche pour faire défiler les paramètres.

Tourner le codeur de droite pour les régler.

Pas de départ soudage dans ce mode, toute modification est sauvegardée à la sortie du menu SETUP.

| Paramètres accessible dans le menu COnFIG |                    |        |        |   |
|---|--------------------|--------|--------|---|
| Afficheur gauche                          | Afficheur droit    | Pas    | Défaut | Description   |
| GrE                                       | On -;OFF – Aut     |        | Aut    | Configuration du groupe de refroidissement. 3 états possibles :<br>- On : Toujours actif, le groupe fonctionne continuellement<br>- OFF : Toujours désactivé, le groupe est désactivé<br>- Aut : Mode automatique, Le groupe est piloté par le générateur |
| ScU                                       | nc – no - OFF      |        | OFF    | Sécurité du groupe de refroidissement. 3 états possibles :<br>- nc : Normalement fermé,<br>- no : Normalement ouvert,<br>- OFF : Désactivé  |
| Unit                                      | US – CE            |        | CE     | Unité affichée pour la vitesse et l'épaisseur du fil:<br>- US: unité en pouces<br>- CE: unité de compteur   |
| CPt                                       | OFF– 0,01 – 1,00   | 0,01 s | 0,30   | Temps de maintien de la gâchette pour l'appel programme (Seulement en 4T). Utilisable uniquement sur les programmes 50 to 99.   |
| PGM                                       | no – yES           |        | no     | Active / Désactive le mode gestion des programmes   |
| PGA                                       | OFF – ;000 – 020 % | 1 %    | OFF    | Réglage des plages de soudage limitable pour les paramètres suivants: Vitesse fil, longueur d'arc, Dynamisme d'arc, Réglage fin en pulsé. Fonctionnel uniquement lorsque la gestion du programme est activé et programmes sont verrouillées               |
| Adj                                       | Loc – rC           |        | Loc    | Sélectionner le réglage Vitesse du fil et tension d'arc:<br>- Loc: Local sur la source d'alimentation<br>- rC: télécommande ou potentiomètre de torche  |
| CAL                                       | OFF – on           |        | OFF    | Etalonnage de la torche et du câble de masse  |
| L   | 0 – 50             | 1 uH   | 10     | Réglage de l'inductance du câble / Affichage  |
| r   | 0 – 50             | 1 Ω    | 4      | Réglage de la résistance du câble / Affichage   |
| SoF                                       | no – yES           |        | no     | Mise à jour logicielle.   |
| FAC                                       | no – yES           |        | no     | Paramètres usine. Sélectionner YeS va provoquer une réinitialisation des paramètres par défaut d'usine lors de menu sortie SETUP.   |

| Paramètres accessible dans le menu CYCLE |                        |        |        |   |
|--|------------------------|--------|--------|---|
| Afficheur gauche                         | Afficheur droit        | Pas    | Défaut | Description   |
| tPt                                      | 00.5 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5    | Temps de point. En mode Spot et en mode manuel, le Hot Start, évanouissement et séquenceur ne peuvent être modifiés |
| PrG                                      | 00.0 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5    | Temps de pré-gaz  |
| tHS                                      | OFF – 00.1 – 10.0      | 0,1 s  | 0,1    | Temps de Hot start  |
| IHS                                      | -- 70 + 70             | 1 %    | 30     | Courant de Hot start (Vitesse fil). En X% ± du courant de soudage   |
| UHS                                      | -- 70 + 70             | 1 %    | 0      | Tension de Hot start. En X% ± de la longueur d'arc  |
| dYn                                      | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0      | Réglage fin en court-circuit  |
| rFP                                      | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0      | Réglage fin en pulsé  |
| dyA                                      | 00 – 100               | 1      | 50     | Dynamisme d'amorçage à l'électrode  |
| tSE                                      | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s | OFF    | Temps séquenceur (Seulement en mode synergique)   |
| ISE                                      | --90 + 90              | 1 %    | 30     | Niveau du séquenceur. En X% ± du courant de soudage   |
| dSt                                      | OFF – 00.1 – 05.0      | 0,1 s  | OFF    | Temps d'évanouissement.   |
| DdSI                                     | -- 70 – 00.0           | 1 %    | -- 30  | Courant d'évanouissement. (Vitesse fil).En X% ± du courant de soudage   |
| dSU                                      | -- 70 – 70             | 1 %    | 0      | Tension d'évanouissement. En X% ± de la longueur d'arc  |
| Pr                                       | 0.00 – 0.20            | 0,01 s | 0,05   | Temps d'anti-collage  |
| PrS                                      | Nno – yES              |        | no     | Activation du mode Pr-Spray   |
| PoG                                      | 00.0 – 10.0            | 0,05 s | 0,05   | Temps de post-gaz   |

### 3.3.4. Mode gestion de programme

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permet de créer, stocker et modifier jusqu'à 99 programmes de soudage directement sur le panneau avant depuis le programme 01 jusqu'au programme 99. Cette fonction est active en passant le paramètre PGM de no à YES dans le menu COnFIG.

P00 est le programme de travail dans n'importe quel état. (Mode de gestion du programme activé ou désactivé). Lorsque le générateur fonctionne sur ce programme, l'indicateur "JOB" LED est éteint. Tous les commutateurs sont accessibles dans ce mode, ils seront utilisés pour définir les programmes.






P01 à P99 sont les programmes enregistrés, seulement si le mode de gestion du programme est activé. Lorsque la source d'alimentation fonctionne sur ces programmes, l'indicateur "JOB" est allumé. Dans ce mode, les commutateurs de processus de soudage, diamètre du fil, du gaz et des métaux ne sont pas disponibles.  
Quand un programme sélectionné a été modifié, l'indicateur "JOB" clignote.

#### Créer et enregistrer un programme:

Le paragraphe explique comment créer, modifier et enregistrer un programme de soudage. Ci-dessous est expliqué le menu couramment utilisé.

- 1) Activer le mode de gestion du programme SETUP → PGM → put YES → exit SETUP
- 2) Configurez votre programme avec des commutateurs puis appuyez longtemps sur le bouton OK
- 3) L'écran affiche un message comme suit:

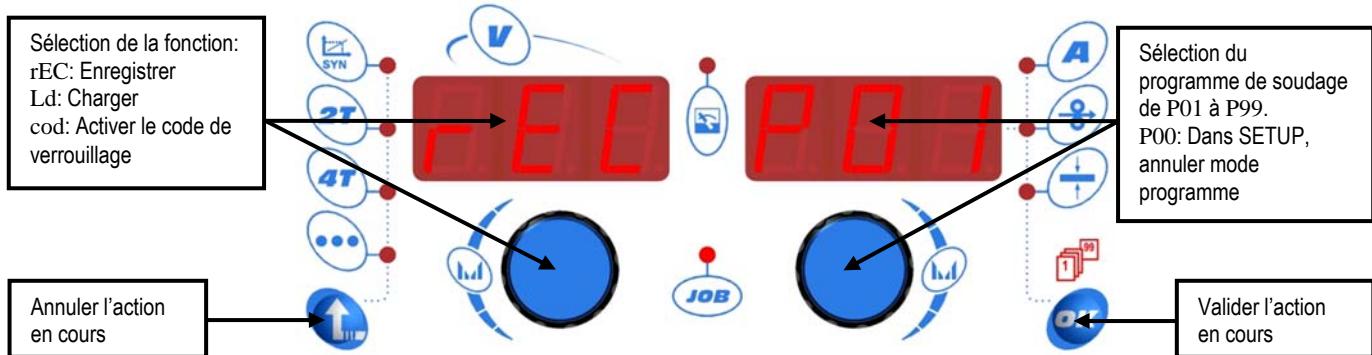

NOTE : Le DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permet de verrouiller le menu programmation. Cette fonction est disponible sur l'écran de programme avec le paramètre cod. La clé de verrouillage entrée doit être écrite pour désactiver le verrouillage de fonction.

#### 3.3.5. Appel programme à la gâchette

Cette fonction permet le chainage de 2 à 10 programmes. Cette dernière est disponible en mode 4T uniquement, le mode gestion de programme doit être activé également.

##### Chainage de programmes :

Cette fonction appel programme fonctionne avec les programmes P50 à P99 par dizaine.

⇒ P50→P59 ; P60→P69 ; P70→P79 ; P80→P89 ; P90→P99

Sélectionnez le premier programme avec lequel vous voulez commencer votre chaîne. Puis lors du soudage, à chaque appui sur la gâchette, le programme changera.

Pour chainer moins de 10 programmes, dans le programme suivant la fin de boucle désirée mettre un paramètre différent (Comme la synergie ou le cycle de soudage).

Il est possible de régler le temps de maintien gâchette afin de détecter un changement de programme : SETUP → CPT → Sélectionner valeur de 1 à 100 → exit SETUP

Exemple: Créer une liste programmes de P50 à P55 (6 programmes).

- 1) Dans le programme P56, sélectionner un cycle de soudage ou une synergie différente de P55 dans le but de finir la chaîne.
- 2) Sélectionner le programme P50 (Premier programme pour démarrer le soudage)
- 3) Soudage
- 4) Chaque fois que la gâchette sera actionnée, la source de puissance changera de programme jusqu'à P55. Lorsque la chaîne sera finalisée, le générateur reprendra à P50.

## 4 - OPTIONS, ACCESSOIRES

### 1 - GROUPE DE REFROIDISSEMENT (SUR DEMANDE UNIQUEMENT)



### 2 - TELECOMMANDE 2 POTENTIOMETRES

Réf. W000275904



#### Fonctionnalités:

Réglage de la vitesse fil en / hors soudage

Réglage de la longueur d'arc en / hors soudage

### 3 - CHARIOT UNIVERSEL

Réf. W000383000



Il permet de déplacer facilement la source de puissance dans un environnement d'atelier.

## 4 - CHARIOT TYPE "DIABLE"

Réf. W000375730



Il permet de déplacer facilement la source de puissance dans un environnement d'atelier.

## TORCHES STANDARD

W000345066 PROMIG NG 341 3 M

W000345067 PROMIG NG 341 4 M

W000345068 PROMIG NG 341 5 M

W000345069 PROMIG NG 341 W 3 M

W000345070 PROMIG NG 341 W 4 M

W000345071 PROMIG NG 341 W 5 M

W000345072 PROMIG NG 441 3 M

W000345073 PROMIG NG 441 4 M

W000345074 PROMIG NG 441 5 M

## TORCHES REFROIDIES EAU (A utiliser avec l'option groupe de refroidissement)

W000345075 PROMIG NG 441W 3 M

W000345076 PROMIG NG 441W 4 M

W000345077 PROMIG NG 441W 5 M

W000274865 PROMIG NG 450W 3 M

W000274866 PROMIG NG 450W 4 M

W000274867 PROMIG NG 450W 5 M

## TORCHE A POTENTIOMETRES

W000345014 DIGITORCH P 341 4M

W000345016 DIGITORCH P 341W 4M

W000345018 DIGITORCH P 441W 4M

## 5 - MAINTENANCE

### 5.1. GENERAL

2 fois par an, en fonction de l'utilisation de l'appareil, inspecter :

- ⇒ la propreté du générateur
- ⇒ les connexions électriques et gaz.

#### WARNING :

Ne jamais entreprendre un nettoyage interne ou dépannage du poste sans s'être assuré au préalable que le poste est effectivement débranché du réseau.

Démonter les panneaux du générateur et aspirer les poussières et particules métalliques accumulées entre les circuits magnétiques et les bobinages du transformateur.

Le travail sera exécuté avec un embout plastique afin de ne pas endommager les isolants des bobinages.



A chaque mise en route de l'installation et avant toute intervention technique SAV, vérifier que :

- ⇒ les bornes de puissance ne soient pas mal serrées.
- ⇒ qu'il s'agit de la bonne tension d'alimentation réseau.
- ⇒ le débit du gaz.
- ⇒ l'état de la torche.
- ⇒ la nature et le diamètre du fil.

#### 2 FOIS PAR AN :



- ⇒ Etalonnage des choix de mesure courant et tension.
- ⇒ vérifier les connexions électriques des circuits de puissance, de commande et d'alimentation.
- ⇒ l'état des isolants, des câbles, des raccords et des canalisations.
- ⇒ Effectuer un soufflage par air comprimé

### 5.2. GALETS ET GUIDES FILS

Ces accessoires assurent, dans des conditions d'utilisations normales, un service prolongé avant de nécessiter leur échange. Il arrive cependant qu'après un temps d'utilisation, une usure exagérée ou un colmatage dû à un dépôt adhérant, se manifeste. Pour minimiser ces effets négatifs, il est bon de veiller à l'état de propreté de la platine.

### 5.3. TORCHE

Vérifier régulièrement le bon serrage des connexions assurant l'amenée du courant de soudage, les contraintes mécaniques associées aux chocs thermiques contribuent à desserrer certaines pièces de la torche notamment :

- ⇒ tube contact
- ⇒ câble coaxial
- ⇒ lance de soudage
- ⇒ connecteur rapide

Vérifier le bon état du joint équipant l'olive d'amenée de gaz. Eliminer les projections entre le tube contact et la buse d'une part, entre la buse et la juge d'autre part. L'élimination des projections est d'autant plus facile qu'elle est faite à des intervalles de temps rapprochés.

Il faut éviter d'utiliser un outil dur qui rayerait les surfaces de ces pièces favorisant l'accrochage ultérieur des projections.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001

Souffler le conduit d'usure après chaque passage d'une bobine de fil. Effectuer cette opération par le côté fiche à raccordement rapide de la torche. Changer si nécessaire le guide fil d'entrée torche. Une usure importante du guide fil favorise les fuites de gaz vers l'arrière de la torche.


Les tubes contacts sont prévus pour un usage prolongé. Ils sont toutefois usés par le passage du fil, l'alésage devient donc supérieur à la tolérance admise pour un bon contact entre le tube et le fil.

On constate la nécessité d'en effectuer le changement lorsque les conditions de transfert de métal deviennent instables, le réglage des paramètres étant par ailleurs normal.



#### 5.4. PIECES DE RECHANGE



La liste ci-dessous contient les composants qui peuvent être achetées directement auprès de votre fournisseur local. Pour les autres codes, appeler le service après-vente. (☞ Voir vue éclatée pour un aperçu des pièces)

| REFERENCE  | DESIGNATION                     |
|------------|---------------------------------|
| W000386033 | VENTILATEUR 24VDC 80X25 QTE 2   |
| W000386036 | FACE AVANT DIGISTEEL III 320C   |
| W000386038 | FACE AVANT DIGIPULS III 320C    |
| W000386040 | CAPOT TRANSPARENT               |
| W000386041 | TRANSFORMATEUR AUXILIAIRE 200VA |
| W000384735 | CABLES NAPPE                    |
| W000278017 | ELECTROVANNE 24VDC              |
| W000277987 | RACCORD TORCHE                  |
| W000277882 | CARTE ALIMENTATION AUXILIAIRE   |
| W000385787 | INTERRUPTEUR 40A                |
| W000241668 | PRISE Soudage Male              |
| W000148911 | PRISE Soudage Femelle           |
| W000265988 | KIT BOUTONS BLEUS               |
| W000277988 | PLATINE DEVIDAGE COMPLETE       |
| W000277989 | CHAPES ET LEVIER                |
| W000278021 | CHARNIERES AVEC VIS             |

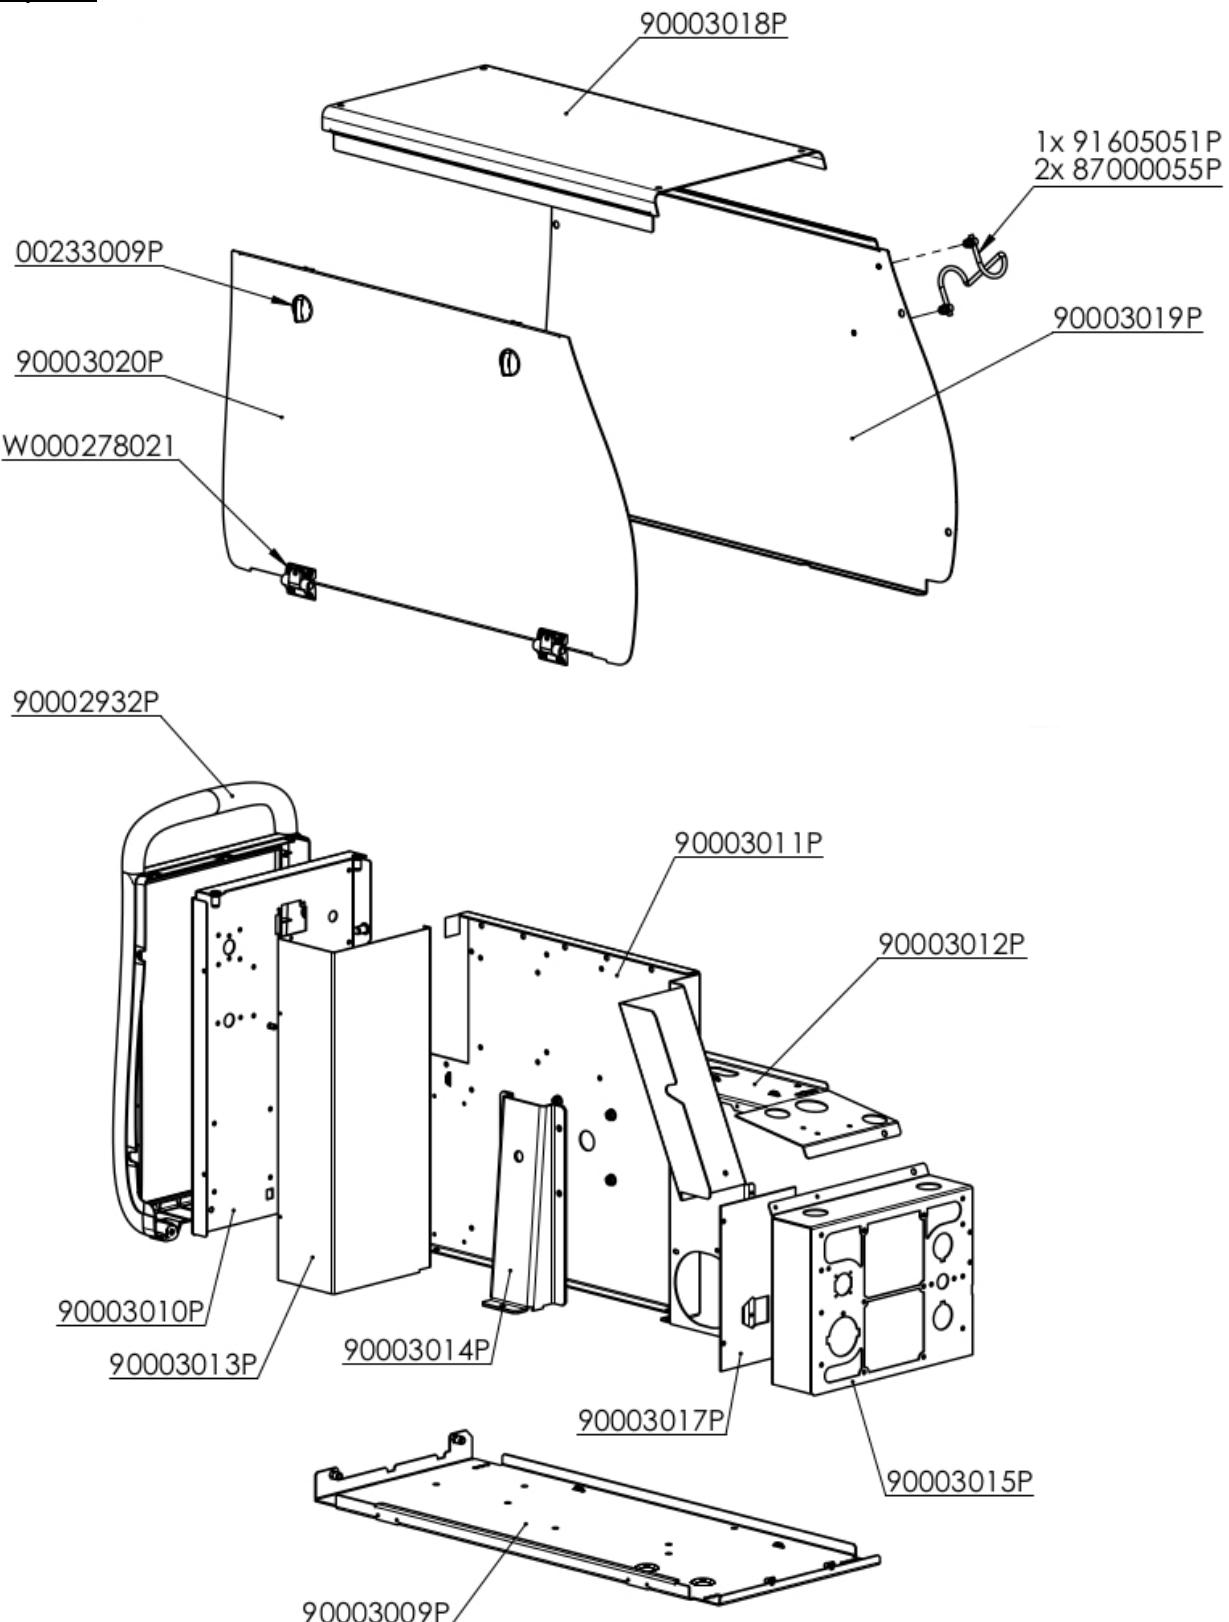Capots :

Composants interne et onduleur :

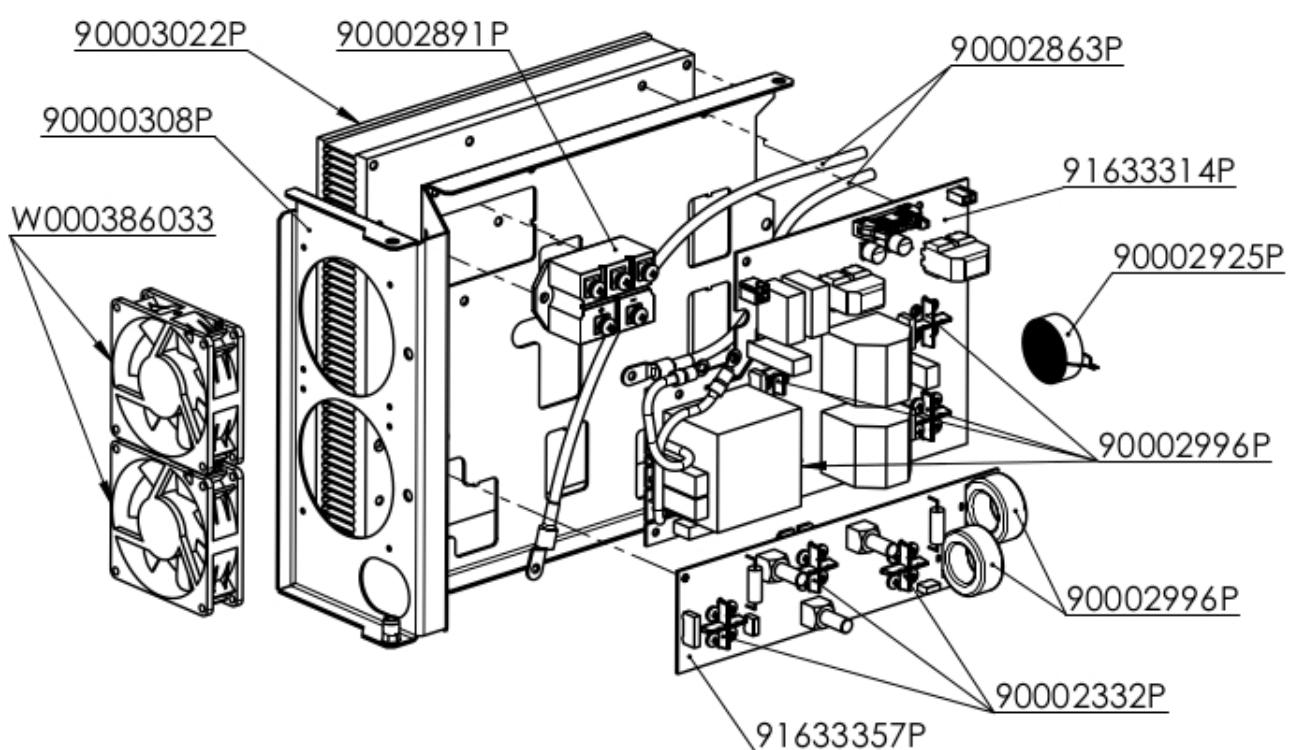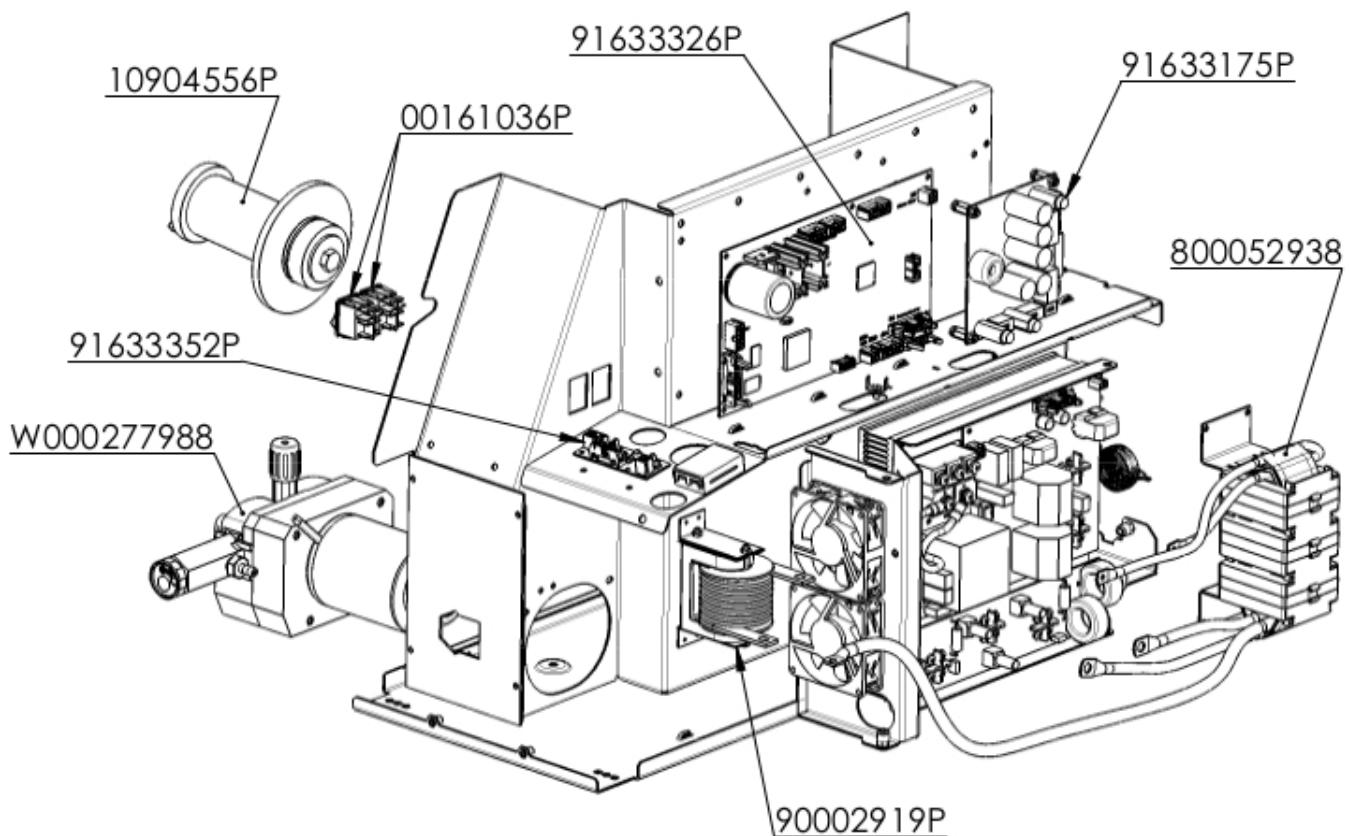

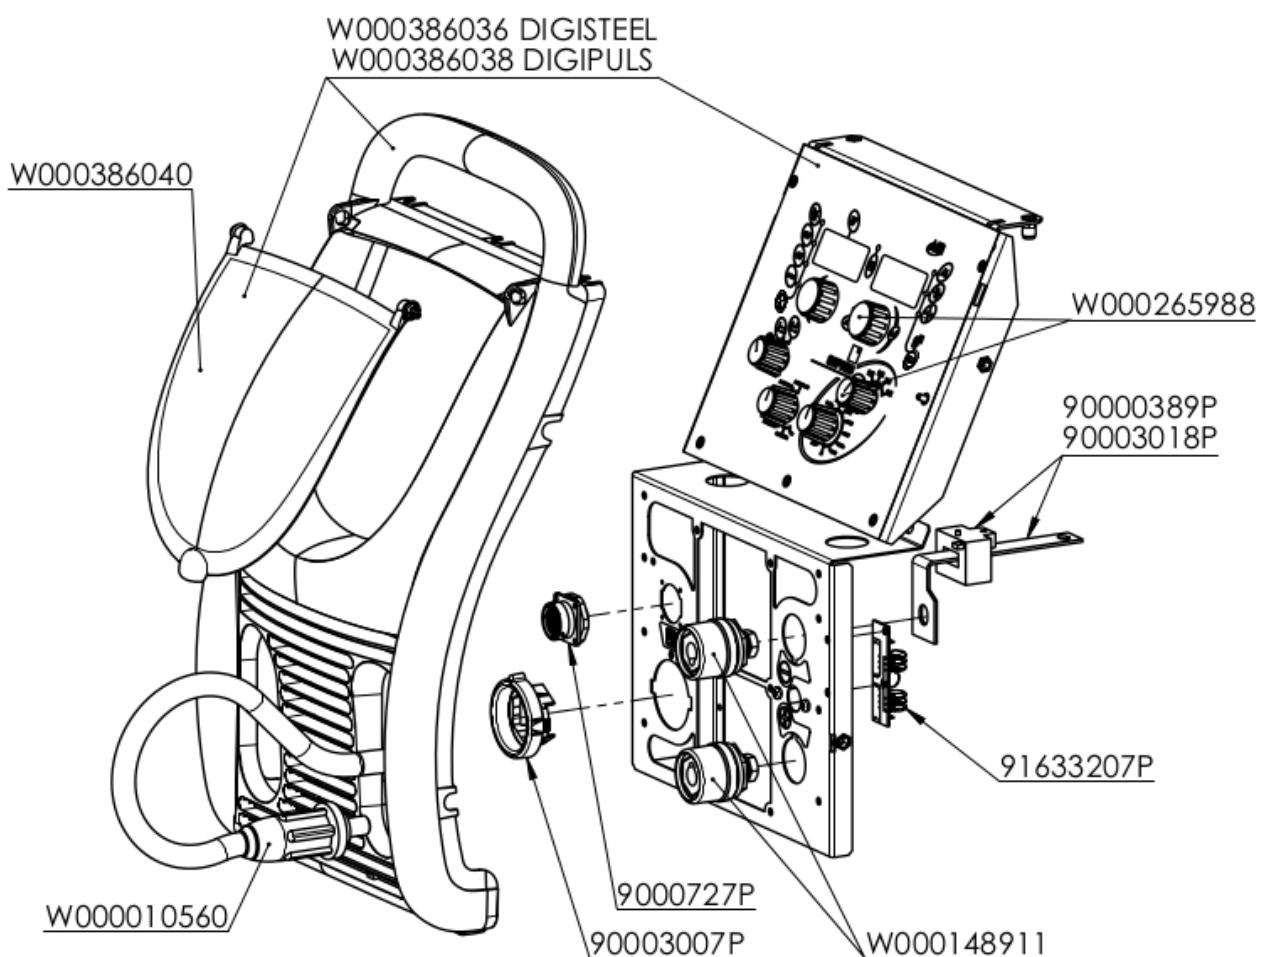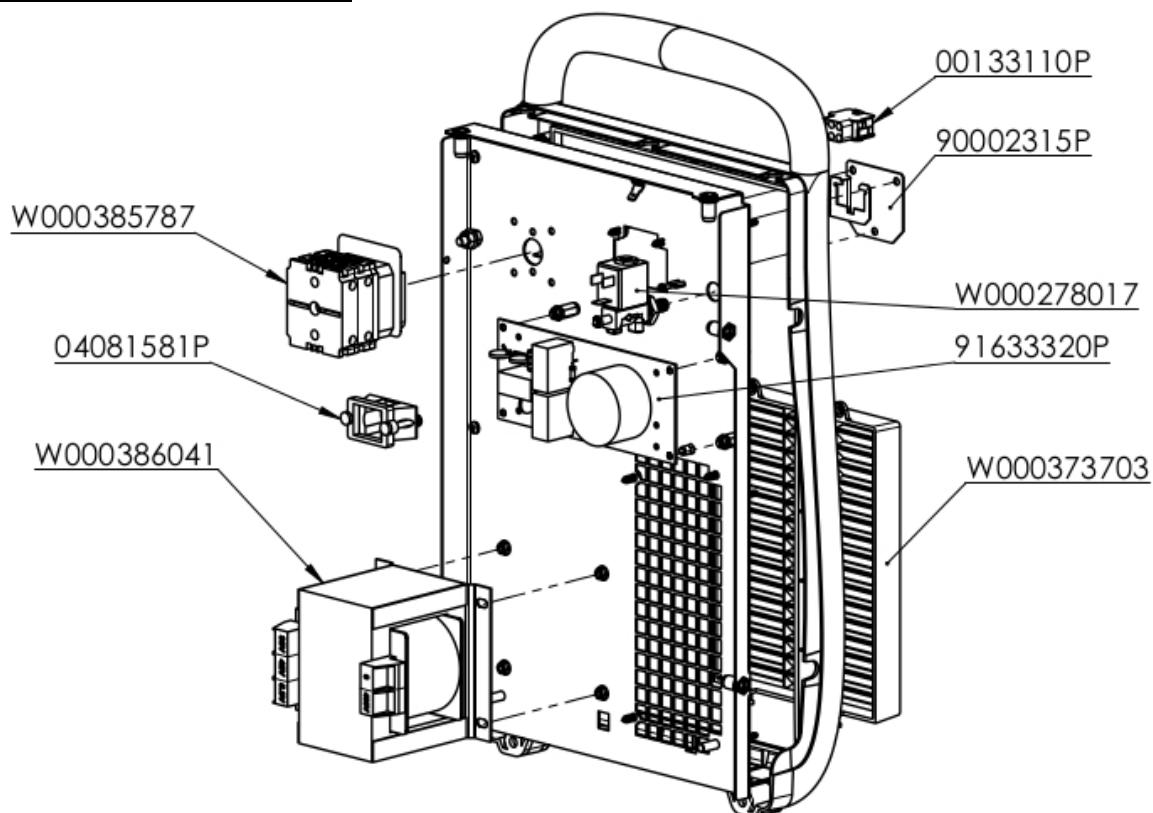Sous-ensemble face avant, arrière :

## 5.5. PIECES D'USURE

La liste ci-dessous contient les pièces d'usure du DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C. Ces dernières peuvent être directement commandées depuis votre fournisseur local.

| REFERENCE  | DESIGNATION          |
|------------|----------------------|
| W000373703 | FILTRE POUSSIÈRE     |
| W000278018 | VIS DE BLOCAGE GALET |
| W000277338 | ADAPTATEUR GALET     |

Pièces d'usure pour le moteur de dévidage :

|                      | GUIDE FIL<br>D'ENTREE | ADAPTATEUR            | GALET  | GALET<br>INTERMEDIAIRE | GUIDE FIL DE SORTIE     |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|
| ACIER,<br>ACIER INOX | 0,6 / 0,8             | Plastic<br>W000277338 | W000305125<br>W000277008<br>W000267599<br>W000305126<br>W000277009 | W000277334             | W000277335              |
|                      | 0,9 / 1,2             |                       |  |                        | W000277335   W000277336 |
|                      | 1,0 / 1,2             |                       |  |                        | W000277336              |
|                      | 1,2 / 1,6             |                       |  |                        |                         |
|                      | 1,4 / 1,6             |                       |  |                        |                         |
| FIL FOURRE           | 0,9 / 1,2             | W000277338            | W000277010<br>W000266330<br>W000277011                             | W000277334             | W000277335              |
|                      | 1,2 / 1,6             |                       |  |                        | W000277335   W000277336 |
|                      | 1,4 / 1,6             |                       |  |                        | W000277336              |
| ALLIAGE<br>LEGER     | 1,0 / 1,2             |                       | ALUKIT W000277622  |                        |                         |
|                      | 1,2 / 1,6             |                       | ALUKIT W000277623  |                        |                         |

Utilisation possible des galets acier ALU avec le fil acier et fil fourré.

### Montage des galets

Le montage des galets se fait à l'aide de l'adaptateur référence : W000277338.

## 5.6. PROCEDURE DE DEPANNAGE

Les interventions faites sur les installations électriques doivent être confiées à des personnes qualifiées.

| CAUSES   | REMEDES   |
|--|---|
| <b>GENERATEUR SOUS TENSION ET AFFICHEURS DE FACE AVANT ETEINTS</b>   |   |
| Alimentation du générateur   | Vérifier l'alimentation réseau (Entre chaque phase)   |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E01-ond</b>  |   |
| Dépassement du courant maximum à l'amorçage  | Appuyer sur OK pour acquitter le défaut. Si ce dernier persiste contacter le service après vente  |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E02 inu</b>  |   |
| Uniquement au démarrage du générateur. Mauvaise reconnaissance de la source de puissance.<br>- Connectique interne en défaut | Vérifier que la nappe entre la carte primaire et la carte cycle commande est bien connectée.  |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E07 400</b>  |   |
| Tension réseau non adaptée   | Vérifier que la tension réseau entre chaque phase est comprise entre 320V et 480V.<br>Sinon faites vérifier votre installation électrique   |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E24 SEn</b>  |   |
| Connectique interne en défaut  | Vérifier que le connecteur B9 est bien connecté sur la carte cycle (sinon pas de mesure de température)<br>La sonde thermique est hors service, veuillez contacter le service après vente |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E25 -C</b>   |   |
| Surchauffe de la source de puissance   | Laisser refroidir le générateur<br>Le défaut disparaît de lui-même au bout de quelques minutes  |
| Défaut ventilation   | Vérifier que la ventilation fonctionne correctement   |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E33-MEM-LIM</b><br>Ce message indique que la mémoire interne n'est plus opérationnelle               |   |
| Mauvais fonctionnement durant la sauvegarde<br>Composant en défaut   | Appeler le service après vente.   |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E43 brd</b>  |   |
| Carte électronique en défaut   | Appeler le service après vente.   |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E50 H2o</b>  |   |
| Groupe de refroidissement en défaut  | Vérifier la connectique du groupe<br>Contrôler le groupe de refroidissement (Transformateur, pompe...)<br>Si aucun groupe n'est branché, désactiver le paramètre dans le menu SETUP       |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E63 IMO</b>  |   |
| Défaut mécanique   | Galets presseur trop serré<br>Gaine de dévidage encrassée<br>Frein axe de bobine de dévidage trop serré.  |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E65-Mot</b>  |   |
| Connectique défectueuse  | Vérifier le raccordement de la nappe codeur sur le moteur du dévidoir.  |
| Défaut mécanique   | Vérifier que l'ensemble dévidage n'est pas bloqué.<br>Vérifier le raccordement de l'alimentation moteur.  |
| Alimentation du générateur   | Vérifier F2 (6A) sur la carte alimentation auxiliaire.  |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE E-71-PRO-DIA-MET-GAS</b>   |   |
| Sélecteur HMI PROCESS-DIAMETER-METAL-GAS en défaut   | tourner le sélecteur pour déverrouiller, et appeler le service après vente si toujours en défaut  |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE StE PUL</b>  |   |
| Reconnaissance onduleur en défaut  | Appeler le service après vente  |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE I-A-MAHX</b>   |   |
| Courant maximum délivrable par le générateur atteint   | Réduire la vitesse fil ou la longueur d'arc.  |
| <b>AFFICHAGE DU MESSAGE bPX-on</b>   |   |
| Message indiquant que le bouton OK ou le bouton ANNULER est maintenu enfoncé à des moments inattendus                        | Appuyer sur le bouton pour déverrouiller, et appeler le service client si toujours en défaut  |

### AFFICHAGE DU MESSAGE SPEXXX

|   |   |
|---|---|
| L'alimentation du fil est toujours activée involontairement | Vérifier que le bouton d'alimentation du fil n'est pas bloqué<br>Vérifiez la connexion de ce bouton et de la carte électronique |
|---|---|

### AFFICHAGE DU MESSAGE LOA DPC

|   |  |
|---|--|
| Le logiciel UPDATE par PC est activé involontairement | Arrêter et démarrer la source d'alimentation, après appeler le service client si toujours défaut |
|---|--|

### AFFICHAGE DU MESSAGE GACHETTE

|  |   |
|--|---|
| Ce message est généré lorsque la gâchette est appuyée à un moment où cela pourrait démarrer un cycle de soudage de façon involontaire. | Gâchette appuyée avant la mise sous tension du générateur ou pendant le reset d'un défaut |
|--|---|

### PAS DE PUISSANCE DE SOUDAGE - AUCUN MESSAGE ERREUR

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Câble de puissance non connecté | Vérifier le raccordement du câble de masse et de la torche   |
| Défaut générateur               | En sélection électrode enrobée vérifier la présence d'une tension entre les bornes de soudage à l'avant du générateur. Si pas de tension présente, contactez le service après vente. |

### QUALITÉ DE SOUDAGE

|  |  |
|--|--|
| Mauvaise calibration   | Vérifier les paramètres de réglage fin (RFP = 0)   |
| Changement de torche et/ou de câble de masse ou de pièces à souder | Refaire une calibration. (Assurez-vous du bon contact électrique du circuit de soudage)  |
| Instabilité ou variations en soudage                               | Vérifier que le mode séquenceur n'est pas actif. Vérifier le hotstart et l'évanouissement.   |
| Plage de réglage restreinte  | Sélectionnez le mode manuel, la limitation étant imposée par une loi synergique.   |
| Mauvaise alimentation du générateur                                | Si vous utilisez la RC JOB vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction limitation de réglage inhérente au mot de passe.                |
| Eclatement du fil à l'amorçage                                     | Vérifier le raccordement des 3 phases d'alimentation. Vérifier que la tension d'alimentation est au moins égale à 360V entre phase phases. |


### AUTRES

|   |   |
|---|---|
| Fil collé dans le bain ou au tube contact     | Optimiser les paramètres d'extinction d'arc, PR-spray et le post retract              |
| Affichage message triG à la mise sous tension | A la mise sous tension du poste, si la gâchette est active, l'affichage indique TtriG |

Si le problème persiste, vous pouvez procéder au RESET des paramètres usine. Pour cela, poste éteint, sélectionnez la position setup sur le commutateur de face avant puis appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncee tout en démarrant le générateur.

ATTENTION, pensez à relever vos paramètres programmes car après cette manipulation, l'ensemble des programmes mémorisés est effacé. Si le RESET usine ne résout pas votre problème veuillez contacter le service après vente.

## 5.7. SCHEMA ELECTRIQUE

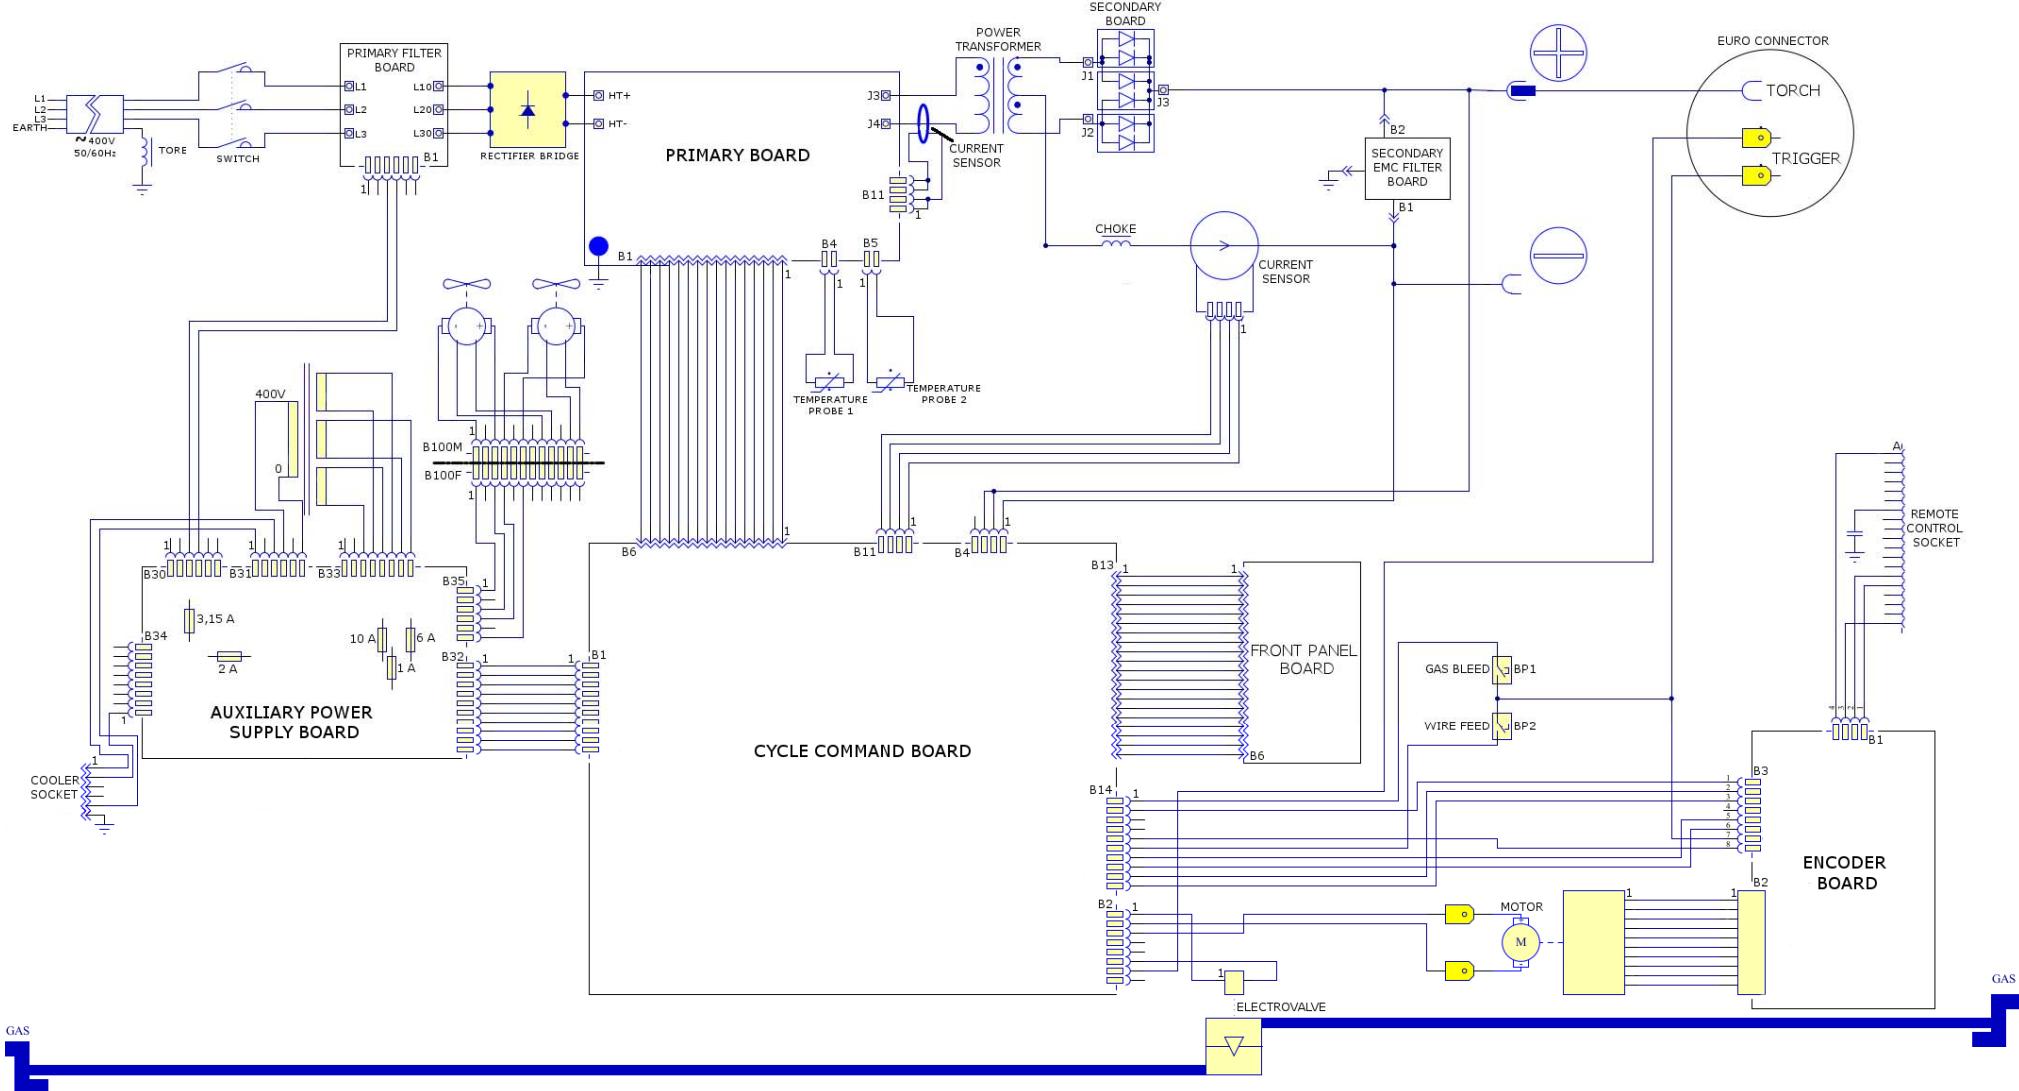

## 6 - ANNEXES



### 6.1. PRESENTATION DES PROCEDES DE SOUDAGE

Pour les aciers au carbone et inoxydable, le DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C possède 2 types de short arc :

- + le short arc "doux" ou « lisse »
- + le short arc « dynamique » ou « SSA »

Le Mig Pulsé est utilisable sur tous les métaux (Acier, Inox, Alu) avec les fils pleins comme avec certains fils fourrés. Il est particulièrement recommandé pour les Inox et aluminium car la suppression des projections et l'excellente fusion des fils en font le procédé idéal.

- + Caractéristique d'arc de la source de puissance

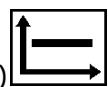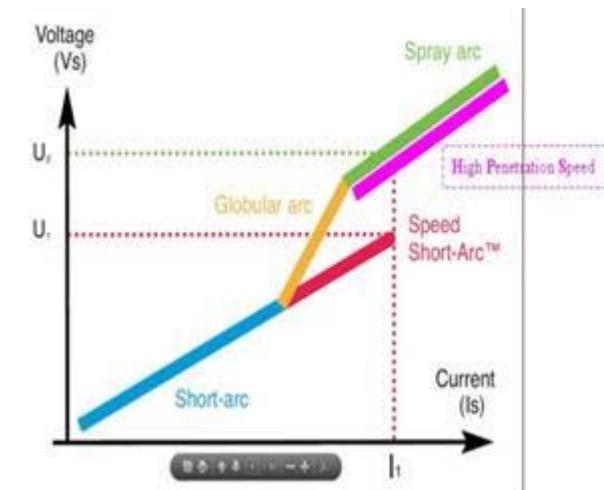

Le short arc "doux" ou "lisse" (SA)

Le short arc « doux » apporte une diminution très importante des projections en soudage des aciers au carbone, ce qui entraîne une forte réduction des coûts de parachèvement

Il améliore l'aspect des cordons de soudage grâce à un meilleur mouillage du bain de fusion.

Le short arc « doux » permet de souder en toute position. Une augmentation de vitesse de fil permet de passer en spray arc mais ne permet pas d'éviter le passage en régime globulaire.

Forme d'ondes du short arc doux



**Note:** le short arc "doux" est légèrement plus énergétique que le short arc "dynamique". De ce fait, le short arc "dynamique" pourrait être préféré au short arc "doux" pour le soudage de tôles très fines ( $\leq 1 \text{ mm}$ ) ou pour le soudage des passes de pénétration.




Le short arc « dynamique » ou « Speed Short Arc » (SSA)

Le short arc « dynamique » ou « SSA » rend plus souple le soudage des aciers au carbone et inoxydable et permet d'absorber les variations des mouvements de la main du soudeur, par exemple lors du soudage en position. Il permet aussi de mieux compenser les écarts de préparation des tôles.

En augmentant la vitesse de dévidage du fil, le régime SA passe naturellement au régime SSA, en évitant le régime globulaire.

Grâce à la rapidité de contrôle de l'arc et à une programmation adéquate, le DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C étend artificiellement le domaine du Short Arc vers des intensités plus élevées : c'est le domaine du speed short arc.

### Forme d'ondes du short arc dynamique

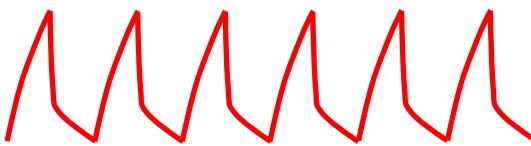

En supprimant le régime d'arc "globulaire" qui est caractérisé par des grosses projections adhérentes et une énergie plus élevée qu'en short arc, le speed short arc permet :

- ⇒ d'avoir moins de déformations pour une intensité de soudage élevée dans la plage habituelle du régime « globulaire »;
- ⇒ de réduire le nombre de projections par rapport au régime globulaire ;
- ⇒ d'obtenir un bel aspect du cordon ;
- ⇒ de diminuer les émissions de fumées par rapport aux régimes usuels (jusqu'à 25% en moins) ;
- ⇒ d'avoir une bonne pénétration de forme arrondie ;
- ⇒ de souder en toutes positions.

**Note:** les programmes CO<sub>2</sub> utilisent automatiquement et uniquement le short arc « doux » sans donner accès au speed short arc.  
Le short arc « dynamique » ne convient pas au soudage sous CO<sub>2</sub>, l'arc étant instable.



Le Mig Pulsé NORMAL

Le transfert de métal dans l'arc se fait par détachement de gouttes grâce à des impulsions de courant. Le microprocesseur calcule, pour chaque vitesse de fil, tous les paramètres du Mig Pulsé afin d'obtenir un excellent résultat en soudage et à l'amorçage.

Les avantages du Mig Pulsé sont les suivants :

- ⇒ réduction des déformations pour une intensité de soudage élevée dans la plage habituelle des régimes "globulaire" et spray arc
- ⇒ toutes positions de soudage
- ⇒ excellente fusion des fils inox et alu
- ⇒ suppression quasi-totale des projections donc des travaux de parachèvement
- ⇒ bel aspect du cordon
- ⇒ diminution des émissions de fumées par rapport aux régimes usuels et même speed short arc (jusqu'à 50% en moins)

Les programmations de pulsé pour les Inox des DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permettent de supprimer les petites projections qu'il peut y avoir sur tôles fines avec des vitesses de dévidage de fil très faibles. Ces "billes" sont dues, en particulier, à la légère pulvérisation du métal lors du détachement de goutte ; ce phénomène est plus ou moins important selon la nature et la provenance des fils.

Ces programmations pour les Inox ont été améliorées pour les faibles intensités en apportant plus de souplesse d'utilisation lors du soudage de tôles fines en Mig Pulsé.

Le soudage des tôles fines inox (1 mm) en Mig Pulsé avec un fil de Ø 1 mm sous M12 ou M11 est tout à fait recommandé (30A moyens possibles).

Sur le plan de l'aspect des joints, les DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C donnent une qualité comparable à celle obtenue en TIG.


## 6.2. CYCLES DE SOUDAGE AVANCES

### Cycle 2 temps

L'appui sur la gâchette provoque le dévidage, le pré gaz et l'établissement du courant de soudage. Lorsque l'on relâche la gâchette, le soudage s'arrête.

Le cycle Hot Start est validé par le paramètre **tHS≠OFF** dans le sous-menu cycle général du SETUP. Il permet de commencer le soudage par un pic de courant facilitant l'amorçage.

L'évanouissement permet de terminer le cordon de soudure par un niveau de soudage décroissant.

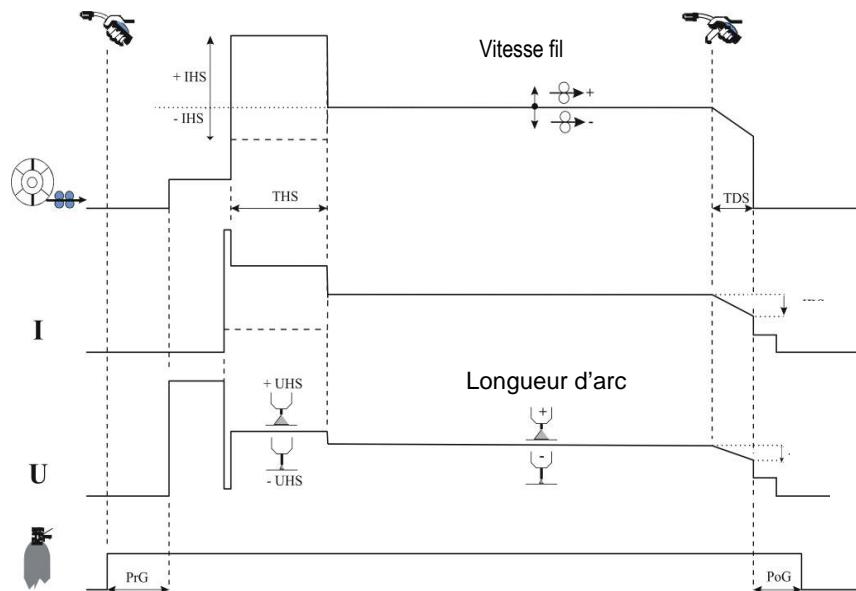


### Cycle 4 temps

Le premier appui sur la gâchette démarre le pré gaz puis le Hot Start. Lorsque la gâchette est relâchée, on démarre le soudage. Si pas de HOTSTART activé, il part directement en soudage après le pré gaz. Dans ce cas le relâchement gâchette (2ème temps) n'aura aucun effet, et on restera en cycle de soudage

L'appui sur la gâchette en phase de soudage (3ème Temps) permet de contrôler la durée d'évanouissement selon la temporisation programmée. Si pas d'évanouissement, on passe directement en post Gaz, (programmé dans le setup) dès le relâchement de la gâchette.

En mode 4T, le relâchement de la gâchette stoppe l'anti-cratère si l'évanouissement est ACTIF. Si l'évanouissement est INACTIF, le relâchement de la gâchette arrête le POST-GAZ.


Il n'y a pas de HOT START et d'évanouissement en mode manuel.

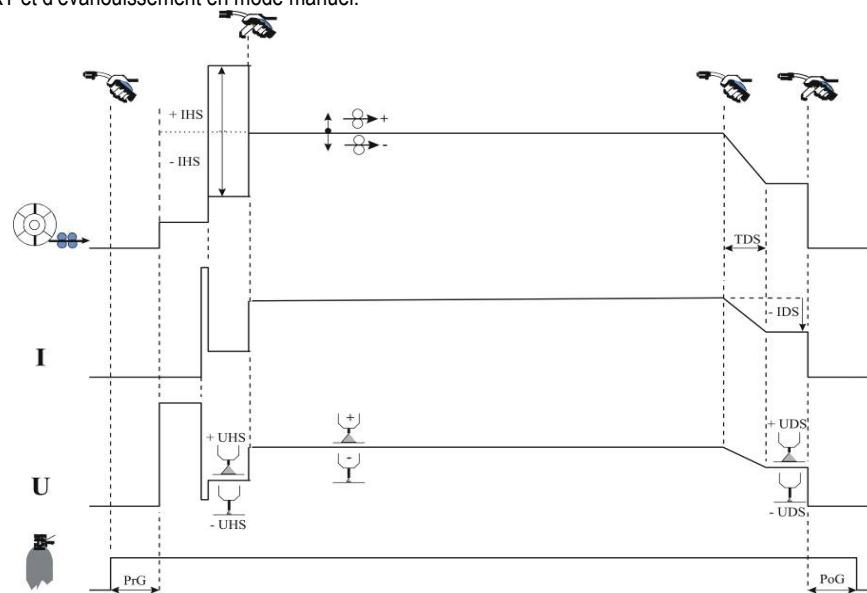

## Cycle Point

L'appui sur la gâchette provoque le dévidage, le pré gaz et l'établissement du courant de soudage. Le relâchement de la gâchette arrête le soudage avant la fin du temps de point.

Le réglage du Hot Start, de l'évanouissement ou du séquenceur est impossible.  
A la fin de la temporisation de point, le soudage s'arrête.

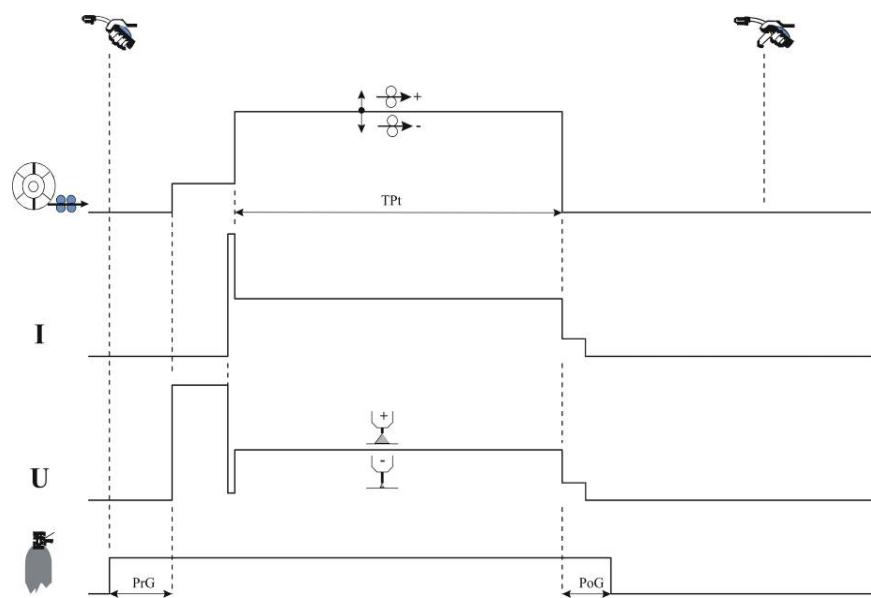

## Cycle Séquenceur


Le séquenceur est validé par le paramètre « **tSE ≠ OFF** » dans le sous menu cycle spécifique du SETUP.

Pour y accéder :

Le paramètre « **tSE** » apparaît dans le sous menu « **CYCLE** ». Réglér ce paramètre entre 0 et 9.9 s

**tSE** : Durée des 2 paliers si ≠ OFF

**ISE** : courant du 2<sup>ème</sup> palier en % du 1<sup>er</sup> palier  
Seulement en mode synergie, cycle 2T ou 4T

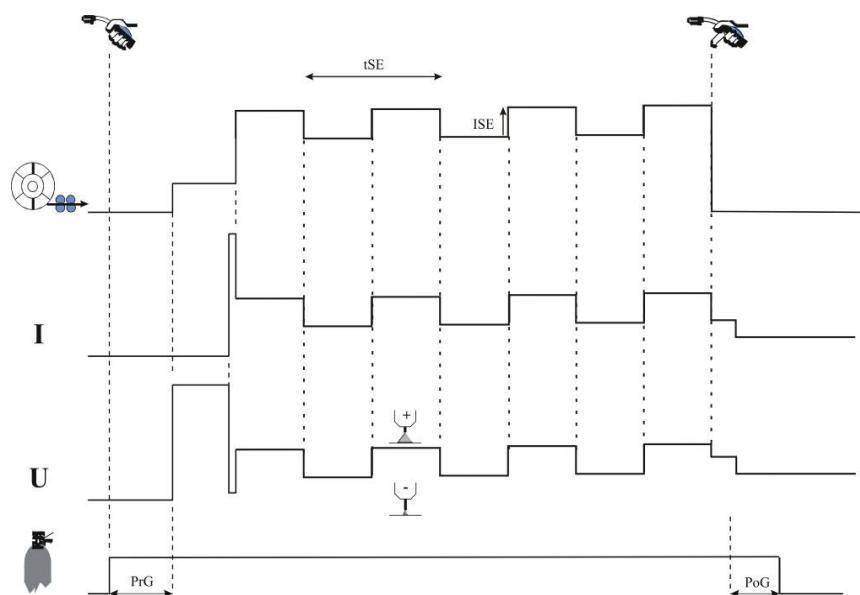


Le réglage fin (paramètre à régler dans le setup cycle « **rFP** ») :

En soudage pulsé le réglage fin permet d'optimiser l'endroit du détachement de la goutte, en fonction des différences sur les compositions des fils et des gaz utilisés.

Lorsque l'on voit dans l'arc de fines projections qui peuvent venir adhérer à la tôle, il faut modifier le réglage fin vers des valeurs négatives. S'il y a apparition d'un transfert de grosses gouttes dans l'arc, il faut modifier le réglage fin vers des valeurs positives.

## Le PR-spray ou affûtage fil

La fin des cycles de soudage peut être modifiée afin d'empêcher la formation d'une boule au bout du fil. Cette action sur le fil procure un réamorçage quasi-parfait. La solution adoptée est d'injecter un pic de courant en fin de cycle ce qui permet d'avoir une extrémité de fil pointue.

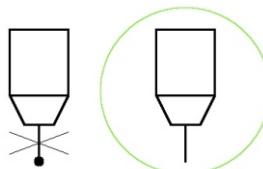

Note : ce pic de courant en fin de cycle n'est pas toujours souhaitable : par exemple, lors du soudage de tôles fines, ce dispositif peut générer un cratère.

## 6.3. LISTE DES SYNERGIES

| SHORT DOUX      |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
|                 | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2       | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                 | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                 | M20    | M20    | M20  | M20    |
|                 | /      | I1     | I1   | I1     |
| CrNi            | /      | M11    | M11  | M11    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi            | /      | /      | C1   | C1     |
| Al              | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg3           | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5           | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si        | /      | C1     | C1   | C1     |
| Cupro Alu       | /      | /      | C1   | C1     |
| SD ZN           | /      | /      | M21  | M21    |
| RCW             | /      | /      | M21  | M21    |
| SD 100          | /      | /      | I1   | I1     |
| MCW :<br>SD 200 | /      | /      | M21  | M21    |
| BCW :<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |
|                 | /      | /      | /    | I1     |

| SHORT ARC DYNAMIQUE (SSA) |        |        |      |        |
|---------------------------|--------|--------|------|--------|
|                           | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2                 | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                           | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                           | M20    | M20    | M20  | M20    |
| CrNi                      | /      | M12    | M12  | M12    |
|                           | /      | M12    | M12  | M12    |
|                           | /      | M11    | M11  | M11    |

|              |   | PULSE  |        |      |        |
|--------------|---|--------|--------|------|--------|
|              |   | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2    | / |        | M21    | M21  | M21    |
|              | / |        | M14    | M14  | M14    |
|              | / |        | M20    | M20  | M20    |
| CrNi         | / |        | M11    | M11  | M11    |
|              | / |        | M12    | M12  | M12    |
|              | / |        | M12    | M12  | M12    |
| AISi         | / | /      |        | C1   | C1     |
| Al           | / | /      |        | /    | C1     |
| AlMg 3,5     | / | /      |        | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn   | / | /      |        | C1   | C1     |
| AlMg5        | / | /      |        | C1   | C1     |
| Cupro Si     | / | /      |        | C1   | C1     |
| Cupro Alu    | / | /      |        | C1   | C1     |
| MCW - SD 200 | / | /      |        | /    | M21    |
| BCW - SD 400 | / | /      |        | /    | M21    |

NOTE: Pour tout autre synergie, veuillez contacter notre agence commerciale la plus proche

TABLE DES GAZ

| Description sur le générateur | Nom du gaz |
|-------------------------------|------------|
| CO2                           | I1         |
| Ar(82%) / CO2(18%)            | M21        |
| Ar(92%) / CO2(8%)             | M20        |
| Ar / CO2 / O2                 | M14        |
| Ar / CO2 / H2                 | M11        |
| Ar(98%) / CO2(2%)             | M12        |
| Ar / He / CO2                 | M12        |
| Ar                            | C1         |

TABLE DES FILS

| Description sur le générateur | Désignation                 | Nom du fil            |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Fe SG 1/2                     |                             | Nertalic G2 Filcord D |
|                               | Steel Solid wire            | Filcord Filcord E     |
|                               |                             | Filcord C Starmag     |
| Solid wire galva              | Solid wire galva            | Filcord ZN            |
| CrNi                          |                             | Filinox               |
|                               |                             | Filinox 307           |
|                               | Stainless steel solid wire  | Filinox 308 Lsi       |
|                               |                             | Filinox 316 Lsi       |
| AISi                          |                             | Filalu AISi5          |
| Al                            |                             | Filalu Al 99,5        |
| AlMg3                         | Aluminium solid wire        | Filalu AlMg3          |
| AlNi4,5Mn                     |                             | Filalu AlMg4,5        |
| AlMg5                         |                             | Filalu AlMg5          |
| CuproSi                       | Copper Silicon solid wire   | Filcord CuSi          |
| CuproAl                       | Copper Aluminium solid wire | Filcord 46            |
| BCW                           | Basic core wire             | SAFDUAL               |
| MCW                           | Metal core wire             | STEEL CORED           |
| RCW                           | Rutil core wire             | INOXCORED             |

**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO

Cat n° : 8695-1259  
Rev. : C  
Date : 02/2018



Contact: [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

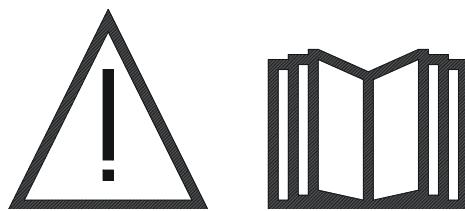

ES La soldadura por arco y de corte por plasma puede ser peligrosa para el operador y las personas cercanas a la zona de trabajo. Lea el manual de instrucciones.

|   |    |
|---|----|
| 1 – INFORMACIÓN GENERAL.....                                      | 4  |
| 1.1. PRESENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.....                          | 4  |
| 1.2. COMPONENTES DEL EQUIPO PARA SOLDAR.....                      | 4  |
| 1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ..... | 5  |
| 2 – PUESTA EN MARCHA .....  | 6  |
| 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....        | 7  |
| 2.2. CONEXIONES ELÉCTRICAS AL SUMINISTRO PRINCIPAL .....          | 7  |
| 2.3. ELECCIÓN DE LOS CONSUMIBLES .....                            | 7  |
| 2.4. COLOCACIÓN DEL ALAMBRE.....                                  | 8  |
| 2.5. PIEZA DE DESGASTE DEL CONDUCTOR DE ALAMBRE .....             | 8  |
| 2.6. CONEXIÓN DE LA TORCHA .....                                  | 8  |
| 2.7. CONEXIÓN DE ENTRADA DE GAS .....                             | 8  |
| 2.8. ENCENDIDO .....  | 8  |
| 3 - INSTRUCCIONES DE USO .....                                    | 9  |
| 3.1. FUNCIONES DEL PANEL DELANTERO.....                           | 9  |
| 3.2. CALIBRACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....                | 10 |
| 3.3. PANTALLA Y USO .....   | 10 |
| 4 - OPCIONES, ACCESORIOS.....                                     | 13 |
| 5 - MANTENIMIENTO .....   | 15 |
| 5.1. GENERAL.....   | 15 |
| 5.2. RODILLOS Y GUÍA DEL ALAMBRE .....                            | 15 |
| 5.3. TORCHA.....  | 15 |
| 5.4. REPUESTOS, COMPONENTES.....                                  | 16 |
| 5.5. PIEZAS DE DESGASTE.....                                      | 20 |
| 5.6. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                 | 21 |
| 5.7. DIAGRAMA ELÉCTRICO .....                                     | 23 |
| 6 - ANEXOS.....   | 24 |
| 6.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA .....              | 24 |
| 6.2. CICLO DE SOLDADURA AVANZADA .....                            | 26 |
| 6.3. LISTA DE SINERGIAS .....                                     | 28 |

## 1 – INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. PRESENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C es un equipo de soldadura manual que permite lo siguiente:

- + Soldadura MIG-MAG con arco corto, arco corto de velocidad, pulverización de arco, modo pulsado normal (según DIGIPULS), que utiliza corrientes de 15A a 320A.
- + Alimentación de diferentes tipos de alambre
  - ⇒ Acero, acero inoxidable, aluminio y cables especiales
  - ⇒ Alambres sólidos y tubulares
  - ⇒ Diámetros de 0.6-0.8-1.0-1.2 mm
- + Soldadura de electrodo revestido

### 1.2. COMPONENTES DEL EQUIPO PARA SOLDAR

El equipo de soldadura consta de 4 componentes principales:

- 1 – Fuente de alimentación incluidos su cable primario (5m) y su cable a tierra (5m)
- 2 – Carrito de taller (opcional),
- 3 – Carrito universal (opcional).
- 4 – Unidad refrigerante (opcional)

Cada artículo se pide y se suministra por separado.

Las opciones solicitadas con el equipo de soldadura se entregan por separado. Para instalar estas opciones, consulte las instrucciones suministradas con cada una.



#### ADVERTENCIA:


Los mangos de plástico no están destinados para eslingar el equipo. La estabilidad del equipo está garantizada sólo para una pendiente máxima de 10°.

### 1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

|   | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lado primario</b>                              |                                 |                                |
| Fuente de alimentación primaria                   | 400V +/- 20%                    | 400V +/- 20%                   |
| Frecuencia de suministro de energía primaria      | 50/60Hz                         | 50/60Hz                        |
| Consumo primario efectivo                         | 12 A                            | 12 A                           |
| Consumo primario máximo                           | 18,7 A                          | 18,7 A                         |
| Fusible principal                                 | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Máxima potencia aparente                          | 13,1 KVA                        | 13,1 KVA                       |
| Máxima potencia activa                            | 12,1 KW                         | 12,1 KW                        |
| Potencia activa en modo de espera (IDLE)          | 50 W                            | 50 W                           |
| Eficiencia a corriente máxima                     | 0,87                            | 0,87                           |
| Factor de potencia en corriente máxima            | 0,92                            | 0,92                           |
| Cos Phi   | 0,99                            | 0,99                           |
| <b>Lado secundario</b>                            |                                 |                                |
| Tensión sin carga (de acuerdo al estándar)        | 74 V                            | 74 V                           |
| Rango de soldadura máx. MIG                       | 10V / 50V                       | 10V / 50V                      |
| Rango de soldadura máx. MMA                       | 15A / 320A                      | 15A / 320A                     |
| Ciclo de trabajo al 100% (ciclo de 10 min a 40°C) | 220A                            | 220A                           |
| Ciclo de trabajo al 60% (ciclo de 6 min a 40°C)   | 280A                            | 280A                           |
| Ciclo de trabajo en la corriente máxima a 40°C    | 320A                            | 320A                           |
| <b>Alimentador del alambre</b>                    |                                 |                                |
| Placa de los rodillos                             | 4 rodillos                      |                                |
| Velocidad de alimentación del alambre             | 0,5 – 25,0 m / mn               |                                |
| Diámetro del alambre utilizable                   | 0,6 a 1,2 mm                    |                                |
| Peso, tipo, tamaño del carrete del alambre        | 300 mm                          |                                |
| Presión máxima de gas                             | 6 bares                         |                                |
| <b>Varios</b>                                     |                                 |                                |
| Dimensiones (LxAxAlt.)                            | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Peso  | 28 Kg                           |                                |
| Temperatura de funcionamiento                     | - 10°C/+40°C                    |                                |
| Temperatura de almacenamiento                     | - 20°C/+55°C                    |                                |
| Conexión de la torcha                             | “Tipo europeo”                  |                                |
| Índice de protección                              | IP 23                           |                                |
| Clase de aislamiento                              | H                               |                                |
| Normas  | 60974-1 - 60974-5 y 60974-10    |                                |



**ADVERTENCIA:** Esta fuente de alimentación no se puede utilizar bajo lluvia o nieve. Se puede almacenar en el exterior pero no está diseñada para su uso sin protección durante la lluvia.

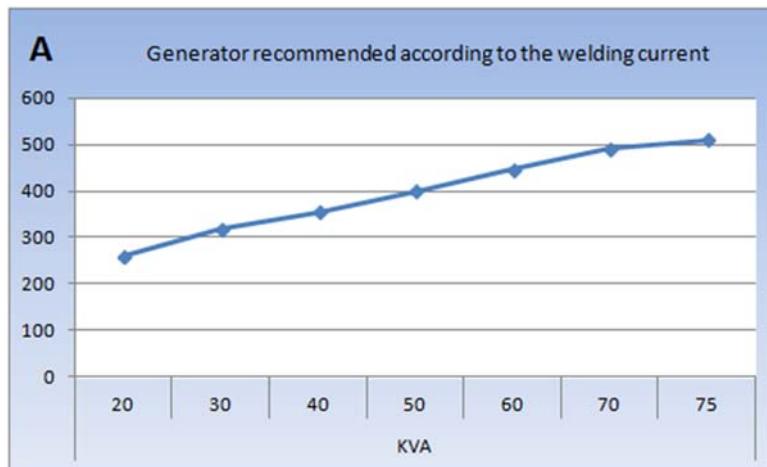

## 2 – PUESTA EN MARCHA

## 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación se compone de:

- 1- Pantalla del panel delantero
- 2- Conexión tipo europeo para la torcha
- 3- Conexión adicional para 2 torchas potenciómetro
- 4- Conexión para el cable a tierra y la inversión de polaridad
- 5- Puerta de protección para la sección del alimentador de alambre
- 6- Carrete eje, eje, tuerca del eje
- 7- Botón de purga de gas
- 8- Botón de alimentación del alambre
- 9- Conductor del alambre



## 2.2. CONEXIONES ELÉCTRICAS AL SUMINISTRO PRINCIPAL

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C es un equipo de soldadura trifásico de 400 V. Si el suministro de la red eléctrica corresponde a los requisitos, conecte el enchufe "trifásico + descarga a tierra" en el extremo del cable de alimentación.



**ADVERTENCIA:** Debido a que la impedancia del sistema de baja tensión pública en el punto de acoplamiento común es inferior a 33 mΩ, este equipo es compatible con las normas IEC 61000-3-11 e IEC 61000-3-12 y se puede conectar a los sistemas públicos de baja tensión. Es la responsabilidad del instalador o del usuario del equipo, mediante consulta con el operador de la red de distribución, si es necesario, asegurarse que la impedancia del sistema cumple con las restricciones de impedancia.



**ADVERTENCIA:** Este equipo de Clase A no está destinado para su uso en lugares residenciales donde la energía eléctrica es proporcionada por el sistema de suministro de baja tensión pública. Puede haber posibles dificultades en la consecución de la compatibilidad electromagnética en esos lugares, debido a perturbaciones radiadas o conducidas.

## 2.3. ELECCIÓN DE LOS CONSUMIBLES

La soldadura por arco requiere el uso de alambre de un tipo y diámetro adecuado, así como el uso del gas apropiado. Consulte la tabla de gases y sinergias en el punto 6.3.



**ADVERTENCIA:**  
Los siguientes cables se utilizan en polaridad inversa: SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. COLOCACIÓN DEL ALAMBRE

Para configurar el alambre:

Desconecte la fuente de alimentación.

Abra la puerta de la unidad-alimentador de alambre [5] y asegúrese de que no se pueda caer.

Desenrosque la tuerca del eje del carrete. [6].

Inserte el carrete de alambre en el eje. Asegúrese de que la clavija para posicionar el eje [6] está correctamente situada en el localizador del carrete.

Atornille la tuerca del carrete [6] de nuevo en el eje, girándola en la dirección que muestra la flecha.

Baje la palanca del conductor del alambre [9] con el fin de liberar los rodillos.

Tome el extremo del alambre del carrete y corte la pieza final deformada.

Enderece los primeros 15 centímetros de alambre.

Inserte el cable a través de la entrada de la guía de cable que se encuentra en la placa.

Baje los rodillos [9] y levante la palanca con el fin de inmovilizarlas.

Ajuste la presión de los rodillos en el cable con la tensión correcta.

**Velocidad del alambre**

El botón de alimentación del alambre (8) alimenta el cable en la torcha. El alambre avanza a más de 1s a la velocidad mínima y la velocidad aumenta gradualmente hasta que alcanza la velocidad de cable del equipo, pero se limita a 12 m/min. Las configuraciones se pueden cambiar en cualquier momento; la fuente de alimentación muestra la velocidad.

Para alimentar el alambre por medio de la torcha

Mantenga pulsado el botón de alimentación de alambre (8).

La velocidad del alambre se puede ajustar con el botón en el panel delantero.

Para llenar la línea de gas o ajustar el flujo de gas

Pulse el botón de purga de gas (9).

## 2.5. PIEZA DE DESGASTE DEL CONDUCTOR DE ALAMBRE

Las piezas de desgaste del conductor de alambre, cuya función es guiar y hacer avanzar el alambre de soldadura, deben adaptarse al tipo y diámetro del alambre de soldadura utilizado. Por otro lado, su desgaste puede afectar a los resultados de soldadura. Es necesario sustituirlos. Consulte el punto 5.5 para elegir las piezas de desgaste para el conductor de alambre.

## 2.6. CONEXIÓN DE LA TORCHA

La torcha de soldadura MIG está conectada a la parte delantera del alimentador de alambre, después de asegurarse de que se haya equipado con las piezas de desgaste correspondientes al alambre utilizado para la soldadura.


Para este propósito, consulte las instrucciones de la torcha.

## 2.7. CONEXIÓN DE ENTRADA DE GAS

La salida de gas está colocada en la parte trasera de la fuente de alimentación. Basta con conectarla a la toma/regulador de presión del cilindro de gas.

- + Coloque el cilindro de gas en el carrito en la parte trasera de la fuente de alimentación y sujetelo por medio de la correa.
- + Abra la válvula del cilindro ligeramente para permitir que las impurezas existentes escapen y vuelva a cerrarla.
- + Monte el regulador de presión/medidor de flujo.
- + Abra el tubo de gas.

Durante la soldadura, el caudal de gas debe estar entre 10 y 20 l/min.

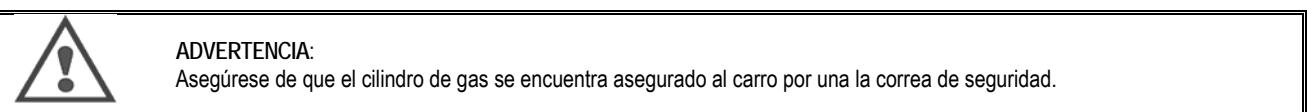

## 2.8. ENCENDIDO

1

El interruptor principal se encuentra en la parte trasera de la fuente de alimentación.

Cambie la dirección de este interruptor para encender la máquina.




Nota: Este interruptor nunca debe cambiarse de dirección durante el proceso de soldadura.

En cada puesta en marcha, la fuente de alimentación muestra la versión del software y la potencia que reconoce.

### 3 - INSTRUCCIONES DE USO

#### 3.1. FUNCIONES DEL PANEL DELANTERO

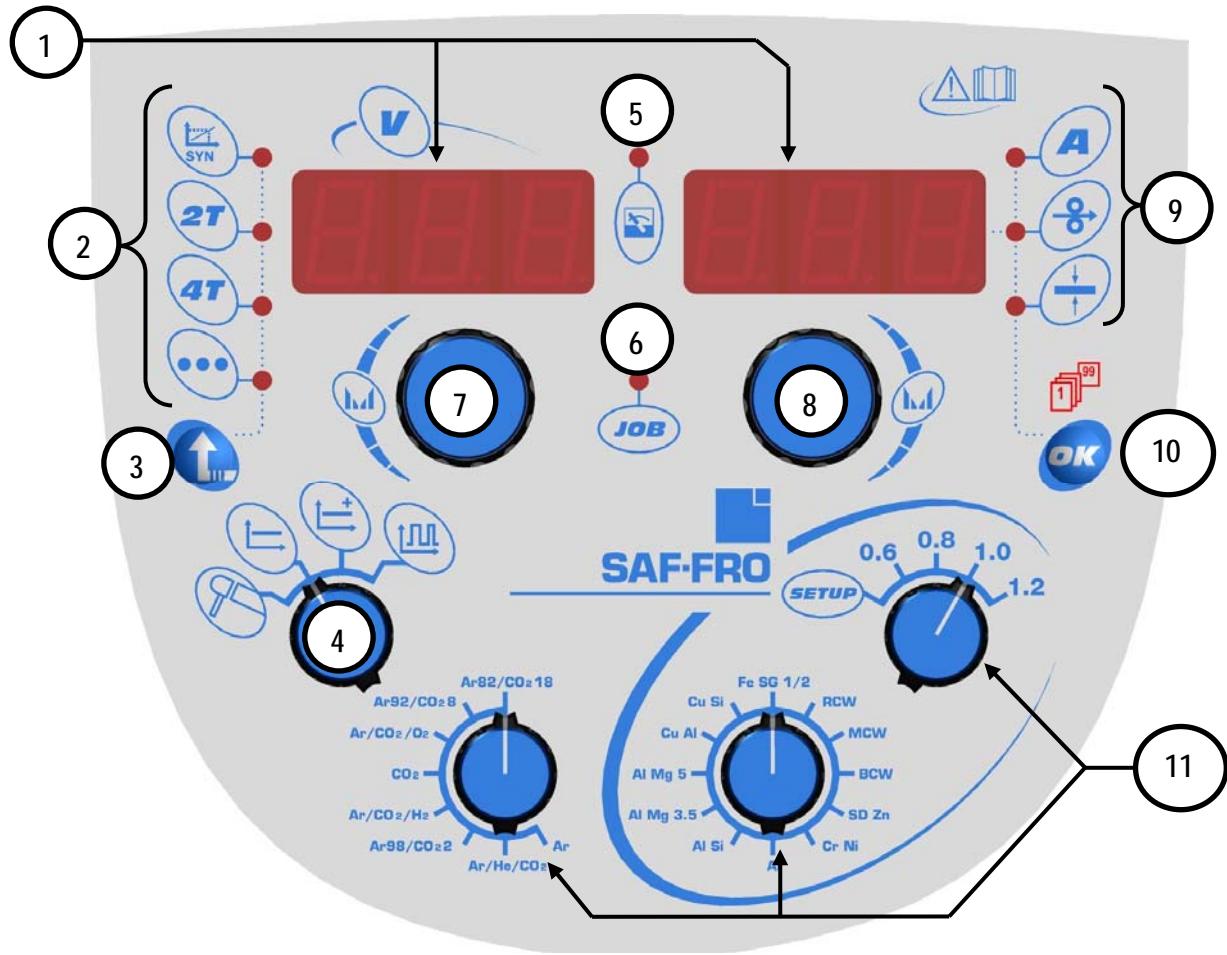

Pantalla izquierda: Tensión, Pantalla derecha: Corriente/Velocidad del cable/Espesor del alambre

1

Pantalla de selección de modo de soldadura

2

Botón selector del modo de soldadura/Botón Cancelar en el modo de programación

3

Selectores para el proceso de soldadura

4

Indicador de medición de los valores mostrados (datos de pre-soldadura, soldadura y post-soldadura)

5

Indicador LED para el modo de programación

6

Configuración de la tensión del codificador y la navegación

7

Codificador para la configuración de la velocidad del cable, la corriente, el espesor de la lámina de metal y la navegación

8

Visualización del indicador de modo, corriente, espesor de la lámina de metal, velocidad del alambre

9

Botón selector de pre-visualización y gestión de programas

10

Interruptor de selección para el tipo de gas, diámetro del alambre y el tipo de alambre para soldar

11

## 3.2. CALIBRACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



### ADVERTENCIA:

Al poner en marcha por primera vez, la calibración es un paso ineludible para lograr una soldadura de calidad. Si se invierte la polaridad, este paso debe repetirse.

Paso 1: Coloque el interruptor de diámetro de alambre a la posición SETUP y pulse el botón OK para acceder a la pantalla COnFIG Setup.

Paso 2: Seleccione el parámetro **CaL** con el codificador de la izquierda y seleccione ON con el codificador de la derecha.

Paso 3: Presione el botón OK en el panel delantero. La pantalla indica **triGER**.

Paso 4: Quite la boquilla de la torcha.

Paso 5: Corte el alambre.

Paso 6: Coloque la pieza en contacto con el tubo de contacto.

Paso 7: Presione el disparador.

Paso 8: La pantalla indicará el valor de L (cable de inductancia).

Paso 9: Obtenga el valor de R por medio del codificador de la derecha (cable de la resistencia).

Paso 10: Salir de la configuración.

## 3.3. PANTALLA Y USO

### 3.3.1. Modo sinético

Los valores de corriente, tensión y espesor que figuran para cada configuración de la velocidad de alimentación de alambre se proporcionan únicamente con fines informativos. Se corresponden con las mediciones en condiciones de funcionamiento dadas, como la posición, la longitud de la sección final (posición de soldadura plana, soldadura a tope).

Las unidades de corriente/tensión representadas corresponden a los valores medios medidos y pueden diferir de los valores teóricos.

Indicador LED para el modo de programación:

- ⇒ OFF: pantalla pre-soldadura de las instrucciones.
- ⇒ ON: pantalla de mediciones (valores promedio).
- ⇒ Intermitencia: Mediciones durante el proceso de soldadura.

#### Selección del alambre, diámetro, gas, proceso de soldadura

Seleccione el tipo de cable, el diámetro hilo, el gas para soldar empleado y el proceso de soldadura girando el interruptor adecuado.

La selección del material determinará los valores disponibles para el diámetro, el gas y los procesos.

Si no existe sinergia, la fuente de alimentación muestra nOt SYn, GAS SYn, DIA SYn, PrO SYn.

#### Selección del modo de soldadura, la longitud del arco y la visualización previa a la soldadura

Seleccione el modo de soldadura 2T, 4T, de punto, sinético y manual mediante el uso del botón retorno (3). La longitud de arco se puede configurar con el codificador de la izquierda (7) y la configuración de la visualización de pre-soldadura se realiza con el codificador de la derecha (8). La selección de pre-configuración de pre-soldadura se realiza con el botón OK. (10)

### 3.3.2. Modo manual

Este es el modo desacoplado de la máquina para soldar. Los parámetros ajustables para esto son la velocidad del alambre, la tensión del arco y la configuración fina.

En este modo, sólo se muestra el valor de la velocidad del alambre.

### 3.3.3. Modo SETUP

Acceso a SETUP:

Sólo se puede acceder a la pantalla de configuración SETUP cuando no se está realizando la soldadura, al configurar el selector de diámetro del alambre en el panel delantero en la posición 1.

Consiste en dos menús desplegables:

'CYCLE' → Configuración de las fases del ciclo. Consulte el punto 6.2 para más detalles

'COnFIG' → Configuración de la fuente de alimentación

Configuración de SETUP:

En la posición SETUP, seleccione CYCLE o COnFIG al presionar el botón OK. (10)

Gire el codificador de la izquierda para desplazarse por los parámetros disponibles.

Gire el codificador de la derecha para establecer sus valores.

Sin inicio de soldadura. Todos los cambios se guardan al salir del menú de configuración.

| Lista de parámetros de acceso en el menú COnFIG |                    |        |                |  |
|---|--------------------|--------|----------------|--|
| Pantalla izquierda                              | Pantalla derecha   | Paso   | Predeterminado | Descripción  |
| GrE   | On -;OFF – Aut     |        | Aut            | Configuración de la unidad de refrigeración de agua. 3 posibles estados:<br>- On : Forzado, la unidad de refrigeración de agua está siempre activada<br>- OFF : No forzado, la unidad de refrigeración de agua está siempre desactivada<br>- Aut : Modo automático, la unidad de refrigeración de agua trabaja de acuerdo a la necesidad |
| ScU   | Nnc – no - OFF     |        | OFF            | Seguridad de la refrigeración por agua. 3 estados posibles:<br>- nc : Normalmente cerrado,<br>- no : Normalmente abierto,<br>- OFF : Desactivado   |
| Unit  | US – CE            |        | CE             | Unidad mostrada para la velocidad y el grosor del cable:<br>- US: unidad de pulgadas<br>- CE: unidad de contador   |
| CPt   | OFF– 0,01 – 1,00   | 0,01 s | 0,30           | Actívelo manteniendo el botón de tiempo con el fin de que aparezca el programa (Sólo en el modo de soldadura 4T).<br>Se puede utilizar solamente para los programas de soldadura del 50 al 99.   |
| PGM   | Nno – yES          |        | no             | Activar/Desactivar el modo de gestión de programas   |
| PGA   | OFF – :000 – 020 % | 1 %    | OFF            | Se utiliza para la configuración del rango de ajuste disponible de los siguientes parámetros: velocidad del alambre, tensión del arco, dinámica del arco, ajuste del pulso fino. Utilice sólo cuando se activa la gestión de programas y los programas están bloqueados.   |
| Adj   | Loc – rC           |        | Loc            | Seleccione el ajuste Velocidad del cable y voltaje de arco:<br>- Loc: Local en la fuente de poder<br>- rC: control remoto o potenciómetro de antorcha  |
| CAL   | OFF – on           |        | OFF            | Calibración de la torcha y del cable a tierra  |
| L   | 0 – 50             | 1 uH   | 14             | Configuración/Pantalla del obturador del alambre   |
| r   | 0 – 50             | 1 Ω    | 8              | Configuración/Pantalla del resistor del alambre  |
| SoF   | Nno – yES          |        | no             | Modo de actualización de software.   |
| FAC   | Nno – yES          |        | no             | Restablece las configuraciones de fábrica. Presionar Yes hará que los parámetros predeterminados de fábrica se restaren cuando salga del menú SETUP.   |

| Lista de parámetros de acceso en el menú CYCLE |                        |        |                |   |
|--|------------------------|--------|----------------|---|
| Pantalla izquierda                             | Pantalla derecha       | Paso   | Predeterminado | Descripción   |
| tPt  | 00.5 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5            | Tiempo de punto. En el modo por puntos y en el modo manual, la configuración del arranque en caliente (Hot Start), la pendiente de descenso y del secuenciador no se pueden cambiar |
| PrG  | 00.0 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5            | Tiempo de pre-gas   |
| tHS  | OFF – 00.1 – 10.0      | 0,1 s  | 0,1            | Tiempo de arranque en caliente (Hot Start)  |
| IHS  | -- 70 – 70             | 1 %    | 30             | Corriente de arranque en caliente (velocidad del alambre). Corriente de soldadura X%  |
| UHS  | -- 70 – 70             | 1 %    | 0              | Tensión de arranque en caliente Tensión de arco X% ↴  |
| dYn  | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0              | Ajuste de precisión en el arco corto  |
| rFP  | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0              | Ajuste de precisión en el pulso   |
| dyA  | 00 – 100               | 1      | 50             | Dinámica del golpe de arco en el electrodo  |
| tSE  | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s | OFF            | Tiempo del secuenciador (secuenciador, sólo en el modo sinérgico)   |
| ISE  | --90 + 90              | 1 %    | 30             | Nivel de corriente del secuenciador. Corriente de soldadura X% ↴  |
| dSt  | OFF – 00.1 – 05.0      | 0,1 s  | OFF            | Tiempo de la pendiente de descenso  |
| DdSI   | -- 70 – 00.0           | 1 %    | -- 30          | Corriente de la pendiente de descenso (velocidad del alambre). Corriente de soldadura X%  |
| dSU  | -- 70 – 70             | 1 %    | 0              | Tensión de la pendiente de descenso. Tensión de arco X% ↴   |
| Pr_  | 0.00 – 0.20            | 0,01 s | 0,05           | Tiempo de anti adhesión   |
| PrS  | Nno – yES              |        | no             | Activación del Pr-Spray   |
| PoG  | 00.0 – 10.0            | 0,05 s | 0,05           | Tiempo de post-gas  |

### 3.3.4. Gestión de programas

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permite crear, almacenar y modificar hasta 99 programas de soldadura directamente en el panel delantero desde el programa 00 hasta el 99. Esta función se activa al mover el parámetro PGM de no a YES en el menú COnFIG.

P00 es el programa de trabajo en cualquier estado. (Modo de gestión de programas activado o desactivado). Cuando la fuente de alimentación está trabajando en este programa, el indicador LED "JOB" (TRABAJO) se apaga. Todos los conmutadores están disponibles en este modo, por lo que se puede utilizar para establecer programas.




Los programas P01 al P99 son programas que se guardan, sólo si se activa el modo de gestión de programas. Cuando la fuente de alimentación está trabajando en estos programas, el indicador LED "JOB" está encendido. En este modo, los conmutadores del proceso de soldadura, diámetro del alambre, de gas y de metal no están disponibles.

Cuando un programa seleccionado se ha modificado, el indicador "JOB" parpadea.

#### Crear y guardar un programa:

Este párrafo explica cómo crear, modificar y guardar un programa de soldadura. A continuación se explica el menú común que se utiliza.

- 1) Active el modo de gestión de programas SETUP → PGM → poner YES → salir de SETUP
- 2) Establezca el programa con los conmutadores luego realice una pulsación larga en el botón OK
- 3) La pantalla muestra el mensaje de la siguiente manera:

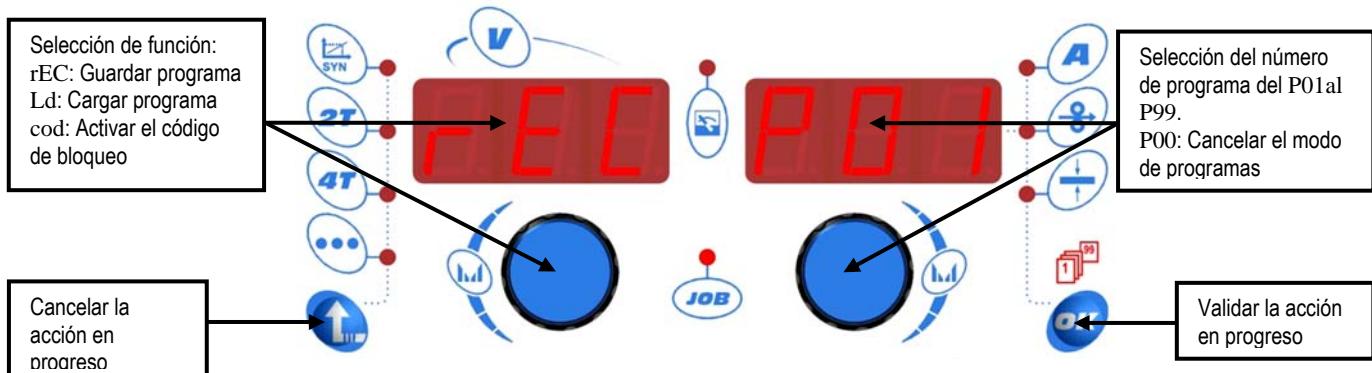

**NOTA:** La DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permite bloquear el menú del programa. Esta función está disponible en la pantalla de programas con el código de parámetro.

La clave de bloqueo introducida tiene que escribirse con el fin de desactivar el bloqueo de la función.

#### 3.3.5. Selección de programa con el disparador

Esta función permite encadenar de 2 a 10 programas. Esta función está disponible en el modo de soldadura 4T solamente y tiene que activarse el modo de gestión de programas

#### Encadenado de programas:

La función de selección de programas trabaja con los programas del P50 al P99 de a diez.

⇒ P50→P59 ; P60→P69 ; P70→P79 ; P80→P89 ; P90→P99

Seleccione el primer programa con el que desea comenzar su cadena. A continuación, durante la soldadura, cada vez que acciona el disparador, el programa va a cambiar.

Para encadenar menos de diez programas, en el programa que sigue al final del ciclo deseado, ponga un parámetro diferente (como la sinergia o el ciclo de soldadura).: SETUP → CPT → poner un valor del 1 al 100 → salir SETUP

Ejemplo: Crear una lista de programas del P50 al P55 (6 programas).

- 1) En el programa P56, ponga un ciclo de soldadura o sinergia diferente al del P55 con el fin de terminar la cadena
- 2) Seleccione el programa P50 (Primer programa para el inicio de la soldadura)
- 3) Comience a soldar
- 4) Cada vez que el disparador se pulsa, la fuente de alimentación va a cambiar de programa hasta el P55. Cuando se termina la cadena, la fuente de alimentación se reiniciará en el P50.

## 4 - OPCIONES, ACCESORIOS

1 – SISTEMA DE LA UNIDAD REFRIGERANTE (a pedido)



2 – CONTROL REMOTO RC SIMPLE  
Ref. W000275904



Funciones del control remoto:  
Ajusta la velocidad del alambre durante y fuera del proceso de soldadura  
Ajusta la tensión del arco durante y fuera del proceso de soldadura

3 - CARRITO II NUEVA VERSIÓN  
Ref. W000383000



Permite mover fácilmente la fuente de alimentación en un taller.

4 – CARRITO UNIVERSAL  
Ref. W000375730



Permite mover fácilmente la fuente de alimentación en un taller.

**TORCHA ESTÁNDAR**

W000345066 PROMIG NG 341 3 M

W000345067 PROMIG NG 341 4 M

W000345068 PROMIG NG 341 5 M

W000345069 PROMIG NG 341 W 3 M

W000345070 PROMIG NG 341 W 4 M

W000345071 PROMIG NG 341 W 5 M

W000345072 PROMIG NG 441 3 M

W000345073 PROMIG NG 441 4 M

W000345074 PROMIG NG 441 5 M

**TORCHAS REFRIGERADAS CON AGUA (para usar solo con la opción de refrigerante a agua)**

W000345075 PROMIG NG 441W 3 M

W000345076 PROMIG NG 441W 4 M

W000345077 PROMIG NG 441W 5 M

W000274865 PROMIG NG 450W 3 M

W000274866 PROMIG NG 450W 4 M

W000274867 PROMIG NG 450W 5 M

**TORCHA POTENCIÓMETRO**

W000345014 DIGITORCH P 341 4M

W000345016 DIGITORCH P 341W 4M

W000345018 DIGITORCH P 441W 4M

## 5 - MANTENIMIENTO

### 5.1. GENERAL

Dos veces al año, de acuerdo al uso del dispositivo, inspeccione lo siguiente:

- ⇒ Limpieza de la fuente de alimentación
- ⇒ Conexiones eléctricas y de gas

#### ADVERTENCIA:

Nunca se debe efectuar la limpieza o reparación en el dispositivo antes de asegurarse de que la unidad se ha desconectado completamente de la red eléctrica.

Desmonte los paneles del generador y aspire para eliminar las partículas de polvo y de metal acumuladas entre los circuitos magnéticos y el bobinado del transformador.



El trabajo se debe realizar con una punta de plástico para evitar daños en el aislamiento del bobinado.

En cada puesta en marcha de la unidad para soldar y antes de llamar la atención al cliente para el servicio técnico, compruebe que:

- ⇒ Las terminales eléctricas no están mal ajustadas.
- ⇒ La tensión de red seleccionada es correcta.
- ⇒ Hay flujo de gas adecuado.
- ⇒ Tipo y diámetro del alambre. Condición de la torcha.

#### DOS VECES AL AÑO



- ⇒ Realice la calibración de la configuración de corriente y tensión.
- ⇒ Verifique las conexiones eléctricas de los circuitos de potencia, control y suministro de energía.
- ⇒ Verifique el estado del aislamiento, cables, conexiones y tuberías.
- ⇒ Realice una limpieza con aire comprimido

### 5.2. RODILLOS Y GUÍA DEL ALAMBRE

En condiciones normales de uso, estos accesorios tienen una larga vida útil antes de que sea necesario su reemplazo.

A veces, sin embargo, después de ser utilizado durante un período de tiempo, puede observarse un desgaste excesivo o obstrucción debido a los depósitos que se adhieren.

Para minimizar estos efectos nocivos, asegúrese de que la placa del alimentador de alambre se mantiene limpia.

La unidad de reducción del motor no requiere mantenimiento.

### 5.3. TORCHA

Verifique regularmente el ajuste correcto de las conexiones del suministro de la corriente de soldadura. Las tensiones mecánicas relacionadas a los impactos térmicos tienden a aflojar algunas partes de la torcha, particularmente:

- ⇒ El tubo de contacto
- ⇒ El cable coaxial
- ⇒ La boquilla para soldar
- ⇒ El acoplamiento rápido

Compruebe que la junta de la espiga de entrada de gas está en buenas condiciones.

Retire las salpicaduras entre el tubo de contacto y la boquilla y entre la boquilla y la manga.

Las salpicaduras son más fáciles de quitar si el procedimiento se repite a intervalos cortos.

No utilice herramientas muy duras que puedan rayar la superficie de estas partes y hacer que las salpicaduras se adhieran más a ella.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001

Sople el revestimiento después de cada cambio de carrete de alambre. Lleve a cabo este procedimiento desde el lado de la clavija del conector del acoplamiento rápido de la torcha.

Si es necesario, vuelva a colocar la guía de entrada de alambre de la torcha.

Un severo desgaste de la guía de alambre puede causar fugas de gas hacia la parte posterior de la torcha.

Los tubos de contacto están diseñados para un uso prolongado. Sin embargo, el paso del alambre les causa desgaste, lo cual agranda el orificio más allá de las tolerancias permisibles para que se produzca un buen contacto entre el tubo y el alambre.


La necesidad de reemplazarlos se hace evidente cuando el proceso de transferencia de metal se vuelve inestable, por lo demás, todas las configuraciones de los parámetros de trabajo quedan normales.


#### 5.4. REPUESTOS, COMPONENTES



La lista, a continuación, contiene todos los componentes que se pueden comprar directamente desde su proveedor local. Para otros códigos, consulte al servicio de post-venta. (Consulte la vista en despiece para ver previamente los componentes)

| REFERENCIA | DESIGNACIÓN                               |
|------------|---|
| W000386033 | VENTILADORES 24VDC 80X25 CANT. 2          |
| W000386036 | PANEL DELANERO DIGISTEEL III 320C         |
| W000386038 | PANEL DELANERO DIGIPULS III 320C          |
| W000386040 | CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE            |
| W000386041 | TRANSFORMADOR AUXILIAR 200VA              |
| W000384735 | ALAMBRES CINTA                            |
| W000278017 | VÁLVULA SOLENOIDE 24V DC                  |
| W000277987 | TOMA PARA TORCHA TIPO EUROPEA             |
| W000277882 | TABLERO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AUXILIAR  |
| W000385787 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO 40A      |
| W000241668 | TOMA MACHO PARA SOLDAR                    |
| W000148911 | TOMA HEMBRA PARA SOLDAR                   |
| W000265988 | KIT DE BOTONES AZULES                     |
| W000277988 | UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 4 RODOLLOS COD150P |
| W000277989 | UNIDAD DE PROTECCIÓN Y PALANCA            |
| W000278021 | BISAGRA DE LA UNIDAD DE CIERRE            |



#### Carcasa:

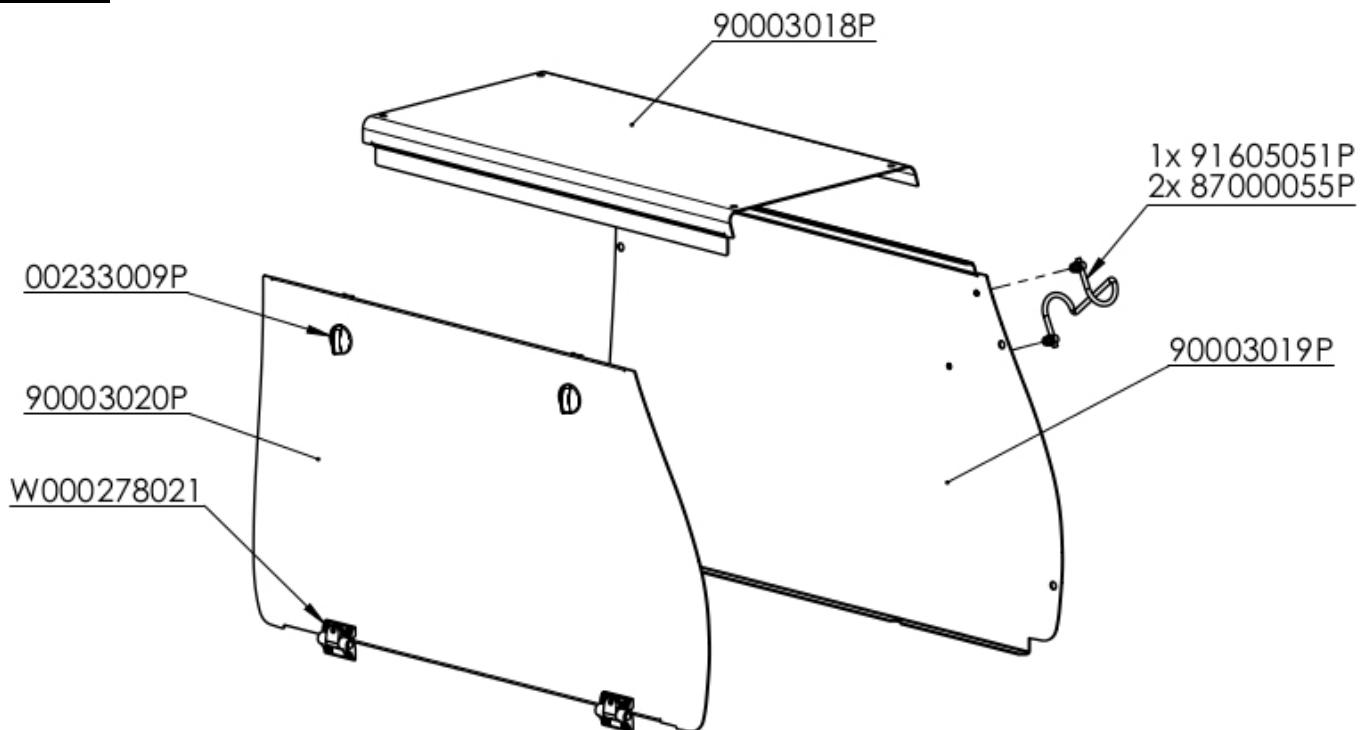

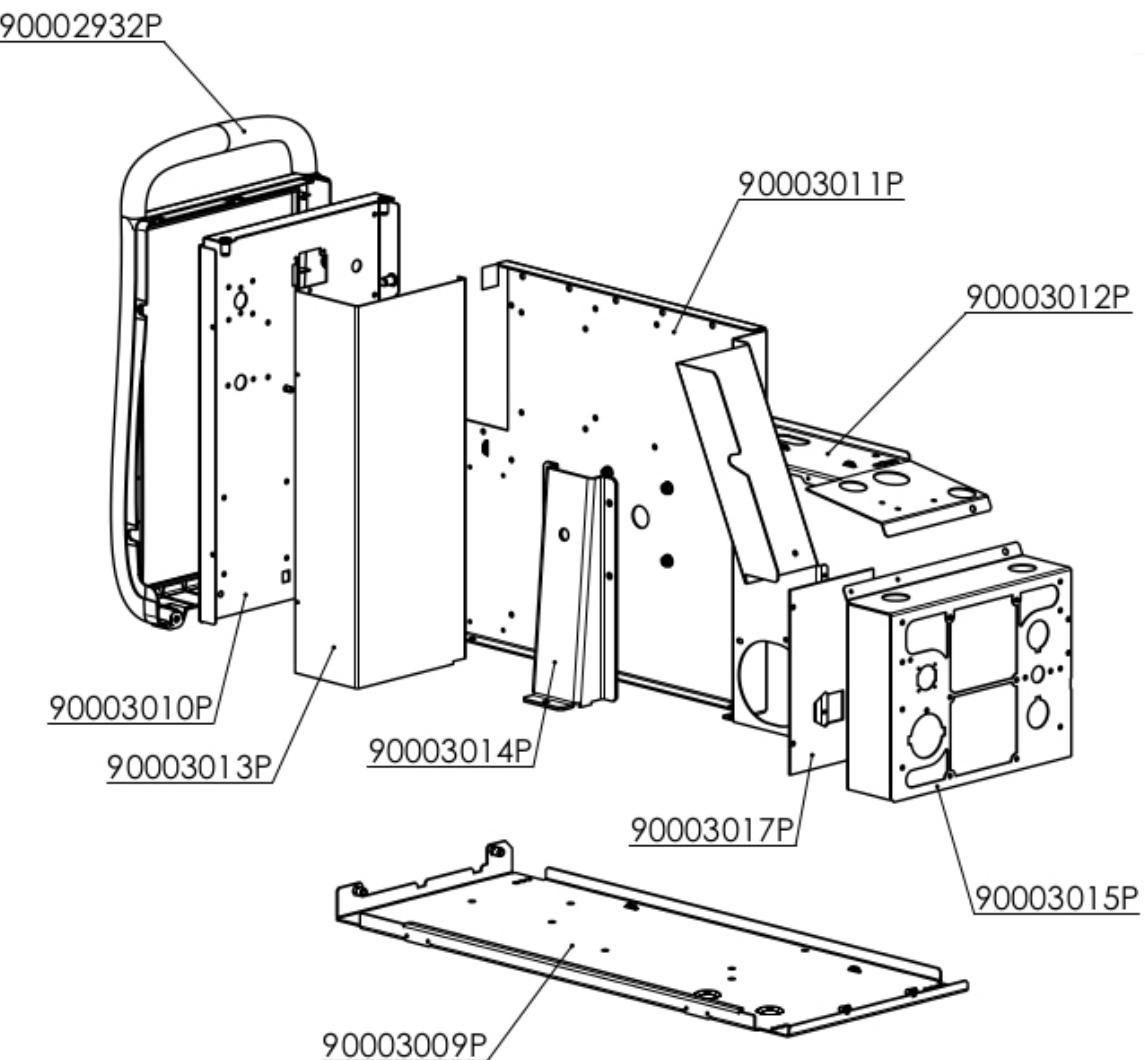

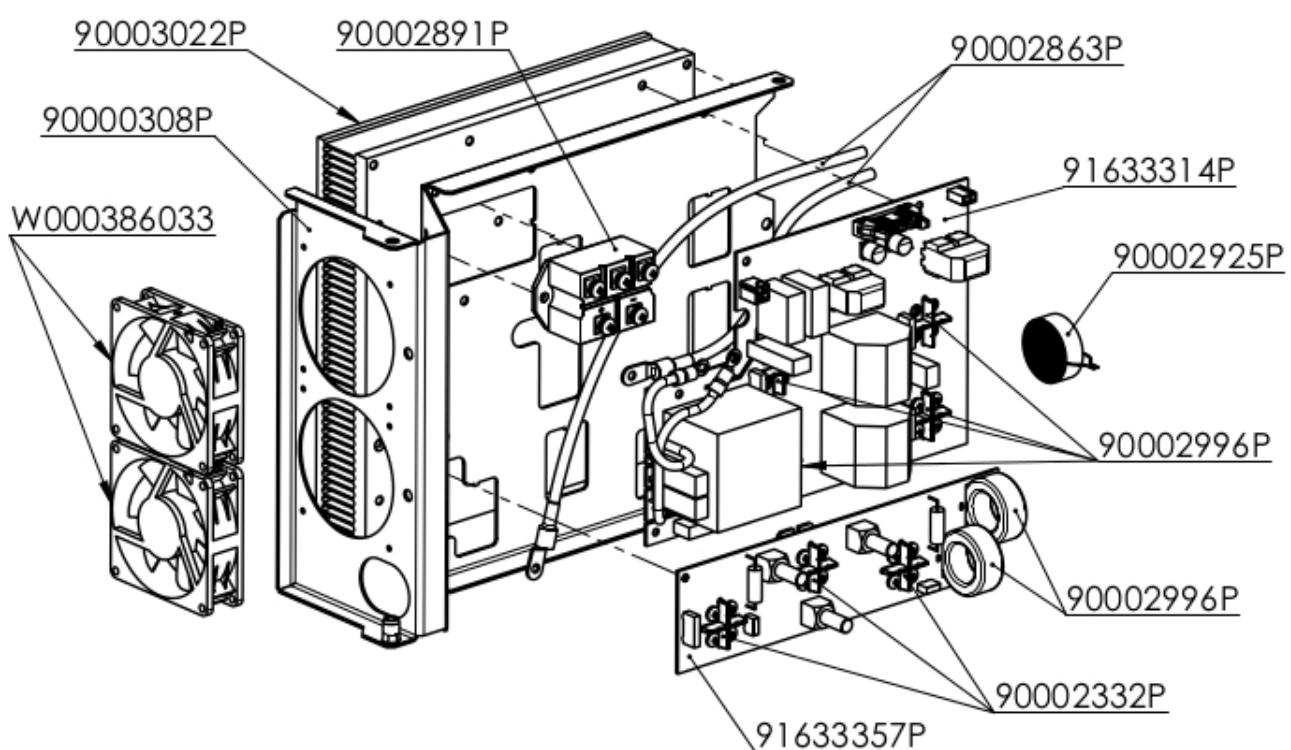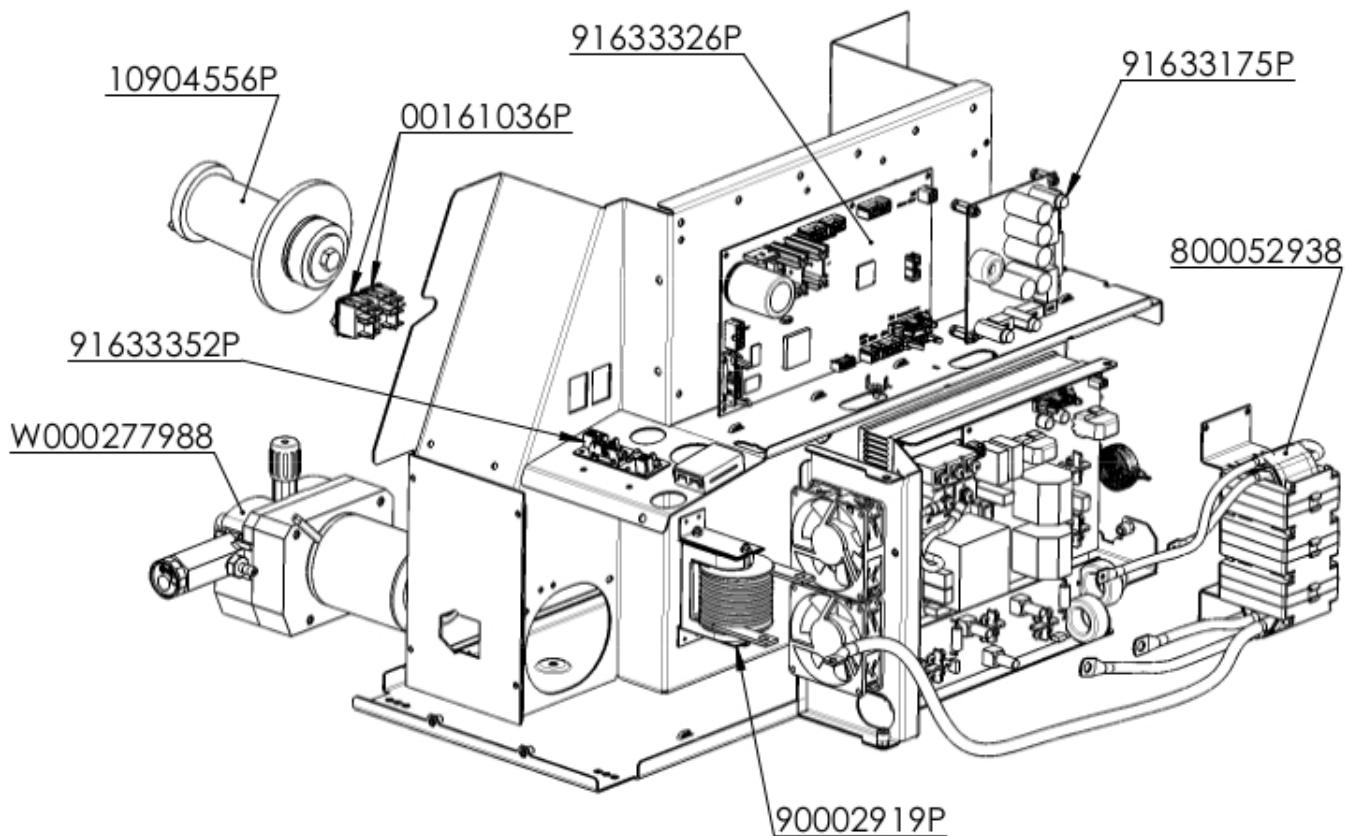Vista interna e inversor:

Vista delantera y trasera:

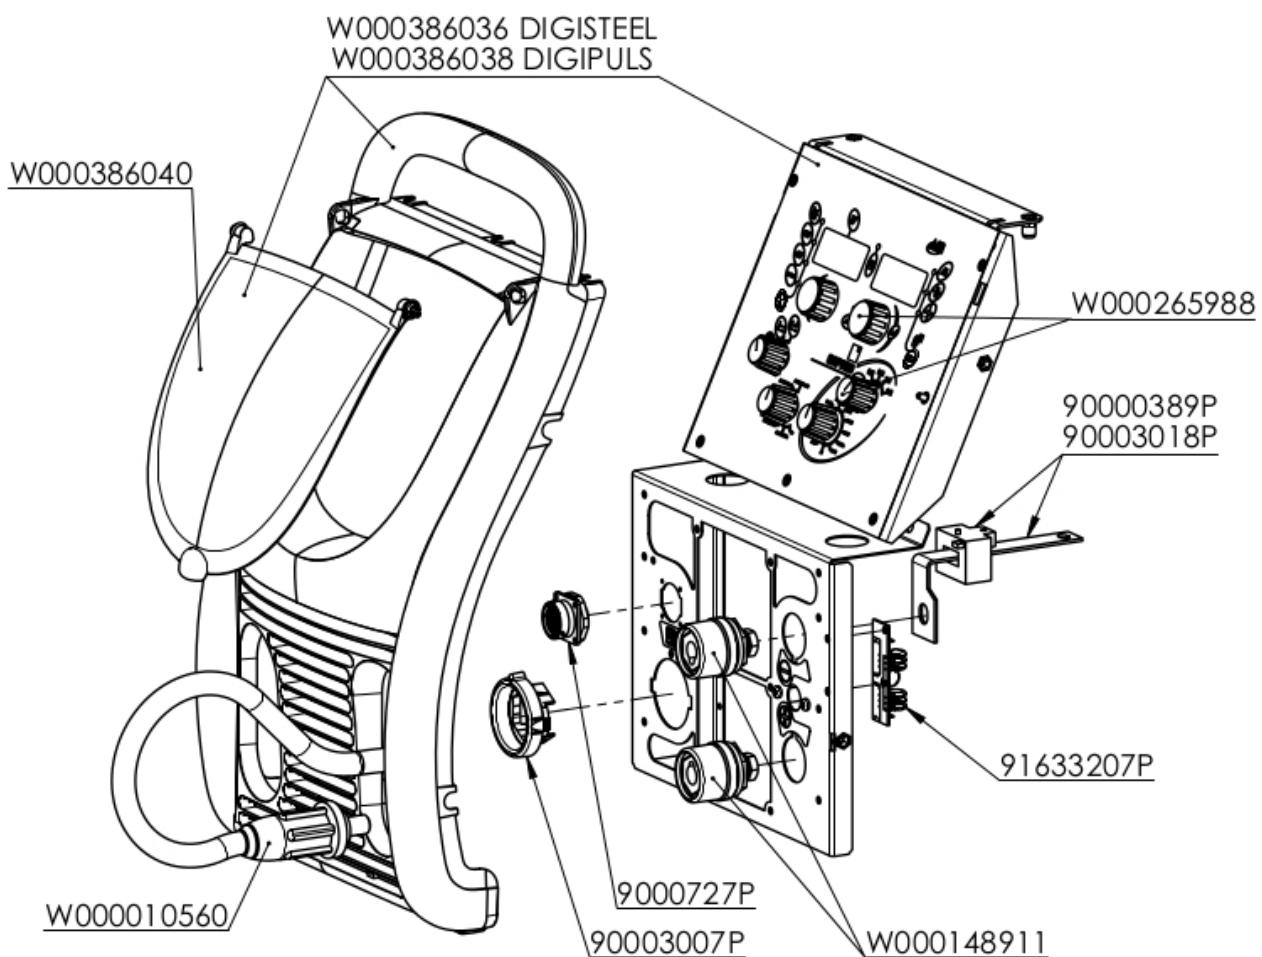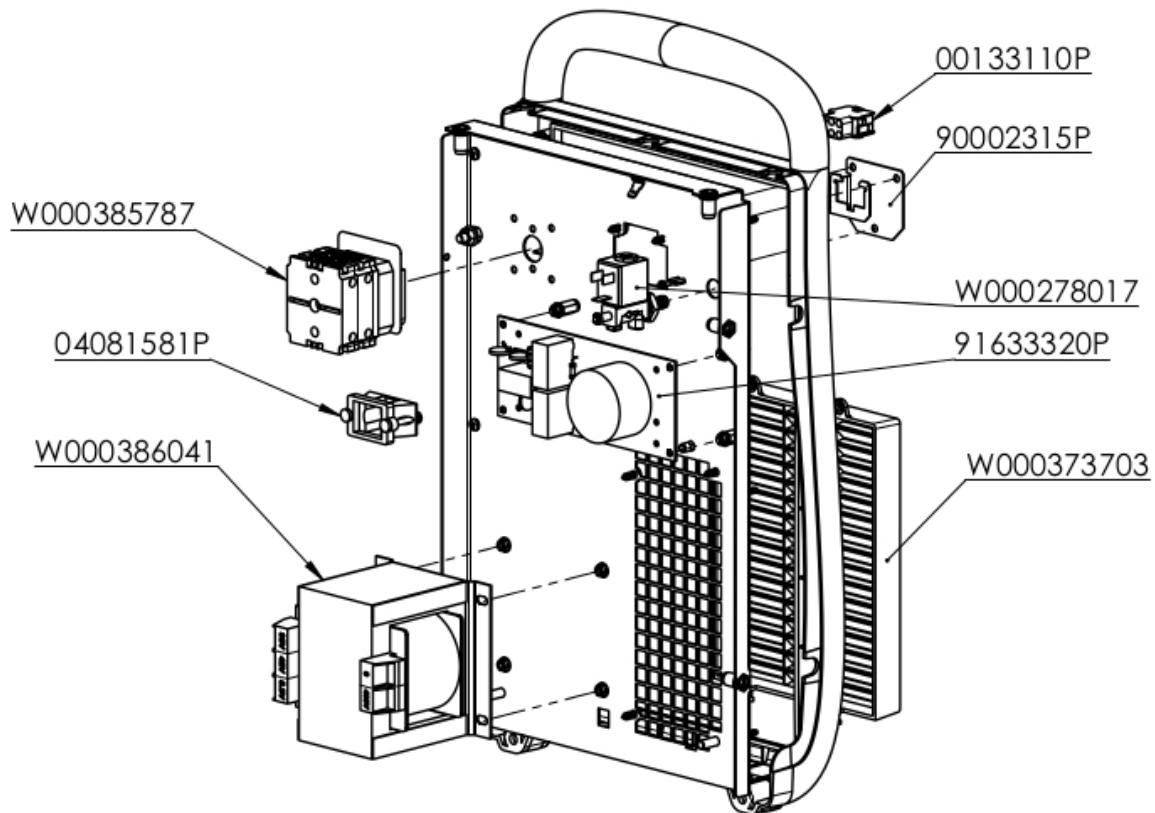

## 5.5. PIEZAS DE DESGASTE

La lista, a continuación, contiene las piezas de desgaste de la DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C que se pueden comprar directamente desde su proveedor local.

| REFERENCIA | DESIGNACIÓN                      |
|------------|----------------------------------|
| W000373703 | FILTRO DE POLVO                  |
| W000278018 | LOTE DE 2 TORNILLOS PARA RODILLO |
| W000277338 | ADAPTADOR DE RODILLO             |

Piezas de desgaste para la guía de alambre

|                                | GUÍA DE ENTRADA DE ALAMBRE | ADAPTADOR              | RODILLO    | GUÍA DE ALAMBRE INTERMEDIA | GUÍA DE SALIDA DE ALAMBRE              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|--|
| ACERO ACERO INOXIDABLE         | 0,6 / 0,8                  | Plástico<br>W000277338 | W000277338 | W000305125                 | W000277335                             |
|                                | 0,9 / 1,2                  |                        |            | W000277008                 |  |
|                                | 1,0 / 1,2                  |                        |            | W000267599                 |  |
|                                | 1,2 / 1,6                  |                        |            | W000305126                 | W000277335 W000277336                  |
|                                | 1,4 / 1,6                  |                        |            | W000277009                 | W000277336                             |
| ALAMBRE CON NÚCLEO DE FUNDENTE | 0,9 / 1,2                  | W000277338             | W000277338 | W000277010                 | W000277335<br>W000277336<br>W000277336 |
|                                | 1,2 / 1,6                  |                        |            | W000266330                 |  |
|                                | 1,4 / 1,6                  |                        |            | W000277011                 |  |
| ALEACIONES LIVIANAS            | 1,0 / 1,2                  |                        |            | ALUKIT W000277622          |  |
|                                | 1,2 / 1,6                  |                        |            | ALUKIT W000277623          |  |

Uso posible de rodillos de acero ALU con alambre de acero y alambre revestido.

### Rodillo de montaje

El montaje de los rodillos en la plataforma requiere un adaptador ref. W000277338.

## 5.6. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El servicio de reparación y mantenimiento del equipo eléctrico debe ser realizado por personal cualificado.

| CAUSAS  | SOLUCIONES   |
|---|--|
| <b>EL GENERADOR ESTÁ ENCENDIDO MIENTRAS EL PANEL DELANTERO ESTÁ APAGADO</b>                           |  |
| Suministro eléctrico  | Verifique el suministro de la red eléctrica (para cada fase)   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E01-ond</b>  |  |
| Se ha excedido el máximo de corriente de golpe de la fuente de alimentación                           | Pulse el botón OK para eliminar la falla. Si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente  |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E02 inu</b>  |  |
| Mal reconocimiento de la fuente de alimentación (Sólo en el arranque).<br>Falla en los conectores     | Asegúrese de que el cable plano entre la placa principal del inversor y de la placa de ciclo está conectado correctamente.   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E07 400</b>  |  |
| Tensión principal inadecuada  | Vérifier que la tension réseau entre chaque phase est comprise entre 320V et 480V. Sinon faites vérifier votre installation électrique.  |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E24 SEN</b>  |  |
| Falla en el sensor de temperatura   | Asegúrese de que el conector B9 está correctamente conectado a la placa de ciclo (si no, no se realiza la medición de la temperatura)<br>El sensor de temperatura está fuera de servicio. Llame al servicio de atención al cliente   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E25 -C</b>   |  |
| Sobrecalentamiento fuente de alimentación<br>Ventilación  | Deje que el generador se enfrie<br>La falla desaparece por sí sola después de varios minutos<br>Asegúrese de que el ventilador del inversor está funcionando.  |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E33- MEM-LIM</b><br>Este mensaje indica que la memoria ya no es operativa  |  |
| Mal funcionamiento durante la grabación de la memoria   | Llame al servicio de atención al cliente   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E43 brd</b>  |  |
| Falla en la placa electrónica   | Llame al servicio de atención al cliente   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E50 H2o</b>  |  |
| Falla en la unidad de refrigeración   | Asegúrese de que la unidad de refrigeración está bien enchufada.<br>Verifique la unidad de refrigeración (transformador, bomba de agua, ...)<br>Si no se utiliza ninguna unidad de refrigeración, desactive el parámetro en el Menú SETUP.   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E63 IMO</b>  |  |
| Problema mecánico   | El rodillo de presión está demasiado apretado.<br>La manguera de alimentación de alambre está obstruida con suciedad.<br>El bloqueo del eje del carrete de alimentación de alambre está demasiado apretado.  |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E65-Mot</b>  |  |
| Conectores defectuosos<br>Problema mecánico<br>Suministro eléctrico                                   | Verifique la conexión del cable plano del codificador al motor del alimentador de alambre.<br>Asegúrese de que el conjunto alimentador de alambre no está bloqueado.<br>Verifique la conexión de la fuente de alimentación del motor.<br>Verifique F2 (6A) en la placa de potencia auxiliar. |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE E-71-PRO-DIA-MET-GAS</b>   |  |
| Selector HMI PROCESS-DIAMETER-METAL-GAS en defecto  | Gire el selector para desbloquear, después de que siempre en defecto   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE StE PUL</b>  |  |
| No se reconoce bien el inversor   | Llame al servicio de atención al cliente   |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE I-A-MAHX</b>   |  |
| Se ha alcanzado la corriente máxima de la fuente de alimentación                                      | Disminuya la velocidad del alambre o la tensión de arco  |
| <b>PANTALLA CON EL MENSAJE bPX-on</b>   |  |
| Mensaje que indica que el botón OK o el botón CANCEL se mantienen presionados en momentos inesperados | Pulsar el botón para desbloquear, después de llamar al servicio de atención al cliente si siempre está por defecto   |

### PANTALLA CON EL MENSAJE SPEXXX

|   |   |
|---|---|
| La alimentación del alambre siempre se activa involuntariamente | Compruebe que el botón de alimentación del alambre no está bloqueado<br>Compruebe la conexión de este botón y de la tarjeta electrónica |
|---|---|

### PANTALLA CON EL MENSAJE LOA DPC

|   |   |
|---|---|
| El software UPDATE por PC se activa involuntariamente | Detenga e inicie la fuente de alimentación, después de llamar al servicio de atención al cliente, defecto |
|---|---|

### FALLA DEL DISPARADOR

|  |   |
|--|---|
| Ce message est généré lorsque la gâchette est appuyée à un moment où cela pourrait déclencher un cycle de soudage de façon involontaire. | Gâchette appuyée avant la mise sous tension du générateur ou pendant le reset d'un défaut |
|--|---|

### EL GENERADOR FUNCIONANDO/SIN ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE NI CONTROL DE GAS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Conexiones del arnés | Verifique la conexión del acoplamiento incorporado del arnés en la parte trasera del equipo para soldadura y en el alimentador de alambre.<br>Verifique el estado de los contactos |
|----------------------|--|

### SIN ENERGÍA PARA SOLDAR SIN MENSAJE DE ERROR

|  |  |
|--|--|
| Cable eléctrico sin conectar<br>Falla en la fuente de alimentación | Verifique la conexión del cable de masa y de la torche<br>En el modo de electrodo revestido, verifique el voltaje entre los terminales de soldadura en la parte frontal del generador. Si no hay tensión, llame a atención al cliente. |
|--|--|

### CALIDAD DE SOLDADURA

|  |  |
|--|--|
| Calibración incorrecta<br>Cambio de torcha o cable a tierra o pieza de trabajo | Verifique el parámetro de ajuste fino (RFP = 0)<br>Realice una recalibración. (Verifique el contacto eléctrico en el circuito de soldadura). |
| Soldadura inestable o fluctuante   | Asegúrese de que la secuencia no está activada. Verifique el Hot Start y la pendiente descendente.   |
| Soldadura inestable o fluctuante   | Seleccione el modo manual. La limitación es impuesta por las normas de compatibilidad de sinergia.   |
| Rango limitado de valores de ajuste  | Si utiliza RC JOB, asegúrese de que no haya activado la limitación de configuración que funciona con contraseña                              |
| Suministro eléctrico malo de la fuente de alimentación                         | Verifique la conexión correcta de las tres fases de alimentación.  |


### OTROS

|  |   |
|--|---|
| Alambre pegado en el baño de fusión o en el tubo de contacto<br>Mensaje triG en pantalla cuando se enciende el suministro eléctrico. | Optimice los parámetros de extinción de arco: PR spray y retracción posterior<br>El mensaje triG se visualiza si el disparador se activa antes de encender el equipo para soldar. |
|--|---|

Si el problema persiste, es posible restablecer los parámetros a los valores predeterminados de fábrica. Para este fin, con la unidad para soldar desactivada, seleccione la posición SETUP en el selector del panel delantero, pulse el botón OK y manténgalo pulsado mientras se enciende el generador.

**CONSIDERE**  
Considere la posibilidad de grabar sus parámetros de trabajo en primer lugar, ya que esta operación borrará todos los programas guardados en la memoria. Si RESTABLECER los valores de fábrica no resuelve el problema, llame al servicio de atención al cliente.

## 5.7. DIAGRAMA ELÉCTRICO

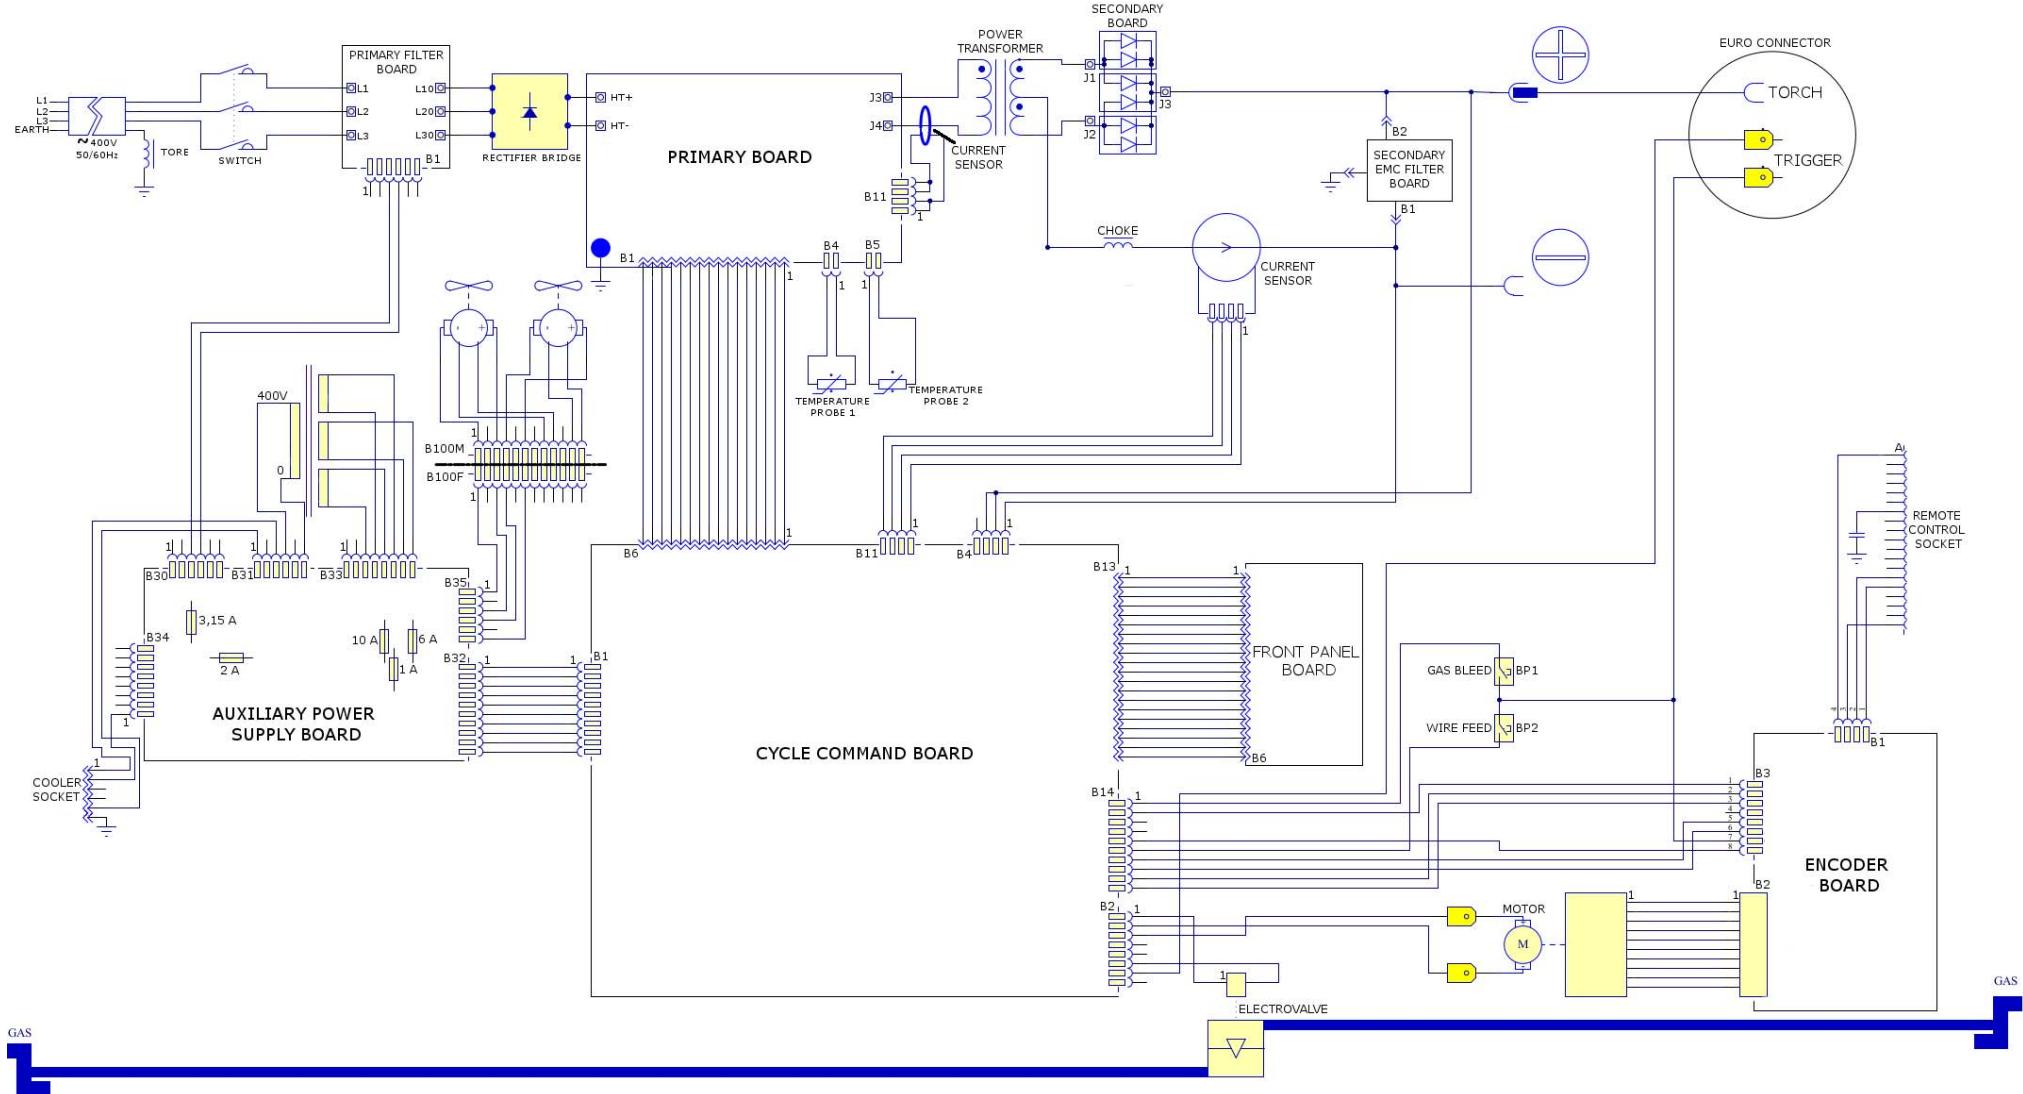

## 6 - ANEXOS



### 6.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA

Para carbono y aceros inoxidables, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C usa 2 tipos de arco corto:

- + Arco corto "suave" o "ligero"
- + Arco corto "dinámico" o « SSA ».

El proceso MIG pulsado puede utilizarse en todo tipo de metales (acero, acero inoxidable y aluminio) con alambres sólidos y algunos alambres tubulares. Es especialmente adecuado para el acero inoxidable y el aluminio, para lo cual es el proceso ideal, ya que elimina las salpicaduras y logra una excelente fusión del alambre.

- + Características del arco de la fuente de alimentación

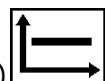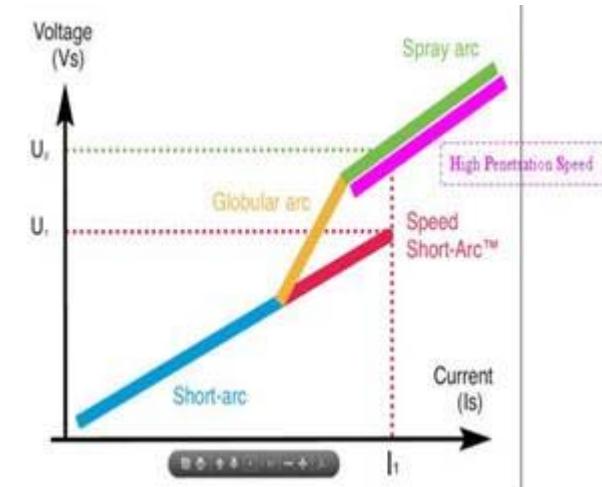

Arco corto "suave" o "ligero" (SA)

El arco corto "suave" logra gran reducción de las salpicaduras de la soldadura de aceros al carbono, lo que resulta en una reducción muy significativa en los costos de acabado.


Se mejora la apariencia del cordón de soldadura gracias a la mejora de la humectación del baño de fusión.

El arco corto "suave" es adecuado para soldar en todas las posiciones. Un aumento en la velocidad de la alimentación del alambre permite entrar en el modo de arco por pulverización sin impedir la transición a modo globular.

Forma de la onda de un arco corto en el proceso de soldadura



**Nota:** El arco corto "suave" es un poco más enérgico que el arco corto "de velocidad". En consecuencia, el arco corto "de velocidad" puede preferirse al arco corto "suave" para la soldadura de láminas muy delgadas ( $\leq 1 \text{ mm}$ ) o para pasadas de penetración de soldadura.

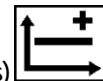

+

Arco corto "dinámico" o "arco corto de velocidad" (SSA, por sus siglas en inglés)

El arco corto de velocidad o SSA permite una mayor versatilidad en la soldadura de aceros al carbono e inoxidables y absorbe las fluctuaciones en los movimientos de la mano del soldador, por ejemplo cuando se suelda en una posición difícil. También ayuda a compensar las diferencias en la preparación de las piezas de trabajo.

Al aumentar la velocidad de alimentación del alambre, el modo SA entra perfectamente en el modo SSA, evitando al mismo tiempo el modo globular.

Gracias a su control de arco rápido y al uso de una programación adecuada, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C puede extender artificialmente el rango de arco corto a corrientes más altas, en el rango de arco corto de velocidad.

Forma de la onda de un arco corto de velocidad en el proceso de soldadura



Al eliminar el modo de arco "globular", que se caracteriza por las salpicaduras pesadas y pegajosas, y mayor energía que el arco corto, el arco corto de velocidad permite:

- ⇒ Reducir la cantidad de distorsión a altas corrientes de soldadura en el rango típico de soldadura "globular"
- ⇒ Reducir la cantidad de salpicaduras en comparación con el modo globular
- ⇒ Lograr una buena apariencia de la soldadura
- ⇒ Reducir las emisiones de humo en comparación con los modos habituales (hasta 25% menos)
- ⇒ Lograr una buena penetración redondeada
- ⇒ Habilitar la soldadura en todas las posiciones

**Nota:** Los programas de CO<sub>2</sub> de forma automática y exclusiva usan el arco corto "suave" y no permiten el acceso al arco corto de velocidad.

El arco corto "dinámico" no es adecuado para la soldadura de CO<sub>2</sub> debido a la inestabilidad del arco.



Proceso MIG pulsado NORMAL

La transferencia de metal en el arco tiene lugar por el desprendimiento de gotas causadas por pulsos de corriente. El microprocesador calcula todos los parámetros del proceso MIG pulsado para cada velocidad de alambre, para asegurar una soldadura superior y resultados sorprendentes.

Las ventajas del proceso MIG pulsado son:

- + Distorsiones reducidas a altas corrientes de soldadura en la habitual soldadura "globular" y los rangos de arco corto por pulverización
- + Permite todas las posiciones de soldadura
- + Excelente fusión del acero inoxidable y los alambres de aluminio
- + Eliminación casi completa de las salpicaduras y por lo tanto también de los trabajos de acabado
- + Buena apariencia del cordón
- + Emisiones de humo reducido en comparación con los métodos tradicionales e incluso de arco corto de velocidad (hasta un 50% menos);

Los programas pulsados de DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C para el acero inoxidable eliminan las pequeñas salpicaduras que pueden ocurrir en láminas finas a muy baja velocidad de alimentación de alambre. Estas "bolitas" son causadas por una ligera pulverización del metal en el momento del desprendimiento de la gota. El alcance de este fenómeno depende del tipo y el origen de los alambres.

Estos programas para el acero inoxidable han sido objeto de mejoras para el funcionamiento a bajas corrientes y el aumento de la flexibilidad de uso para la soldadura de chapa fina, por medio del método MIG pulsado.

Se obtienen excelentes resultados para la soldadura de chapas finas de acero inoxidable (1 mm) utilizando el método MIG pulsado con alambre de Ø 1 mm en escudo de M12 o M11 (el promedio 30A es aceptable).

La aparición de uniones procesadas utilizando DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C es de una calidad comparable a la conseguida por la soldadura TIG.


## 6.2. CICLO DE SOLDADURA AVANZADA

### Ciclo de 2 pasos

Al pulsar el disparador se activa la alimentación del alambre y el tiempo de pre-gas y se enciende la corriente para soldar. Al soltar el disparador hace que la soldadura se detenga.

El ciclo de Hot Start se valida por medio del parámetro **tHS≠OFF** en el submenú general Ciclo (Cycle) de SETUP. Permite iniciar la soldadura con un pico de corriente que facilita el golpe.

La pendiente de descenso permite que un acabado de cordón de soldadura con una disminución del nivel de la soldadura.

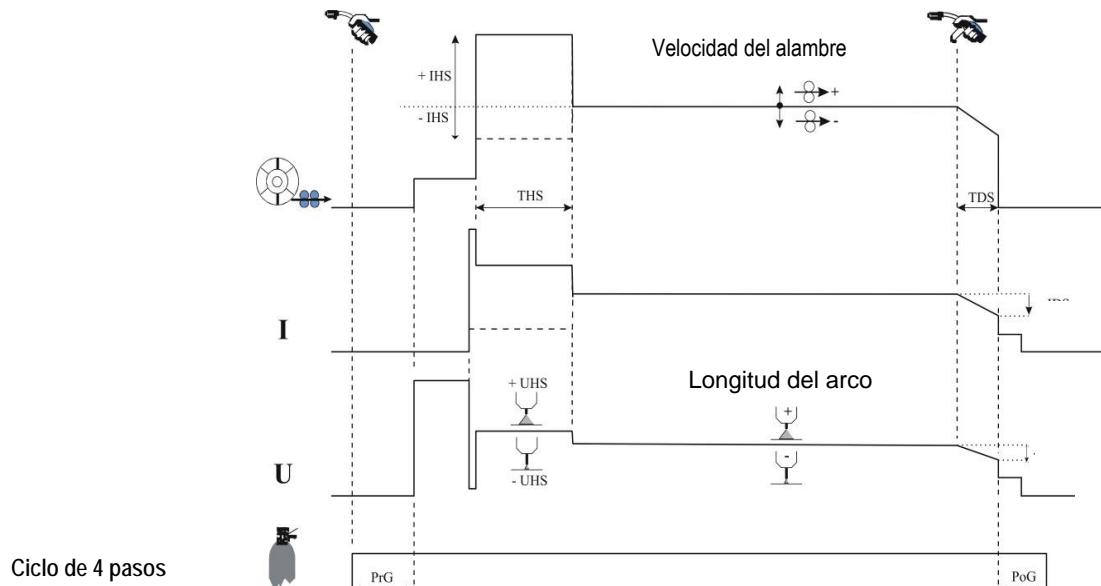

Al apretar el disparador (gatillo) por primera vez, activa la etapa de pre-gas, lo cual será seguido del arranque en caliente (Hot Start). Al soltar el disparador comienza la soldadura.

Si el HOT START no está activado, la soldadura se iniciará inmediatamente después de la etapa de pre-gas. En tal caso, soltar el disparador (segundo paso) no tendrá ningún efecto y el ciclo de soldadura va a continuar.


Al pulsar el disparador en la fase de soldadura (tercer paso) permite el control de la duración de las funciones de pendiente de descenso y del tiempo anticráter, de acuerdo con el retardo de tiempo preprogramado.

Si no hay pendiente de descenso, al soltar el disparador se cambiará inmediatamente a la etapa de post-gas (según lo programado en el SETUP).

En el modo de 4 pasos (4T), al soltar el disparador se detiene la función anti-cráter Si está HABILITADA la pendiente de descenso.

Si está DESHABILITADA la pendiente de descenso, soltar el disparador detendrá el POST-GAS.


Las funciones Hot Start y de pendiente de descenso no están disponibles en el modo manual.

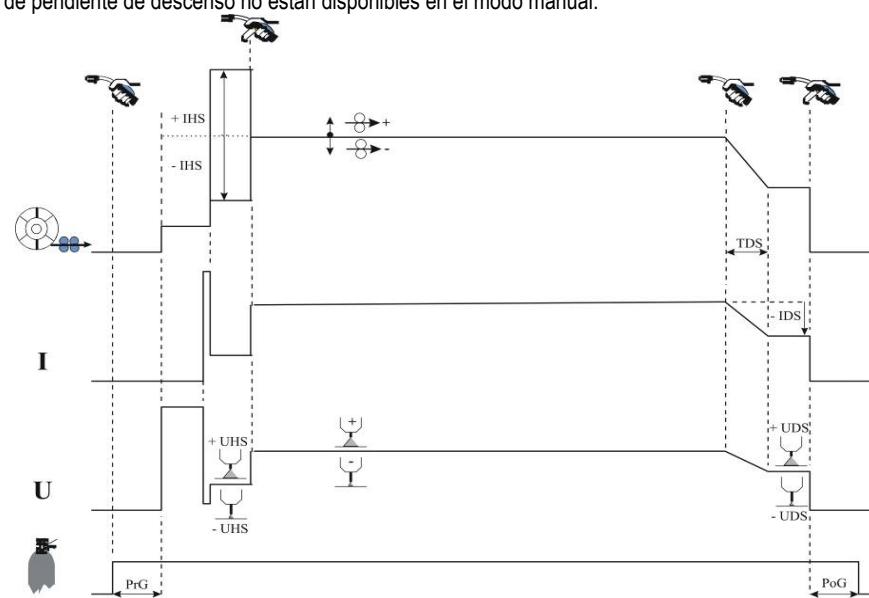

### Ciclo por puntos

Al pulsar el disparador se activa la alimentación del alambre, la etapa de pre-gas y se enciende la corriente para soldar. Al soltar el disparador hace que la soldadura se detenga.

El ajuste de las configuraciones de Hot Start, de pendiente de descenso y del secuenciador está desactivado. Al final del tiempo de retardo por puntos, se detiene la soldadura.

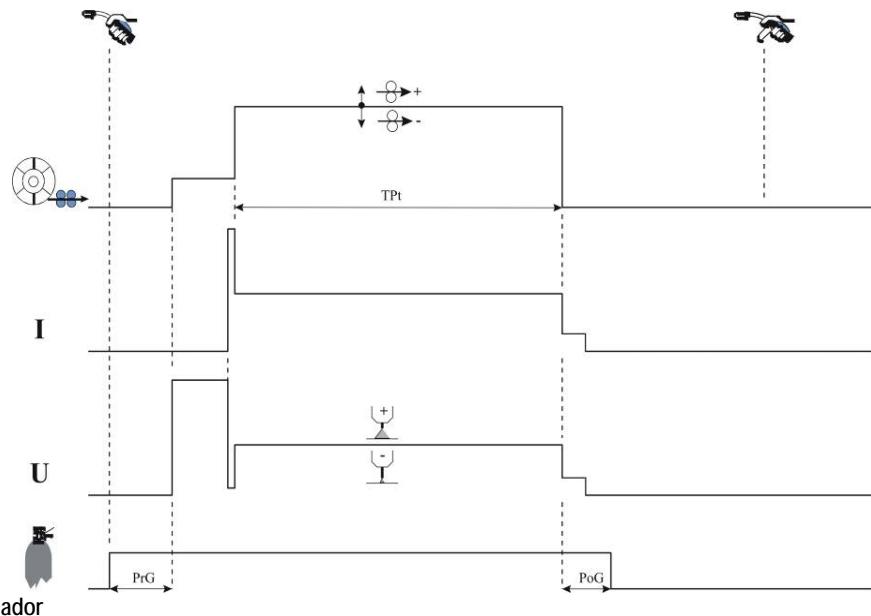

### Ciclo del secuenciador

El secuenciador es validado por el parámetro "tSE≠OFF" en el submenú específico de ciclo de SETUP.

Para accede a él:


El parámetro "tSE" se muestra en el menú "CYCLE"

Establezca este parámetro en un valor entre 0 y 9,9 s.

tSE : Duración de las 2 mesetas si ≠ OFF.

ISE : 2º nivel de corriente como % del 1º nivel.

Disponible solo en el modo sinérgico, ciclo 2T o ciclo 4T

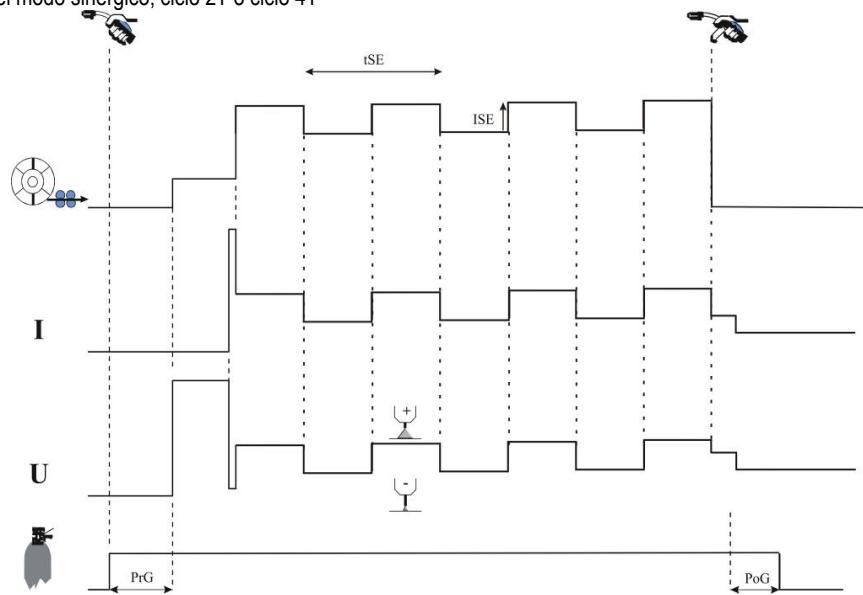

### Configuración fina (parámetro ajustable en el menú de instalación del ciclo "rFP")

En la soldadura por pulsos, la función de ajuste de precisión permite optimizar el lugar de desprendimiento de la gota de acuerdo con la variación en las composiciones de los alambres y los gases utilizados para la soldadura.

Cuando se observan en el arco salpicaduras finas que pueden adherirse a la pieza de trabajo, el ajuste fino se debe cambiar a valores negativos. Si se transfieren gotas grandes por el arco, el ajuste fino se debe cambiar a valores positivos.


En el modo de suave (arco corto), bajar el ajuste fino permite la consecución de un modo de transferencia más dinámico y la posibilidad de la soldadura al tiempo que reduce la energía transportada al baño de fusión de soldadura por el acortamiento de la longitud del arco.

Un ajuste fino más alto causa un aumento en la longitud del arco. Un arco más dinámico facilita la soldadura en todas las posiciones pero tiene la

desventaja de causar más salpicaduras.

#### PR-spray o afilado del alambre

El final de los ciclos de soldadura puede ser modificado para evitar la formación de una bola en el extremo del alambre. Esta operación produce una rectificación del alambre casi perfecta. La solución seleccionada consiste en la inyección de un pico de corriente al final del ciclo, lo que hace que el extremo del alambre sea puntiagudo.

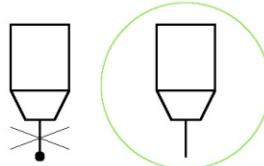

Nota: Este pico de corriente al final del ciclo no siempre es deseable. Por ejemplo, al soldar láminas finas, este mecanismo puede causar un cráter.

### 6.3. LISTA DE SINERGIAS

| ARCO CORTO      |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
|                 | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2       | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                 | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                 | M20    | M20    | M20  | M20    |
|                 | /      | I1     | I1   | I1     |
| CrNi            | /      | M11    | M11  | M11    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi            | /      | /      | C1   | C1     |
| Al              | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg3           | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5           | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si        | /      | C1     | C1   | C1     |
| Cupro Alu       | /      | /      | C1   | C1     |
| SD ZN           | /      | /      | M21  | M21    |
| RCW             | /      | /      | M21  | M21    |
| SD 100          | /      | /      | I1   | I1     |
| MCW :<br>SD 200 | /      | /      | M21  | M21    |
| BCW :<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |
|                 | /      | /      | /    | I1     |

| ARCO CORTO DE VELOCIDAD |        |        |      |        |
|-------------------------|--------|--------|------|--------|
|                         | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2               | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                         | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                         | M20    | M20    | M20  | M20    |
| CrNi                    | /      | M12    | M12  | M12    |
|                         | /      | M12    | M12  | M12    |
|                         | /      | M11    | M11  | M11    |

|               | PULSO  |        |      |        |
|---------------|--------|--------|------|--------|
|               | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2     | /      | M21    | M21  | M21    |
|               | /      | M14    | M14  | M14    |
|               | /      | M20    | M20  | M20    |
| CrNi          | /      | M11    | M11  | M11    |
|               | /      | M12    | M12  | M12    |
|               | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi          | /      | /      | C1   | C1     |
| Al            | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg 3,5      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn    | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5         | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si      | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Alu     | /      | /      | C1   | C1     |
| MCW<br>SD 200 | /      | /      | /    | M21    |
| BCW<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |

NOTA: Para cualquier otra sinergia, póngase en contacto con nuestra agencia.

| TABLA DE GASES                           |     |
|--|-----|
| Descripción en la fuente de alimentación |     |
| CO2                                      | I1  |
| Ar(82%) / CO2(18%)                       | M21 |
| Ar(92%) / CO2(8%)                        | M20 |
| Ar / CO2 / O2                            | M14 |
| Ar / CO2 / H2                            | M11 |
| Ar(98%) / CO2(2%)                        | M12 |
| Ar / He / CO2                            | M12 |
| Ar                                       | C1  |

| TABLA DE ALAMBRES                        |                             |                    |           |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Descripción en la fuente de alimentación |                             | Nombre del alambre |           |
| Fe SG 1/2                                | Steel Solid wire            | Nertalic G2        | Filcord D |
|  |                             | Filcord            | Filcord E |
|  | Solid wire galva            | Filcord C          | Starmag   |
| Solid wire galva                         |                             | Filcord ZN         |           |
| CrNi                                     |                             | Filinox            |           |
|  | Stainless steel solid wire  | Filinox 307        |           |
|  |                             | Filinox 308 Lsi    |           |
|  |                             | Filinox 316 Lsi    |           |
| AISi                                     |                             | Filalu AISi5       |           |
| Al                                       | Aluminium solid wire        | Filalu Al 99,5     |           |
| AlMg3                                    |                             | Filalu AlMg3       |           |
| AlNi4,5Mn                                |                             | Filalu AlMg4,5     |           |
| AlMg5                                    | Copper Silicium solid wire  | Filalu AlMg5       |           |
| CuproSi                                  | Copper Aluminium solid wire | Filcord CuSi       |           |
| CuproAl                                  | Basic core wire             | Filcord 46         |           |
| BCW                                      | Metal core wire             | SAFDUAL            |           |
| MCW                                      | Rutil core wire             | STEEL CORED        |           |
| RCW                                      | Steel Solid wire            | INOXCORED          |           |

**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL MACCHINARIO

Cat n°: 8695-1259  
Rev : C  
Date : 02/2018



Contact: [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

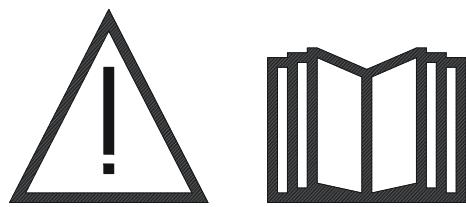

**IT** La saldatura ad arco ed il taglio al plasma possono essere pericolosi per l'operatore e per le persone che si trovano in prossimità dell'area di lavoro. Si chiede di leggere il manuale operativo.

|   |    |
|---|----|
| 1 - INFORMAZIONI GENERALI .....                       | 4  |
| 1.1. PRESENTAZIONE IMPIANTO .....                     | 4  |
| 1.2. COMPONENTI DEL SET DI SALDATURA .....            | 4  |
| 1.3. SPECIFICHE TECNICHE FONTI DI ALIMENTAZIONE ..... | 5  |
| 2 - AVVIAMENTO .....                                  | 7  |
| 2.1. DESCRIZIONE GENEALE IMPIANTO .....               | 7  |
| 2.2. COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA .....           | 7  |
| 2.3. SCELTA DEI COMPONENTI DI CONSUMO .....           | 7  |
| 2.4. POSIZIONAMENTO DEL FILO .....                    | 8  |
| 2.5. COMPONENTI DI CONSUMO GUIDA-FILO .....           | 8  |
| 2.6. COLLEGAMENTO ALLA TORCIA .....                   | 8  |
| 2.7. COLLEGAMENTO VALVOLA INGRESSO GAS .....          | 8  |
| 2.8. ACCENSIONE .....                                 | 8  |
| 3 - ISTRUZIONI PER L'USO .....                        | 9  |
| 3.1. COMANDI PANNELLO ANTERIORE .....                 | 9  |
| 3.2. REGOLARE LA STRUTTURA .....                      | 10 |
| 3.3. DISPLAY E SUO UTILIZZO .....                     | 10 |
| 4 - OPZIONI, ACCESSORI .....                          | 13 |
| 5 - MANUTENZIONE .....                                | 15 |
| 5.1. INFORMAZIONI GENERALI .....                      | 15 |
| 5.2. RULLI E GUIDA FILO .....                         | 15 |
| 5.3. TORCIA .....                                     | 15 |
| 5.4. PARTI DI RICAMBIO, COMPONENTI .....              | 16 |
| 5.5. COMPONENTI DI CONSUMO .....                      | 20 |
| 5.6. PROCEDURA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....      | 21 |
| 5.7. SCHEMA ELETTRICO .....                           | 23 |
| 6-ALLEGATI .....                                      | 24 |
| 6.1. PRESENTAZIONE DEI PROCESSI DI SALDATURA .....    | 24 |
| 6.2. CICLO AVANZATO DI SALDATURA .....                | 26 |
| 6.3. LISTA DELLE SINERGIE .....                       | 28 |

## 1 - INFORMAZIONI GENERALI

### 1.1. PRESENTAZIONE IMPIANTO

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C è un dispositivo progettato per la saldatura manuale. L'attrezzatura permette di eseguire le seguenti operazioni:

- + Saldatura MIG-MAG ad arco corto, arco corto veloce, arco a spruzzo, arco pulsato standard (in base al DIGIPULS), alimentazione da 15A a 320A.
- + Filo di alimentazione di diverso tipo:
  - ⇒ Acciaio, acciaio inox, alluminio e fili speciali
  - ⇒ Fili pieni e animati
  - ⇒ diametro da 0.6-0.8-1.0-1.2 mm
- + Saldatura ad elettrodo rivestito

### 1.2. COMPONENTI DEL SET DI SALDATURA

Il set di saldatura comprende 4 componenti principali:

- 1 - Fonte di alimentazione che include il cavo di massa (5m) e la sua treccia di massa (5m),
- 2 - Carrello porta impianto (opzionale),
- 3 - Carrello universale (opzionale),
- 4 - Unità di raffreddamento (opzionale).

Ciascun componente viene ordinato e fornito separatamente. Gli accessori opzionali ordinati con il set di saldatura sono consegnati separatamente. Per il montaggio, consultare le istruzioni fornite con gli accessori.



#### AVVERTENZA:


Non utilizzare le maniglie in plastica per sollevare l'attrezzatura. Si garantisce la stabilità del macchinario solo per un'inclinazione di massimo 10°.

### 1.3. SPECIFICHE TECNICHE FONTI DI ALIMENTAZIONE

|   | DIGISTEEL III 320C -W000385049 | DIGIPULS III 320C -W000385050 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Parte principale</b>                           |                                |                               |
| Energia primaria                                  | 400V +/- 20%                   | 400V +/- 20%                  |
| Frequenza energia primaria                        | 50/60Hz                        | 50/60Hz                       |
| Consumo effettivo energia primaria                | 12 A                           | 12 A                          |
| Consumo massimo energia primaria                  | 18,7 A                         | 18,7 A                        |
| Fusibile primario                                 | 20A Gg                         | 20 A Gg                       |
| Massima potenza apparente                         | 13,1 KVA                       | 13,1 KVA                      |
| Massima potenza attiva                            | 12,1 KW                        | 12,1 KW                       |
| Potenza attiva in standby (IDLE)                  | 50 W                           | 50W                           |
| Efficienza a corrente massima                     | 0,87                           | 0,87                          |
| Fattore di potenza a corrente massima             | 0,92                           | 0,92                          |
| Fattore di potenza (Cos Phi)                      | 0,99                           | 0,99                          |
| <b>Parte secondaria</b>                           |                                |                               |
| Voltaggio in assenza di carico (secondo standard) | 74 V                           | 74 V                          |
| Massimo intervallo di saldatura Max MIG           | 10V / 50V                      | 10V / 50V                     |
| Massimo intervallo di saldatura MMA               | 15A / 320A                     | 15A / 320A                    |
| Ciclo di lavoro al 100% (ciclo di 10 min. a 40°C) | 220A                           | 220A                          |
| Ciclo di lavoro al 60% (ciclo di 6 min a 40°C)    | 280A                           | 280A                          |
| Ciclo di lavoro a corrente massima al 40°C        | 320A                           | 320A                          |
| <b>Alimentatore filo</b>                          |                                |                               |
| Piastra a rulli                                   | 4 rulli                        |                               |
| Velocità alimentatore filo                        | 0,5 – 25,0 m / mn              |                               |
| Diametro filo utilizzabile                        | 0,6 to 1,2 mm                  |                               |
| Peso, tipo e grandezza bobina filo                | 300 mm                         |                               |
| Pressione massima gas                             | 6 bar                          |                               |
| <b>Varie</b>                                      |                                |                               |
| Dimensioni (Lxwxh)                                | 755 x 300 x 523 mm             |                               |
| Peso  | 28 Kg                          |                               |
| Temperatura in attività                           | - 10°C/+40°C                   |                               |
| Temperatura di conservazione                      | - 20°C/+55°C                   |                               |
| Connessione torcia                                | "Tipo europeo"                 |                               |
| Grado di protezione                               | IP 23                          |                               |
| Classe di isolamento                              | H                              |                               |
| Standard  | 60974-1 & 60974-5 & 60974-10   |                               |



**AVVERTENZA:** questa fonte di alimentazione non può essere utilizzata in caso di pioggia o neve. Può essere conservata all'aperto, ma non progettata per un utilizzo senza protezione in caso di pioggia.

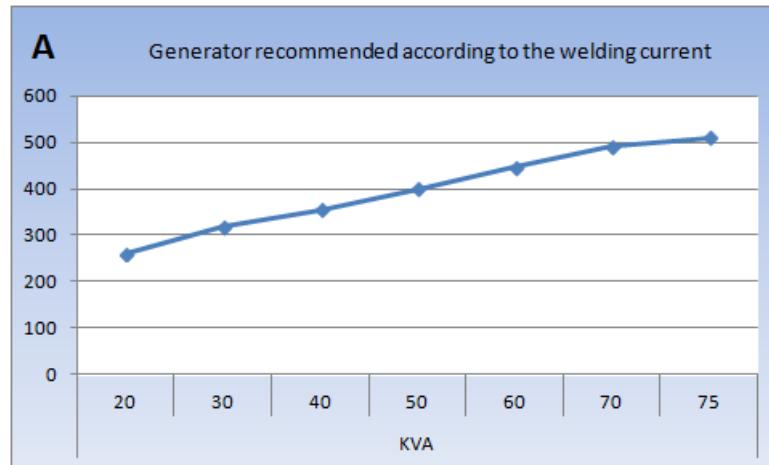

## 2 - AVVIAMENTO

### 2.1. DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO

La fonte di alimentazione comprende:

- 1- Display pannello anteriore
- 2- Presa elettrica europea per torcia
- 3- Presa aggiuntiva per doppio potenziometro torcia
- 4- Presa di messa a terra e inversione polarità
- 5- Portello di protezione per l'alimentatore filo
- 6- Avvolgitore bobina, semiasse, dado asse
- 7- Tasto scarico gas
- 8- Tasto alimentazione filo
- 9- Guida per filo



### 2.2. COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** è un set per saldatura trifase a 400 V. Se la rete elettrica disponibile corrisponde ai requisiti, collegare la spina "trifase + messa a terra" al cavo di alimentazione.



**AVVERTENZA:** L'impedenza del sistema di alimentazione pubblica a bassa tensione al punto di accoppiamento comune è inferiore a  $33\text{ m}\Omega$ . L'attrezzatura è quindi conforme alle norme IEC 61000-3-11 e IEC 61000-3-12 e può essere collegata agli impianti pubblici a bassa tensione. L'installatore o utente dell'attrezzatura ha la responsabilità di assicurare che l'utilizzo del macchinario rispetta i limiti di impedenza previsti, consultando, se necessario, il gestore di distribuzione della rete elettrica.



**AVVERTENZA:** La presente attrezzatura, di classe A, non è stata progettata per un utilizzo in luoghi residenziali dove la rete di distribuzione è fornita dall'impianto pubblico a bassa tensione. A causa di interferenze dei condotti e della distribuzione, in questi luoghi possono esserci dei problemi di compatibilità elettromagnetica.

### 2.3. SCELTA DEI COMPONENTI DI CONSUMO

La saldatura ad arco richiede l'utilizzo di un filo adatto, sia per tipologia e sia per diametro, come anche l'impiego di gas appropriato. Consultare la tabella dei gas e delle sinergie riportata nel paragrafo 6.3.



#### AVVERTENZA:

I seguenti fili sono utilizzati con polarità inversa: SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. POSIZIONAMENTO DEL FILO

### Montaggio del filo:

Staccare l'impianto dalla rete elettrica.

Aprire il portello dell'unità alimentatore filo [5] e assicurarsi che non cada.

Svitare il dado dell'asse bobina [6].

Inserire la bobina sull'asse. Assicurarsi che il perno di posizionamento dell'asse [6] sia centrato correttamente all'interno della bobina.

Rivavitare il dado della bobina [6] sull'asse secondo la direzione mostrata dalla freccia.

Abbassare la leva della guida filo [9] per sganciare i rulli.

Tagliare l'estremità difettosa del filo della bobina.

Raddrizzare i primi 15 centimetri di filo.

Inserire il filo attraverso l'ingresso guida-filo della piastra.

Abbassare i rulli [9] e sollevare la leva per bloccare la piastra.

Regolare la pressione dei rulli sul filo per raggiungere la corretta tensione.

### Alimentatore filo

Il tasto di alimentazione del filo (8) carica il filo nella torcia. Il filo alimenta più di 1s a velocità minima. La velocità aumenta gradualmente fino al raggiungimento della velocità impostata, ad ogni modo non superiore a 12 m / min. Le impostazioni possono essere modificate in ogni momento; la fonte di alimentazione mostra la velocità.

### Alimentare il filo dalla torcia

Tenere premuto il tasto dell'alimentatore filo (8).

La velocità del filo può essere regolata premendo il tasto sul pannello anteriore.

### Ricaricare la linea gas o regolare il flusso

Premere il tasto spurgo gas (9).

## 2.5.COMONENTI DI CONSUMO GUIDA-FILO

Le parti di consumo della guida-filo utilizzate per guidare e accompagnare il filo di saldatura devono essere regolate in base alla tipologia ed al diametro del filo impiegato. E' necessario sostituire le parti poichè influenzano i risultati di saldatura. Si chiede di consultare il paragrafo 5.5 per scegliere le corrette parti di consumo da impiegare nella guida-filo.

## 2.6.COLLEGAMENTO ALLA TORCIA

La torcia per saldatura MIG è collegata alla parte anteriore della guida filo. Assicurarsi che la torcia corrisponda alla tipologia di parti di consumo del filo impiegata nella saldatura.

Consultare le istruzioni della torcia per tutte le informazioni.

## 2.7.COLLEGAMENTO VALVOLA INGRESSO GAS

La bocchetta di scarico gas è posizionata nella parte posteriore dell'impianto. Occorre semplicemente collegarla al regolatore di pressione della bombola gas.

- + Posizionare la bombola gas sul carrello posto nella parte posteriore della fonte di energia e fissare la bombola utilizzando la cinghia.
- + Aprire delicatamente la valvola della bombola per permettere la fuoriuscita delle impurità esistenti e richiudere.
- + Montare il regolatore di pressione/flussometro.
- + Aprire la bombola gas.

Durante la saldatura, la portata di massa dovrebbe essere tra 10 and 20l/min.



### AVVERTENZA:

Assicurarsi che la bombola gas sia correttamente fissata sul carrello collegandola alla cinghia di sicurezza.

## 2.8.ACCESSIONE

1

L'interruttore principale è posto nella parte posteriore della fonte di energia. Ruotare l'interruttore per attivare l'attrezzatura.




**Nota: non girare mai questo interruttore durante il processo di saldatura.**

Ad ogni accensione, il display della fonte di energia mostra la versione del software corrente e la fonte di energia identificata.

### 3 – ISTRUZIONI PER L’USO

#### 3.1. COMANDI PANNELLO ANTERIORE

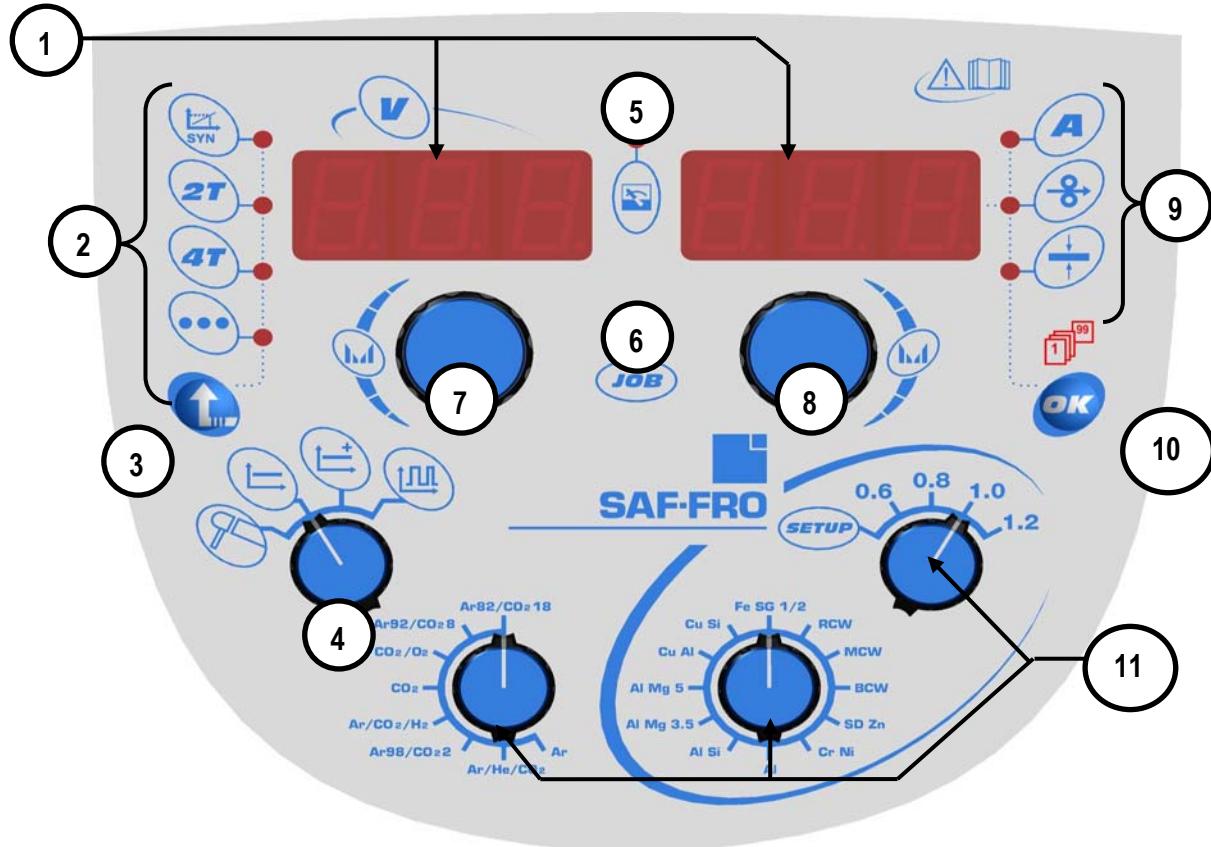

Display sinistro: tensione; display destro: corrente/ velocità filo/spessore filo 1

Display per selezione modalità saldatura 2

Tasto selettore modalità di saldatura / Tasto cancellazione in modalità programma 3

Interruttori di selezione processo di saldatura 4

Indicatore di misurazione dei valori visualizzati (pre-saldatura, saldatura e dati post-saldatura) 5

Indicatore Led per modalità programma 6

Impostazione encoder tensione e navigazione 7

Encoder per corrente, velocità filo, impostazione spessore lamina metallica e navigazione 8

Display modalità corrente, velocità filo, spessore lamina metallica 9

Tasto selettore pre-visualizzazione e gestione programma 10

Interruttore selettore per tipologia gas, diametro e tipo filo per saldatura 11

## 3.2.REGOLARE LA STRUTTURA



### AVVERTENZA:

Per raggiungere una saldatura ottimale, è necessario eseguire la taratura dell'impianto durante l'avviamento. Tale operazione deve essere ripetuta in caso di polarità inversa.

**Passo 1:** Ruotare l'interruttore del diametro filo nella posizione di COnFIG e premere il tasto OK per accedere alla schermata COnFIG Setup (Configurazione).

**Passo 2:** Selezionare il parametro CaL con encoder sinistro e selezionare On con encoder destro.

**Passo 3:** Premere il tasto OK presente sul pannello anteriore. Il display indicherà triGER

**Passo 4:** Rimuovere l'ugello torcia.

**Passo 5:** Tagliare il filo.

**Passo 6:** Posizionare il pezzo a contatto con il tubo di contatto.

**Passo 7:** Premere la levetta.

**Passo 8:** Il display indicherà il valore di L (induttanza del cavo).

**Passo 9:** Visualizzare il valore di R utilizzando l'encoder destro (resistenza cavo).

**Passo 10:** Impostazioni uscita.

## 3.3.DISPLAY E SUO UTILIZZO

### 3.3.1. Modalità sinergia

I valori elencati per ogni regolazione di velocità di alimentazione filo relativi alla corrente, alla tensione e allo spessore sono forniti solamente a scopo informativo. Tali valori corrispondono a misurazioni avvenute in determinate condizioni operative della struttura; ad esempio posizione e lunghezza della sezione finale (saldatura in piano, saldatura a resistenza).

Le unità corrente/tensione visualizzate corrispondono ai valori medi calcolati, differenti rispetto ai valori teorici.

#### Indicatore Led per modalità programma:

- ⇒ OFF: display istruzioni pre-saldatura.
- ⇒ ON: Display of measurements (average values). Display delle misurazioni (valori medi).
- ⇒ Segnalazione intermittente: misurazioni durante la saldatura.

#### Selezione del filo, diametro, gas e processo di saldatura

Selezionare il tipo di filo, il suo diametro, il gas di saldatura utilizzato ed il processo di saldatura ruotando l'interruttore appropriato. I valori medi per diametro, gas e processi saranno visualizzati selezionando il materiale da saldare.

Qualora non fosse presente la sinergia, la fonte di alimentazione mostrerà le seguenti voci: nOt SYn, GAS SYn,DIA SYn or Pro SYn.

#### Selezione della modalità di saldatura, lunghezza dell'arco e display pre-saldatura.

Selezionare la modalità di saldatura 2T, 4T, saldatura a punti, sinergica e manuale utilizzando il tasto di richiamo del programma (3). La lunghezza dell'arco può essere regolata mediante encoder sinistro (7); mentre le regolazioni pre-saldatura vengono eseguite con encoder destro (8). La programmazione della pre-saldatura avviene premendo il tasto OK (10).

### 3.3.2. Modalità manuale

Questa modalità permette di regolare il processo di saldatura secondo le proprie necessità. I parametri regolabili autonomamente sono: velocità filo, tensione arco ed impostazione avanzata.

Con questa modalità verrà visualizzato solo il valore relativo alla velocità del filo.

### 3.3.3. Modalità IMPOSTAZIONI

#### Accesso alle IMPOSTAZIONI:

Si può accedere alla modalità IMPOSTAZIONI solamente in assenza di processi di saldatura in corso, configurando il selettore del diametro del filo presente sul pannello anteriore alla posizione 1.

Tale modalità si compone di due menu a scorrimento:

'CYCLE' → Regolazione fasi ciclo.

'COnFIG' → Configurazione fonte di alimentazione.

#### Configurazione IMPOSTAZIONI:

In modalità IMPOSTAZIONI (SETUP), selezionare il menu CYCLE o COnFIG premendo il tasto OK. (10).

Ruotare l'encoder **sinistro** per scorrere i parametri disponibili.

Ruotare l'encoder **destro** per impostarne i valori.

Non verrà avviata nessuna saldatura. Tutte le modifiche verranno salvate una volta usciti dal menu IMPOSTAZIONI.

| Lista dei parametri accessibili presenti nel menu COnFIG |                |       |         |  |
|--|----------------|-------|---------|--|
| Display sinistro   | Display destro | Step  | Default | Descrizione  |
| GrE  | On -;OFF – Aut |       | Aut     | Configurazione dell'unità di raffreddamento. 3 scelte possibili:<br>- On : Raffreddamento forzato, il distributore di acqua fredda è sempre attivato.<br>- OFF: Raffreddamento forzato, il distributore di acqua fredda è sempre disattivato.<br>- Aut : modalità automatica, il distributore di acqua fredda avviene secondo richiesta. |
| ScU  | nc – no - OFF  |       | OFF     | Sicurezza dell'unità di raffreddamento. 3 scelte possibili:<br>- nc : chiuso normalmente,<br>- no : aperto normalmente,<br>- OFF : disattivato.  |
| Unit   | US – CE        |       | CE      | Unità visualizzata per velocità e spessore del filo:<br>- US: unità pollici<br>- CE: unità di misura   |
| CPt  | OFF-0,01-1,00  | 0,01s | 0,30    | Durata abbassamento della levetta per richiamare il programma (solo in modalità saldatura 4T). Può essere utilizzato solo per programma di saldatura da 50 a 99.   |
| PGM  | no-yES         |       | no      | Attivazione/ disattivazione modalità gestione programma.   |
| PGA  | OFF-;000-020%  | 1 %   | OFF     | Utilizzato per configurare la serie di modifiche disponibili dei seguenti parametri: velocità filo, tensione arco, dinamica arco, impostazione avanzata pulsato. Utilizzare solo quando la gestione del programma è attiva ed i programmi sono bloccati.   |
| Adj  | Loc – rC       |       | Loc     | Selezione regolazione Velocità filo e tensione arco:<br>- Loc: Local sulla fonte di alimentazione<br>- rC: telecomando o potenziometro torcia  |
| CAL  | OFF-on         |       | OFF     | Taratura della torcia e della treccia di massa.  |
| L  | 0-50           | 1uH   | 14      | Impostazione cavo aria/display bobina di arresto del cavo/display.   |
| r  | 0-50           | 1Ω    | 8       | Impostazione resistore cavo/display.   |
| SoF  | no-yES         |       | no      | Modalità aggiornamento software.   |
| FAC  | no-yES         |       | no      | Azzeroamento impostazioni di fabbrica. Premendo YeS vengono azzerati i parametri di default all'uscita dal menu IMPOSTAZIONI.  |

| Lista dei parametri accessibili presenti nel menu CICLO |                        |        |         |  |
|---|------------------------|--------|---------|--|
| Display sinistro  | Display destro         | Step   | Default | Descrizione  |
| tPt   | 00.5-10.0              | 0,1 s  | 0,5     | Durata saldatura a punti. In modalità saldatura a punti e manuale le impostazioni relative a riaccensione, caduta di tensione e sequenziatore non possono essere modificati. |
| PrG   | 00.0-10.0              | 0,1 s  | 0,5     | Durata pre-gas   |
| tHS   | OFF-00.1-10.0          | 0,1 s  | 0,1     | Durata riaccensione  |
| IHS   | --70-70                | 1 %    | 30      | Corrente riaccensione (velocità filo). X% ± la corrente di saldatura.  |
| UHS   | --70-70                | 1 %    | 0       | Tensione riaccensione X% ± la tensione arco.   |
| dYn   | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0       | Impostazione avanzata con arco corto.  |
| rFP   | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0       | Impostazione avanzata modalità pulsato.  |
| dyA   | 00 – 100               | 1      | 50      | Dinamica innesco arco ad elettrodo.  |
| tSE   | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s | OFF     | Tempo sequenziatore (sequenziatore disponibile solo in modalità sinergia).   |
| ISE   | --90 + 90              | 1 %    | 30      | Livello corrente sequenziatore X% ± corrente saldatura.  |
| dSt   | OFF-00.1 – 05.0        | 0,1 s  | OFF     | Durata caduta di tensione  |
| DdSI  | --70-00.0              | 1 %    | -30     | Corrente di discesa (velocità filo). X% ± la corrente di saldatura.  |
| dSU   | --70-70                | 1 %    | 0       | Caduta di tensione X% ± la tensione arco.  |
| Pr_   | 0.00-0.20              | 0,01 s | 0,05    | Tempo antiaderenza   |
| PrS   | Nno-yES                |        | no      | Attivazione spray-pr   |
| PoG   | 00.0-10.0              | 0,05 s | 0,05    | Tempo post-gas   |

### 3.3.4. Gestione programma

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** permette di creare, memorizzare e modificare fino a 99 programmi di saldatura direttamente sul pannello anteriore, da programma 01 a programma 99. Per attivare questa funzione, cambiare il parametrazione PGM da no a YES nel menu COnFIG.

P00 è il programma di lavoro in qualunque condizione. (Modalità gestione programma attivata o disattivata). Quando l'attrezzatura opera con questo programma, l'indicatore led "JOB" è spento. In questo caso tutti i commutatori sono accessibili e tale modalità verrà utilizzata per impostare i programmi.






I programmi da P01 a P99 sono memorizzati solo se la modalità gestione programma è attiva. Quando l'attrezzatura opera con questo programma, l'indicatore led "JOB" è acceso. In questa modalità non sono disponibili i parametri commutatori processo di saldatura, diametro filo, gas e metallo.

Una volta modificato un programma selezionato, l'indicatore "JOB" lampeggerà.

#### Creare e salvare un programma:

Il presente paragrafo descrive come creare, modificare e memorizzare un programma di saldatura. Di seguito si può trovare il menu standard utilizzato.

- 1) Modalità attivazione gestione programma SETUP → PGM → premere YES → uscita SETUP,
- 2) Impostare il programma desiderato con commutatori e tenere premuto il tasto OK,
- 3) Verrà visualizzato il seguente messaggio:

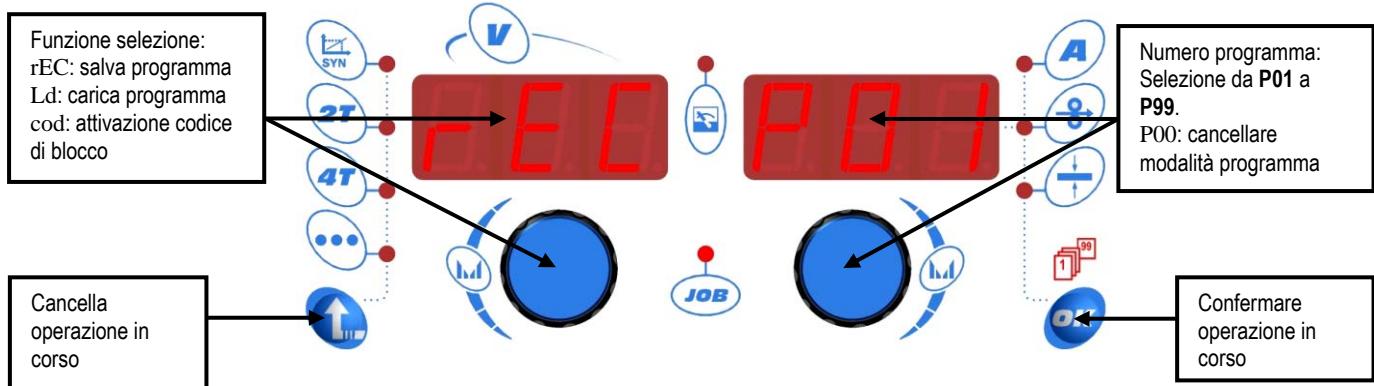

**NOTE :** Le strutture DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permettono di bloccare il menu programma. Tale funzione è disponibile sullo schermata programma mediante il parametro cod. Per disattivare la funzione è necessario inserire il codice di blocco.

#### 3.3.5.Richiamo programma con levetta

Questa funzione permette di collegare da 2 a 10 programmi ed è disponibile solamente in modalità saldatura 4T; la modalità gestione programma deve essere attiva.

##### Programma concatenamento:

La funzione richiamo programma opera con programmi da P50 to P99 da dieci:

⇒ P50→P59 ; P60→P69 ; P70→P79 ; P80→P89 ; P90→P99

Selezionare il primo programma che si intende collegare. Durante la saldatura, il programma cambierà ogni volta che si preme la levetta.

Per concatenare meno di dieci programmi, inserire un differente parametro nel programma desiderato e successivo alla fine della sequenza (come sinergia o ciclo di saldatura). E' possibile impostare la durata di tenuta della levetta per apportare modifiche nel concatenamento dei programmi: SETUP → CPT → inserire un valore da 1 a 100 → uscita SETUP.

**Esempio:** creare una lista dei programmi da P50 a P55 (6 programmi).


1. Nel programma P56, inserire un ciclo di saldatura differente o di sinergia e di seguito P55 per terminare i collegamenti.
2. Selezionare programma P50 (primo programma per avviare la saldatura),
3. Avvio saldatura,
4. Ogni volta che si utilizza la levetta, la fonte di alimentazione modificherà il programma fino a P55. Una volta terminato il concatenamento, l'attrezzatura ripartirà da P50.

## 4 – OPZIONI, ACCESSORI

### 1 - SISTEMA UNITA' DI RAFFREDDAMENTO (su richiesta)



### 2 - CONTROLLO REMOTO RC BASE Rif. W000275904

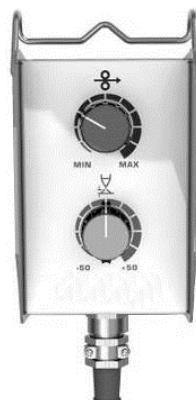

Funzioni controllo remoto  
Modifica la velocità del filo durante e in assenza dei processi di saldatura,  
Modifica la tensione dell'arco durante e in assenza dei processi di saldatura.

### 3 - CARRELLO II NUOVA VERSIONE Rif. W000383000



Permette di spostare facilmente la struttura in un ambiente di lavoro.

**4 - TROLLEY UNIVERSALE**  
Rif. W000375730



Permette di movimentare facilmente la struttura in un ambiente di lavoro.

**TORCIA STANDARD**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345066 | PROMIG NG 341 3 M   |
| W000345067 | PROMIG NG 341 4 M   |
| W000345068 | PROMIG NG 341 5 M   |
| W000345069 | PROMIG NG 341 W 3 M |
| W000345070 | PROMIG NG 341 W 4 M |
| W000345071 | PROMIG NG 341 W 5 M |
| W000345072 | PROMIG NG 441 3 M   |
| W000345073 | PROMIG NG 441 4 M   |
| W000345074 | PROMIG NG 441 5 M   |

**TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA (da utilizzare solo con opzione distributore acqua fredda)**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| W000345075 | PROMIG NG 441W 3 M |
| W000345076 | PROMIG NG 441W 4 M |
| W000345077 | PROMIG NG 441W 5 M |
| W000274865 | PROMIG NG 450W 3 M |
| W000274866 | PROMIG NG 450W 4 M |
| W000274867 | PROMIG NG 450W 5 M |

**POTENZIOMETRO TORCIA**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345014 | DIGITORCH P 341 4M  |
| W000345016 | DIGITORCH P 341W 4M |
| W000345018 | DIGITORCH P 441W 4M |

## 5 - MANUTENZIONE

### 5.1. INFORMAZIONI GENERALI

In base all'utilizzo del dispositivo, due volte l'anno occorre controllare le seguenti condizioni:

- ⇒ Igiene dell'attrezzatura
- ⇒ Collegamenti elettrici

#### **AVVERTENZA:**

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o di riparazione, l'unità deve essere completamente scollegata dalle reti di distribuzione

Smontare i pannelli del generatore e utilizzare ventose per rimuovere la polvere e particelle di metallo accumulate tra i circuiti magnetici e le serpentine del trasformatore.

Tali operazioni devono essere eseguite utilizzando una punta di plastica per non danneggiare l'isolamento delle serpentine..



Ad ogni avviamento dell'unità e prima di consultare il servizio tecnico per i clienti, si chiede di controllare le seguenti condizioni:

- ⇒ La morsettiera di potenza non deve essere fissata in modo scorretto.
- ⇒ La selezione della tensione di rete è corretta.
- ⇒ E' presente un corretto flusso di gas.
- ⇒ Tipologia e diametro del filo. Condizioni della torcia.

#### **OPERAZIONI DA ESEGUIRE DUE VOLTE L'ANNO**



- ⇒ Eseguire la taratura della corrente e impostare la tensione.
- ⇒ Controllare i collegamenti ed i circuiti elettrici.
- ⇒ Controllare la condizione di isolamento, dei cavi dei collegamenti e delle tubazioni.
- ⇒ Eseguire una pulizia della canna d'aria compressa.

### 5.2. RULLI E GUIDA FILO

In normali condizioni di utilizzo, questi accessori possono durare a lungo prima che sia necessaria la loro sostituzione.

Sometimes, however, after being used over a period of time, excessive wear or clogging due to adhering deposits may be noted.

To minimise such harmful effects, make sure the wire feeder plate remains clean.

The motor reduction unit requires no maintenance.

### 5.3. TORCIA

Controllare regolarmente il corretto spessore dei collegamenti della corrente per saldatura. Gli stress meccanici dovuti agli shock termici tendono ad allentare alcune parti della torcia e in particolare:

- ⇒ Il tubo di contatto
- ⇒ Il cavo coassiale
- ⇒ L'ugello di saldatura
- ⇒ Il connettore rapido

Controllare che la guarnizione del rubinetto dell'ingresso gas sia in buone condizioni.

Rimuovere gli spruzzi tra il tubo di contatto e l'ugello e tra l'ugello e la sua bordatura.

Gli spruzzi sono facili da rimuovere se la procedura viene ripetuta a brevi intervalli.

Non utilizzare strumenti pesanti che possono graffiare la superficie di queste parti e permettere quindi agli spruzzi di aderire su di esse.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001

Allontanare la guaina dopo ogni sostituzione di bobina. Eseguire questa operazione dal lato della presa del connettore ad attacco rapido della torcia. Se necessario, sostituire la guida di ingresso del filo della torcia.

Una grave usura della guida filo può causare perdite di gas verso il lato posteriore della torcia.

I tubi di contatto sono progettati per durare a lungo. Ciò nonostante, il passaggio del filo causa la loro usura, allargando il foro oltre le tolleranze concesse per garantire il buon contatto tra tubo e filo.


La necessità della loro sostituzione appare evidente quando il processo di trasferimento del metallo risulta instabile; tutte le impostazioni dei parametri di lavoro rimangono altrimenti normali.


## 5.4. PARTI DI RICAMBIO, COMPONENTI



La lista di seguito riportata elenca le componenti che possono essere direttamente acquistate dal fornitore locale. Per altri codici, rivolgersi al servizio post vendita. ( Si chiede di consultare la vista esplosa per visualizzare l'anteprima delle componenti).

| REFERENZA  | DESCRIZIONE                            |
|------------|--|
| W000386033 | VENTILATORI 24VDC 80X25 QTY 2          |
| W000386036 | PANNELLO ANTERIORE DIGISTEEL III 320C  |
| W000386038 | PANNELLO ANTERIORE DIGIPULS III 320C   |
| W000386040 | COPERTURA PLASTICA TRASPARENTE         |
| W000386041 | TRASFORMATORE AUSILIARIO 200VA         |
| W000384735 | CAVI A NASTRO                          |
| W000278017 | VALVOLA SOLENOIDE 24V DC               |
| W000277987 | SPINA EUROPEA TORCIA                   |
| W000277882 | SCHEDA AUSILIARIA FONTE DI ENERGIA     |
| W000385787 | INTERRUTTORE ON/OFF 40A                |
| W000241668 | PRESA MASCHIO SALDATURA                |
| W000148911 | PRESA FEMMINA SALDATURA                |
| W000265988 | KIT TASTI BLU                          |
| W000277988 | 4 RULLI UNITA' ALIMENTAZIONE 4 COD150P |
| W000277989 | UNITA' DI COPERTURA E LEVA             |
| W000278021 | CERNIERA UNITA' DI BLOCCAGGIO          |



### Telaio:

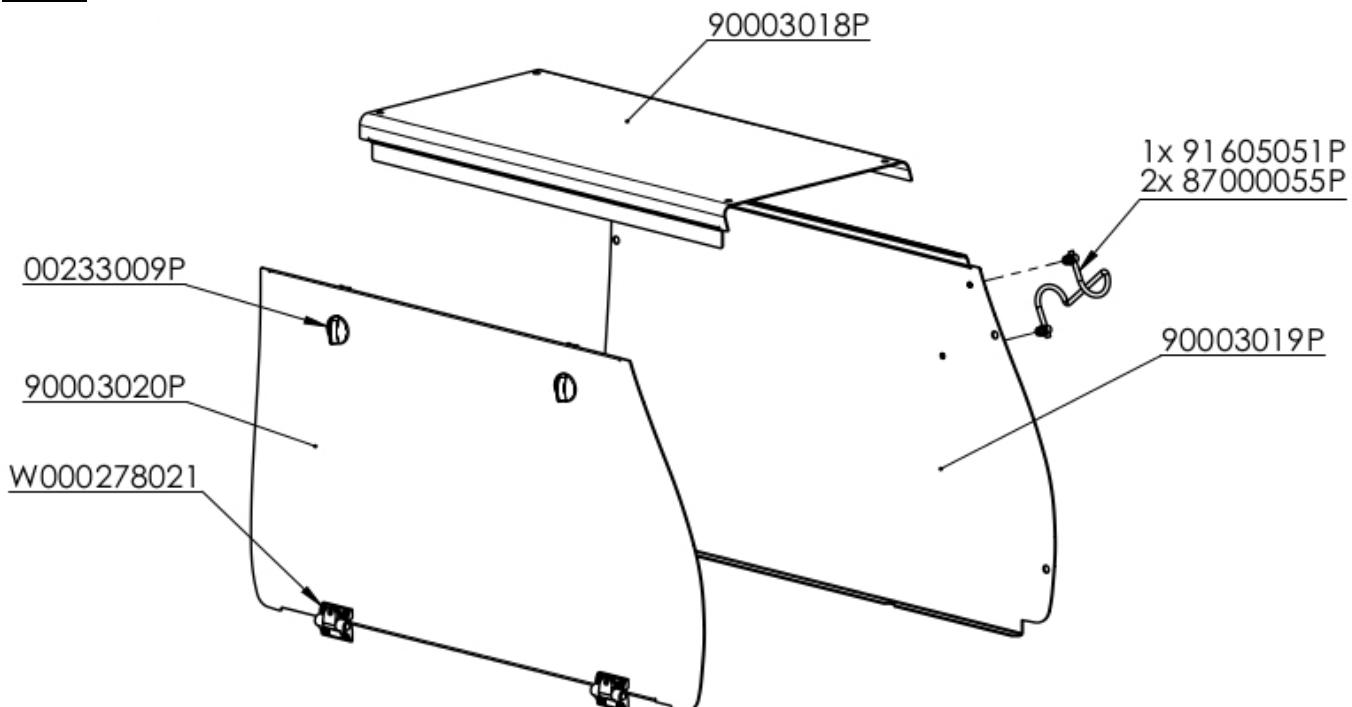

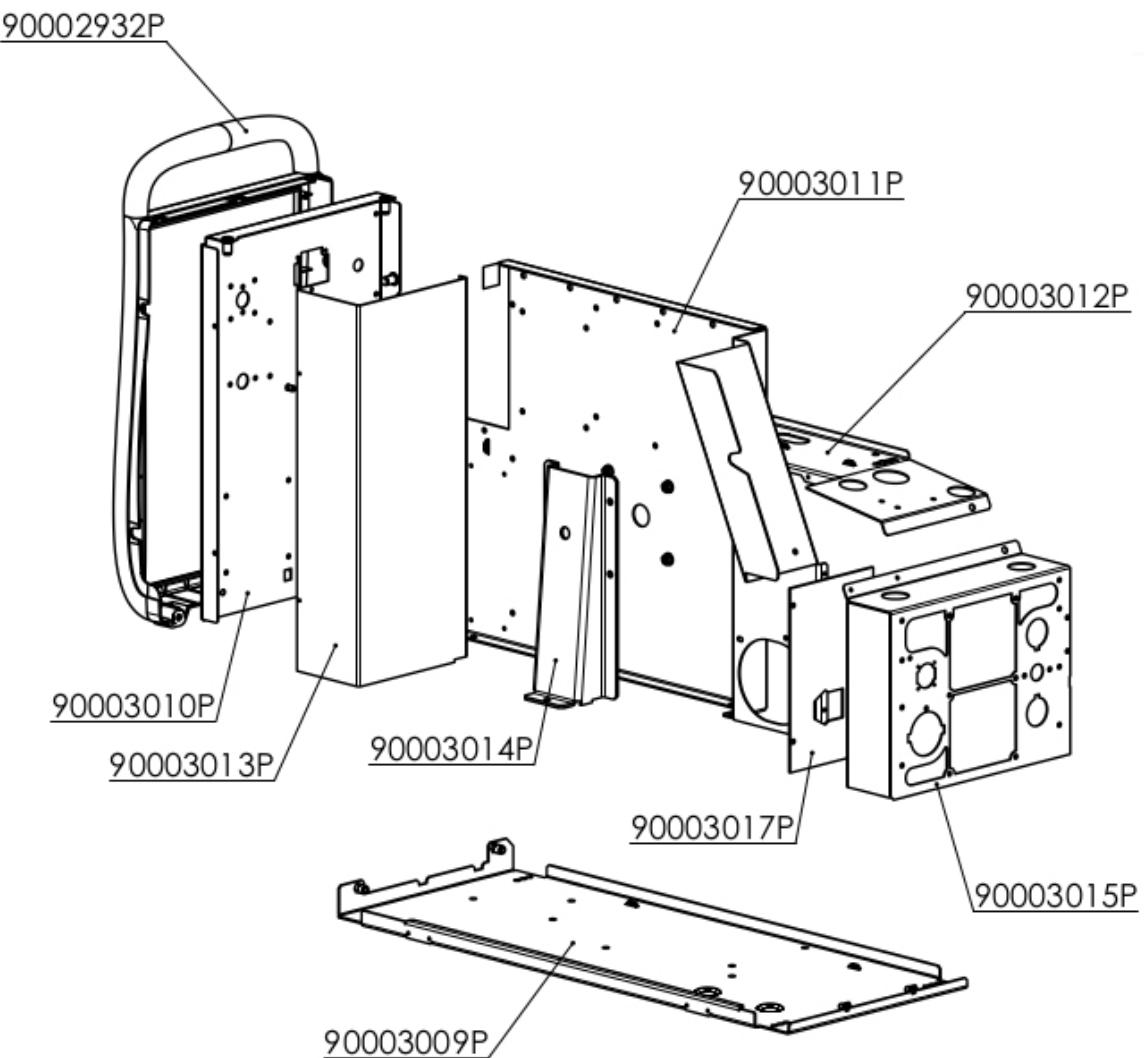

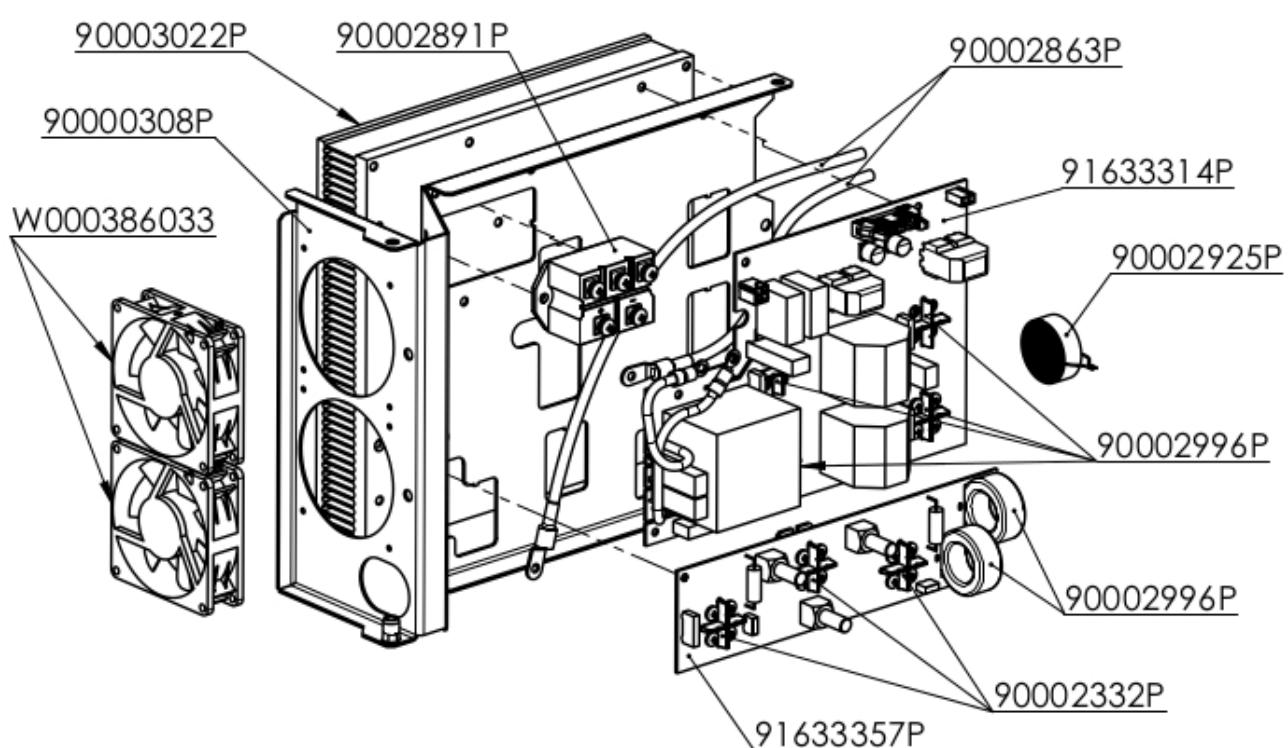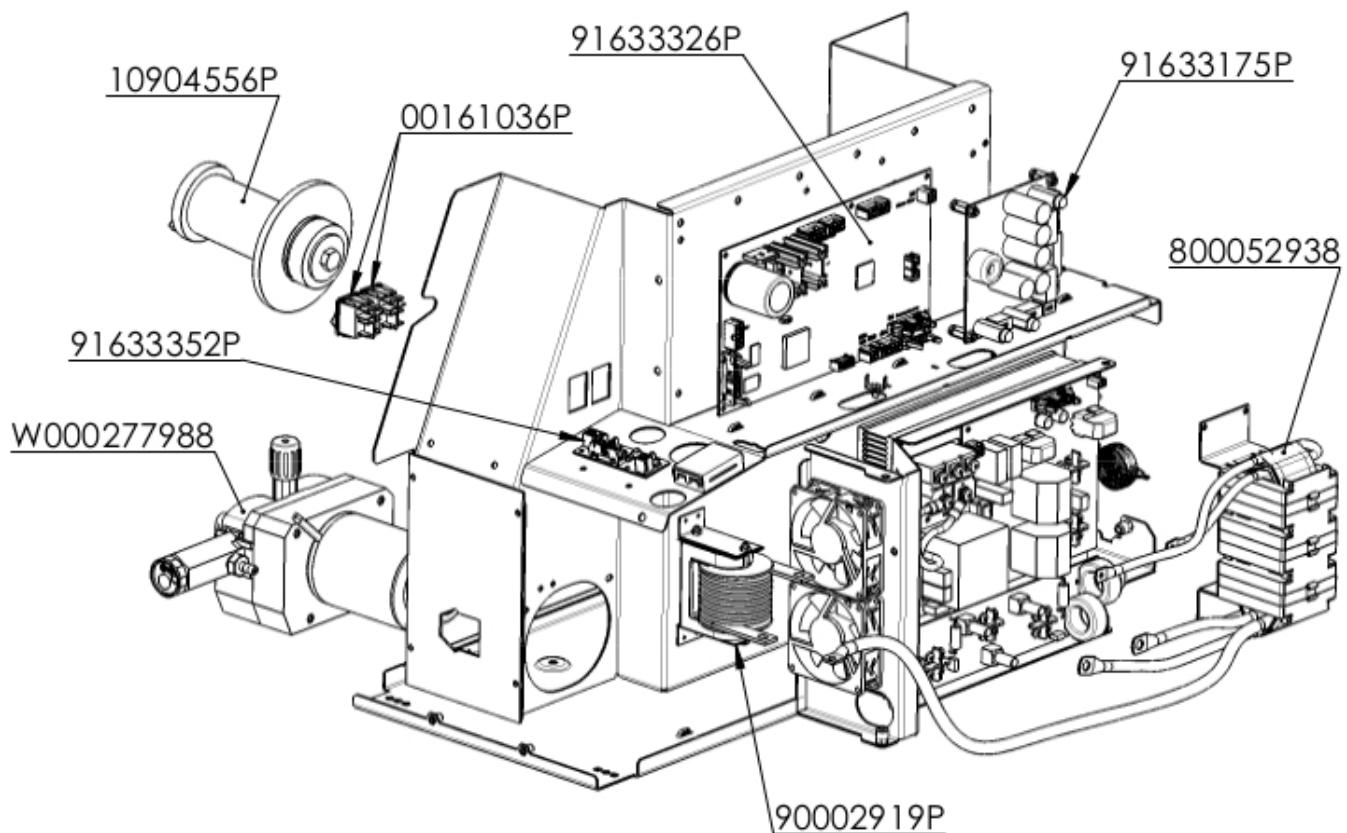**Interno ed inverter:**

Lato anteriore e posteriore:

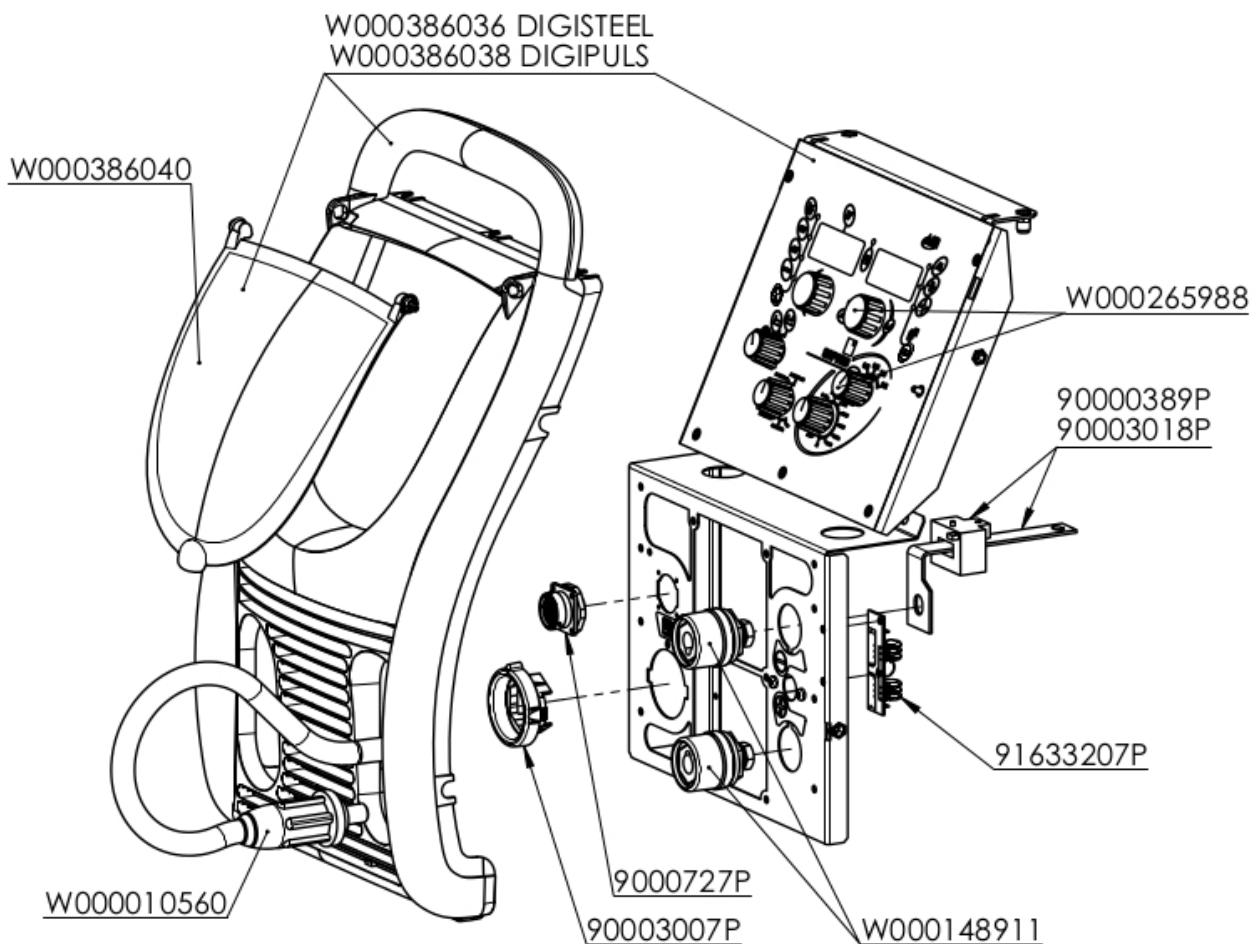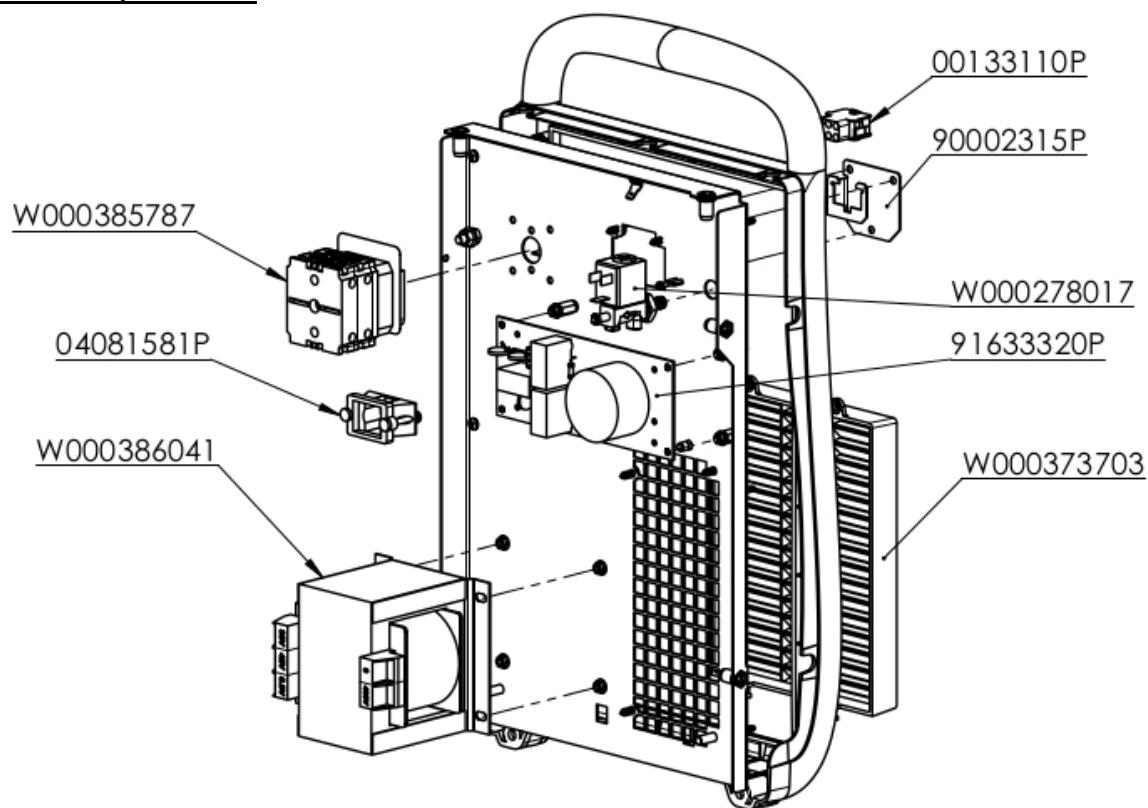

## 5.5. COMPONENTI DI COSUMO

La lista di seguito riportata contiene le parti di consumo di **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C**, le quali possono essere acquistate direttamente dal vostro fornitore locale.

| REFERENZA  | DESCRIZIONE            |
|------------|------------------------|
| W000373703 | FILTRO POLVERE         |
| W000278018 | LOTTO 2 VITI PER RULLO |
| W000277338 | ADATTATORE RULLO       |

### Componenti di consumo per guida filo

|   |           | INGRESSO<br>GUIDA FILO | ADATTATORE | RULLO      | GUIDA FILO<br>INTERMEDIO | USCITA GUIDA FILO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACCIAIO<br>ACCIAIO inox   | 0,6 / 0,8 | Plastica<br>W000277338 | W000277338 | W000305125 | W000277334               | W000277335        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0,9 / 1,2 |                        |            | W000277008 |                          | W000277335        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1,0 / 1,2 |                        |            | W000267599 |                          | W000277336        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1,2 / 1,6 |                        |            | W000305126 |                          | W000277336        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1,4 / 1,6 |                        |            | W000277009 |                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAVO CON<br>FONDENTE<br>INTERNO   | 0,9 / 1,2 | W000277338             | W000277338 | W000277010 | W000277334               | W000277335        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1,2 / 1,6 |                        |            | W000266330 |                          | W000277335        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1,4 / 1,6 |                        |            | W000277011 |                          | W000277336        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGHE<br>LEGGERE  | 1,0 / 1,2 | ALUKIT W000277622      |            |            |                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1,2 / 1,6 | ALUKIT W000277623      |            |            |                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E' possibile utilizzare rulli in acciaio ALU con filo metallico e filo rivestito. |           |                        |            |            |                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Montaggio rullo</b>  |           |                        |            |            |                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per montare i rulli sulla piastra è necessario un adattatore rif. W000277338.     |           |                        |            |            |                          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.6. PROCEDURA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La manutenzione dell'impianto elettrico deve essere eseguita solo da personale qualificato.

| CAUSE   | SOLUZIONI  |
|---|--|
| <b>IL GENERATORE E' ACCESO, IL PANNELLO ANTERIORE E' SPENTO</b>   |  |
| Alimentazione   | Controllare la rete elettrica (ad ogni fase).  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY 01-ond</b>   |  |
| E' stata superata la corrente di innesco massima della fonte di alimentazione                                 | Premere il tasto OK per cancellare l'errore. Se il problema persiste, contattare il Servizio Tecnico.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E02inu</b>   |  |
| Identificazione limitata della fonte di energia - solo all'avviamento - Errore connettori                     | Assicurarsi che il cavo a nastro tra la scheda madre dell'inverter e la scheda ciclo siano connesse correttamente.   |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E07400</b>   |  |
| Tensione principale inappropriate   | Assicurarsi che la tensione principale sia tra +/- 20%, secondo i valori accettabili dell'energia primaria dell'impianto.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E24SEn</b>   |  |
| Errore sensore temperatura  | Assicurarsi che il connettore B9 sia collegato correttamente alla scheda ciclo (lla misurazione della temperatura non viene altrimenti eseguita). Il sensore della temperatura è guasto. Contattare il Servizio Tecnico.                               |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E25-C</b>  |  |
| Surriscaldamento fonte di energia   | Lasciare raffreddare il generatore, L'errore scomparirà dopo diversi minuti.   |
| Ventilazione  | Assicurarsi che il ventilatore inverter funzioni.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E33-MEM-LIM</b>  |  |
| Questo messaggio indica che la memoria non è più in funzione  |  |
| Guasto durante il salvataggio   | Contattare il Servizio Clienti.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E43brd</b>   |  |
| Assenza scheda elettronica  | Contattare il Servizio Clienti.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E50H2o</b>   |  |
| Assenza unità di raffreddamento   | Assicurarsi che l'unità di raffreddamento sia collegata correttamente. Controllare l'unità di raffreddamento (Trasformatore, pompa dell'acqua,...). Se l'unità di raffreddamento non viene utilizzata, disattivare il parametro dal menu IMPOSTAZIONI. |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E63IMO</b>   |  |
| Guasto tecnico  | Il rullo di pressione è troppo stretto. Il cavo dell'alimentatore filo è bloccato dalle impurità. Il blocco dell'asse bobina dell'alimentatore filo è troppo stretto.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E65-Mot</b>  |  |
| Connettori difettosi  | Controllare il corretto collegamento tra il cavo a nastro per encoder ed il motore dell'alimentatore filo. Assicurarsi che il gruppo alimentatore filo non sia bloccato.   |
| Guasto tecnico  | Controllare il collegamento del motore della fonte di energia.   |
| Fonte di energia  | Controllare F2 (6A) sulla scheda elettrica auxiliaria.   |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY E-71-PRO-DIA-MET-GAS</b>   |  |
| Questo parametro attiva / desactivates telecomando o torcia POTENTIOMETRE quando spina fonte di alimentazione | Ruotare il selettore per sbloccare, dopo appeler le service après vente se sempre in predefinito   |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY StEPUL</b>   |  |
| Inverter non identificato correttamente   | Contattare il Servizio Clienti.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY I-A-MAHX</b>   |  |
| Raggiunta massima corrente della fonte di energia   | Abbassare la velocità del filo o della tensione arco.  |
| <b>MESSAGGIO DISPLAY bPX-on</b>   |  |
| Messaggio che indica che il tasto OK o il pulsante ANNULLA viene tenuto premuto in momenti inaspettati        | Premere il tasto per sbloccare, servizio clienti chiamata se sempre in default dopo  |

### MESSAGGIO DISPLAY SPEXXX

Avanzamento del filo è sempre attivato involontariamente

Controllare il pulsante di alimentazione del filo non è bloccato  
Controllare il collegamento di questo pulsante e scheda elettronica

### MESSAGGIO DISPLAY LOA DPC

Aggiornare il software da PC è attivato involontariamente

Arrestare e avviare la fonte di energia, il servizio clienti chiamata se sempre in dopo predefinito

### ERRORE LEVETTA

Questo messaggio compare quando la leva è stata tirata in un momento in cui può accidentalmente avviare un ciclo.

Tirare la leva prima di accendere la fonte di energia o durante l'annullamento di un errore.

### RODAGGIO GENERATORE / ASSENZA ALIMENTAZIONE FILO E CONTROLLO GAS

Errore cablaggio

Controllare i collegamenti del circuito elettrico sul lato posteriore del set di saldatura e l'alimentatore filo. Controllare la condizione dei contatti.

### ASSENZA SALDATURA ASSENZA MESSAGGIO ERRORE

Il cavo di alimentazione è scollegato

Controllare il collegamento della treccia di massa e i collegamenti del circuito elettrico (cavi di controllo e di alimentazione).

Errore impianto

In modalità saldatura ad elettrodo rivestito controllare la tensione tra i terminali di saldatura e il lato posteriore del generatore. Se la tensione non è presente, contattare il Servizio Tecnico.

### QUALITA' SALDATURA

Errore taratura

Controllare i parametri impostazione avanzata (RFP = 0).

Sostituzione torcia e/o treccia di massa o pezzo di lavoro

Eseguire nuovamente la taratura (verificare che i contatti elettrici del circuito di saldatura siano corretti).

Saldatura instabile o alimentazione fluttuante

Assicurarsi che il sequenziatore non sia attivo. Controllare la riaccensione del sistema e la corrente di discesa.

Saldatura instabile o alimentazione fluttuante

Selezionare la modalità manuale. I limiti sono imposti dalle regole di compatibilità per la sinergia.

Impostazioni regolabili limitate

Se si intende utilizzare la modalità RC JOB assicurarsi che il limite di impostazione protetto da password sia disattivato.

Alimentazione limitata impianto

Controllare il collegamento corretto delle tre fasi di alimentazione.

### ALTRO

Filo bloccato nel bagno di fusione o sul tubo di contatto

Ottimizzare i parametri di estinzione dell'arco: spray PR e post retract.


Visualizzazione del messaggio triG ad accensione impianto.

Il messaggio triG è visualizzato se la levetta è attiva prima di accendere il set di saldatura.

**Se il problema persiste, è possibile azzerare i parametri per ritornare alle impostazioni di fabbrica. Per eseguire questa operazione è necessario che l'unità di saldatura sia spenta. Di seguito, selezionare la voce Impostazioni dal selettori posto sul pannello anteriore; tenere premuto il tasto OK durante l'accensione del generatore.**

**NB. Si consiglia di registrare prima i vostri parametri di lavoro, poiché questa operazione cancellerà tutti i programmi memorizzati. Contattare il Servizio Tecnico qualora l'ANNULLAMENTO dei valori ed il ripristino delle impostazioni di default non risolvessero il problema.**

## 5.7. SCHEMA ELETTRICO

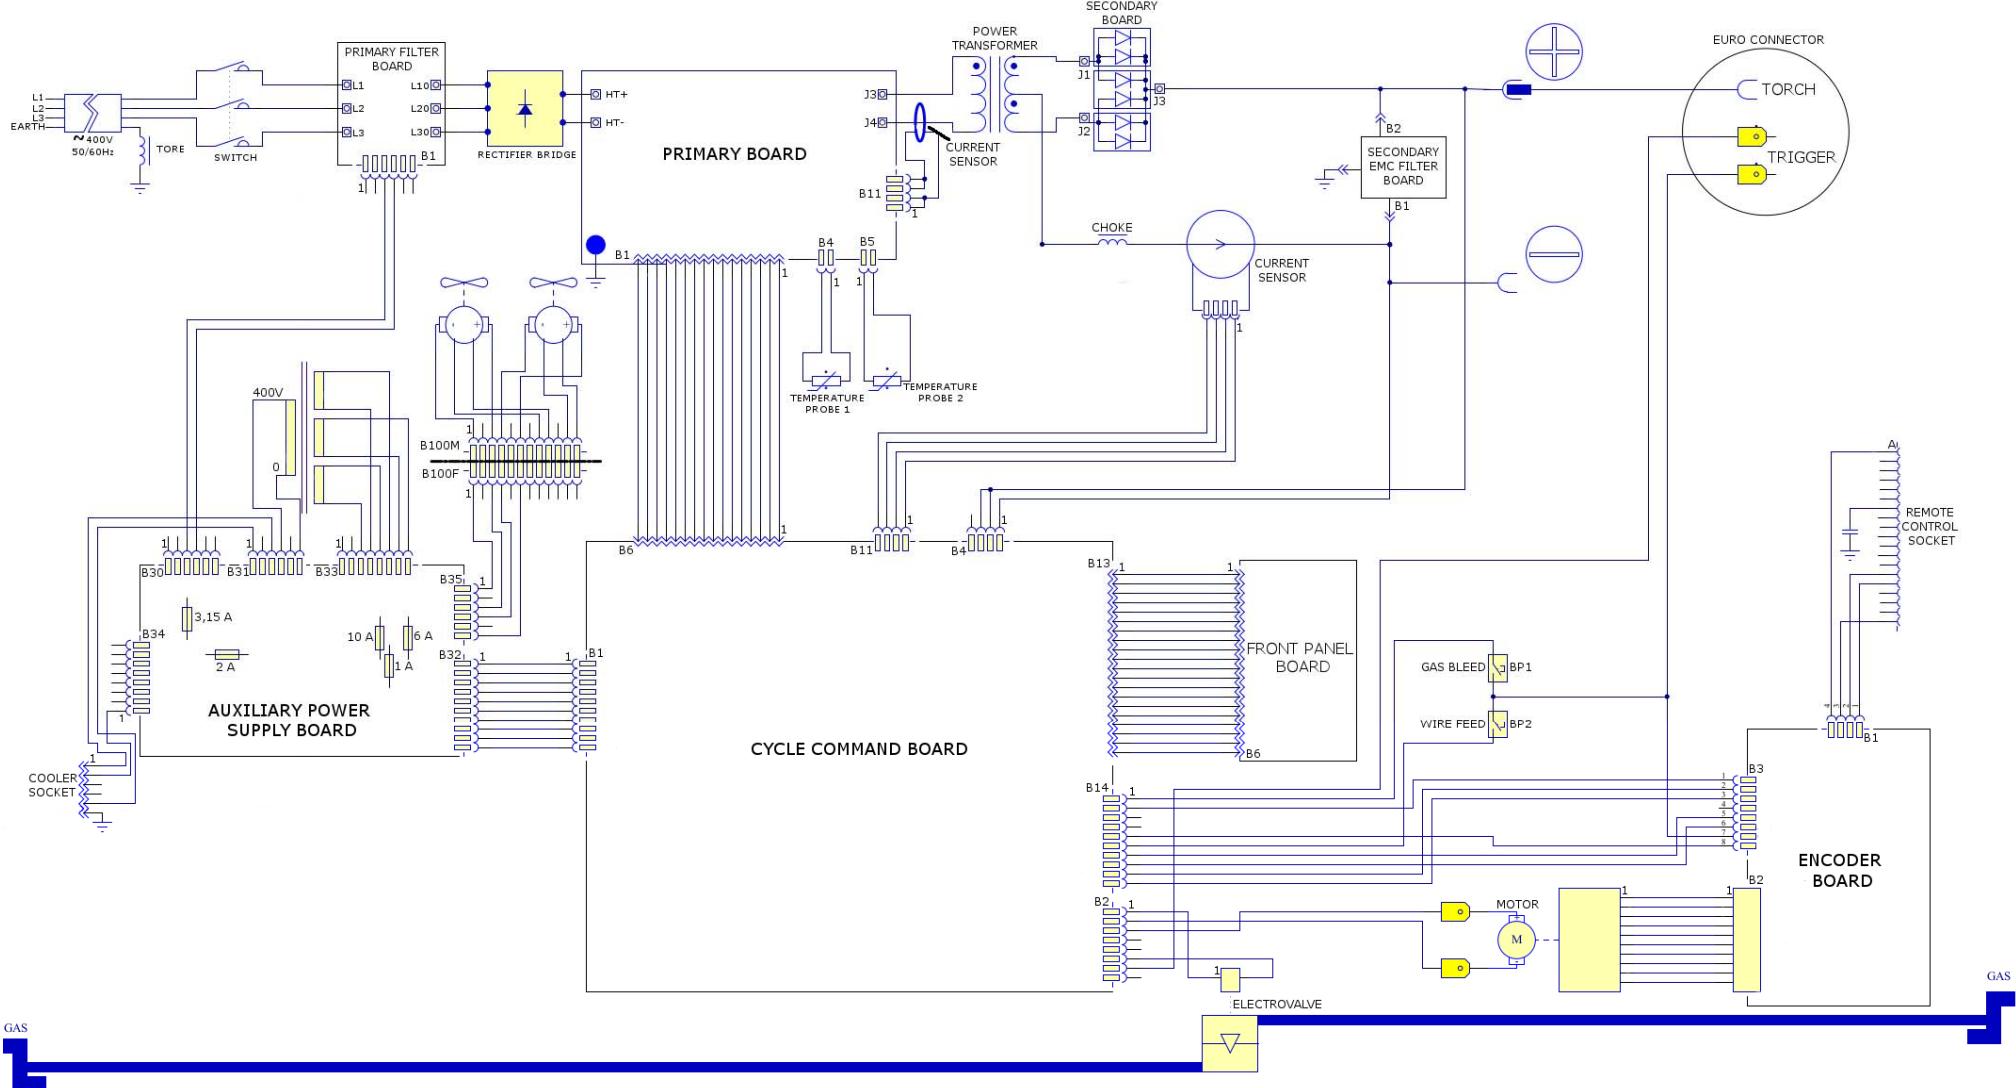

## 6 - ALLEGATI



### 6.1. PRESENTAZIONE DEI PROCESSI DI SALDATURA

Per i materiali quali carbone e acciaio inox, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C utilizza due tipi di arco corto:

- + Arco corto “morbido” o “liscio”,
- + Arco corto “diinamico” o « SSA ».

Il pulsato MIG può essere utilizzato con tutti i tipi di metalli (acciaio, acciaio inox e alluminio) con fili pieni e animati. È particolarmente adatto per acciaio inox e alluminio, è infatti il processo ideale, eliminando spruzzi e permettendo di raggiungere un'eccellente fusione del filo.

- + Caratteristiche dell'arco per la saldatura:

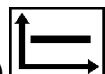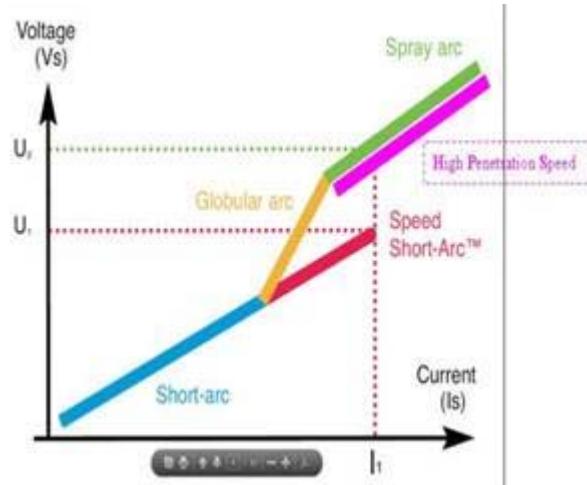

#### Arco corto “morbido” e “liscio” (SA)

Con l'impiego dell'arco corto “morbido” si rileva una buona riduzione degli spruzzi con saldatura per acciai al carbonio, con notevole riduzione dei costi di rifinitura.


Questo tipo di arco migliora l'aspetto del cordone di saldatura grazie alla migliore azione bagnante nel bagno di fusione.

L'arco corto “morbido” è adatto per la saldatura in tutte le posizioni. Un aumento della velocità dell'alimentatore filo permette di accedere alla modalità arco a spruzzo senza impedire il trasferimento globulare.

#### Forma d'onda del processo di saldatura ad arco corto



**Nota:** l'arco corto “morbido” è lievemente più energico dell'arco corto “veloce”. Di conseguenza, l'arco corto “veloce” può risultare particolarmente adatto e migliore rispetto all'arco corto “morbido” per la saldatura di pezzi molto sottili ( $\leq 1$  mm) o per segmenti di penetrazione della saldatura.

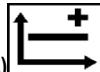


#### “Arco Corto Dinamico” o “Arco Corto Veloce” (SSA)

L'Arco Corto Veloce o SSA permette una notevole versatilità per i processi di saldatura che coinvolgono carbone e acciai inox, assorbendo le oscillazioni provocate dai movimenti del saldatore. Ad esempio, in caso di saldatura in posizione difficile, questo tipo di saldatura può aiutare a compensare le differenze nella preparazione dei pezzi da lavorare.

**Aumentando la velocità dell'alimentazione filo**, la modalità SA passa perfettamente a modalità SSA, evitando la modalità globulare.

Grazie al controllo rapido dell'arco e utilizzando la programmazione appropriata, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C possono estendere artificialmente il valore dell'Arco Corto a correnti più alte, in regime di **arco corto veloce**.

### Forma d'onda del processo di saldatura ad arco corto veloce

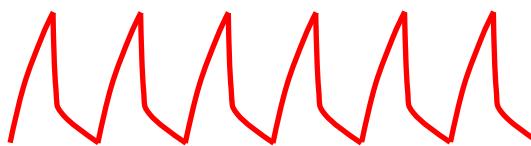


Eliminando la modalità arco in regime "globulare", la quale si caratterizza per spruzzi pesanti e che si attaccano sulle superfici ed una potenza maggiore rispetto all'arco corto, l'arco corto veloce permette di:

- ⇒ Ridurre la quantità di distorsioni ad alti correnti di saldatura nel tipico regime "globulare" di saldatura,
- ⇒ Ridurre la quantità di spruzzi rispetto alla modalità globulare,
- ⇒ Ottenere un buon aspetto per la saldatura,
- ⇒ Ridurre le emissioni di fumo rispetto alle modalità standard (fino al 25% inferiori),
- ⇒ Raggiungere una buona penetrazione circolare,
- ⇒ Eseguire la saldatura in tutte le posizioni.

**Nota:** I programmi CO<sub>2</sub> utilizzano automaticamente ed esclusivamente l'arco corto "morbido" e non permettono l'accesso all'arco corto veloce. L'arco corto "dinamico" non è adatto per saldature CO<sub>2</sub>, a causa di instabilità dell'arco.

### MIG pulsato STANDARD

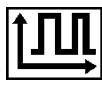

Il trasferimento del metallo nell'arco avviene mediante separazione di goccioline causate dalla corrente pulsata. Il microprocessore calcola tutti i parametri del pulsato MIG per ogni velocità del filo, al fine di assicurare una saldatura migliore e dei risultati di perforazione ottimali.

I vantaggi del pulsato Mig sono i seguenti:

- + Riduzione delle distorsioni ad alte correnti di saldatura nella modalità "globulare" usuale ed in modalità arco a spruzzo,
- + Permette di saldare in tutte le posizioni,
- + Fusione eccellente di fili in acciaio inox e in alluminio,
- + Eliminazione quasi completa di spruzzi e scarti di rifinitura lavoro,
- + Buon aspetto del cordone di saldatura,
- + Riduzione delle emissioni di fumi nell'atmosfera con metodi personalizzati e con arco corto veloce piano (fino al 50% inferiore);

I programmi pulsati dei dispositivi **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** per acciaio inox eliminano gli spruzzi che possono rimanere sulle superfici sottili a velocità dell'alimentatore filo davvero minime. Questo "pallinato" è causato dallo spruzzaggio lieve del metallo al momento della separazione delle goccioline. L'entità di questo fenomeno dipende dal tipo e dall'origine dei fili.

Tali programmi per acciaio inox sono stati migliorati per eseguire operazioni a basse correnti e aumentano la flessibilità di utilizzo per la saldatura di superfici sottili utilizzando il metodo MIG pulsato.

I risultati eccellenti della saldatura delle superfici sottili in acciaio inox (1 mm) sono ottenuti utilizzando il metodo MIG pulsato con Ø 1 mm di filo in M12 o protezione M11 (media 30A è accettabile).

L'aspetto della saldatura utilizzando **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** è di una qualità equivalente a quella raggiunta con la saldatura a TIG.


## 6.2. CICLO AVANZATO DI SALDATURA

### 2- Fase ciclo

L'alimentazione filo e le operazioni di pre-gas si attivano premendo la levetta e attivando la corrente di saldatura. Rilasciare la levetta causa l'arresto della saldatura.

Il ciclo di riaccensione è confermato dal parametro **tHS OFF** presente nel menu secondario del ciclo delle IMPOSTAZIONI. Tale ciclo permette di avviare la saldatura con una corrente di picco che facilita l'innesto.

La corrente di discesa permette la rifinitura del cordone mediante livello decrescente di saldatura.

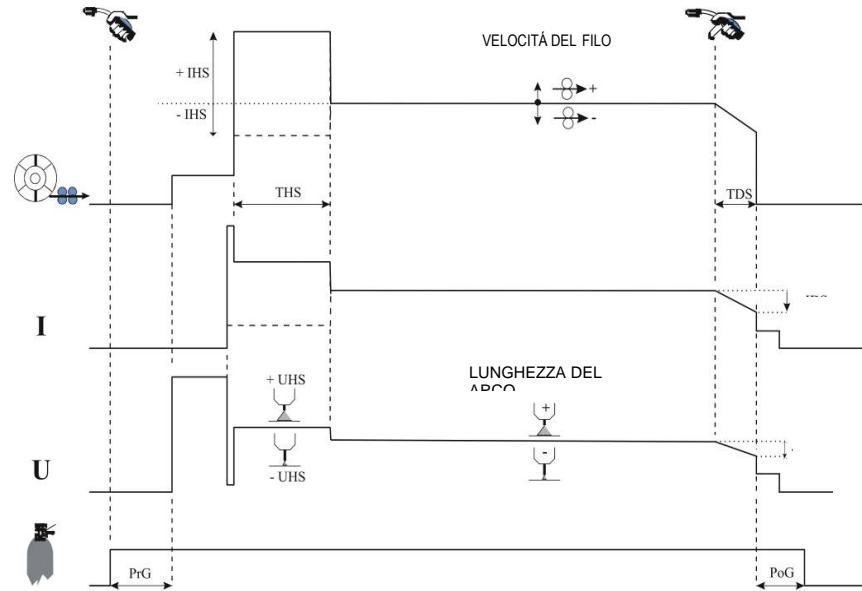


### 4- Fase ciclo

Tirando la levetta si attiva la funzione di pre-gas e di seguito la riaccensione. Rilasciando la levetta si attiva il processo di saldatura. Qualora la fase di riaccensione (HOT START) non fosse attiva, la saldatura inizierà immediatamente dopo le operazioni di pre-gas. In questo caso al rilascio della levetta (2<sup>nd</sup> fase) non si rileveranno altri effetti e il ciclo di saldatura continuerà.

Premendo la levetta durante la fase di saldatura (3rd fase) si possono controllare le cadute di tensione e l'anticratere secondo il tempo di rinvio preprogrammato.

Qualora non fosse presente alcuna caduta di tensione, rilasciando la levetta si giungerà immediatamente alle operazioni di post-gas (come programmato nelle impostazioni).


Nella modalità 4-fase (4T), al rilascio della levetta si arresterà la funzione anticratere se il controllo della caduta di tensione è PERMESSO. Se tale controllo è DISABILITATO, il rilascio della levetta comporta l'arresto della funzione di POST-GAS. Le funzioni di riaccensione e di controllo della caduta di tensione non sono disponibili in modalità manuale.

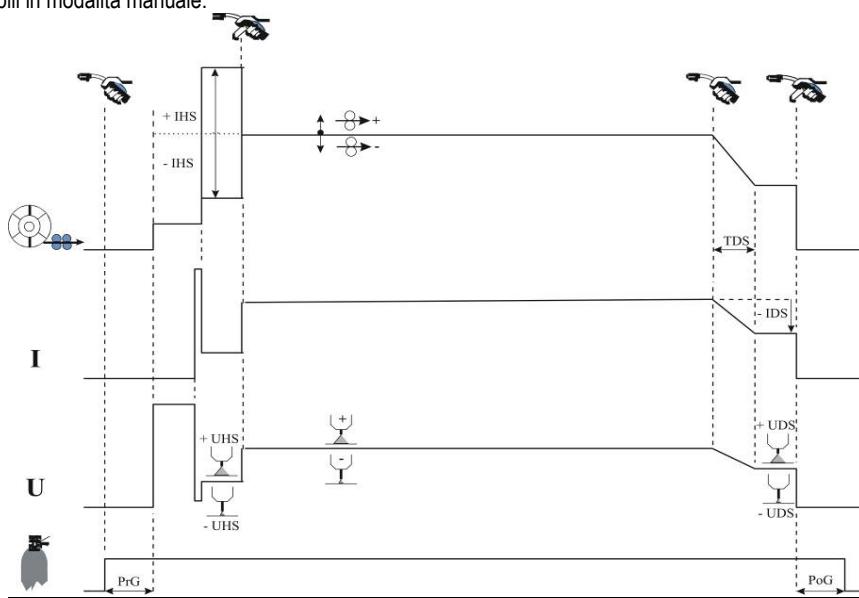

### Ciclo saldatura a punti

Premendo la leva viene attivata l'alimentazione del filo, le funzioni di pre-gas e l'attivazione della corrente di saldatura. Il rilascio della levetta comporta l'arresto della saldatura.

La regolazione delle impostazioni relative alla riaccensione, caduta di tensione e sequenziatore sono disattivate. L'operazione si arresta al termine del rinvio della durata di saldatura a punti.

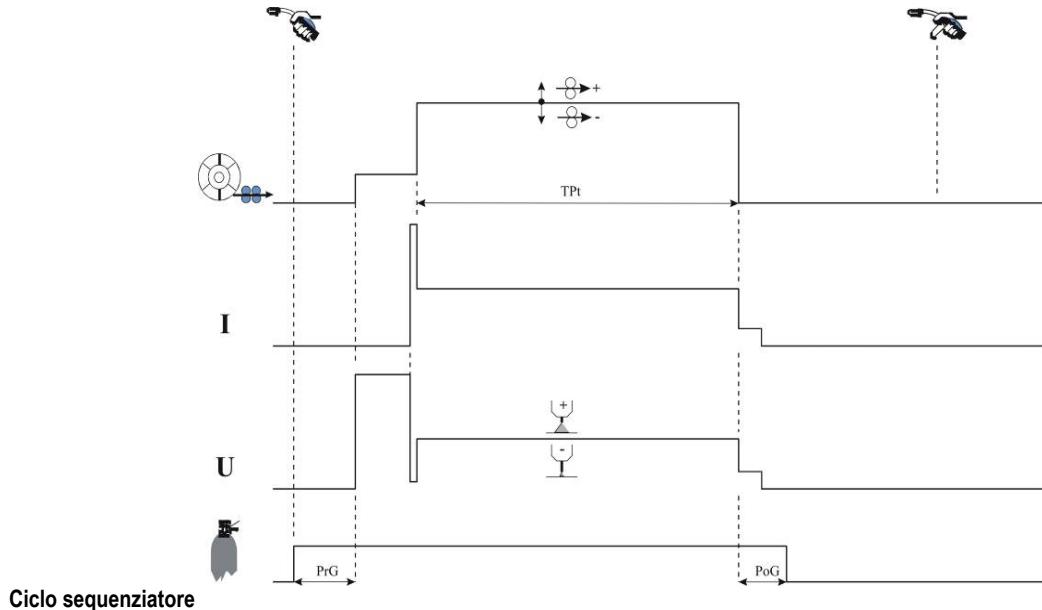

Il sequenziatore è validato dal parametro "tSE OFF" nel sottomenu dedicato a questo tipo di ciclo presente nelle IMPOSTAZIONI.


Per accedere:

Il parametro "tSE" è visualizzato nel menu "CICLO",  
Impostare questo parametro tra 0 e 9.9 s.

tSE : Durata di 2 plateau se ≠ OFF.

ISE : secondo livello di corrente come % di primo livello.

Disponibile solo in modalità sinergia, ciclo 2T cycle, o ciclo 4T.

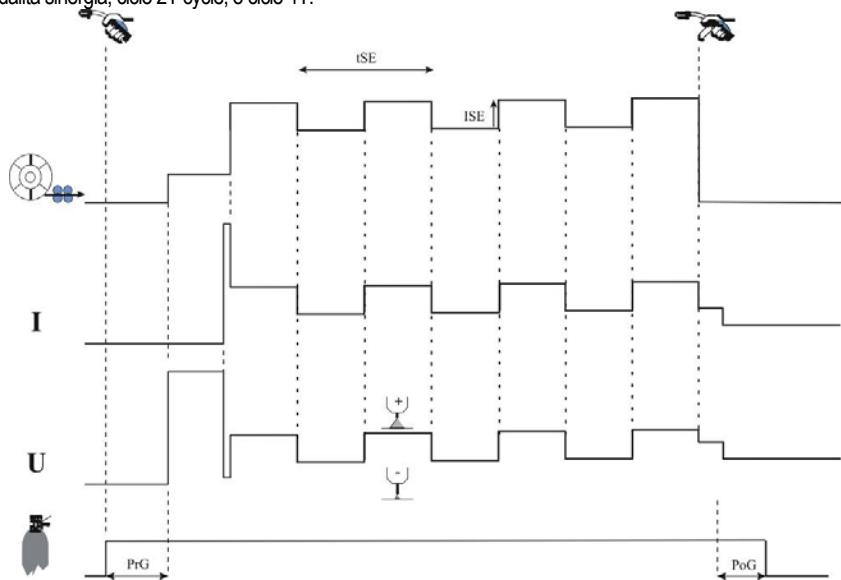

#### Impostazione avanzata (parametro regolabile nel menu impostazioni ciclo "rFP")

Nella modalità pulsata, la funzione di impostazione avanzata permette di ottimizzare la posizione di separazione delle goccioline secondo la variazione nella composizione del filo utilizzato e dei gas di saldatura.

Se vengono rilevati degli spruzzi nell'arco che possono aderire al pezzo di lavoro, l'impostazione avanzata deve essere modificata con valori negativi.


La modalità "liscia" (arco corto), riducendo l'impostazione avanzata, permette di raggiungere una modalità di trasferimento maggiormente dinamica, nonché la possibilità di saldare riducendo l'energia portata al gruppo di saldatura accorciando la lunghezza dell'arco.

Un'impostazione avanzata più elevata comporta un aumento della lunghezza dell'arco. Un arco maggiormente dinamico semplifica le operazioni

di saldatura in tutte le posizioni, con lo svantaggio però che si causano più spruzzi.

#### **Spray PR-spray o affilamento**

La fine dei cicli di saldatura può essere modificato per evitare la formazione di pallinati al termine del filo. Questa operazione produce un rinnovo quasi perfetto La soluzione selezionata consiste nell'iniettare un picco di corrente al termine del ciclo; la parte finale del filo diventa così appuntita.

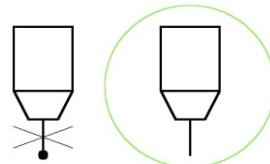

**Nota:** Questo picco di corrente non è sempre opportuno. Ad esempio, durante la saldatura di lamiere sottili questo meccanismo può causare un cratere.

### **6.3. LISTA DELLE SINERGIE**

|                          |     | <b>ARCO CORTO</b> |               |             |               |
|--------------------------|-----|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|                          |     | <b>0.6 mm</b>     | <b>0.8 mm</b> | <b>1 mm</b> | <b>1.2 mm</b> |
| Fe SG 1/2                | M21 |                   | M21           | M21         | M21           |
|                          | M14 |                   | M14           | M14         | M14           |
|                          | M20 |                   | M20           | M20         | M20           |
|                          | /   |                   | I1            | I1          | I1            |
| CrNi                     | /   |                   | M11           | M11         | M11           |
|                          | /   |                   | M12           | M12         | M12           |
|                          | /   |                   | M12           | M12         | M12           |
| AISi                     | /   | /                 |               | C1          | C1            |
| Al                       | /   | /                 |               | /           | C1            |
| AlMg3                    | /   | /                 |               | C1          | C1            |
| AlMg4,5 Mn               | /   | /                 |               | C1          | C1            |
| AlMg5                    | /   | /                 |               | C1          | C1            |
| Cupro Si                 | /   |                   | C1            | C1          | C1            |
| Cupro Alu                | /   |                   | /             | C1          | C1            |
| SD ZN                    | /   |                   | /             | M21         | M21           |
| RCW                      | /   |                   | /             | M21         | M21           |
| SD 100                   | /   |                   | /             | I1          | I1            |
| MCW :<br>SD 200          | /   |                   | /             | M21         | M21           |
| BCW :<br>SD 400          | /   |                   | /             | /           | I1            |
|                          |     |                   |               |             |               |
| <b>ARCO CORTO VELOCE</b> |     |                   |               |             |               |
|                          |     | <b>0.6 mm</b>     | <b>0.8 mm</b> | <b>1 mm</b> | <b>1.2 mm</b> |
| Fe SG 1/2                | M21 |                   | M21           | M21         | M21           |
|                          | M14 |                   | M14           | M14         | M14           |
|                          | M20 |                   | M20           | M20         | M20           |
| CrNi                     | /   |                   | M12           | M12         | M12           |
|                          | /   |                   | M12           | M12         | M12           |
|                          | /   |                   | M11           | M11         | M11           |

|               | PULSATO |        |      |        |
|---------------|---------|--------|------|--------|
|               | 0.6 mm  | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2     | /       | M21    | M21  | M21    |
|               | /       | M14    | M14  | M14    |
|               | /       | M20    | M20  | M20    |
| CrNi          | /       | M11    | M11  | M11    |
|               | /       | M12    | M12  | M12    |
|               | /       | M12    | M12  | M12    |
| AISi          | /       | /      | C1   | C1     |
| Al            | /       | /      | /    | C1     |
| AlMg 3,5      | /       | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn    | /       | /      | C1   | C1     |
| AlMg5         | /       | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si      | /       | /      | C1   | C1     |
| Cupro Alu     | /       | /      | C1   | C1     |
| MCW<br>SD 200 | /       | /      | /    | M21    |
| BCW<br>SD 400 | /       | /      | /    | M21    |

NOTA: per altre sinergie, si chiede di contattare la nostra agenzia.

| TABELLA GAS                  |          |
|------------------------------|----------|
| Descrizione fonte di energia | Nome gas |
| CO2                          | I1       |
| Ar(82%) / CO2(18%)           | M21      |
| Ar(92%) / CO2(8%)            | M20      |
| Ar / CO2 / O2                | M14      |
| Ar / CO2 / H2                | M11      |
| Ar(98%) / CO2(2%)            | M12      |
| Ar / He / CO2                | M12      |
| Ar                           | C1       |

| TABELLA FILI                 |                             |                 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Descrizione fonte di energia | Nome filo                   | Nome filo       |
| Fe SG 1/2                    |                             | Nertalic G2     |
|                              | Steel Solid wire            | Filcord         |
|                              |                             | Filcord C       |
| Solid wire galva             | Solid wire galva            | Filcord ZN      |
| CrNi                         |                             | Filinox         |
|                              |                             | Filinox 307     |
|                              | Stainless steel solid wire  | Filinox 308 Lsi |
|                              |                             | Filinox 316 Lsi |
| AISi                         |                             | Filalu AISi5    |
| Al                           |                             | Filalu Al 99,5  |
| AlMg3                        | Aluminium solid wire        | Filalu AlMg3    |
| AINI4,5Mn                    |                             | Filalu AlMg4,5  |
| AlMg5                        |                             | Filalu AlMg5    |
| CuproSi                      | Copper Silicium solid wire  | Filcord CuSi    |
| CuproAl                      | Copper Aluminium solid wire | Filcord 46      |
| BCW                          | Basic core wire             | SAFDUAL         |
| MCW                          | Metal core wire             | STEEL CORED     |
| RCW                          | Rutil core wire             | INOXCORED       |

**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

Cat n° : 8695-1259  
Rev : C  
Date : 02/2018



Contact: [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

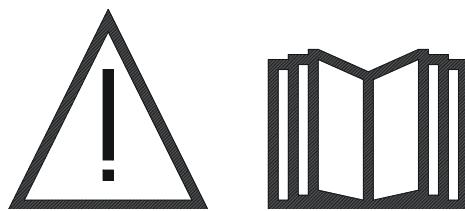

**PT** A soldadura a arco e o corte a plasma podem ser perigosos para o operador e para as pessoas que se encontram nas proximidades da zona de trabalho. Ler o manual de funcionamento.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 - INFORMAÇÕES GERAIS .....</b>                          | <b>4</b>  |
| 1.1. APRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO .....                        | 4         |
| 1.2. COMPOSIÇÃO DO APARELHO DE SOLDADURA.....                | 4         |
| 1.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO ..... | 5         |
| <b>2 - COLOCAR EM FUNCIONAMENTO .....</b>                    | <b>7</b>  |
| 2.1. DESCRIÇÃO GERAL DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO .....           | 7         |
| 2.2. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS À REDE .....                        | 7         |
| 2.3. ESCOLHA DOS CONSUMÍVEIS.....                            | 7         |
| 2.4. POSICIONAR O ARAME .....                                | 8         |
| 2.5. PEÇA DE DESGASTE DO CONDUTOR DE ARAME .....             | 8         |
| 2.6. LIGAÇÃO DA TOCHA .....                                  | 8         |
| 2.7. LIGAÇÃO DA ENTRADA DE GÁS .....                         | 8         |
| 2.8. LIGAR .....   | 8         |
| <b>3 - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO .....</b>                    | <b>9</b>  |
| 3.1. FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL .....                         | 9         |
| 3.2. CALIBRAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO .....                   | 10        |
| 3.3. ECRÃ E UTILIZAÇÃO .....                                 | 10        |
| <b>4 - OPÇÕES, ACESSÓRIOS .....</b>                          | <b>13</b> |
| <b>5 - MANUTENÇÃO .....</b>                                  | <b>15</b> |
| 5.1. GERAL .....   | 15        |
| 5.2. ROLOS E GUIAS DO ARAME .....                            | 15        |
| 5.3. TOCHA.....  | 15        |
| 5.4. PEÇAS SOBRESSALENTES, COMPONENTES.....                  | 16        |
| 5.5. PEÇAS DE DESGASTE .....                                 | 20        |
| 5.6. PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....            | 21        |
| 5.7. ESQUEMA ELÉTRICO .....                                  | 23        |
| <b>6 - ANEXOS.....</b>                                       | <b>24</b> |
| 6.1. APRESENTAÇÃO DOS PROCESSO DE SOLDADURA.....             | 24        |
| 6.2. CICLO DE SOLDADURA AVANÇADO .....                       | 26        |
| 6.3. LISTA DE SINERGIAS .....                                | 28        |

## 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1. APRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C é uma instalação de soldadura manual que permite:

- + Soldar em MIG-MAG com arco curto, arco curto rápido, arco pulverizado, modo pulsado normal (de acordo com DIGIPULS) com correntes de 15A a 320A.
- + Alimentação de diferentes tipos de arame
  - ⇒ Aço, aço inoxidável, alumínio e arames especiais
  - ⇒ arames sólidos e revestidos
  - ⇒ Diâmetros de 0,6-0,8-1,0-1,2 mm
- + Soldadura a elétrodo revestido

### 1.2. COMPOSIÇÃO DO APARELHO DE SOLDADURA

O aparelho de soldadura é composto por 4 elementos principais:

- 1 - A fonte de alimentação incluindo o cabo principal (5m) e o cabo de massa (5m)
- 2 - Carro de oficina (opcional),
- 3 - Carro universal (opcional),
- 4 - Unidade de arrefecimento (opcional)

Cada item é encomendado e expedido separadamente.

As opções encomendadas com o aparelho são expedidas separadamente. Para instalar estas opções, consulte o manual de instruções fornecido com a opção.



#### ADVERTÊNCIA :


As pegas plásticas não são destinadas a movimentar o equipamento. A estabilidade do equipamento é garantida somente para uma inclinação máxima de 10°.

### 1.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO

|  | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lado primário</b>                           |                                 |                                |
| Fonte de alimentação principal                 | 400V +/- 20%                    | 400V +/- 20%                   |
| Frequência da fonte de alimentação principal   | 50/60Hz                         | 50/60Hz                        |
| Consumo principal efetivo                      | 12 A                            | 12 A                           |
| Consumo principal máximo                       | 18,7 A                          | 18,7 A                         |
| Fusível principal                              | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Potência aparente máxima                       | 13,1 kVA                        | 13,1 kVA                       |
| Potência ativa máxima                          | 12,1 KW                         | 12,1 KW                        |
| Potência ativa em espera (INATIVA)             | 50 W                            | 50 W                           |
| Eficácia na corrente máxima                    | 0,87                            | 0,87                           |
| Fator de potência na corrente máxima           | 0,92                            | 0,92                           |
| Cos Phi  | 0,99                            | 0,99                           |
| <b>Lado secundário</b>                         |                                 |                                |
| Tensão em vazio (de acordo com as normas)      | 74 V                            | 74 V                           |
| Máx. Intervalo de soldadura MIG                | 10V / 50V                       | 10V / 50V                      |
| Máximo intervalo de soldadura MMA              | 15A / 320A                      | 15A / 320A                     |
| Ciclo de trabalho a 100% (10 min ciclo a 40°C) | 220A                            | 220A                           |
| Ciclo de trabalho a 60% (6 min ciclo a 40°C)   | 280A                            | 280A                           |
| Ciclo de trabalho à corrente máxima a 40°C     | 320A                            | 320A                           |
| <b>Alimentador de arame</b>                    |                                 |                                |
| Placa dos rolos                                | 4 rolos                         |                                |
| Velocidade de alimentação do arame             | 0,5 – 25,0 m / min              |                                |
| Diâmetro do arame utilizável                   | 0,6 a 1,2 mm                    |                                |
| Peso, tipo, dimensão da bobine de arame        | 300 mm                          |                                |
| Pressão máxima do gás                          | 6 bar                           |                                |
| <b>Miscelânea</b>                              |                                 |                                |
| Dimensões (CxLxA)                              | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Peso   | 28 kg                           |                                |
| Temperatura de funcionamento                   | - 10°C/+40°C                    |                                |
| Temperatura de armazenamento                   | - 20°C/+55°C                    |                                |
| Ligaçāo da tocha                               | “Tipo europeu”                  |                                |
| Índice de proteção                             | IP 23                           |                                |
| Classe de isolamento                           | H                               |                                |
| Norma  | 60974-1 e 60974-5 e 60974-10    |                                |



**ADVERTÊNCIA:** Esta fonte de alimentação não pode ser utilizada em condições de chuva ou neve. Pode ser armazenada no exterior, mas não está preparada para ser utilizada sem protecção em condições de chuva.

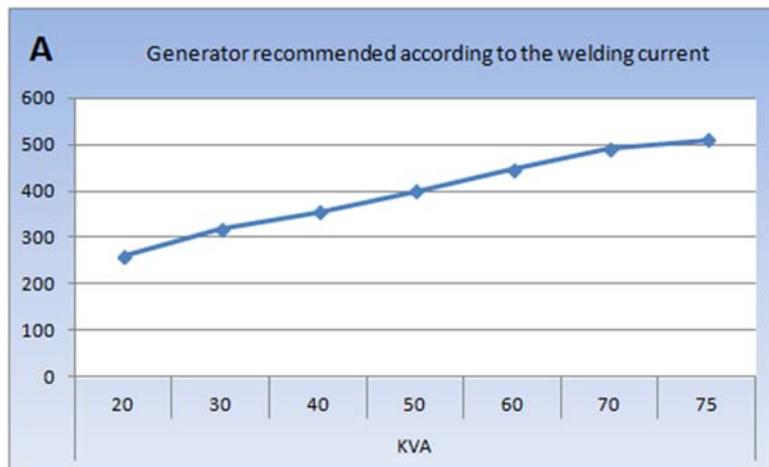


## 2 - COLOCAR EM FUNCIONAMENTO

### 2.1. DESCRIÇÃO GERAL DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A fonte de alimentação é composta por:

- 1- Visor do painel frontal
- 2- Ficha europeia para tocha
- 3- Ficha adicional para 2 tochas com potenciômetro
- 4- Ficha para cabo de massa e inversão de polaridade
- 5- Porta de proteção para secção do alimentador de arame
- 6- Eixo da bobina, eixo, porca do eixo
- 7- Botão de purga do gás.
- 8- Botão de alimentação do arame
- 9- Condutor de arame

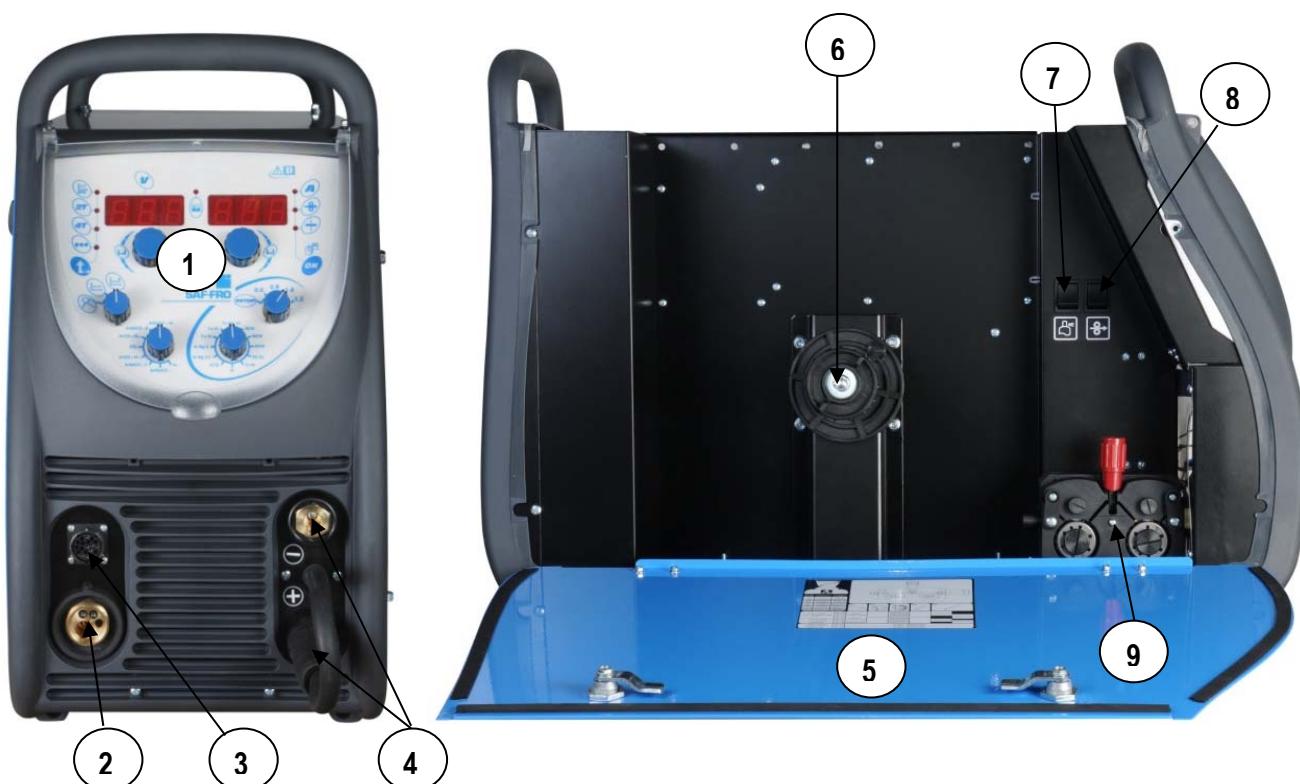

### 2.2. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS À REDE

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** é um conjunto de soldadura de 400 V 3-fases. Se a alimentação da rede corresponder aos requisitos, ligar uma tomada "trifásica+terra" ao terminal do cabo de alimentação.



**ADVERTÊNCIA:** Desde que a impedância do sistema de baixa tensão pública no ponto de acoplamento comum seja inferior a **33 mΩ** este equipamento está em conformidade com a norma IEC 61000-3-11 e IEC 61000-3-12 e pode ser ligado aos sistemas públicos de baixa tensão. É da responsabilidade do instalador ou o utilizador do equipamento garantir, mediante consulta ao operador da rede de distribuição se necessário, que a impedância do sistema está em conformidade com as restrições de impedância.



**ADVERTÊNCIA:** Este equipamento de Classe A não se destina a ser utilizado em locais residenciais nos quais a energia eléctrica +e fornecida através de um sistema de distribuição de rede pública de baixa tensão. Podem existir potenciais dificuldades em assegurar a compatibilidade electromagnética nos locais referidos, devido a interferências por radiação e condução.

### 2.3. ESCOLHA DOS CONSUMÍVEIS

A soldadura a arco requer a utilização dum arame de tipo e de diâmetro adaptado bem como a utilização do gás adequado. Consultar as tabelas de gás e das sinergias no Parágrafo 6.3.



**ADVERTÊNCIA:**

São usados os seguintes arames após uma mudança de polaridade: SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. POSICIONAR O ARAME

### Para instalar o fio :

Desligar a fonte alimentação.

Abrir a porta da unidade de alimentação de arame [5] e assegurar que não cai.

Desapertar a porca do eixo da bobina. [6].

Introduzir a bobina do arame no eixo. Assegurar que o perno de localização do eixo [6] está correctamente colocado no localizador da bobine.

Aparafusar a porca [6] novamente no eixo, rodando-a no sentido mostrado pela seta.

Baixar a alavanca do condutor de arame [9] de forma a libertar os rolos.

Segurar no extremo do fio da bobine e cortar a parte que está torcida.

Esticar os primeiros 15 centímetros de arame.

Introduzir a bobine através da placa guia de arame.

Baixar os rolos [9] e elevar a alavanca de modo a imobilizá-la.

Ajustar a pressão dos rolos sobre o arame para a tensão correta.

### Alimentação de arame

O botão de alimentação de arame (8) alimenta o arame na tocha. O arame alimenta mais de 1s à velocidade mínima e a velocidade aumenta gradualmente até alcançar a velocidade do arame definida, mas é limitada a 12 m /min. As definições podem ser alteradas a qualquer momento; a fonte de alimentação exibe a velocidade.

### Para alimentar o arame através da tocha

Manter o botão de alimentação do arame (8).

A velocidade do arame pode ser ajustada com o botão no painel frontal.

### Para encher as tubagens de gás ou ajustar o fluxo de gás

Empurrar o botão de purga do gás (9).

## 2.5. PEÇA DE DESGASTE DO CONDUTOR DE ARAME

As peças de desgaste do condutor de arame, cuja função é guiar e fazer avançar o arame de soldadura, devem ser adaptadas ao tipo e diâmetro do arame de soldadura utilizado. Por outro lado, o seu desgaste pode afectar os resultados da soldadura. Substituí-las se necessário.

Deve consultar o parágrafo 5.5 para escolher as peças de desgaste para o condutor de arame.

## 2.6. LIGAÇÃO DA TOCHA

A tocha de soldadura MIG é ligada na frente do alimentador de arame, após ser assegurado que esta está bem equipada com as peças de desgaste correspondentes ao arame a ser usado para a soldadura.

Para este efeito, deve consultar as instruções relativas à tocha.

## 2.7. LIGAÇÃO DA ENTRADA DE GÁS

A tomada de gás está posicionada na parte de trás da fonte de alimentação. Basta ligá-lo à saída do regulador de pressão na botija de gás.

- + Colocar a botija de gás no carro de transporte na parte de trás do gerador e fixe a botija com uma faixa.
- + Abrir ligeiramente a válvula da botija para libertar eventualmente as impurezas e voltar a fechá-la.
- + Montar o regulador de pressão/medidor de fluxo.
- + Abrir a garrafa de gás.

Durante a soldadura, o fluxo de gás deve estar entre 10 e 20l/min.



### ADVERTÊNCIA:

Assegurar que a garrafa de gás está devidamente fixada no carro de transporte colocando a cinta de segurança.


## 2.8. LIGAR

1

O interruptor geral está localizado na parte de trás da fonte de alimentação.

Rodar este interruptor para ligar a máquina.

0

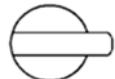


**Nota: Este interruptor nunca deve ser rodado durante a soldadura.**

Em cada arranque, a fonte de alimentação exibe a versão do software e alimentação reconhecida.

### 3 - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### 3.1. FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

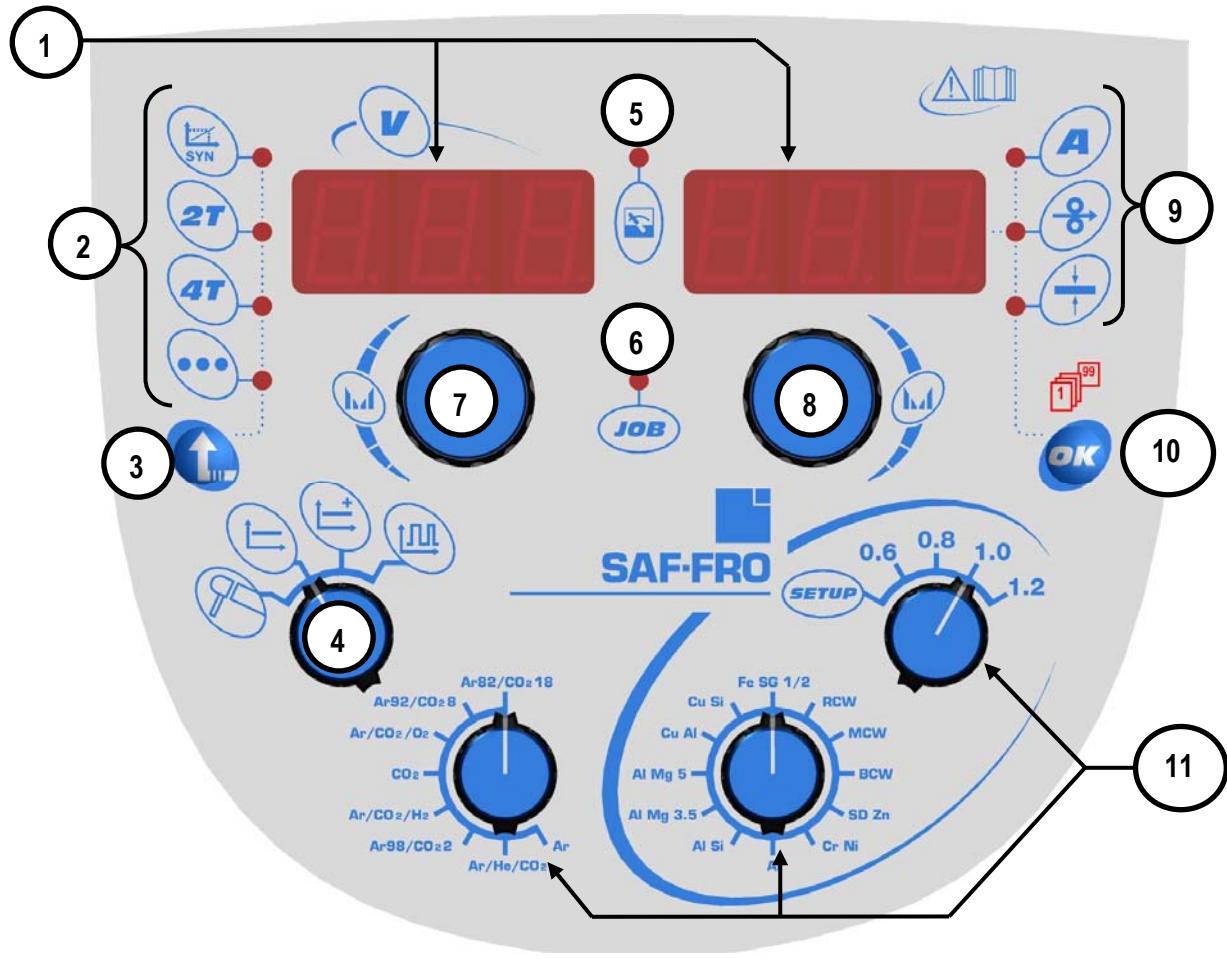

Visor esquerdo: Tensão, Visor direito: Corrente/velocidade do arame/espessura do arame

**1**

Visor para seleção do modo de soldadura

**2**

Botão seletor para modo de soldadura / Botão cancelar no modo de programa

**3**

Seletor muda para processo de soldadura

**4**

Indicador de medição de valores exibidos (dados de pré-soldadura, soldadura e pós-soldadura)

**5**

Indicador led para modo de programa

**6**

Codificador de configuração e navegação da tensão

**7**

Codificador para corrente, velocidade do arame, configurar espessura da chapa metálica e navegação

**8**

Exibe atual indicador de modo, velocidade do arame, espessura da chapa metálica

**9**

Botão seletor para pré-exibir e gestão de programa

**10**

Seletor muda para tipo de gás, diâmetro do arame e tipo de arame de soldadura

**11**

## 3.2. CALIBRAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO



### ADVERTÊNCIA:

Quando arrancar pela primeira vez, a calibração é um passo inevitável para obter soldadura de qualidade. Se a polaridade for invertida, este passo deve ser repetido.

**Passo 1:** Rodar o interruptor do diâmetro do arame para a posição CONFIGURAR e premir o botão Ok para aceder ao ecrã Configurar COnFIG.

**Passo 2:** Selecionar o parâmetro **CaL** com o codificador do lado esquerdo e selecionar **Ligar** no codificador do lado direito.

**Passo 3:** Premir o botão OK no painel frontal. O ecrã da unidade indica **triGER**.

**Passo 4:** Retirar o bico da tocha.

**Passo 5:** Corto arame.

**Passo 6:** Colocar a peça em contacto com o tubo de contacto.

**Passo 7:** Premir o gatilho.

**Passo 8:** O ecrã indicará o valor de L (indutância do cabo).

**Passo 9:** Colocar o valor R usando o codificador do lado direito (resistência do cabo).

**Passo 10:** Sair de Configurar.

## 3.3. ECRÃ E UTILIZAÇÃO

### 3.3.1. Modo Sinérgico

Os valores de corrente, voltagem e espessura listados para cada definição de velocidade do arame são fornecidos apenas com a finalidade de informação. Correspondem a medições sob determinadas condições de funcionamento, tal como posição ou comprimento da secção terminal (soldadura em posição plana, soldadura topo a topo).

As unidades de corrente/tensão exibidas correspondem aos valores médios medidos, e podem diferir dos valores teóricos.

#### Indicador led para modo de programa:

- ⇒ DESLIGADO: ecrã de instruções da pré-soldadura.
- ⇒ LIGADO: Ecrã de medições (valores médios).
- ⇒ A piscar: Medições durante a soldadura.

#### Seleção do arame, diâmetro, gás, processo de soldadura

Selecionar o tipo de arame, o diâmetro do arame, o gás de soldadura utilizado e o processo de soldadura rodando o interruptor apropriado.

A selecção do material determinará os valores disponíveis para diâmetro, o gás e o processos.

Se não houver sinergia, a fonte de alimentação exibe "nOt SYn", "GAS SYn", "DIA SYn" OF "PrO SYn" ..

#### Seleção de ecrã de modo de soldadura, comprimento do arco e pré-soldadura

Selecionar o modo de soldadura 2T, 4T, por ponto, sinérgico e manual premindo o botão retorno (3). O comprimento do arco pode ser ajustado com o codificador esquerdo (7) e o ajustamento do visor de pré-soldadura é realizado com o codificador direito (8). A seleção de pré-soldadura predefinida é realizada premindo o botão OK. (10)

### 3.3.2. Modo manual

Este é o modo livre da máquina de soldar. Os parâmetros ajustáveis são velocidade do arame, tensão do arco e definição fina.  
Neste modo, apenas é exibido o valor da velocidade do arame.

### 3.3.3. Modo CONFIGURAÇÃO

#### Aceder à CONFIGURAÇÃO:

O ecrã CONFIGURAÇÃO pode estar acessível apenas quando não está em progresso nenhuma soldadura, ao colocar o seletor do Diâmetro do Arame no painel frontal na posição 1.

Tem dois menus suspensos:

'CICLO' → Definição para as fases do ciclo. Consultar o parágrafo 6.2 para detalhes

'COnFIG' → Configuração da fonte de alimentação

#### Configurar a CONFIGURAÇÃO:

Na posição CONFIGURAÇÃO, selecionar CICLO ou COnFIG premindo o botão OK. (10)

Rodar o codificador à **esquerda** para fazer correr os parâmetros disponíveis.

Rodar o codificador à **direita** para definir o valor.

Não há início de soldadura. Todas as alterações são guardadas ao sair do menu CONFIGURAÇÃO.

**Lista dos parâmetros acessíveis no menu COnFIG**

| Ecrã esquerdo | Ecrã direito                   | Passo  | Predefinido | Descrição  |
|---------------|--------------------------------|--------|-------------|--|
| GrE           | Ligado -;DESLIGAD<br>OFF – Aut |        | Aut         | Configuração da Unidade de Refrigeração de Água. 3 estados possíveis:<br>- Ligado: Forçado ligado, refrigerador a água está sempre ativada<br>- DESLIGADO : Forçado desligado, refrigerador a água está sempre desativada<br>- Aut : Modo automático, refrigerador a água funciona quando necessário |
| ScU           | nc – no -<br>DESLIGADO         |        | DESLIGADO   | Segurança da refrigeração a água. 3 estados possíveis:<br>- nc : Normalmente fechado,<br>- no : Normalmente aberto,<br>- DESLIGADO: Desativar  |
| Unit          | US – CE                        |        | CE          | Unidade exibida para velocidade e espessura do fio:<br>- EUA: unidade de polegadas<br>- CE: unidade de medição   |
| CPt           | DESLIGADO– 0,01<br>– 1,00      | 0,01 s | 0,30        | Tempo de retenção do gatilho de modo a chamar o programa (Apenas em modo de soldadura 4T).<br>Pode ser usado apenas para programa de soldadura de 50 a 99.   |
| PGM           | Nno – sIM                      |        | no          | Modo de gestão de programa Ativado / Desativado  |
| PGA           | DESLIGADO – ;000<br>– 020 %    | 1 %    | DESLIGADO   | Usar para intervalo de ajustamento disponível dos seguintes parâmetros: velocidade do arame, tensão do arco, dinâmicas do arco, definição fina do ponto. Usar apenas quando a gestão do programa está ativado e os programas estão bloqueados.   |
| Adj           | Loc – rC                       |        | Loc         | Selecionar ajuste Velocidade do fio e tensão do arco:<br>- Loc: Local na fonte de energia<br>- rC: controle remoto ou potenciômetro da tocha   |
| CAL           | DESLIGADO –<br>ligado          |        | DESLIGADO   | Calibração da tocha e cabo de massa  |
| L             | 0 – 50                         | 1 uH   | 14          | Definição de cabo bloqueador / visor   |
| r             | 0 – 50                         | 1 Ω    | 8           | Definição de cabo resistor / visor   |
| SoF           | no – sIM                       |        | no          | Modo de atualização de software.   |
| FAC           | no – sIM                       |        | no          | Reinic平ar definições de fábrica. Premindo SiM fará um reinício dos parâmetros para as predefinições de fábrica quando sair do menu CONFIGURAÇÃO.   |

**Lista dos parâmetros acessíveis no menu CICLO**

| Ecrã esquerdo | Ecrã direito               | Passo  | Predefinido | Descrição  |
|---------------|----------------------------|--------|-------------|--|
| tPt           | 00,5 – 10,0                | 0,1 s  | 0,5         | Tempo de ponto. No modo Ponto e no modo Manual, as definições de Arranque a Quente, de Curva descendente e do Sequenciador não podem ser alterados |
| PrG           | 00,0 – 10,0                | 0,1 s  | 0,5         | Tempo de pré-gás   |
| tHS           | DESLIGADO – 00,1<br>– 10,0 | 0,1 s  | 0,1         | Tempo de Arranque a Quente   |
| IHS           | -- 70 – 70                 | 1 %    | 30          | Corrente de Arranque a Quente (velocidade do arame). X% ± a corrente de soldadura  |
| UHS           | -- 70 – 70                 | 1 %    | 0           | Tensão de Arranque a Quente X% ± a tensão do arco  |
| dYn           | --10 + 10<br>--20 + 20     | 1 %    | 0           | Definição fina em arco curto   |
| rFP           | --10 + 10<br>--20 + 20     | 1 %    | 0           | Definição fina em ponto  |
| dyA           | 00 – 100                   | 1      | 50          | Dinâmica de estrangulamento do arco no eléctrodo   |
| tSE           | OFF – 0,01 – 2,50          | 0,01 s | OFF         | Tempo de sequência (Sequenciador, apenas em modo sinérgico)  |
| ISE           | --90 + 90                  | 1 %    | 30          | Nível de corrente de sequenciador. X% ± a corrente de soldadura  |
| dSt           | DESLIGADO – 00,1<br>– 05,0 | 0,1 s  | DESLIGADO   | Tempo de Curva descendente   |
| DdSI          | -- 70 – 00,0               | 1 %    | -- 30       | Corrente de curva descendente (velocidade do arame). X% ± a corrente de soldadura  |
| dSU           | -- 70 – 70                 | 1 %    | 0           | Tensão da curva descendente. X% ± a tensão do arco   |
| Pr_           | 0,00 – 0,20                | 0,01 s | 0,05        | Tempo anti aderência   |
| PrS           | Nno – sIM                  |        | no          | Ativação Pr-pulverizar   |
| PoG           | 00,0 – 10,0                | 0,05 s | 0,05        | Tempo de pós-gás   |

### 3.3.4. Gestão do programa

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** permite criar, guardar e modificar até 99 programas de soldadura diretamente no painel frontal do programa 00 ao programa 99. Esta função é ativada movendo o parâmetro PGM de no para SIM no menu COnFIG.

P00 é o programa a funcionar em qualquer estado. (Modo de gestão do programa ativado ou desativado). Quando a fonte de alimentação está a funcionar neste programa, o indicador Led "TRABALHO" está apagado. Todos os comutadores estão acessíveis neste modo, assim será usado para definir programas.

P01 a P99 são programas guardados, apenas se o modo de gestão de programas estiver ativado. Quando a fonte de alimentação está a funcionar nestes programas, o indicador Led "TRABALHO" está apagado. Neste modo, os comutadores de processo de soldadura, diâmetro do arame, gás e metal não estão disponíveis.


Quando um programa selecionado foi modificado, o indicador "TRABALHO" pisca.



#### **Criar e guardar um programa:**

Este parágrafo explica como criar, modificar e guardar um programa de soldadura. A seguir é explicado o menu comum usado.

- 1) Activar modo de gestão de programa CONFIGURAÇÃO → PGM → pôr SIM → sair de CONFIGURAÇÃO
- 2) Definir o seu programa com os comutadores depois pressão longa no botão OK
- 3) O ecrã exibe mensagem como se segue:

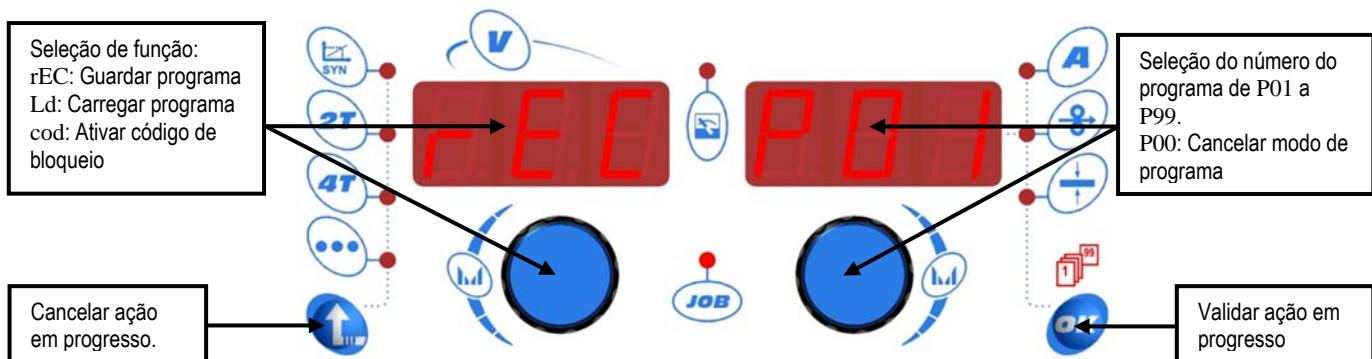

**NOTA:** O DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permite bloquear o menu de programa. Esta função está disponível no ecrã do programa com o código do parâmetro.  
A chave de bloqueio inserida tem de ser escrita de forma a desativar o bloqueio da função.

#### **3.3.5. Chamada de programa com o gatilho**

Esta função permite encandear de 2 a 10 programas. Esta função está disponível apenas no modo de soldadura 4T e o modo de gestão de programa tem de ser ativado

#### **Encadeamento de programas:**

A chamada do programa da função funciona com programas de P50 a P99 por dez.

⇒ P50→P59 ; P60→P69 ; P70→P79 ; P80→P89 ; P90→P99

Selecionar o primeiro programa com o qual quer começar a sua cadeia. Depois durante a soldadura, de cada vez que empurrar o gatilho, o programa mudará. Para cadeias com menos de dez programas, no programa a seguir ao fim do ciclo desejado colocar um parâmetro diferente (Como sinergia ou ciclo de soldadura).

É possível configurar o tempo de impulso do gatilho para detetar a mudança da cadeia de programas: CONFIGURAÇÃO → CPT → põe valor de 1 a 100 → sair de CONFIGURAÇÃO

**Exemplo:** Criar uma lista de programas de P50 a P55 (6 programas).

- 1) No programa P56, pôr um ciclo de soldadura ou sinergia diferente de P55 de modo a terminar a cadeia
- 2) Selecionar o programa P50 (Primeiro programa para início da soldadura)
- 3) Iniciar a soldadura
- 4) De cada vez que o gatilho for empurrado, a fonte de alimentação mudará o programa até P55. Quando a cadeia termina, a fonte de alimentação reinicia no P50.

## 4 - OPÇÕES, ACESSÓRIOS

### 1 - SISTEMA DA UNIDADE DE ARREFECIMENTO (Por encomenda)



### 2 - CONTROLO REMOTO RC SIMPLE

Ref. W000275904



Funções do controlo remoto:

Ajustar a velocidade do arame durante a soldadura e quando não está a soldar

Ajustar a tensão do arco durante a soldadura e quando não está a soldar

### 3 - CARRO II NOVA VERSÃO

Ref. W000383000



Permite mover facilmente a fonte de alimentação em ambiente oficina.

**4 - CARRO UNIVERSAL**  
Ref. W000375730



Permite transportar facilmente a fonte de alimentação em ambiente oficina.

**TOCHA NORMAL**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345066 | PROMIG NG 341 3 M   |
| W000345067 | PROMIG NG 341 4 M   |
| W000345068 | PROMIG NG 341 5 M   |
| W000345069 | PROMIG NG 341 W 3 M |
| W000345070 | PROMIG NG 341 W 4 M |
| W000345071 | PROMIG NG 341 W 5 M |
| W000345072 | PROMIG NG 441 3 M   |
| W000345073 | PROMIG NG 441 4 M   |
| W000345074 | PROMIG NG 441 5 M   |

**TOCHAS ARREFECIDAS A ÁGUA (para usar apenas com opção de refrigerador a água)**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| W000345075 | PROMIG NG 441W 3 M |
| W000345076 | PROMIG NG 441W 4 M |
| W000345077 | PROMIG NG 441W 5 M |
| W000274865 | PROMIG NG 450W 3 M |
| W000274866 | PROMIG NG 450W 4 M |
| W000274867 | PROMIG NG 450W 5 M |

**TOCHA COM POTENCIÓMETRO**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345014 | DIGITORCH P 341 4M  |
| W000345016 | DIGITORCH P 341W 4M |
| W000345018 | DIGITORCH P 441W 4M |

## 5 - MANUTENÇÃO

### 5.1. GERAL

Duas vezes por ano, dependendo do uso do aparelho, inspecionar o seguinte:

- ⇒ limpeza da fonte de alimentação
- ⇒ ligações elétricas e de gás

#### **ADVERTÊNCIA:**

Nunca levar a efeito a limpeza ou trabalhos de reparação no interior do aparelho antes de se certificar se a unidade foi completamente desligada da rede.

Desmontar os painéis do gerador e use aspiração para remover a poeira e as partículas de metal acumulado entre os circuitos magnéticos e as bobinas do transformador.



O trabalho deve ser executado usando uma ponta de plástico para evitar danos no isolamento das bobinas.

Em cada arranque do equipamento de soldar e antes de chamar o Apoio ao Cliente para reparação técnica, verificar se:

- ⇒ Os terminais de alimentação estão incorrectamente apertados.
- ⇒ A voltagem de rede selecionada é a correta.
- ⇒ Existe um fluxo de gás correto.
- ⇒ Tipo e diâmetro do arame. Condição da tocha.

#### **DUAS VEZES POR ANO**



- ⇒ Efectuar a calibração da corrente e da voltagem configuradas.
- ⇒ Verificar as ligações elétricas de alimentação, circuitos de controlo e de alimentação.
- ⇒ Verificar o estado do isolamento, cabos, ligações e condutas.
- ⇒ Realizar uma limpeza a ar comprimido

### 5.2. ROLOS E GUIAS DO ARAME

Em condições normais de utilização, estes acessórios têm uma longa duração antes que seja necessário efectuar substituições.

No entanto, por vezes, após ser usado durante um período de tempo, pode observar-se um desgaste excessivo ou entupimento devido à aderência de resíduos.

Para minimizar tais efeitos prejudiciais, assegure que a placa do alimentador de arame se mantém limpa.

A unidade redutora do motor não necessita de manutenção.

### 5.3. TOCHA

Verificar regularmente o aperto correcto das ligações da alimentação de corrente da soldadura. As restrições mecânicas relacionadas com os choques térmicos tendem a soltar algumas peças da tocha, nomeadamente:

- ⇒ O tubo de contacto
- ⇒ O cabo coaxial
- ⇒ O bico de soldadura
- ⇒ O conector rápido

Verificar o estado da junta de guia de entrada do gás.

Remover os resíduos entre o tubo de contacto e a ponteira e entre a ponteira e a franja.

Os resíduos são fáceis de retirar se o procedimento for repetido a intervalos curtos.

Não use ferramentas ríjas que podem riscar a superfícies destas peças e causar a aderência posterior de resíduos.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000011001

Sopre a conduta de desgaste após cada passagem dum bobine de arame. Leve este procedimento a efeito na parte lateral do conector de ligação rápida da tocha.

Se necessário, substitua a guia da tocha, de entrada de arame.

Um desgaste muito grande da guia de arame pode originar fugas de gás na parte de trás da tocha.

Os tubos de contacto estão preparados para uma longa utilização. Apesar disso, a passagem do arame causa desgaste, um alargamento do diâmetro mais do que as tolerâncias permitidas entre o tubo e o arame.


A necessidade de os substituir torna-se evidente quando o processo de transferência do metal se torna instável, todas as configurações dos parâmetros de trabalho, caso contrário, mantêm-se normais.


#### 5.4. PEÇAS SOBRESALENTEIS, COMPONENTES



A lista abaixo contém componentes que podem ser adquiridos diretamente no seu fornecedor local. Para outros códigos deve contactar o serviço pós-venda. (↗ Deve consultar a vista ampliada para pré-visualização de componentes)



| REFERÊNCIA | DESIGNAÇÃO                                |
|------------|---|
| W000386033 | VENTOINHAS 24VDC 80X25 QTD 2              |
| W000386036 | PAINEL FRONTAL DIGISTEEL III 320C         |
| W000386038 | PAINEL FRONTAL DIGIPULS III 320C          |
| W000386040 | TAMPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE            |
| W000386041 | TRANSFORMADOR AUXILIAR 200VA              |
| W000384735 | CABOS DE BORRACHA                         |
| W000278017 | VÁLVULA SOLENÓIDE 24V CC                  |
| W000277987 | TOMADA DA TOCHA EURO                      |
| W000277882 | CARTÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR   |
| W000385787 | INTERRUPTOR LIGAR DESLIGAR 40A            |
| W000241668 | TOMADA MACHO DE SOLDADURA                 |
| W000148911 | TOMADA FÊMEA DE SOLDADURA                 |
| W000265988 | KIT BOTÕES AZUIS                          |
| W000277988 | UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE 4 ROLOS COD150P |
| W000277989 | UNIDADE DE COBERTURA E ALAVANCA           |
| W000278021 | DOBRADIÇA DA UNIDADE DE BLOQUEIO          |

#### Caixa de proteção exterior:

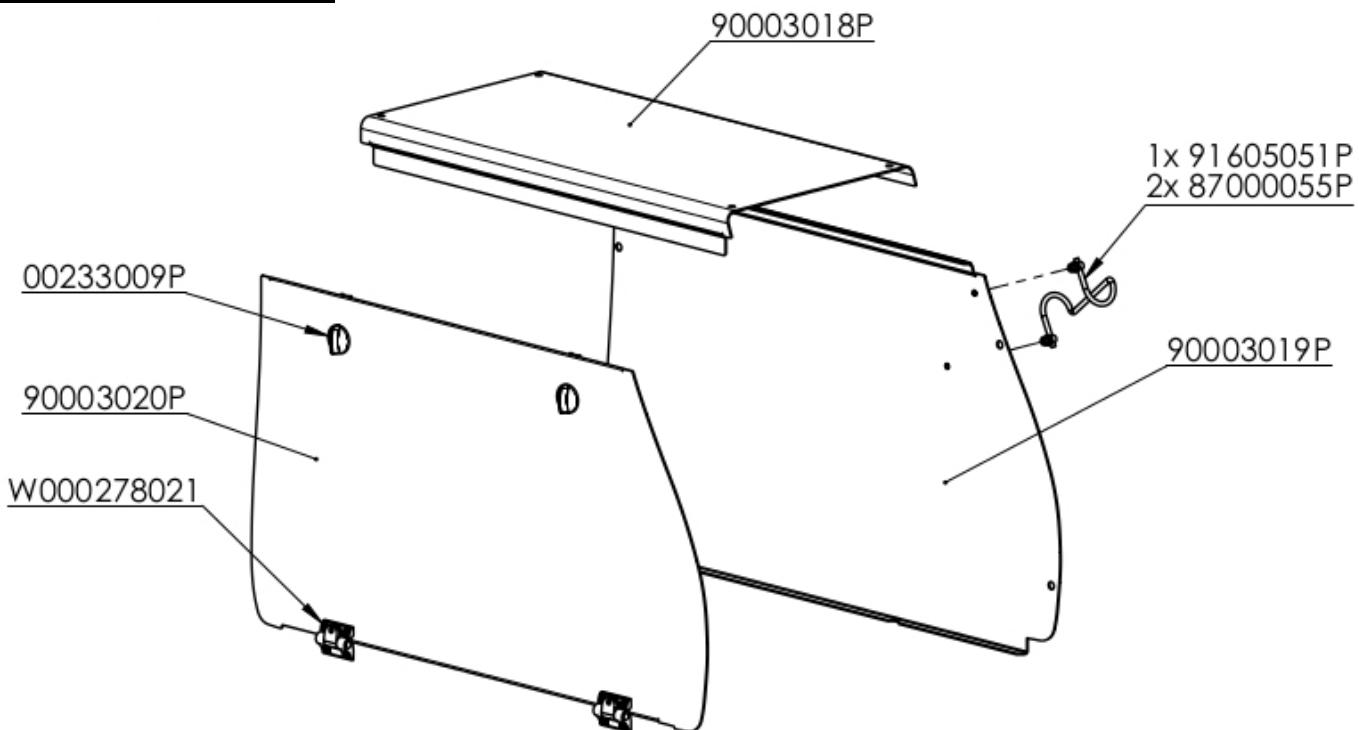

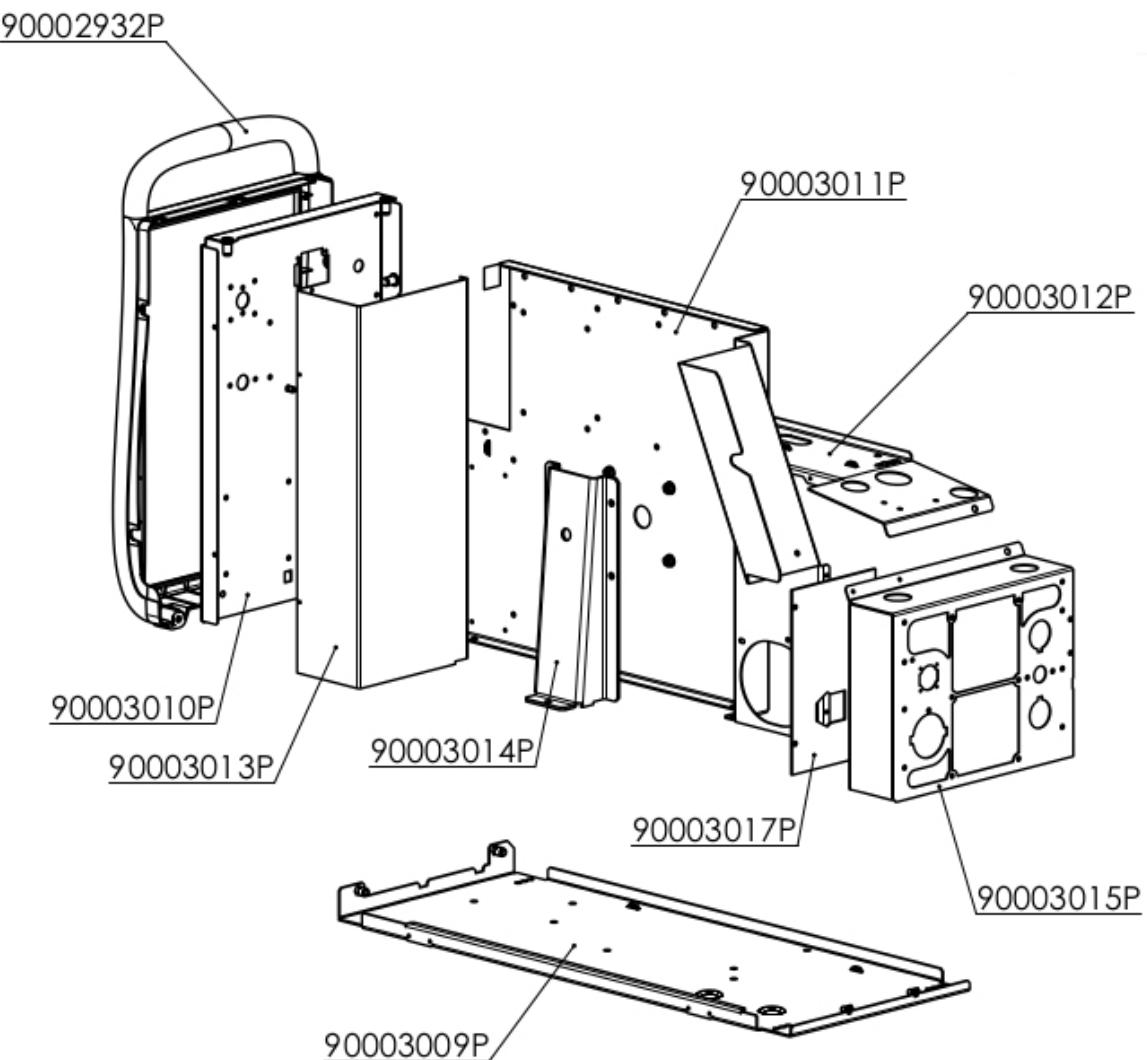

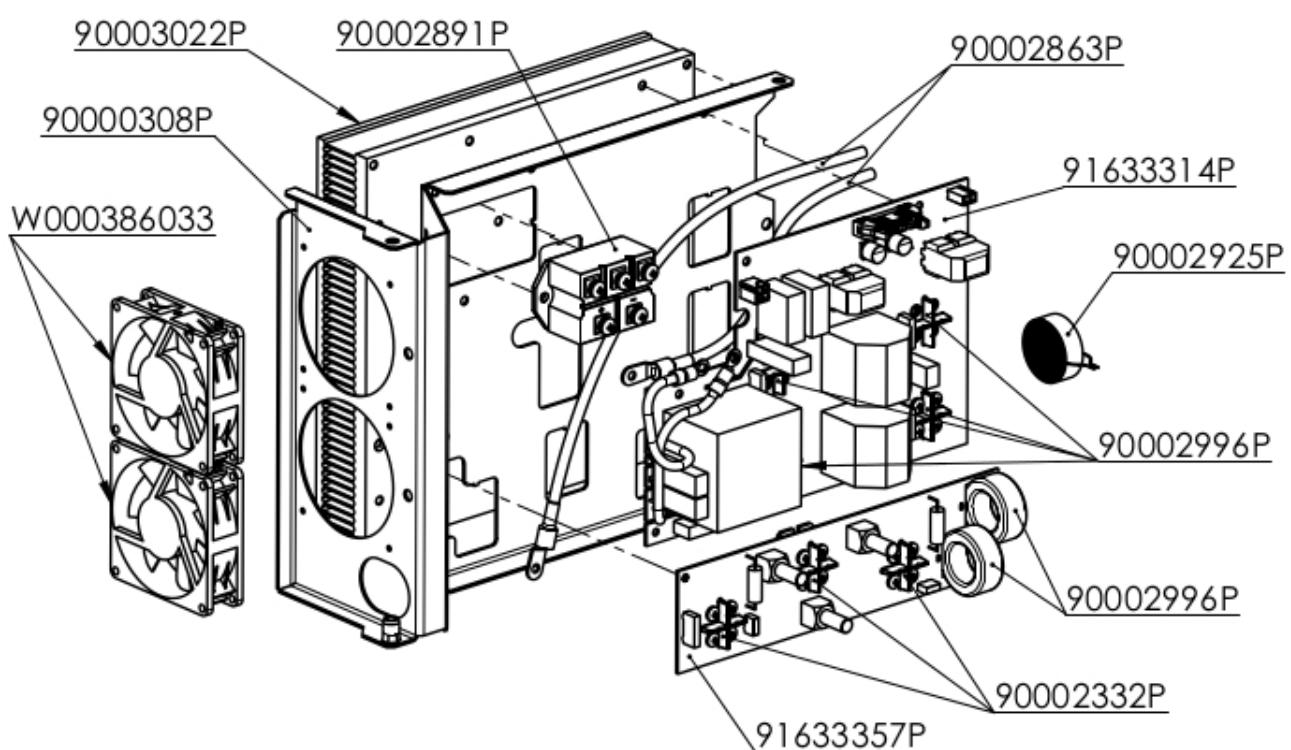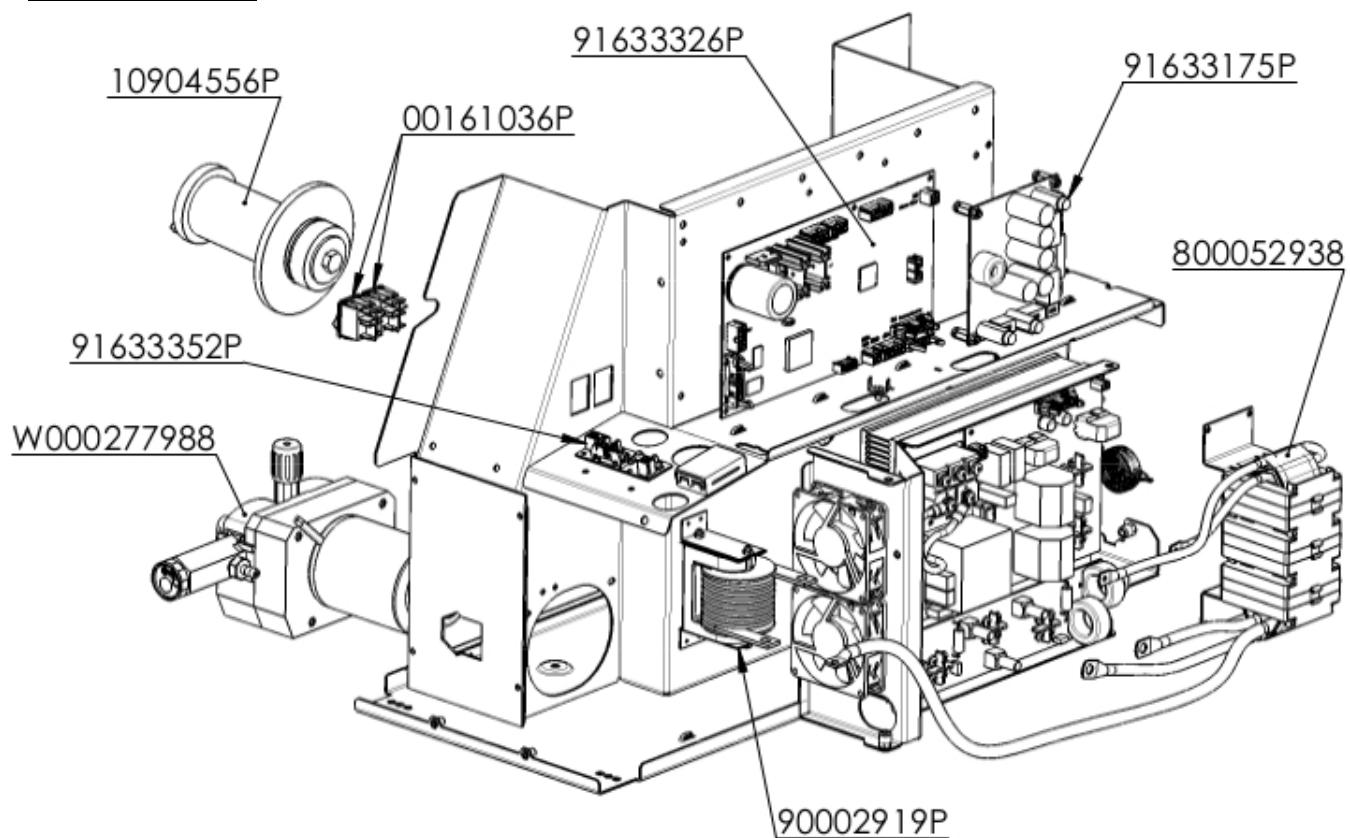Interna e inversor:

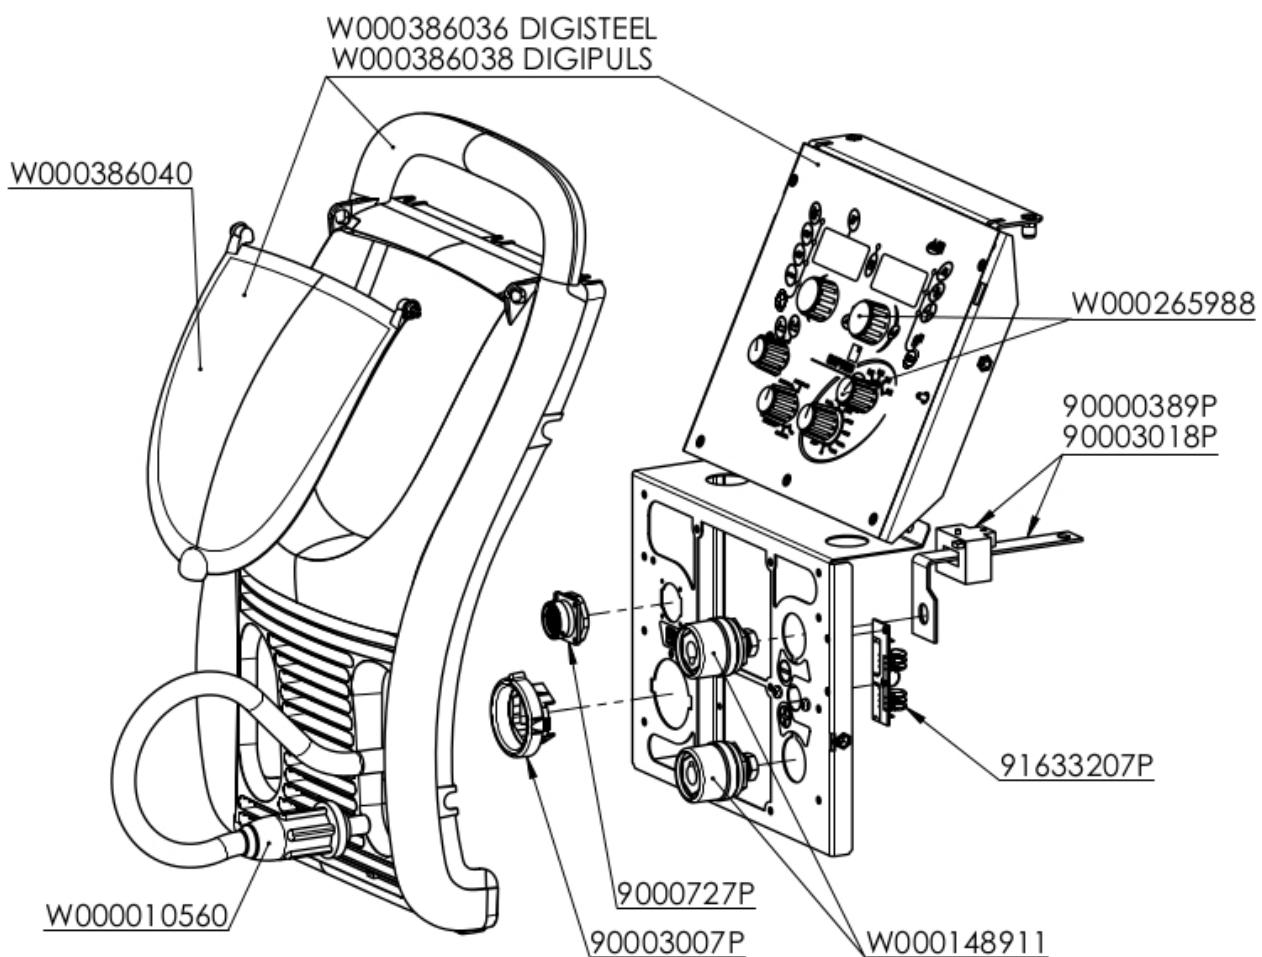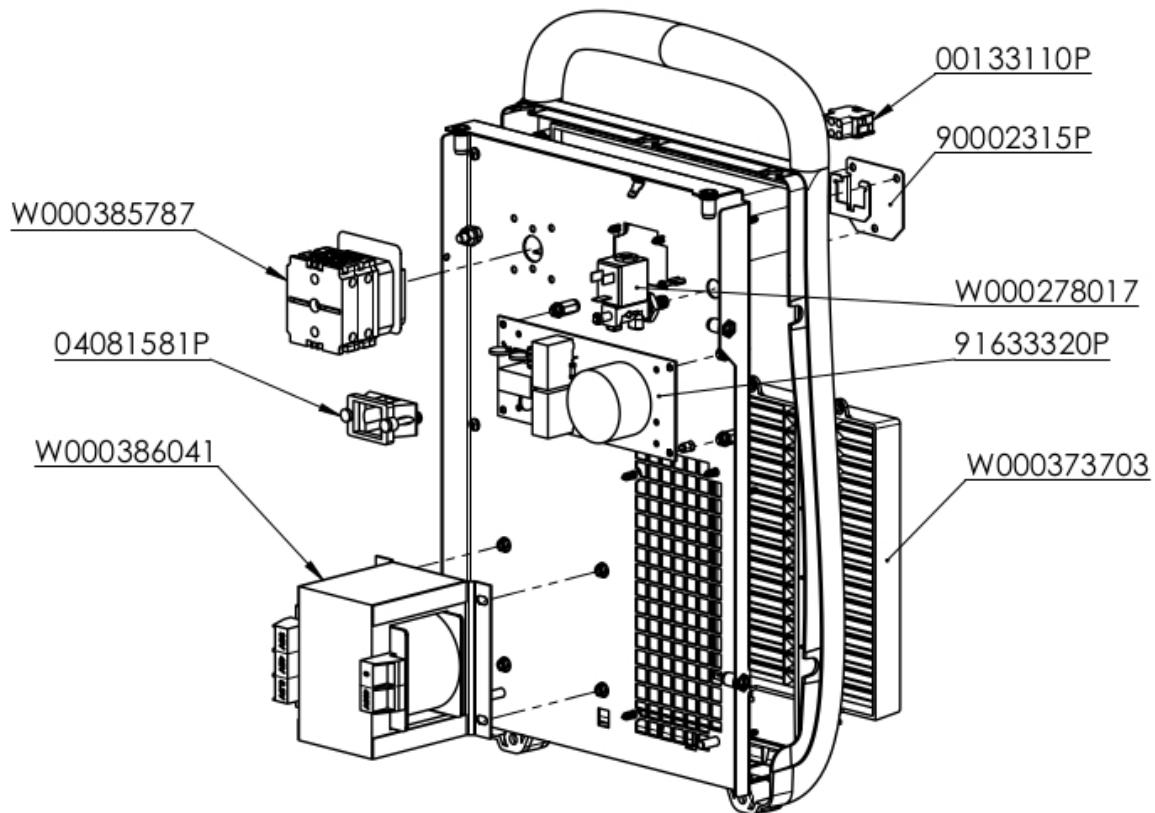**Frente e traseira:**

## 5.5. PEÇAS DE DESGASTE

A lista abaixo contém as peças de desgaste do **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** que podem ser adquiridas diretamente no seu fornecedor local.

| REFERÊNCIA | DESIGNAÇÃO                    |
|------------|-------------------------------|
| W000373703 | FILTRO DE POEIRAS             |
| W000278018 | LOTE DE 2 PARAFUSOS PARA ROLO |
| W000277338 | ADAPTADOR DO ROLO             |

### Peças de desgaste para guia do arame

|                              | ENTRADA<br>GUIA DO<br>ARAME | ADAPTADOR              | ROLO   | GUIA DO ARAME<br>INTERMÉDIA | SAÍDA<br>GUIA DO ARAME  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| AÇO<br>AÇO<br>Inoxidável     | 0,6 / 0,8                   | Plástico<br>W000277338 | W000305125<br>W000277008<br>W000267599<br>W000305126<br>W000277009 | W000277334                  | W000277335              |
|                              | 0,9 / 1,2                   |                        |  |                             | W000277335   W000277336 |
|                              | 1,0 / 1,2                   |                        |  |                             | W000277336              |
|                              | 1,2 / 1,6                   |                        |  |                             |                         |
|                              | 1,4 / 1,6                   |                        |  |                             |                         |
| FLUXO-<br>ARAME<br>REVESTIDO | 0,9 / 1,2                   | W000277333             | W000277010<br>W000266330<br>W000277011                             | W000277334                  | W000277335              |
|                              | 1,2 / 1,6                   |                        |  |                             | W000277335   W000277336 |
|                              | 1,4 / 1,6                   |                        |  |                             | W000277336              |
| LIGAS LEVES                  | 1,0 / 1,2                   |                        |  | ALUKIT W000277622           |                         |
|                              | 1,2 / 1,6                   |                        |  | ALUKIT W000277622           |                         |

Uso possível dos rolos de aço ALU com arame em aço e arame revestido.

### **Montagem do rolo**

A montagem dos rolos na cobertura exige um adaptador ref. W000277338.

## 5.6. PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As reparações de equipamento eléctrico devem ser efectuadas somente por pessoal qualificado.

| CAUSAS   | SOLUÇÕES  |
|--|---|
| <b>O GERADOR ESTÁ LIGADO ENQUANTO O PAINEL DA FRENTE ESTÁ DESLIGADO</b>  |   |
| Fonte de alimentação   | Verificar a rede de alimentação (para cada fase)  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E01-ond</b>  |   |
| Foi excedido o estrangulamento máximo de corrente da fonte de alimentação  | Premir o botão OK para eliminar o problema. Se o problema persistir, contactar o Suporte ao Cliente   |
| <b>VISUALIZAÇÃO DE MENSAGEM E02 inu</b>  |   |
| Reconhecimento defeituoso da fonte de alimentação - somente no arranque -.<br>Ligações com avaria                | Assegurar que o cabo de borracha entre o cartão principal do inversor e o cartão do ciclo está adequadamente ligado.  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E07 400</b>  |   |
| Tensão de alimentação incorreta  | Assegurar que a tensão eléctrica está no intervalo aceitável de +/- 20% do fornecimento de alimentação principal da fonte de alimentação.   |
| <b>VISUALIZAÇÃO DE MENSAGEM E24 SEN</b>  |   |
| Sensor de temperatura com avaria   | Assegurar que o conector B9 está corretamente ligado ao cartão de ciclo (caso contrário, a medição de temperatura não é efetuada)<br>O sensor de temperatura está fora de serviço Contacte o Apoio ao Cliente   |
| <b>VISUALIZAÇÃO DE MENSAGEM E25 -C</b>   |   |
| Sobreaquecimento da fonte de alimentação<br>Ventilação   | Deixar o gerador arrefecer<br>O problema desaparece por si mesmo após alguns minutos<br>Assegure-se que o ventilador do inversor funciona.  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DE MENSAGEM E33-MEM-LIM</b><br>Esta mensagem indica que a memória já não está operacional        |   |
| Mau funcionamento durante poupança de memória  | Contacte o Apoio ao Cliente.  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E43 brd</b>  |   |
| Cartão eletrónico em predefinição  | Contacte o Apoio ao Cliente.  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E50 H2o</b>  |   |
| Unidade de arrefecimento em predefinição   | Assegurar que a unidade de arrefecimento está bem ligada.<br>Verificar unidade de arrefecimento (Transformador, bomba de água, ...)<br>Se não for usada unidade de arrefecimento, desativar o parâmetro no menu CONFIGURAÇÃO.   |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E63 IMO</b>  |   |
| Problema mecânico  | Rodízio de pressão está demasiado apertado<br>Ponteira de alimentação de arame está entupida com resíduos.<br>O fecho da bobine de alimentação de arame está demasiado apertado.  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E65-Mot</b>  |   |
| Conectores defeituosos<br>Problema mecânico<br>Alimentação   | Verifique a ligação do cabo de borracha do codificador ao motor de alimentação de arame.<br>Assegure que o equipamento de alimentação de arame não está bloqueado.<br>Verifique a ligação da fonte de alimentação do motor.<br>Verifique F2 (6A) no cartão de alimentação auxiliar. |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E-71-PRO-DIA-MET-GAS</b>   |   |
| HMI selector PROCESSO diâmetro padrão GAS-METAL-in   | Rode selector para desbloquear, pós-chamada de serviço ao cliente, se sempre no omisso  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM StE PUL</b>  |   |
| Inversor não foi bem reconhecido   | Contactar o Apoio ao Cliente  |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM I-A-MAHX</b>   |   |
| Corrente máxima da fonte de alimentação atingida   | Reducir a velocidade do arame ou a tensão do arco   |
| <b>VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM bPX-on</b>   |   |
| Indicação de mensagem indicando botão que le OK ou Cancelar botão é pressionado, Mantido em momentos inesperados | Pressione o botão para desbloquear, pós-chamada de serviço ao cliente, se sempre no padrão  |

### VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM SPEXXX

|  |  |
|--|--|
| alimentação do fio é sempre activado involuntariamente | Verifique o botão de alimentação do fio não está bloqueado<br>Verifique a conexão deste botão e placa eletrônica |
|--|--|

### VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM LOA DPC

|  |  |
|--|--|
| Software Update por PC é ativado involuntariamente | Parar e iniciar o serviço ao cliente fonte de energia, pós-chamada, se sempre no omissão |
|--|--|

### AVARIA DO GATILHO

|   |  |
|---|--|
| Esta mensagem é gerada quando o gatilho é empurrado num momento no qual pode accidentalmente causar o início dum ciclo. | Gatilho empurrado antes da fonte de alimentação estar ligada ou durante um reinício devido a avaria. |
|---|--|

### GERADOR EM FUNCIONAMENTO / SEM ALIMENTAÇÃO DE ARAME E SEM CONTROLO DE GÁS

|                     |  |
|---------------------|--|
| Ligaçāo da cablagem | Verifique a ligação da cablagem integrada na parte de trás do conjunto de soldadura e no alimentador de arame. Verifique o estado dos contactos. |
|---------------------|--|

### SEM ALIMENTAÇÃO DE SOLDADURA - SEM MENSAGEM DE ERRO

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cabo de alimentação não ligado | Verifique a ligação da fita terra e a ligação da cablagem torche   |
| Falha da fonte de alimentação  | No modo Eléctrodo Revestido, verifique a voltagem entre os terminais da soldadura na parte de trás do gerador. Sem voltagem, contactar o Apoio ao Cliente. |

### Qualidade da SOLDADURA

|   |  |
|---|--|
| Calibração incorrecta                                       | Verificar o parâmetro de definição fina (RFP = 0)  |
| Mudança da tocha e/ou da fita terra ou da chapa de trabalho | Realizar recalibragem (Verificar o contacto elétrico correto no circuito da soldadura).                      |
| Soldadura instável ou flutuante                             | Assegurar que o sequenciador não está activado. Verificar o Arranque a Quente e a inclinação descendente..   |
| Soldadura instável ou flutuante                             | Seleccione o modo manual. A limitação é imposta pelas regras de compatibilidade de sinergia.                 |
| Alcance limitado das configurações de ajustamento           | Se usar RC JOB, assegure que não está activada a palavra-passe - limitação de configuração de funcionamento. |
| Fornecimento de energia fraco da fonte de alimentação       | Verificar a ligação correcta da fonte de alimentação trifásica.  |

### OUTROS


|   |  |
|---|--|
| Arame empilhado no banho ou no tubo de contacto             | Otimizar os parâmetros de extinção do arco: Pulverizador PR e pós-retrátil                     |
| Visualização da mensagem de triG quando liga a alimentação. | A mensagem TtriG é visualizada se o gatilho for ativado antes de ligar o conjunto de soldadura |

**Se o problema persistir, pode reiniciar os parâmetros para os de fábrica por defeito. Para este efeito, com o equipamento de soldar desligado, selecionar a posição de Configuração no seletor do painel frontal, premir o botão OK e manter premido enquanto liga o gerador.**

#### DEVE NOTAR:

**Considerar gravar primeiro os parâmetros do trabalho, porque esta operação apagará todos os programas guardados em memória. Se REINICIAR com valores de fábrica não resolver o problema, chamar o Apoio ao Cliente.**

## 5.7. ESQUEMA ELÉTRICO

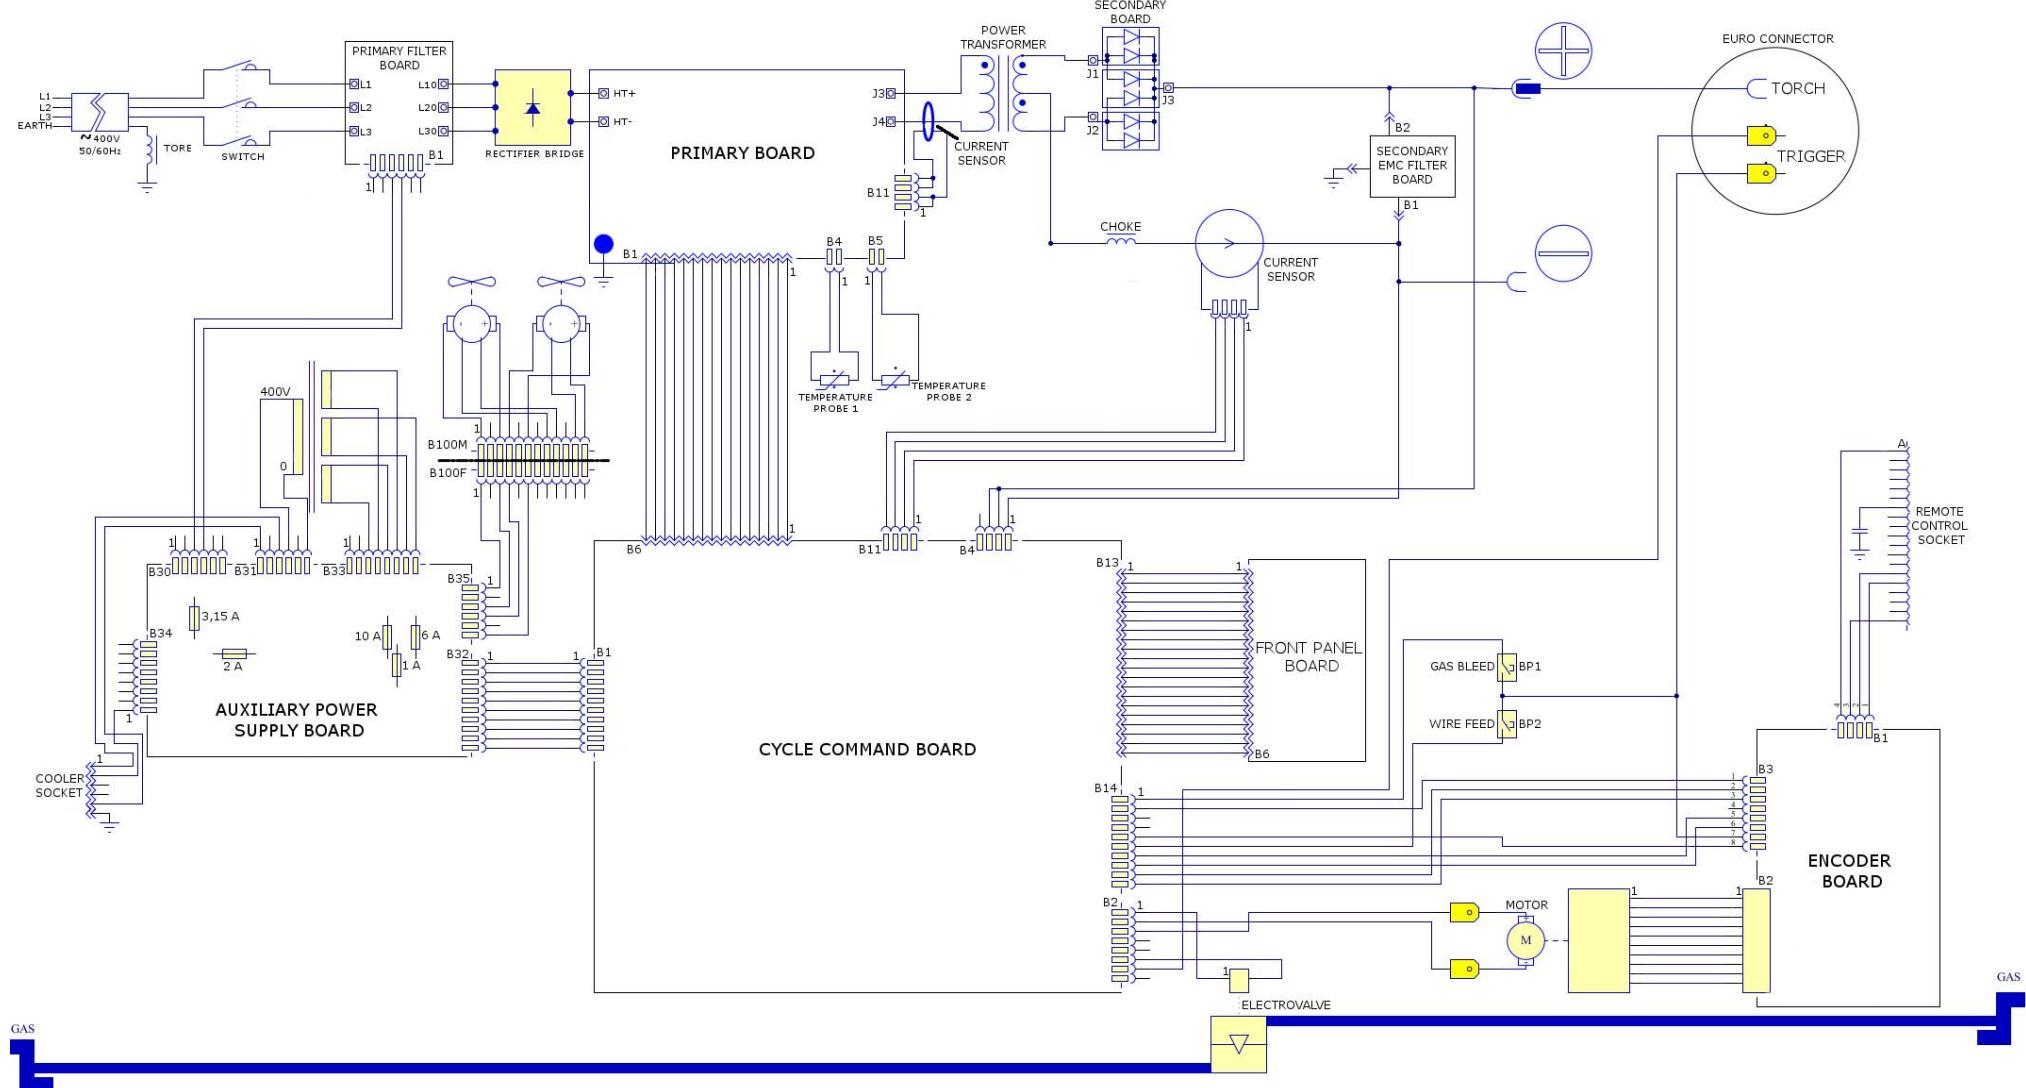

## 6 - ANEXOS


### 6.1. APRESENTAÇÃO DOS PROCESSO DE SOLDADURA

Para os aços de carbono e inoxidáveis, o DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C usa 2 tipos de arco curto:


- + arco curto "suave" ou "liso"
- + O arco curto "dinâmico" ou « SSA ».

O Pulsado MIG pode ser usado em todos os tipos de metal (aço, aço inoxidável e alumínio) com arames sólidos e alguns arames revestidos. É particularmente recomendado para aço inoxidável e alumínio dado que a eliminação de projeções e a excelente fusão dos arames tornam-no o processo ideal.

- + Características do arco da fonte de alimentação

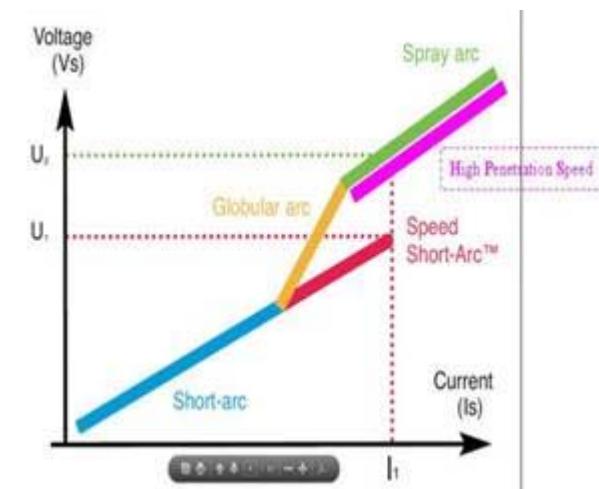

O arco curto "Suave" ou "Liso" (SA)

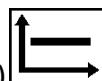

O arco curto "suave" alcança uma **diminuição muito importante das projeções** em soldadura de aços de carbono, o que resulta numa forte redução de custos de acabamento.

Melhora o aspecto do cordão de solda graças a uma humidificação melhorada do banho de fusão.

O arco curto "suave" é o indicado para a soldadura em todas as posições. Um aumento de velocidade do arame permite passar ao modo de arco pulverizado mas não permite evitar a passagem para o regime globular.

#### Forma de onda do processo de soldadura do arco curto



**Nota :** O arco curto "suave" é ligeiramente mais energético que o arco curto "dinâmico". Consequentemente, o arco "dinâmico" poderá ser escolhido em vez do arco "suave" para a soldadura de chapas muito finas ( $\leq 1 \text{ mm}$ ) ou para a soldadura de passagens de penetração.

Arco curto “Dinâmico” ou “Arco Curto Rápido” (SSA)




+

O arco curto "dinâmico" ou "SSA" permite uma maior versatilidade na soldadura de aços de carbono e inoxidáveis e permite a absorção das variações de movimentos da mão do soldador, por exemplo numa posição difícil. Também permite compensar melhor as diferenças na preparação das chapas.

**Ao aumentar a velocidade de alimentação do arame**, o modo SA passa naturalmente ao modo SSA, evitando o modo globular. Graças ao rápido controlo do arco e usando a programação apropriada, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C pode aumentar artificialmente o intervalo do Arco Curto para correntes mais elevadas, no intervalo da **velocidade do arco curto**.

### Forma de onda do processo de soldadura do arco curto rápido

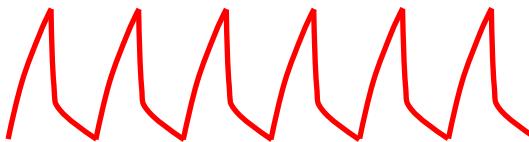

Ao eliminar o modo arco "globular" que é caracterizado por grandes projecções aderentes e uma energia mais elevada que num arco curto, o arco curto rápido permite:

- ⇒ Reduzir a quantidade de deformações a uma intensidade de soldadura elevada no alcance de soldadura "globular" habitual
- ⇒ Reduzir a quantidade de projecções em relação ao modo globular
- ⇒ Obter um bom aspecto de soldadura
- ⇒ Reduzir emissões de fumo comparando com os modos habituais (até cerca de 25% menos)
- ⇒ Obter boa penetração de forma arredondada
- ⇒ Permite soldar em todas as posições

**Nota :** Os programas CO<sub>2</sub> utilizam automática e unicamente o arco curto "suave" sem permitir acesso ao arco curto rápido.  
O arco curto "dinâmico" não é o indicado para a soldadura CO<sub>2</sub>, devido à instabilidade do arco.



O MIG NORMAL Pulsado

A transferência de metal no arco é efectuada por libertação de gotas graças aos impulsos da corrente. O microprocessador calcula os parâmetros do MIG Pulsado para cada velocidade de arame, para assegurar um excelente resultado na soldadura e no chapamento.

As vantagens do Mig Pulsado são:

- + Redução das desformações a correntes de soldadura elevadas nos modos de soldadura "globular" habitual e de arco pulverizado.
- + Permite todas as posições de soldadura
- + Fusão excelente dos arames de aço inoxidável e de alumínio
- + Eliminação quase total de projecções durante os trabalhos de acabamentos.
- + bom aspecto do cordão
- + Redução das emissões de fumo comparando com os modos habituais e mesmo com arco curto rápido (até cerca de 50% menos);

A programação do **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** pulsado para os Acos Inoxidáveis elimina as projecções mais pequenas que possam existir nas chapas finas com as velocidades de alimentação do arame muito fracas. Estas "bolas" são causadas pela pulverização leigeira do metal no momento de libertação da gota. A extensão deste fenómeno depende do tipo e origem dos arames.

Estes programas para o Inox foram melhorados em relação às intensidades fracas e aumentando a flexibilidade de uso , proporcionando um aumento de flexibilidade de uso para soldadura de chapa fina usando o método MIG Pulsado.

São obtidos resultados excelentes para chapas finas inoxidáveis (1 mm) usando o método MIG Pulsado com arame de Ø 1 mm em chapa M12 ou M11 (média aceitável 30A).

No que se refere ao aspetto das uniões os **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** proporcionam uma qualidade comparável à qualidade obtida com o TIG.


## 6.2. CICLO DE SOLDADURA AVANÇADO

### Ciclo de 2-tempo

Ao pressionar o gatilho provoca a ativação do alimentador de arame , o pré-gás e liga a corrente da soldadura. Quando solta o gatilho dá origem a uma paragem na soldadura.

O ciclo Arranque a Quente é validado pelo parâmetro **tHS=DESLIGADO** no submenu Ciclo geral da CONFIGURAÇÃO. Permite começar a soldadura com o pico de corrente que facilita o estrangulamento.

A descida permite terminar o cordão de soldadura com um nível de soldadura descendente.

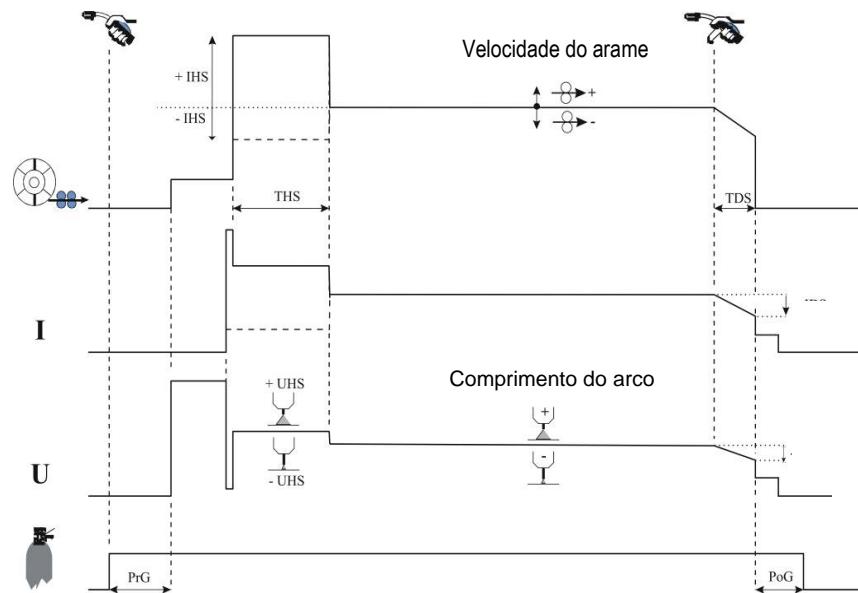

### Ciclo de 4-tempo

Ao empurrar o gatilho pela primeira vez activa o pré-gás, seguido de Arranque a Quente.

Se ARRANQUE A QUENTE não estiver ativo, a soldadura começará imediatamente após o pré-gás. Neste caso, soltar o gatilho (2º passo) não terá qualquer efeito, e o ciclo de soldadura continuará.


Ao pressionar o gatilho na fase de soldadura (3º passo) activa o controlo da duração das funções de descida e de anti-cratera, de acordo com o tempo temporizado pré-programado.

Se não houver descida, ao soltar o gatilho mudará imediatamente para pós-gás (como programado na Configuração).

No modo 4-tempo (4T), libertar o gatilho para a função anti-cratera se a descida está ATIVADA.

Se a descida está DESATIVADA libertar o gatilho parará o PÓS-GÁS.


As funções de Arranque a Quente e de descida não estão disponíveis no modo manual

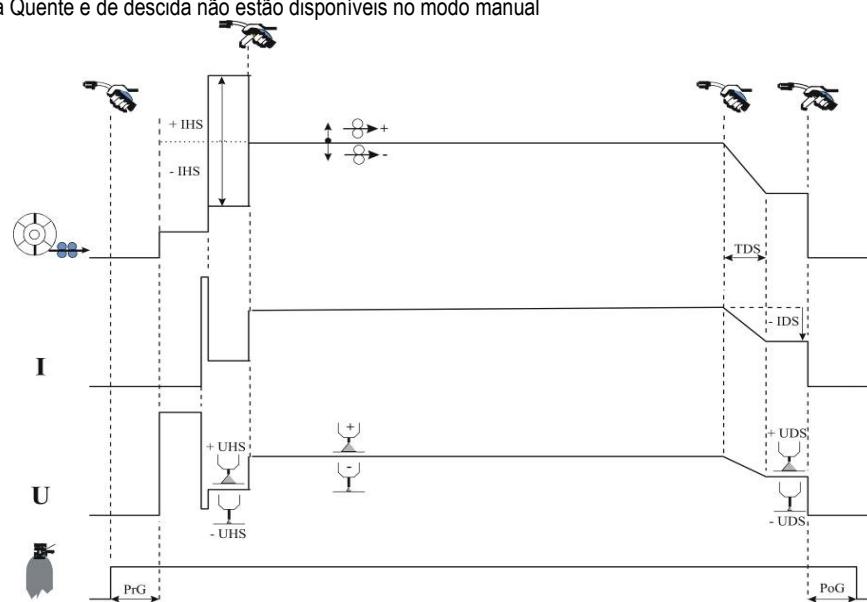

### Ciclo ponto

Ao pressionar o gatilho provoca a ativação do alimentador de arame, o pré-gás e liga a corrente da soldadura. Quando solta o gatilho dá origem a uma paragem na soldadura.

O ajustamento do Arranque a Quente, da descida e do sequenciador está desativado. No final da temporização do ponto, a soldadura pára.

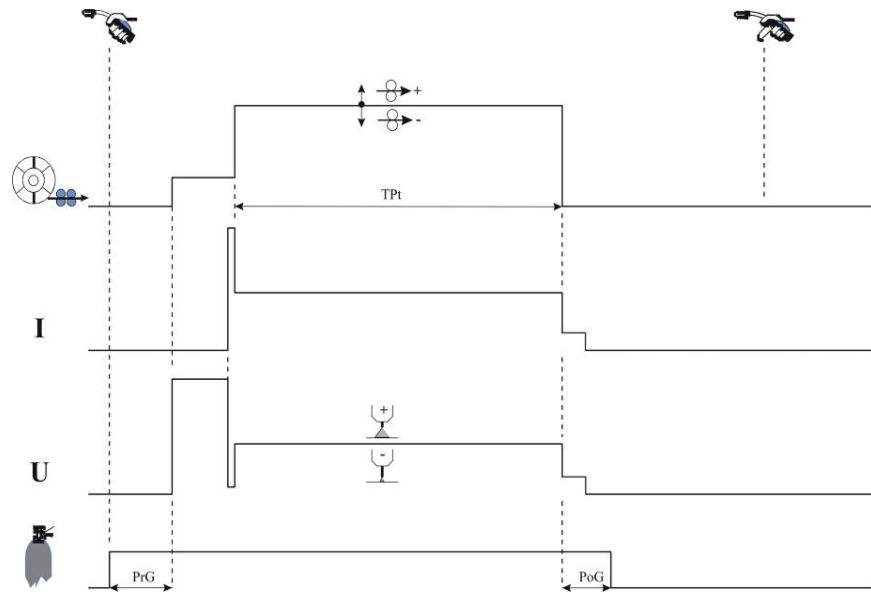

### Ciclo sequenciador

O sequenciador é validado pelo parâmetro “**tSE ≠ Desligado**” no submenu ciclo específico da CONFIGURAÇÃO.

Para aceder:


O parâmetro “tSE” é visualizado no menu "CICLO"

Coloque este parâmetro num valor entre 0 e 9.9 s.

**tSE:** Duração dos 2 níveis se ≠ DESLIGADO.

**ISE :** Corrente do 2º nível em % do 1º nível.

Somente disponível no modo sinérgico, ciclo 2T ou ciclo 4T

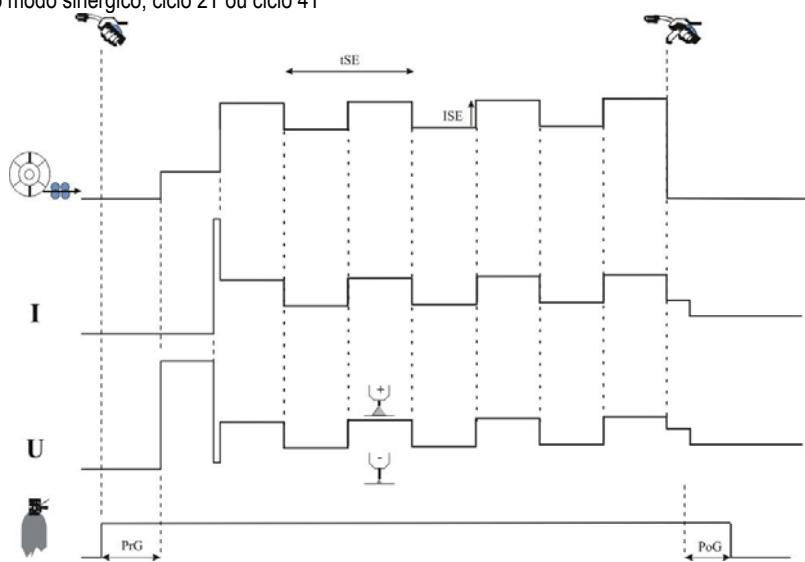

### Regulação-Fina (parâmetro a ajustar no menu de configuração de ciclo "rFP")

Em soldadura pulsada regulação fina permite optimizar o ponto de queda da gota, em função das diferenças nas composições dos arames e do gás utilizados.

Quando se visualizam no arco projecções finas que podem vir a aderir à chapa, tem de se modificar a regulação fina para valores negativos.


Se forem transferidas grandes gotas no arco, é necessário modificar a regulação fina para valores positivos.

No modo Liso (arco curto), uma diminuição da regulação fina permite obter um modo de transferência mais dinâmico e a possibilidade de soldar reduzindo a energia levada ao banho de solda através da redução do comprimento do arco.

Um aumento de regulação fina implica um aumento de comprimento do arco. Um arco mais dinâmico facilita a soldadura em posição mas tem o inconveniente de gerar mais projeções.

### PR-pulverizar ou afiar arame

O fim dos ciclos de soldadura podem ser modificados para evitar a formação duma bola no extremo do arame. Esta ação sobre o arame produz um re-estrangulamento quase perfeito. A solução seleccionada consiste em injectar um pico de corrente no final do ciclo, o qual faz com que o extremo do arame fique pontiagudo.

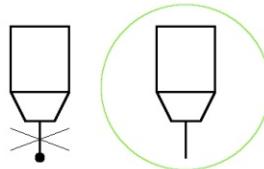

**Nota:** Este pico de corrente no final do ciclo não é sempre desejável. Por exemplo, quando está a soldar chapa metálica fina, este dispositivo pode originar uma cratera.

### 6.3. LISTA DE SINERGIAS

| ARCO CURTO      |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
|                 | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Fe SG 1/2       | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                 | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                 | M20    | M20    | M20  | M20    |
|                 | /      | I1     | I1   | I1     |
| CrNi            | /      | M11    | M11  | M11    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi            | /      | /      | C1   | C1     |
| Al              | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg3           | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5           | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si        | /      | C1     | C1   | C1     |
| Cupro Alu       | /      | /      | C1   | C1     |
| SD ZN           | /      | /      | M21  | M21    |
| RCW             | /      | /      | M21  | M21    |
| SD 100          | /      | /      | I1   | I1     |
| MCW :<br>SD 200 | /      | /      | M21  | M21    |
| BCW :<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |
|                 | /      | /      | /    | I1     |

| ARCO CURTO RÁPIDO |        |        |      |        |
|-------------------|--------|--------|------|--------|
|                   | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Fe SG 1/2         | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                   | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                   | M20    | M20    | M20  | M20    |
| CrNi              | /      | M12    | M12  | M12    |
|                   | /      | M12    | M12  | M12    |
|                   | /      | M11    | M11  | M11    |

|               | IMPULSO |        |      |        |
|---------------|---------|--------|------|--------|
|               | 0,6 mm  | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Fe SG 1/2     | /       | M21    | M21  | M21    |
|               | /       | M14    | M14  | M14    |
|               | /       | M20    | M20  | M20    |
| CrNi          | /       | M11    | M11  | M11    |
|               | /       | M12    | M12  | M12    |
|               | /       | M12    | M12  | M12    |
| AISi          | /       | /      | C1   | C1     |
| Al            | /       | /      | /    | C1     |
| AlMg 3,5      | /       | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn    | /       | /      | C1   | C1     |
| AlMg5         | /       | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si      | /       | /      | C1   | C1     |
| Cupro Alu     | /       | /      | C1   | C1     |
| MCW<br>SD 200 | /       | /      | /    | M21    |
| BCW<br>SD 400 | /       | /      | /    | M21    |

NOTA: Para quaisquer outras sinergias, deve contactar o nosso agente.

TABELA DE GÁS

| Descrição na fonte de alimentação | Nome do gás |
|-----------------------------------|-------------|
| CO2                               | I1          |
| Ar(82%) / CO2(18%)                | M21         |
| Ar(92%) / CO2(8%)                 | M20         |
| Ar / CO2 / O2                     | M14         |
| Ar / CO2 / H2                     | M11         |
| Ar(98%) / CO2(2%)                 | M12         |
| Ar / He / CO2                     | M12         |
| Ar                                | C1          |

TABELA DE ARAMES

| Descrição na fonte de alimentação | Désignation                 | Nome do arame   |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| Fe SG 1/2                         |                             | Nertalic G2     | Filcord D |
|                                   | Steel Solid wire            | Filcord         | Filcord E |
|                                   |                             | Filcord C       | Starmag   |
| Arame galvanizado sólido          | Solid wire galva            | Filcord ZN      |           |
| CrNi                              |                             | Filinox         |           |
|                                   |                             | Filinox 307     |           |
|                                   | Stainless steel solid wire  | Filinox 308 Lsi |           |
|                                   |                             | Filinox 316 Lsi |           |
| AISi                              |                             | Filalu AISi5    |           |
| Al                                |                             | Filalu Al 99,5  |           |
| AlMg3                             | Aluminium solid wire        | Filalu AlMg3    |           |
| AlNi4,5Mn                         |                             | Filalu AlMg4,5  |           |
| AlMg5                             |                             | Filalu AlMg5    |           |
| CuproSi                           | Copper Silicium solid wire  | Filcord CuSi    |           |
| CuproAl                           | Copper Aluminium solid wire | Filcord 46      |           |
|                                   | Basic core wire             |                 |           |
|                                   | Metal core wire             |                 |           |
|                                   | Rutil core wire             |                 |           |

**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD

Cat : 8695-1259  
Rev : C  
Date: 02/2018



Contact: [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

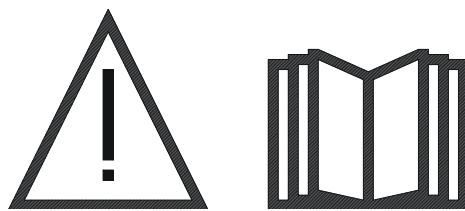

**NL** Booglassen en plasmasnijden kunnen gevaarlijk zijn voor de persoon die de werkzaamheden uitvoert en voor personen in de nabije omgeving. Lees de handleiding zorgvuldig door.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 - ALGEMENE INFORMATIE .....</b>                       | <b>4</b>  |
| 1.1. OVERZIKT VAN HET SYSTEEM .....                        | 4         |
| 1.2. ONDERDELEN VAN DE LASSET .....                        | 4         |
| 1.3. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE VOEDINGSBRONNEN ..... | 5         |
| <b>2 - STARTEN .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 2.1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VOEDINGSBRON .....       | 7         |
| 2.2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN VOOR HET LICHTNET .....     | 7         |
| 2.3. KEUZE UIT VERBRIUKSARTIKELEN .....                    | 7         |
| 2.4. DE LASDRAAD PLAATSEN .....                            | 8         |
| 2.5. SLIJTDELEN VAN DE DRAADAANVOER .....                  | 8         |
| 2.6. DE TOORTS AANSLUITEN .....                            | 8         |
| 2.7. AANSLUITING VOOR DE GASINLAAT .....                   | 8         |
| 2.8. INSCHAKELEN .....                                     | 8         |
| <b>3 - GEBRUIKSAANWIJZING .....</b>                        | <b>9</b>  |
| 3.1. FUNCTIES VAN HET DISPLAY AAN DE VOORZIJDE .....       | 9         |
| 3.2. DE VOEDINGSBRON KALIBREREN .....                      | 10        |
| 3.3. DISPLAY EN GEBRUIK .....                              | 10        |
| <b>4 - OPTIES EN ACCESSOIRES .....</b>                     | <b>13</b> |
| <b>5 - ONDERHOUD .....</b>                                 | <b>15</b> |
| 5.1 ALGEMEEN .....   | 15        |
| 5.2 ROLLEN EN GELEIDERS .....                              | 15        |
| 5.3 TOORTS .....   | 15        |
| 5.4 RESERVEONDERDELEN .....                                | 16        |
| 5.5 SLIJTDELEN .....                                       | 20        |
| 5.6 PROBLEMEN OPLOSSEN .....                               | 21        |
| 5.7 BEDRADINGSSCHEMA .....                                 | 23        |
| <b>6 - BIJLAGEN .....</b>                                  | <b>24</b> |
| 6.1 OVERZIKT VAN LASPROCESSEN .....                        | 24        |
| 6.2 GEAVANCEERDE LASCYCLUS .....                           | 26        |
| 6.3 LIJST MET SYNERGIËN .....                              | 28        |

## 1 - ALGEMENE INFORMATIE

### 1.1. OVERZICHT VAN HET SYSTEEM

DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C is een systeem waarmee handmatig kan worden gelast. Het systeem biedt de volgende mogelijkheden:

- + MIG-/MAG-lassen met korte boog, snelle korte boog, sproeiboog en normale pulsmodus (afhankelijk van DIGIPULS) met een stroomsterkte van 15 tot 320 A;
- + Verschillende soorten lasdraden:
  - ⇒ Staal, roestvrij staal, aluminium en speciale draden;
  - ⇒ Enkelvoudige en gevulde draden;
  - ⇒ Diameters van 0,6, 0,8, 1,0 en 1,2 mm;
- + Lassen met gecoate elektroden.

### 1.2. ONDERDELEN VAN DE LASSET

De lasset bestaat uit 4 hoofdonderdelen:

- 1 - Voedingsbron met primaire kabel (5 m) en aardstirp (5 m);
- 2 - Werkplaatsrolley (optioneel);
- 3 - Universele trolley (optioneel);
- 4 - Koelsysteem (optioneel).

Alle onderdelen dienen afzonderlijk te worden besteld en worden afzonderlijk geleverd.

Opties die tegelijkertijd met de lasset worden besteld, worden afzonderlijk geleverd. Raadpleeg de instructies die bij de optionele onderdelen worden geleverd voor meer informatie over de installatie ervan.



#### WAARSCHUWING:


De kunststof handgrepen zijn niet bedoeld om het systeem op te tillen. De stabiliteit van het systeem wordt alleen gegarandeerd bij een maximale hellinghoek van 10°.

### 1.3. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE VOEDINGSBRONNEN

|   | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Primaire zijde</b>                             |                                 |                                |
| Primaire voeding                                  | 400 V +/- 20%                   | 400 V +/- 20%                  |
| Frequentie van de primaire voeding                | 50/60 Hz                        | 50/60 Hz                       |
| Effectief stroomverbruik door primaire voeding    | 12 A                            | 12 A                           |
| Maximaal stroomverbruik door primaire voeding     | 18,7 A                          | 18,7 A                         |
| Primaire zekering                                 | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Maximaal schijnbaar vermogen                      | 13,1 kVA                        | 13,1 kVA                       |
| Maximaal actief vermogen                          | 12,1 KW                         | 12,1 KW                        |
| Actief vermogen in stand-by modus                 | 50 W                            | 50 W                           |
| Efficiëntie bij maximale stroomsterkte            | 0,87                            | 0,87                           |
| Vermogensfactor bij maximale stroomsterkte        | 0,92                            | 0,92                           |
| Cos Phi   | 0,99                            | 0,99                           |
| <b>Secundaire zijde</b>                           |                                 |                                |
| Geen belastingsspanning (volgens norm)            | 74 V                            | 74 V                           |
| Max. lasvermogen (MIG)                            | 10 V/50 V                       | 10 V/50 V                      |
| Max. lasvermogen (MMA)                            | 15 A/320 A                      | 15 A/320 A                     |
| Arbeidscyclus bij 100% (10 min. bij 40 °C)        | 220A                            | 220A                           |
| Arbeidscyclus bij 60% (6 min. bij 40 °C)          | 280A                            | 280A                           |
| Arbeidscyclus bij maximale stroomsterkte op 40 °C | 320A                            | 320A                           |
| <b>Draadaanvoer</b>                               |                                 |                                |
| Rollenplaat                                       | 4 rollen                        |                                |
| Draadaanvoersnelheid                              | 0,5 – 25,0 m/min.               |                                |
| Bruikbare draaddiameter                           | 0,6 tot 1,2 mm                  |                                |
| Gewicht, type en maat van katrol                  | 300 mm                          |                                |
| Maximale gasdruk                                  | 6 bar                           |                                |
| <b>Overige</b>                                    |                                 |                                |
| Afmetingen (l x b x h)                            | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Gewicht   | 28 kg                           |                                |
| Bedrijfstemperatuur                               | -10 °C tot 40 °C                |                                |
| Opslagtemperatuur                                 | -20 °C tot +55 °C               |                                |
| Toortsansluiting                                  | "Europees type"                 |                                |
| Beschermingsklasse                                | IP 23                           |                                |
| Isolatieklasse                                    | H                               |                                |
| Norm  | 60974-1, 60974-5, 60974-10      |                                |



**WAARSCHUWING:** Deze voedingsbron kan niet worden gebruikt tijdens regen- en sneeuwbuien. De voedingsbron kan buiten worden opgeslagen, maar kan niet zonder bescherming worden gebruikt in de regen.

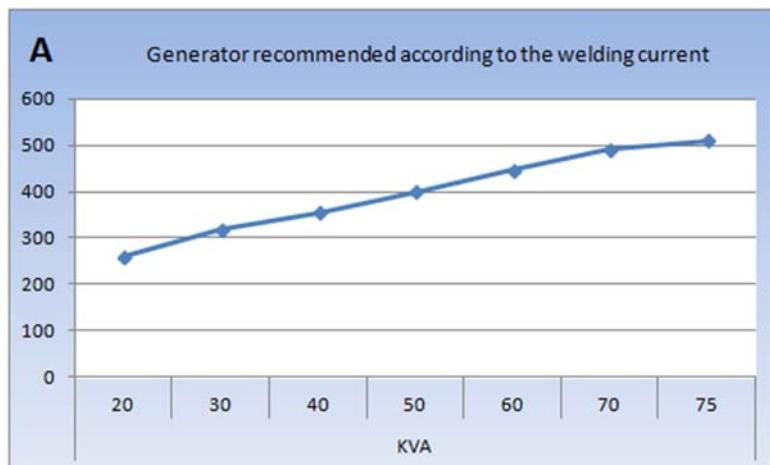


## 2 - STARTEN

### 2.1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VOEDINGSBRON

De voedingsbron bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1- Display aan voorzijde
- 2- Europese aansluiting voor toorts
- 3- Extra aansluiting voor toorts met 2 potentiometers
- 4- Aansluiting voor aardingskabel en omgekeerde polariteit
- 5- Beschermkap voor draadaanvoer
- 6- Katrolas, as, moer
- 7- Gasspoelknop
- 8- Draadaanvoerknop
- 9- Draadaanvoermotor

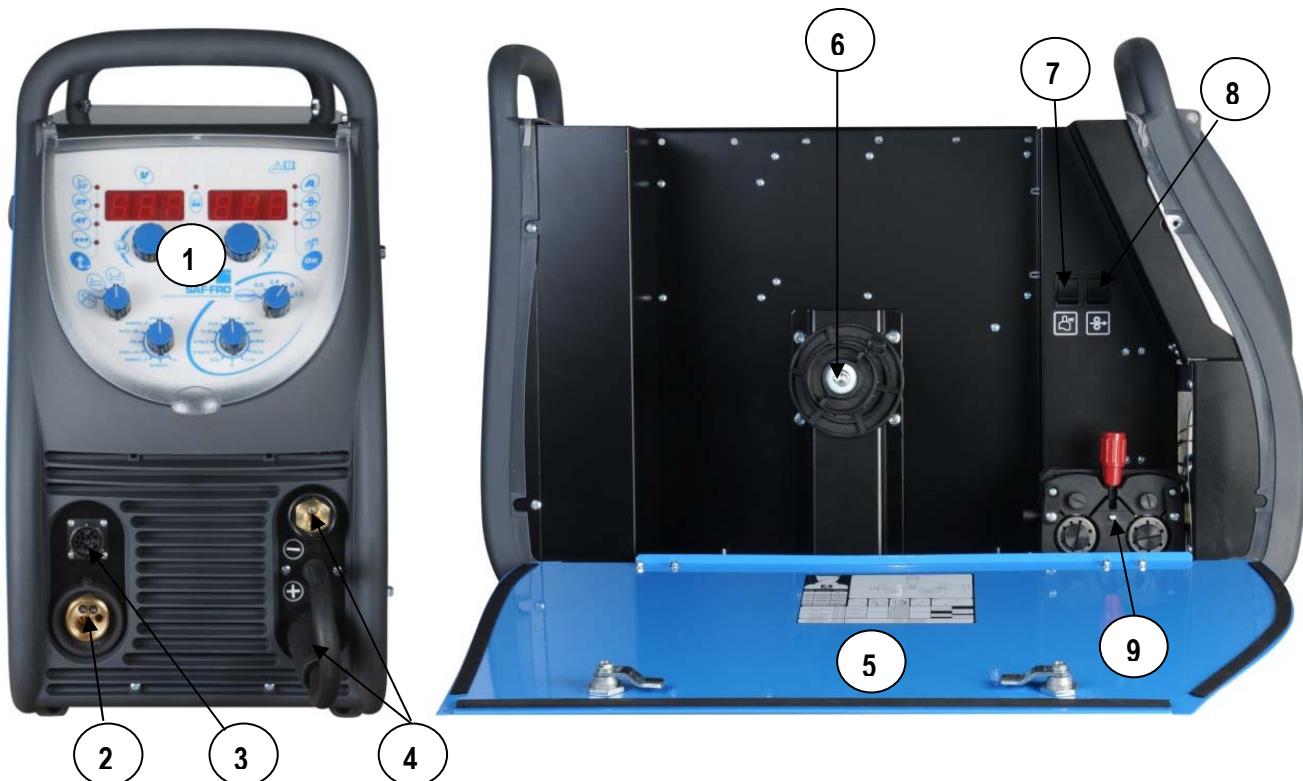

### 2.2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN VOOR HET LICHTNET

De DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C is een 3-fasige lasset van 400 V. Wanneer uw lichtnet aan de eisen voldoet, kunt u de stekker voor 3 fasen en aarde aan het uiteinde van de stroomkabel aansluiten.



**WAARSCHUWING:** Dit systeem voldoet aan 61000-3-11 en IEC 61000-3-12 wanneer de impedantie van het openbare laagspanningssysteem op het aansluitpunt lager is dan **33 mΩ**. In dat geval kan het systeem op het openbare laagspanningssysteem worden aangesloten. De installateur of gebruiker van de apparatuur is verantwoordelijk voor de zorg dat de impedantie van het systeem aan de impedantiebeperkingen voldoet. Raadpleeg eventueel de netwerkbeheerder voor meer informatie.



**WAARSCHUWING:** Deze apparatuur uit klasse A is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen waar de stroom afkomstig is van het openbare laagspanningssysteem. Vanwege de geleide en uitgestraalde verstoringen kunnen er mogelijk problemen optreden ten aanzien van de elektromagnetische compatibiliteit op deze locaties.

### 2.3. KEUZE UIT VERBRIUKSARTIKELEN

Voor booglassen is een lasdraad van een geschikt type en met een geschikte diameter nodig. Ook moet een geschikt gas worden gebruikt. Raadpleeg de tabel met gassen en synergiën in alinea 6.3.

**WAARSCHUWING:**

De volgende draden worden gebruikt met omgekeerde polariteit: SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. DE LASDRAAD PLAATSEN

**Ga als volgt te werk om de lasdraad te plaatsen:**

Schakel de voedingsbron uit;

Open de kap van de draadaanvoer (5) en zorg dat hij niet kan dichtklappen;

Maak de moer van de katrolas (6) los;

Plaats de katrol op de as; Zorg dat de paspen van de as (6) zich op de juiste positie bevindt;

Plaats de moer (6) terug op de as en draai hem in de richting die is aangegeven met een pijl;

Laat de hendel van de draadaanvoer (9) zakken, zodat de rollen worden gedeblokkeerd;

Haal het einde van de draad van de katrol en snijd het vervormde eindstuk af;

Trek de eerste 15 centimeter van de draad recht;

Plaats de draad via de inlaatleider van de plaat;

Laat de rollen (9) zakken en til de hendel op om ze te blokkeren;

Pas de druk van de rollen op de draad aan om de juiste spanning te realiseren.

**Draadaanvoer**

De draadaanvoerknop (8) zorgt dat de draad in de toorts wordt aangevoerd. De draad zal eerst een seconde op minimumsnelheid worden aangevoerd. Daarna neemt de snelheid geleidelijk aan toe tot de ingestelde draadsnelheid is bereikt. De maximumsnelheid is 12 meter per minuut. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen; de snelheid wordt op het display getoond.

**De draad door de toorts voeren**

Houd de draadaanvoerknop (8) ingedrukt;

U kunt de draadsnelheid aanpassen via de knop op het paneel aan de voorzijde.

**De gasleiding vullen of het gasdienst aanpassen**

Druk op de gasspoelknop (9).

## 2.5. SLIJTDELEN VAN DE DRAADAANVOER

De slijtdelen van de draadaanvoer, het onderdeel dat de lasdraad moet geleiden en aanvoeren, moeten worden aangepast aan het type en de diameter van de gebruikte lasdraad. Slijtage van deze onderdelen kan van invloed zijn op de lasresultaten. U moet ze daarom regelmatig vervangen.

Raadpleeg alinea 5.5 voor hulp bij het kiezen van slijtende onderdelen voor de draadaanvoer.

## 2.6. DE TOORTS AANSLUITEN

Sluit de MIG-lastoorts aan de voorzijde van de draadaanvoer aan. Controleer echter eerst of de draadaanvoer is voorzien van de juiste slijtdelen voor de gebruikte lasdraad.

Raadpleeg de instructies bij de lastoorts voor meer informatie.

## 2.7. AANSLUITING VOOR DE GASINLAAT

De gasinlaat bevindt zich aan de achterkant van de voedingsbron. Sluit hem gewoon aan op de uitgang voor de drukregeling van de gasfles.

- + Plaats de gasfles achter de voedingsbron op de trolley en maak hem vast met een riempje;
- + Open de kraan van de gasfles iets, zodat aanwezige onzuiverheden kunnen ontsnappen. Draai de kraan daarna weer dicht;
- + Bevestig de drukregelaar/debietmeter;
- + Draai de gasfles open.

Het gasdienst dient tijdens het lassen tussen 10 en 20 liter per minuut te zijn.

**WAARSCHUWING:**

Gebruik het veiligheidsriempje om de gasfles goed op de trolley te bevestigen.

## 2.8. INSCHAKELEN

1

De hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de voedingsbron.

Druk de schakelaar in om het systeem in te schakelen.




0 **NB: Zit nooit aan de schakelaar tijdens een lascyclus.**

De voedingsbron toont tijdens elke opstartcyclus de softwareversie en de voedingsbron.

### 3 - GEBRUIKSAANWIJZING

#### 3.1. FUNCTIES VAN HET DISPLAY AAN DE VOORZIJDE

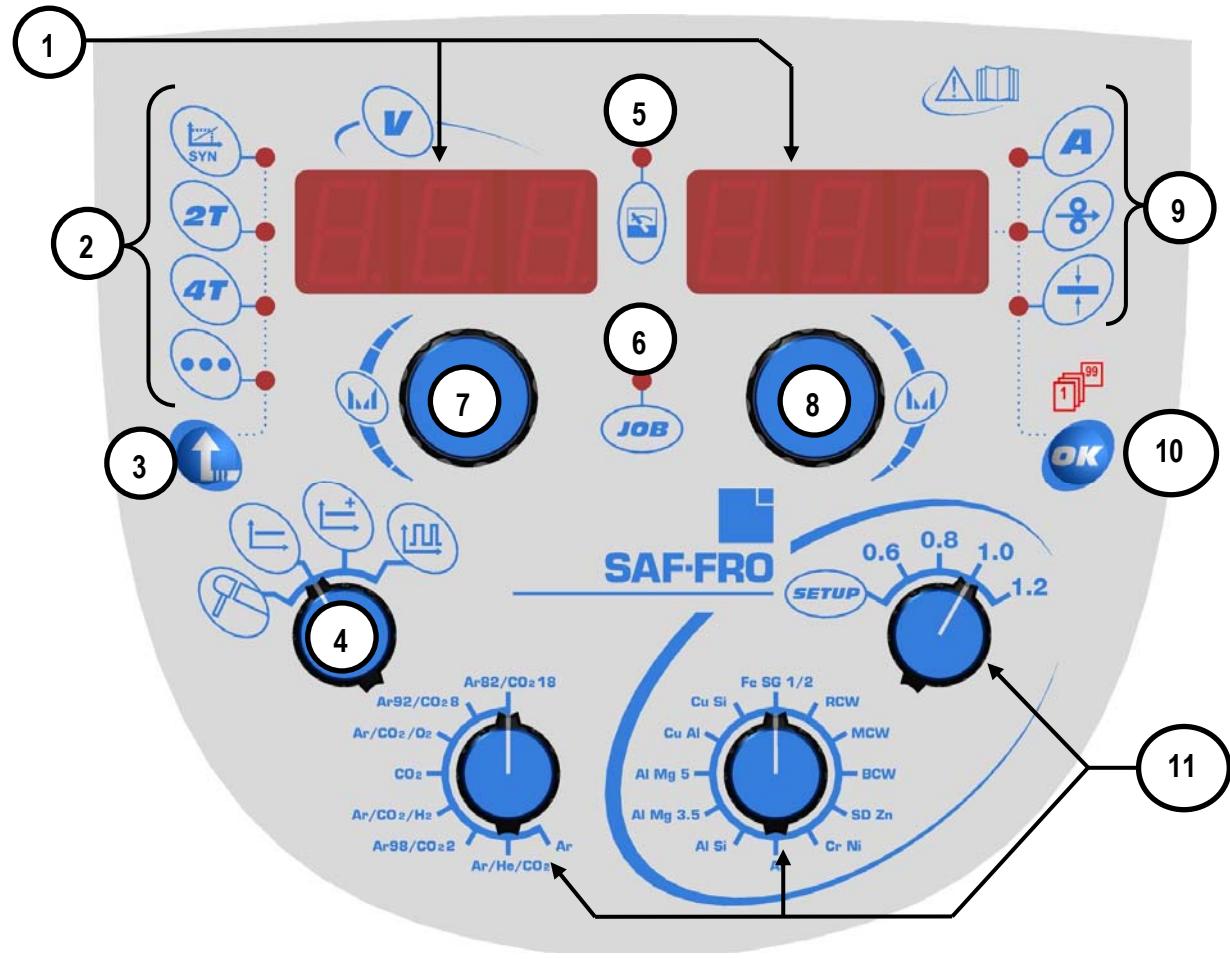

Display links: spanning; Display rechts:

stroomsterkte/draadaanvoersnelheid/draaddikte

Display voor het selecteren van de lasmodus

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

**10**

**11**

## 3.2. DE VOEDINGSBRON KALIBREREN



### WAARSCHUWING:

Wanneer u het systeem voor de eerste keer inschakelt, kunt u niet om de kalibratiestap heen. Deze stap is vereist om kwalitatieve lasresultaten te behalen. Herhaal de stap wanneer u de polariteit omkeert.

**Stap 1:** Draai de knop voor de draaddiameter naar "SETUP" en druk op "OK" om het scherm "COnFIG" te openen;

**Stap 2:** Selecteer met behulp van de knop links de parameter "**CaL**". Selecteer vervolgens met de knop rechts "**On**";

**Stap 3:** Druk op het display op "OK". Het display toont nu "**triGER**";

**Stap 4:** Verwijder de punt van de toorts;

**Stap 5:** Snijd de draad door;

**Stap 6:** Plaats het onderdeel op de contactbus;

**Stap 7:** Haal de trekker over;

**Stap 8:** Het display toont nu de waarde "L" (inductie van de kabel);

**Stap 9:** Druk op de knop rechts om de waarde "R" (weerstand van de kabel) te bekijken;

**Stap 10:** Sluit de configuratieprocedure af.

## 3.3. DISPLAY EN GEBRUIK

### 3.3.1. Synergiemodus

De getoonde waarden voor de stroomsterkte, spanning en dikte van elke draadaanvoerinstelling zijn uitsluitend ter informatie. Ze komen overeen met waarden die onder bepaalde bedieningsomstandigheden zijn gemeten, zoals de positie, lengte van het uiteinde (vlak lassen, stomplassen). De getoonde waarden voor stroomsterkte en spanning komen overeen met de gemiddelde gemeten waarden en kunnen afwijken van de theoretische waarden.

#### Ledlampje voor programmamodus:

- ⇒ UIT: Instructies voorafgaand aan het lassen;
- ⇒ AAN: Weergave van meetwaarden (gemiddelde waarden);
- ⇒ Knipperen: Metingen tijdens het lassen.

#### De draad en diameter, het gas en het lasproces selecteren

Selecteer het type draad, de draaddiameter, het gebruikte gas en het lasproces door aan de juiste knop te draaien. Het gekozen materiaal bepaalt welke waarden er beschikbaar zijn voor de diameter, het type gas en de processen. Wanneer er geen synergie aanwezig is, toont het display "nOt SYn", "GAS SYn", "DIA SYn" OF "PrO SYn".

#### De lasmodus, booglengte en voorlasmodus selecteren

Druk op de "Terug"-knop (3) om de lasmodus 2T, 4T, "spot", "synergic" of "manual" te kiezen. U kunt de booglengte aanpassen met de linkerknop (7) en de voorlasinstellingen met de rechterknop (8). Druk op "OK" (10) om een voorinstelling voor het voorlassen te openen.

### 3.3.2. Handmatige modus

In deze modus is het lasapparaat niet actief. U kunt de parameters voor de draadsnelheid, boogspanning en fijninstellingen aanpassen. In deze modus wordt alleen de waarde voor de draadaanvoersnelheid getoond.

### 3.3.3. De configuratiemodus

#### Het configuratiescherm openen:

Het configuratiescherm kan alleen worden geopend wanneer er geen laswerkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt het scherm openen door de keuzeknop voor de draaddiameter op het display in stand 1 te zetten.

Het scherm bestaat uit twee vervolgekeuzemenu's:

"CYCLE" → Hier kunt u de fasen van een cyclus instellen. Raadpleeg alinea 6.2 voor meer informatie.

"COnFIG" → Hier kunt u de voedingsbron configureren.

#### De configuratie aanpassen:

Open het configuratiescherm, selecteer "CYCLE" of "COnFIG" en druk op "OK";(10)

Draai aan de **linkerknop** om door de beschikbare parameters te bladeren;

Draai aan de **rechterknop** om de waarden in te stellen;

Start nog niet met lassen. Alle wijzigingen worden nu opgeslagen in het actieve menu.

**Lijst met parameters die toegankelijk zijn in het menu "CONFIG"**

| <b>Display links</b> | <b>Display rechts</b> | <b>Stap</b> | <b>Standaard</b> | <b>Beschrijving</b>  |
|----------------------|-----------------------|-------------|------------------|--|
| GrE                  | On -;OFF – Aut        |             | Aut              | Configuratie voor de waterkoeler. Drie mogelijke statussen:<br>- On: Gedwongen actief - de waterkoeler wordt altijd geactiveerd;<br>- OFF: Gedwongen inactief - de waterkoeler is altijd uitgeschakeld;<br>- Aut: Automatische modus - de waterkoeler wordt ingeschakeld wanneer dat nodig is. |
| ScU                  | nc – no - OFF         |             | OFF              | Beveiliging van de waterkoeler. Drie mogelijke statussen:<br>- NC: Normaal gesloten;<br>- NO: Normaal open;<br>- OFF: Inactief.  |
| Unit                 | US – CE               |             | CE               | Weergegeven eenheid voor draadsnelheid en -dikte:<br>- VS: inch-eenheid<br>- CE: metereenheid  |
| CPt                  | OFF– 0,01 – 1,00      | 0,01 s      | 0,30             | Inschakeltijd van de trigger voor het oproepen van een programma (alleen in 4T-lasmodus).<br>Kan alleen worden gebruikt voor de lasprogramma's 50 t/m 99.  |
| PGM                  | no – yES              |             | no               | Programmabeheer inschakelen/uitschakelen   |
| PGA                  | OFF – 000 – 020 %     | 1%          | OFF              | Aanpassing van beschikbare bereik voor de volgende parameters: draadaanvoersnelheid, boogspanning, boogdynamiek, fijninstellingen voor pulsen. Kan alleen worden gebruikt wanneer het programmabeheer is ingeschakeld en de programma's zijn geblokkeerd.                                      |
| Adj                  | Loc – rC              |             | Loc              | Selecteer aanpassing Draadsnelheid en boogspanning:<br>- Loc: Lokaal op de stroombron<br>- rC: afstandsbediening of toorts potentiometer   |
| CAL                  | OFF – On              |             | OFF              | Kalibratie van toorts en aardkabel   |
| L                    | 0 – 50                | 1 uH        | 10               | Instelling/weergave van kabel  |
| r                    | 0 – 50                | 1 Ω         | 4                | Instelling/weergave van kabelweerstand   |
| SoF                  | no – yES              |             | no               | Software-updatemodus.  |
| FAC                  | no – yES              |             | no               | Fabrieksgegevens opnieuw instellen. Wanneer u op "Yes" drukt, worden de fabrieksinstellingen voor de parameters opnieuw ingesteld wanneer u het configuratiemenu afsluit.  |

**Lijst met parameters die toegankelijk zijn in het menu "CYCLE"**

| <b>Display links</b> | <b>Display rechts</b>  | <b>Stap</b> | <b>Standaard</b> | <b>Beschrijving</b>  |
|----------------------|------------------------|-------------|------------------|--|
| tPt                  | 0,05 – 10,0            | 0,1 sec.    | 0,5              | Spottijd. De instellingen voor warme start, stroomafname en reeksen kunnen niet worden gewijzigd in de "Spot"-modus en "Manual"-modus. |
| PrG                  | 0,00 – 10,0            | 0,1 sec.    | 0,5              | Gastoovoertijd.  |
| tHS                  | OFF – 00.1 – 10.0      | 0,1 sec.    | 0,1              | Tijd voor warme start.   |
| IHS                  | -- 70 – 70             | 1%          | 30               | Stroom voor warme start (draadaanvoersnelheid). X% ± de lasstroom.   |
| UHS                  | -- 70 – 70             | 1%          | 0                | Spanning voor warme start. X% ± de boogspanning.   |
| dYn                  | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %         | 0                | Fijninstelling van korte boog.   |
| rFP                  | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %         | 0                | Fijninstelling van pulsmodus.  |
| dyA                  | 00 – 100               | 1           | 50               | Dynamiek voor boogontsteking bij elektrode.  |
| tSE                  | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s      | OFF              | Reekstijd (alleen in synergimodus).  |
| ISE                  | --90 + 90              | 1 %         | 30               | Stroomniveau voor reeks. X% ± de lasstroom.  |
| dSt                  | OFF – 00.1 – 05.0      | 0,1 sec.    | OFF              | Stroomafnametijd.  |
| DdSI                 | -- 70 – 00,0           | 1%          | -- 30            | Stroom voor stroomafnametijd (draadaanvoersnelheid). X% ± de lasstroom.  |
| dSU                  | -- 70 – 70             | 1%          | 0                | Spanning voor stroomafnametijd. X% ± de boogspanning.  |
| Pr_                  | 0,00 – 0,20            | 0,01 s      | 0,05             | Anti-hechtingstijd   |
| PrS                  | no – yES               |             | no               | Inschakeling van Pr-Spray.   |
| PoG                  | 00,0 – 10,0            | 0,05 s      | 0,05             | Gasafnametijd.   |

### 3.3.4. Programmabeheer

Met de DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C kunt u maximaal 99 lasprogramma's aanmaken, opslaan en bewerken via het display. Programma's worden opgeslagen onder een nummer van 00 tot 99. U kunt de functie inschakelen door de parameter "PGM" in het menu "CONFIG" op "YES" te zetten.

In beide statussen (programmabeheermodus in- of uitgeschakeld) is "P00" het actieve programma. Wanneer de voedingsbron in dit programma actief is, is het ledlampje "JOB" uitgeschakeld. In deze modus zijn alle parameters toegankelijk. Daarom wordt deze modus gebruikt om programma's in te stellen.




Programma's in geheugenpositie P01 tot P99 worden alleen opgeslagen wanneer de programmabeheermodus is ingeschakeld. Wanneer deze programma's actief zijn, gaat het ledlampje "JOB" branden. De parameters voor het lasproces, de draaddiameter en gas en metaal zijn in deze modus niet beschikbaar. Wanneer een geselecteerd programma is gewijzigd, gaat het ledlampje "JOB" knipperen.

#### **Een programma maken en opslaan:**

In dit deel van de handleiding leest u hoe u een lasprogramma kunt maken, wijzigen en opslaan. Het menu dat voor deze functies wordt gebruikt, wordt hieronder weergegeven.

- 1) Schakel de modus voor programmabeheer in via "SETUP" → "PGM" → "YES". Schakel daarna de configuratiemodus uit;
- 2) Stel uw programma in door de parameters te wijzigen. Druk daarna lang op "OK";
- 3) Het scherm ziet er als volgt uit:

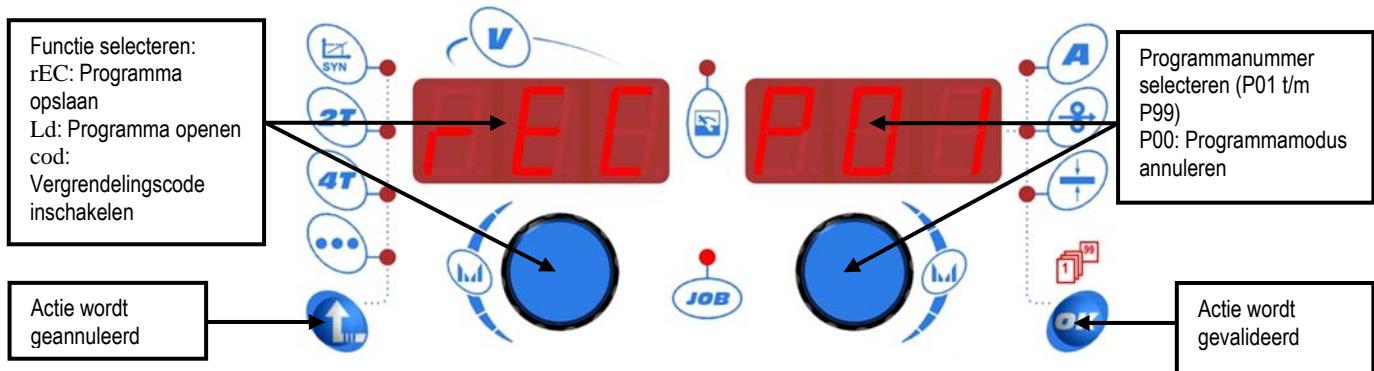

**NB:** De DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C heeft een mogelijkheid om het programmamenu te vergrendelen. Deze functie is beschikbaar op het programmascherm en bevindt zich onder de optie "Cod".  
Wanneer een vergrendelingscode is ingevoerd, moet deze worden genoteerd om de functie weer uit te schakelen.

#### **3.3.5. Programma's openen met de trekker**

Met deze functie kunt u 2 tot 10 programma's aan elkaar koppelen. De functie is alleen beschikbaar in de 4T-lasmodus. Bovendien moet de modus voor programmabeheer actief zijn.

#### **Programma's schakelen:**

De functie om programma's te openen werkt voor de programma's P50 t/m P99 en per tientallengroep:

⇒ P50→P59; P60→P69; P70→P79; P80→P89; P90→P99

Selecteer eerst het programma waarmee u de reeks wilt beginnen. Wanneer u vervolgens tijdens het lassen op de trekker drukt, wordt het volgende programma geactiveerd.

U kunt minder dan 10 programma's koppelen door in het programma aan het einde van de lus een andere parameter (bijv. voor de synergiemodus of lascyclus) te plaatsen.

U kunt de tijd voor het indrukken van de trekker en de bijbehorende overschakeling naar een ander programma als volgt configureren: "SETUP" → "CPT" → voer een waarde in van 1 tot 100 → sluit het menu "SETUP".

**Voorbeeld:** Een programmalijst maken met de programma's P50 t/m P56 (6 programma's).

- 1) Kies in programma P56 een andere lascyclus of synergie dan in P55 om de keten te beëindigen;
- 2) Selecteer programma P50 (het programma waarmee u de lascyclus wilt starten);
- 3) Start de lascyclus;
- 4) Elke keer wanneer u op de trekker drukt, wijzigt het programma in de voedingsbron. Dit gaat door totdat programma P55 is bereikt. Wanneer het einde van de reeks is bereikt, start de voedingsbron weer bij P50.

## 4 - OPTIES EN ACCESSOIRES

1 - KOELSTEEEM (op verzoek verkrijgbaar)



2 - AFSTANDSBEDIENING "RC SIMPLE"

Catalogusnummer W000275904



Functies van de afstandsbediening:

Draadsnelheid aanpassen tijdens lassen en einde van lascyclus;  
Boogspanning aanpassen tijdens lassen en einde van lascyclus.

3 - TROLLEY II - NIEUWE VERSIE

Catalogusnummer W000383000



Maakt het mogelijk om de voedingsbron door de werkplaats te rijden.

**4 - UNIVERSELE TROLLEY**  
Catalogusnummer W000375730



Maakt het mogelijk om de voedingsbron door de werkplaats te rijden.

**STANDAARDTOORTS**

W000345066 PROMIG NG 341 3 M

W000345067 PROMIG NG 341 4 M

W000345068 PROMIG NG 341 5 M

W000345069 PROMIG NG 341 W 3 M

W000345070 PROMIG NG 341 W 4 M

W000345071 PROMIG NG 341 W 5 M

W000345072 PROMIG NG 441 3 M

W000345073 PROMIG NG 441 4 M

W000345074 PROMIG NG 441 5 M

**WATERGEKOELDE TOORTSEN (alleen te gebruiken in combinatie met optionele waterkoeler)**

W000345075 PROMIG NG 441W 3 M

W000345076 PROMIG NG 441W 4 M

W000345077 PROMIG NG 441W 5 M

W000274865 PROMIG NG 450W 3 M

W000274866 PROMIG NG 450W 4 M

W000274867 PROMIG NG 450W 5 M

**TOORTS MET POTENTIOMETER**

W000345014 DIGITORCH P 341 4M

W000345016 DIGITORCH P 341W 4M

W000345018 DIGITORCH P 441W 4M

## 5 - ONDERHOUD

### 5.1 ALGEMEEN

Inspecteer twee keer per jaar, afhankelijk van het gebruik van het apparaat, de volgende zaken:

- ⇒ Hoe schoon de voedingsbron is;
- ⇒ De aansluitingen voor stroom en gas.

#### WAARSCHUWING:

 Voer nooit reinigingswerkzaamheden of reparaties uit in het apparaat voordat u zeker weet dat het helemaal is ontkoppeld van het lichtnet.

Verwijder de panelen van de generator en verwijder stof en metalen deeltjes die zich tussen de magnetische circuits en de wikkelingen van de transformator hebben verzameld met behulp van een stofzuiger.

Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met een plastic punt om schade aan de isolatie van de wikkelingen te voorkomen.

Controleer steeds wanneer u het product start en voordat u de klantenservice belt voor technische service of:

- ⇒ De voedingsklemmen goed zijn vastgedraaid;
  - ⇒ De geselecteerde netspanning klopt;
  - ⇒ Er voldoende gas wordt aangevoerd;
  - ⇒ De draad van het juiste type en met de juiste diameter is;
- In welke staat de toorts zich bevindt.

#### TWEE KEER PER JAAR

- ⇒ Kalibreer de stroom- en spanningsinstellingen;
- ⇒ Controleer de elektrische aansluitingen voor de stroom-, regel- en voedingscircuits;
- ⇒ Controleer de staat van de isolatie, kabels, aansluitingen en leidingen;
- ⇒ Reinig het apparaat onder hoge druk.

### 5.2 ROLLEN EN GELEIDERS

Deze accessoires hebben onder gewone omstandigheden een lange levensduur voordat ze moeten worden vervangen.

Soms kan echter na gebruik overmatige slijtage of verstopping optreden als gevolg van afzettingen.

Houd de draadaanvoerplaat schoon om dergelijke schadelijke effecten tot een minimum te beperken.

De motorreductor vereist geen onderhoud.

### 5.3 TOORTS

Controleer regelmatig of de aansluitingen van de voedingsbron goed zijn vastgedraaid. Mechanische stress als gevolg van thermische schokken kan ertoe leiden dat sommige onderdelen van de toorts losraken. Het gaat daarbij vooral om:

- ⇒ De contactbuis;
- ⇒ De coaxkabel;
- ⇒ Het mondstuk van de toorts;
- ⇒ De snelkoppeling.

Controleer of de pakking van de gasinlaat in goede staat is.

Verwijder spatten tussen de contactbuis en het mondstuk en tussen het mondstuk en de "rok".

U kunt spatten eenvoudig verwijderen wanneer u de procedure regelmatig uitvoert.

Gebruik geen harde gereedschappen die het oppervlak van deze onderdelen kunnen beschadigen en ertoe kunnen leiden dat de spatten eraan hechten.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093;
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001.

Blaas de voering schoon nadat u een katrol hebt vervangen. Voer deze procedure uit vanaf de zijkant van de snelkoppeling voor de toorts.

Vervang de inlaatgeleider op de toorts zo nodig.

Erfstige beschadigingen aan de geleider kunnen ertoe leiden dat gas naar de achterkant van de toorts lekt.

De contactbuizen zijn speciaal ontwikkeld voor langdurig gebruik. Ze slijten echter doordat de lasdraad ze passeert, waardoor de opening groter kan worden dan is toegestaan voor goed contact tussen de buis en de draad.


Ze moeten worden vervangen wanneer de doorvoer instabiel wordt terwijl er geen wijzigingen in de parameters zijn doorgevoerd.


## 5.4 RESERVEONDERDELEN



De onderstaande lijst bevat de onderdelen die u rechtstreeks kunt kopen bij een lokale aanbieder. Raadpleeg de aftersaleservice voor andere codes.  
 (Raadpleeg de perspectieftekening voor een voorbeeld van alle onderdelen.)

| CATALOGUSNUMMER | NAAM  |
|-----------------|---|
| W000386033      | VENTILATOREN, 24 V(GELIJKSTROOM), 80 X 25 - 2 STUKS |
| W000386036      | PANEEL DIGISTEEL III 320C                           |
| W000386038      | PANEEL DIGIPULS III 320C                            |
| W000386040      | DOORZICHTIGE KAP VAN KUNSTSTOF                      |
| W000386041      | HULPTRANSFORMATOR, 200 VA                           |
| W000384735      | LINTKABELS  |
| W000278017      | MAGNEETKLEP, 24 V (GELIJKSTROOM)                    |
| W000277987      | EUROPESE TOORTSAANSLUITING                          |
| W000277882      | PRINTPLAAT VOOR HULPVOEDING                         |
| W000385787      | AAN-/UITKNOP, 40 A                                  |
| W000241668      | LASAANSLUITING, MANNELIJK                           |
| W000148911      | LASAANSLUITING, VROUWELIJK                          |
| W000265988      | SET MET BLAUWE KNOPPEN                              |
| W000277988      | AANVOEREEENHEID, 4 ROLLEN (COD150P)                 |
| W000277989      | KAP EN HENDEL                                       |
| W000278021      | SCHARNIER VAN BORGSTEEM                             |



### Behuizing:

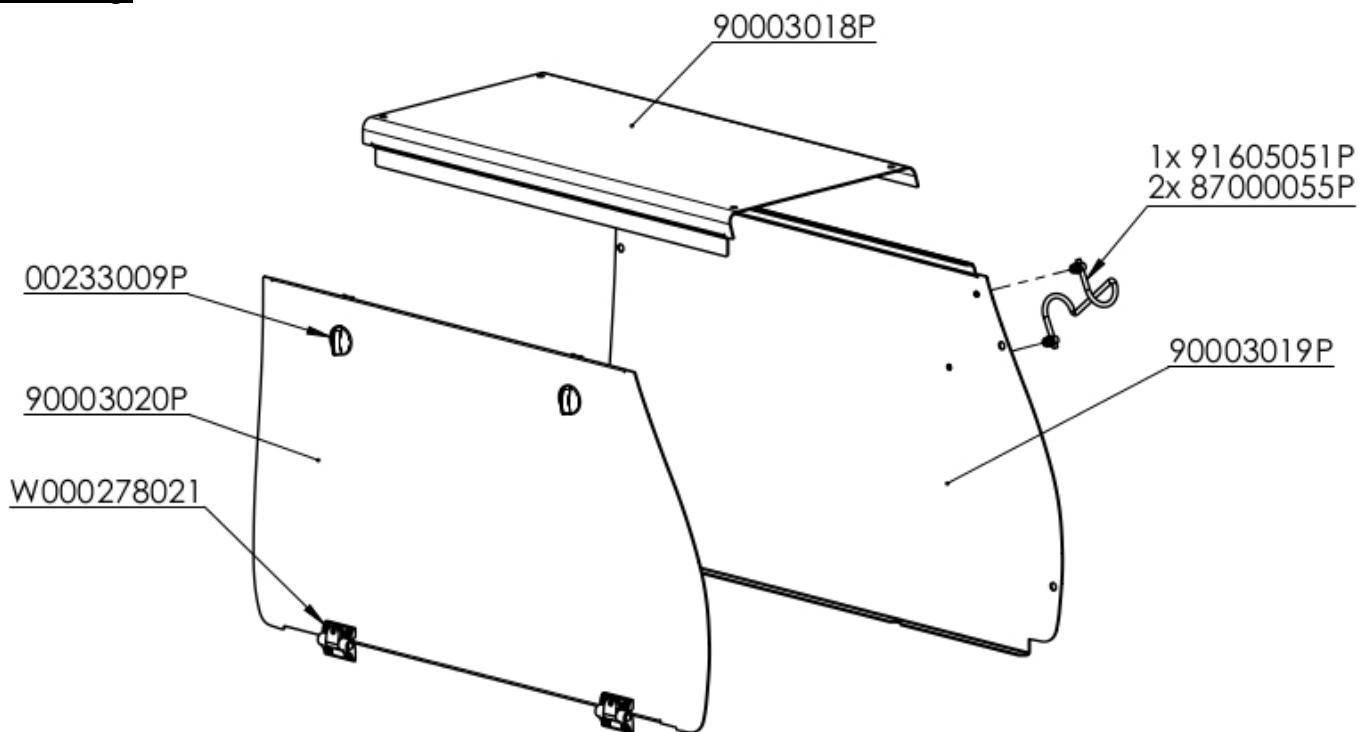

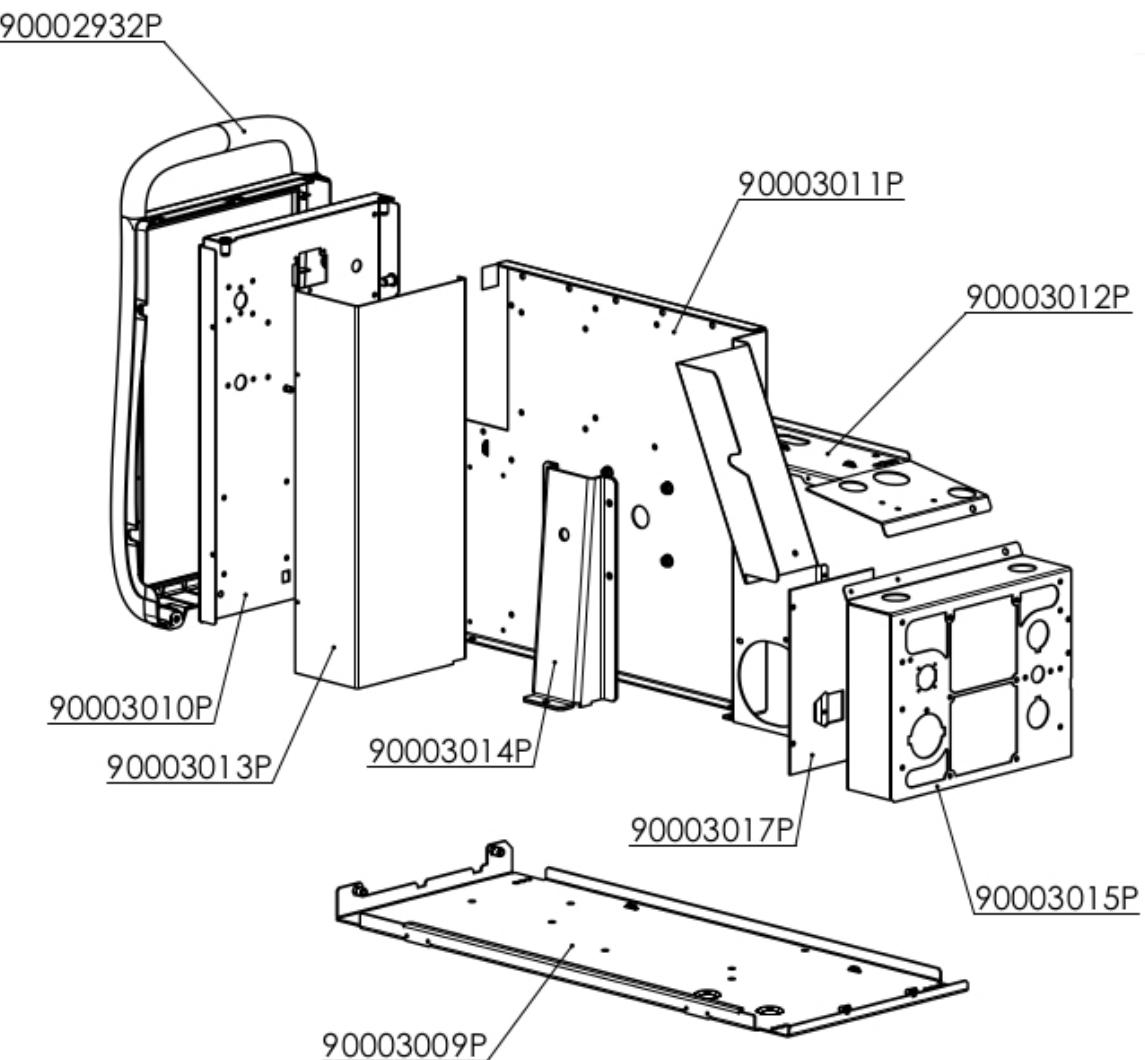

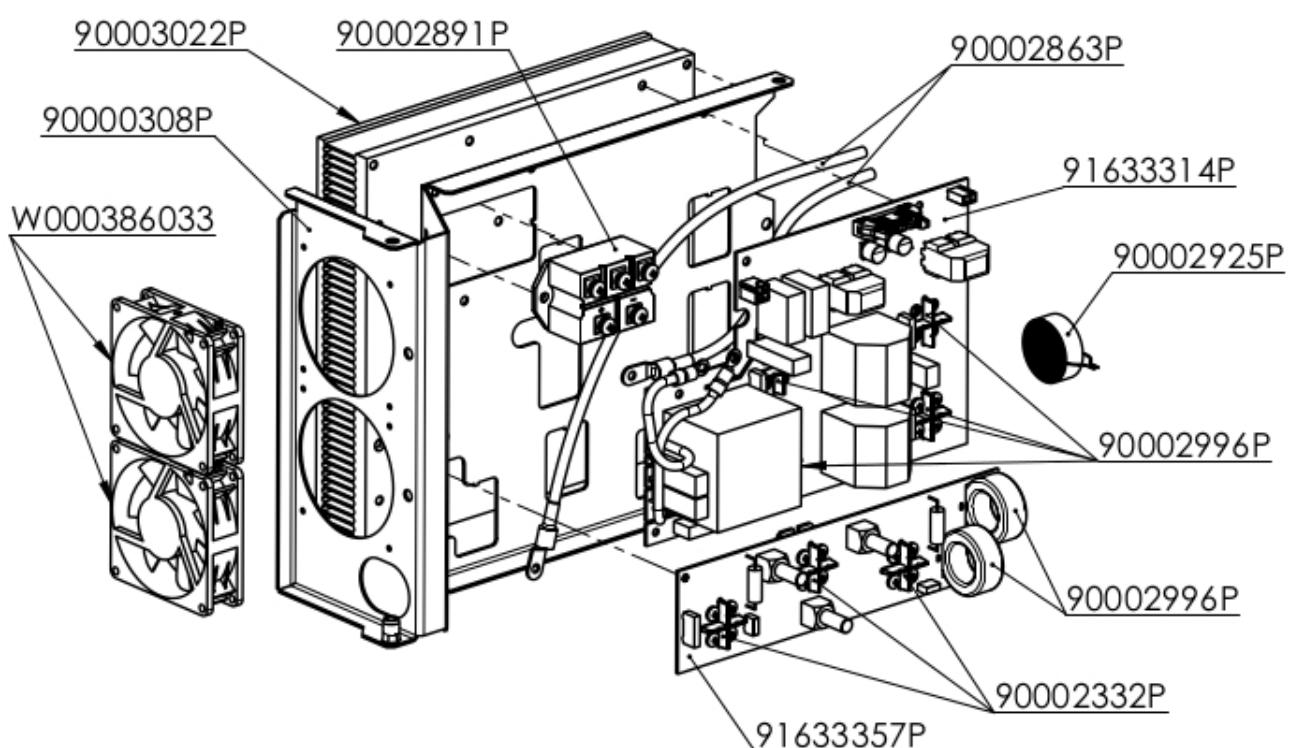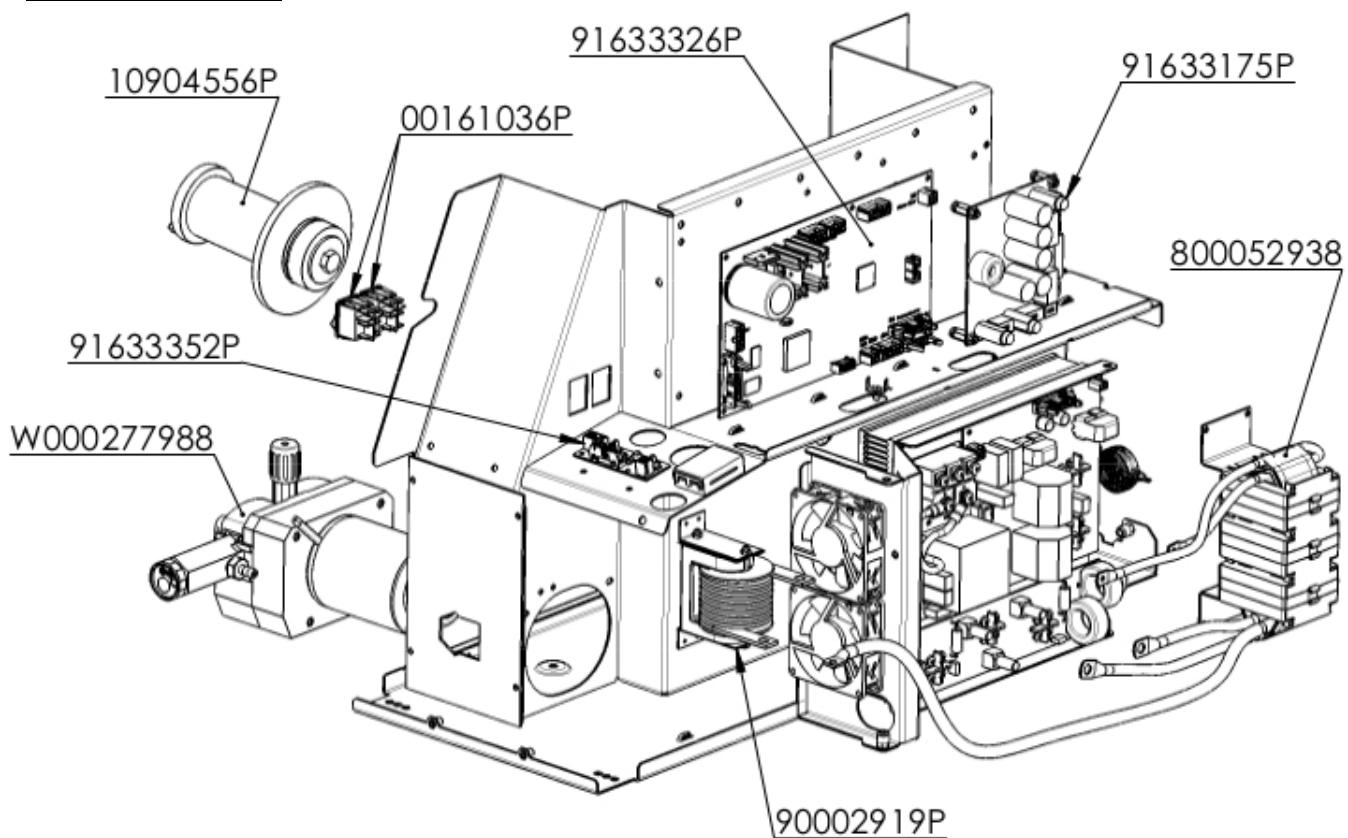**Intern en omvormer:**

Voor- en achterkant:

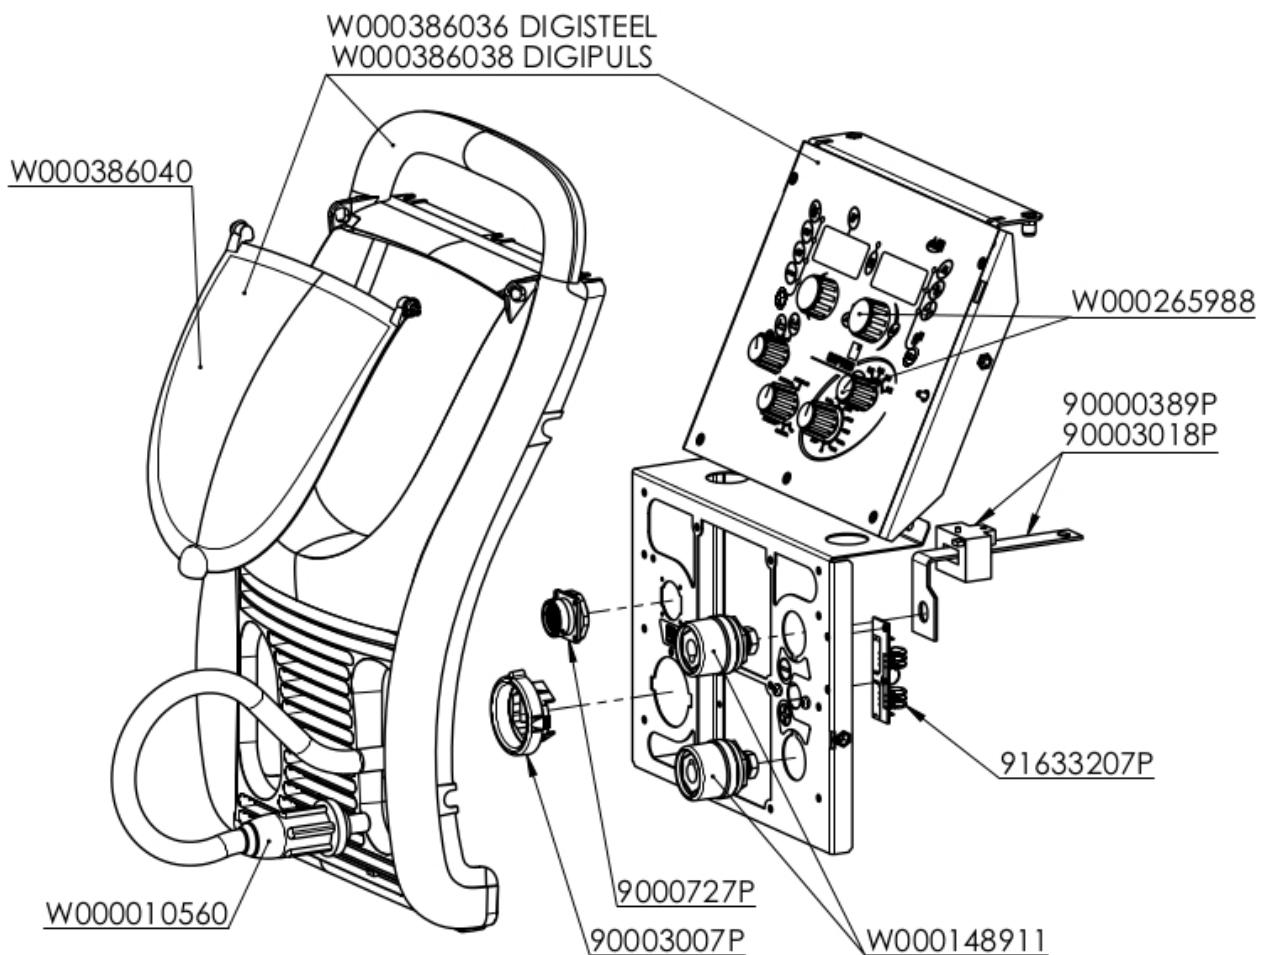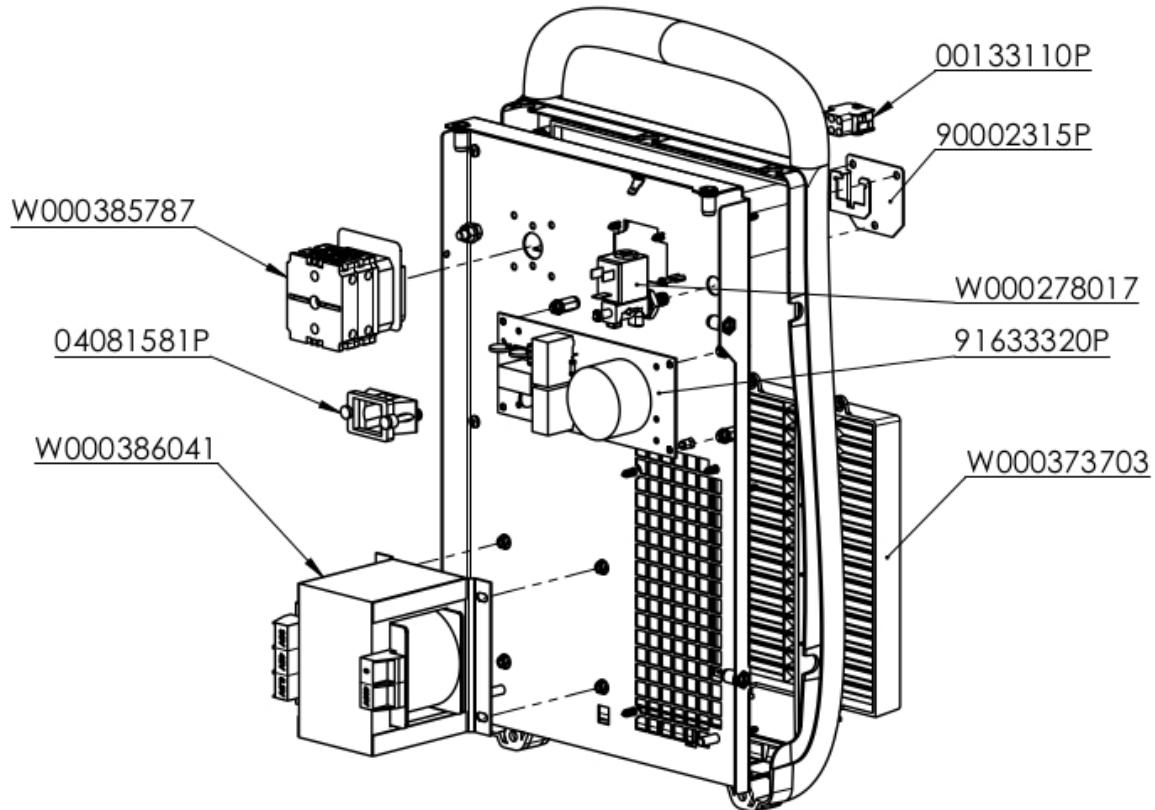

## 5.5 SLIJTDELEN

De onderstaande lijst bevat de slijtdelen van de **DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C**. Deze zijn te koop bij lokale aanbieders.

| CATALOGUSNUMMER | NAAM                         |
|-----------------|------------------------------|
| W000373703      | STOFFILTER                   |
| W000278018      | SET VAN 2 SCHROEVEN VOOR ROL |
| W000277338      | ROLADAPTER                   |

### Slijtdelen voor de draadaanvoer

|                             | INVOER-GELEIDER | ADAPTATOR               | ROL  | TUSSENGELEIDER | UITVOER-GELEIDER      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--|----------------|-----------------------|
| STAAL<br>Roestvrij<br>STAAL | 0,6/0,8         | Kunststof<br>W000277338 | W000305125<br>W000277008<br>W000267599<br>W000305126<br>W000277009 | W000277334     | W000277335            |
|                             | 0,9/1,2         |                         |  |                | W000277335 W000277336 |
|                             | 1,0/1,2         |                         |  |                | W000277336            |
|                             | 1,2/1,6         |                         |  |                |                       |
|                             | 1,4/1,6         |                         |  |                |                       |
| FLUX-KABEL                  | 0,9/1,2         | W000277338              | W000277010<br>W000266330<br>W000277011                             | W000277334     | W000277335            |
|                             | 1,2/1,6         |                         |  |                | W000277335 W000277336 |
|                             | 1,4/1,6         |                         |  |                | W000277336            |
| LICHTE<br>LEGERINGEN        | 1,0/1,2         |                         | ALUKIT W000277622  |                |                       |
|                             | 1,2/1,6         |                         | ALUKIT W000277623  |                |                       |

Mogelijk gebruik van staalrollen ALU met staaldraad en gecoate draad.

### Rollen bevestigen

Voor het bevestigen van de rollen is een adapter (catalogusnummer W000277338) vereist.

## 5.6 PROBLEMEN OPLOSSSEN

Onderhoud aan elektrische apparatuur mag alleen door bevoegde personeelsleden worden uitgevoerd.

| OORZAKEN   | OPLOSSINGEN  |
|--|--|
| <b>DE GENERATOR IS INGESCHAKELD, MAAR HET DISPLAY IS UIT</b>   |  |
| VOEDING  | Controleer het lichtnet (naar alle fasen).   |
| <b>"E01-onD" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De maximale inschakelstroom voor de voedingsbron werd overschreden   | Druk op "OK" om de fout te wissen. Neem contact op met de klantenservice wanneer het probleem blijft bestaan.  |
| <b>"E02-InU" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De voedingsbron wordt slecht herkend (alleen tijdens het opstarten)<br>De stekkers zijn defect               | Controleer of de lintkabel tussen de printplaat van de omvormer en de cycluskaart goed is aangesloten.   |
| <b>"E07 400" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De netspanning is onvoldoende  | Controleer of de netspanning binnen het toegestane bereik van +/- 20% ten opzichte van de primaire voeding van de voedingsbron valt.   |
| <b>"E24 SEn" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De temperatuursensor veroorzaakt een storing   | Controleer of stekker B9 goed is aangesloten op de cycluskaart. Wanneer dat niet zo is, wordt er geen temperatuurmeting uitgevoerd.<br>De temperatuursensor werkt niet meer. Bel de klantenservice.                      |
| <b>"E25-C" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De voedingsbron is oververhit  | Laat de generator afkoelen.  |
| Ventilatie   | De fout verdwijnt automatisch na een aantal minuten.<br>Controleer of de ventilator van de omvormer werkt.   |
| <b>"E33-MEM-LIM" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| Er is een storing opgetreden tijdens het opslaan in het geheugen.  | Dit bericht geeft aan dat het geheugen niet langer werkt<br>Bel de klantenservice.   |
| <b>"E43 BRD" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De printplaat is defect  | Bel de klantenservice.   |
| <b>"E50 H2O" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De koeler werkt niet   | Controleer of het koelsysteem is aangesloten.<br>Controleer de onderdelen van het koelsysteem, zoals de transformator en waterpomp.<br>Schakel de parameter uit in het menu "SETUP" wanneer u geen koelsysteem gebruikt. |
| <b>"E33 IMO" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| Mechanisch probleem  | De drukroller is te strak afgesteld.<br>De leiding voor de draadaanvoer is verstopt met vuil.<br>De vergrendeling van de as voor de draadaanvoer is te strak afgesteld.  |
| <b>"E65-Mot" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De stekkers zijn defect  | Controleer de aansluiting van de lintkabel van de bedieningsknop met de motor van de draadaanvoer.   |
| Mechanisch probleem  | Controleer of de draadaanvoer niet is geblokkeerd.   |
| Voeding  | Controleer de aansluiting op de voeding van de motor.<br>Controleer F2 (6 A) op de hulpkaart.  |
| <b>E-71-PRO-DIA-MET-GAS WORDT WEERGEGEVEN</b>  |  |
| HMI selector PROCESS-DIAMETER-METAL-GAS in gebreke   | Draai selector om te ontgrendelen, na klantenservice als altijd in standaard   |
| <b>"StE PUL" WORDT WEERGEGEVEN</b>   |  |
| De omvormer wordt niet goed herkend  | Bel de klantenservice.   |
| <b>"I-A-MAHX" WORDT WEERGEGEVEN</b>  |  |
| De voedingsbron heeft zijn maximale stroomwaarde bereikt   | Verlaag de draadaanvoersnelheid of boogspanning  |
| <b>" bPX-on " WORDT WEERGEGEVEN</b>  |  |
| Bericht dat aangeeft dat de OK-toets of de toets CANCEL wordt gehouden in depressief op onverwachte momenten | Druk op de knop om te ontgrendelen, na oproep klantenservice als altijd in gebreke   |

**SPEXXX WORDT WEERGEGEVEN**

|  |   |
|--|---|
| Draadaanvoer wordt altijd onvrijwillig geactiveerd | Controleer de draad voederen knop wordt niet geblokkeerd<br>Controleer de aansluiting van deze knop en elektronische raad |
|--|---|

**LOA DPC WORDT WEERGEGEVEN**

|  |   |
|--|---|
| UPDATE software door PC wordt onvrijwillig geactiveerd | Stop en start de stroombron, na oproep klantenservice als altijd in standaard |
|--|---|

**"TRIGGER FAULT"**

|   |  |
|---|--|
| Dit bericht wordt gegenereerd wanneer de trekker wordt overgehaald op een moment waarop per ongeluk een cyclus kan worden gestart | De trekker wordt overgehaald voordat de voedingsbron is ingeschakeld of tijdens het opnieuw instellen van het systeem. |
|---|--|

**GEEN LASVERMOGEN - GEEN FOUTmeldING**

|   |   |
|---|---|
| De voedingskabel is niet aangesloten<br>Fout in de voedingsbron | Controleer de aansluiting van de aardingsstrip en van de kabelboom<br>Controleer in de modus voor gecoate elektroden de spanning tussen de klemmen aan de achterzijde van de generator. Bel de klantenservice wanneer er geen spanning wordt gemeten. |
|---|---|

**KWALITEIT VAN LASWERKZAAMHEDEN**

|  |   |
|--|---|
| Verkeerde afstelling<br>De toorts en/of aardingsstrip of het werkstuk is gewijzigd<br>Instabiele of schommelende lасycli<br>Instabiele of schommelende lасycli<br>Beperkt bereik van instellingen<br>Slechte voeding door voedingsbron | Controleer de parameter voor fijnafstelling (RFP = 0)<br>Kalibreer de instellingen opnieuw. Controleer of het lascircuit het juiste elektrische contact heeft.<br>Controleer of de sequencer niet is ingeschakeld. Controleer de instellingen voor de warme start en voor stroomafnametijden.<br>Selecteer de handmatige modus. De beperking is het gevolg van regels t.a.v. de compatibiliteit van synergien.<br>Wanneer u een RC-taak gebruikt, dient u te controleren of u geen wachtwoord hebt ingesteld.<br>Controleer of de drie voedingsfasen goed zijn aangesloten. |
|--|---|

**OVERIGE**


|   |  |
|---|--|
| Draad vast in smeltbad of bij contactbuis<br>Het "TriG"-bericht wordt getoond tijdens het inschakelen | Optimaliseer de parameters voor het ontsteken van de bogo: PR-spray en terugtrekken na cyclus<br>Dit bericht wordt getoond wanneer de trekker is ingeschakeld voordat het systeem werd gestart |
|---|--|

**Stel de fabrieksinstellingen voor de parameters opnieuw in wanneer de problemen blijven bestaan. U kunt dit doen door het systeem uit te schakelen, via het display aan de voorkant naar het menu "SETUP" gaan en op "OK" te drukken terwijl u de generator inschakelt.**

**NB:**

Registreer eventueel eerst de actieve parameters, want alle programma's in het geheugen worden verwijderd. Neem contact op met de klantenservice wanneer het herstellen van de fabrieksinstellingen geen oplossing is.

## 5.7 BEDRADINGSSCHEMA

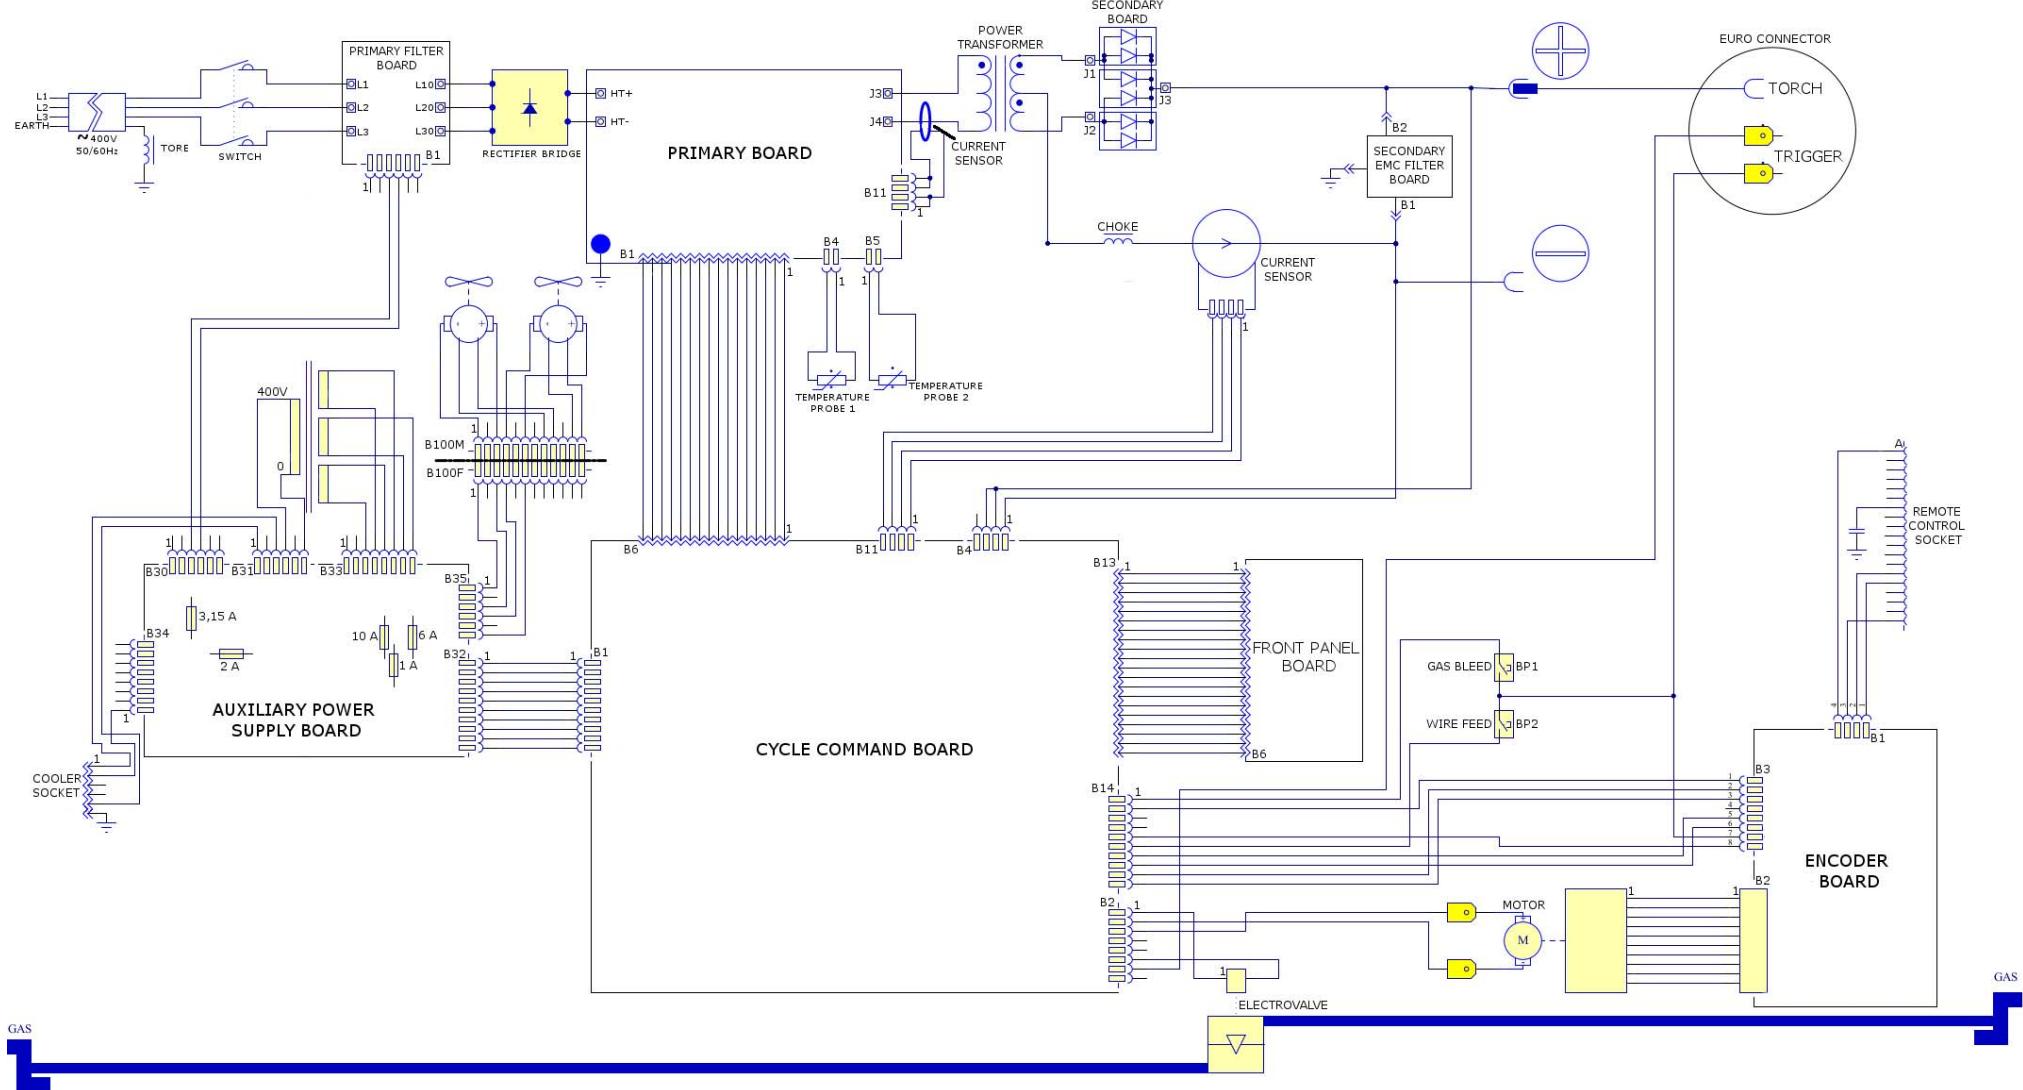

## 6 - BIJLAGEN


### 6.1 OVERZICHT VAN LASPROCESSEN

De DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C gebruikt voor koolstofstaal en roestvrij staal 2 soorten korte bogen:


- + "zachte" en "soepele" korte bogen;
- + "dynamische" korte bogen, ook wel aangeduid als "SSA".

U kunt gepulseerd MIG-lassen voor alle soorten metaal (staal, roestvrij staal en aluminium). Daarbij kunt u enkelvoudige en gevulde draden gebruiken. Dit is vooral handig voor roestvrij staal en aluminium, waarvoor dit het ideale proces is omdat spatten worden vermeden en uitstekende fusie van de draad wordt bereikt.

- + Eigenschappen van de boog:

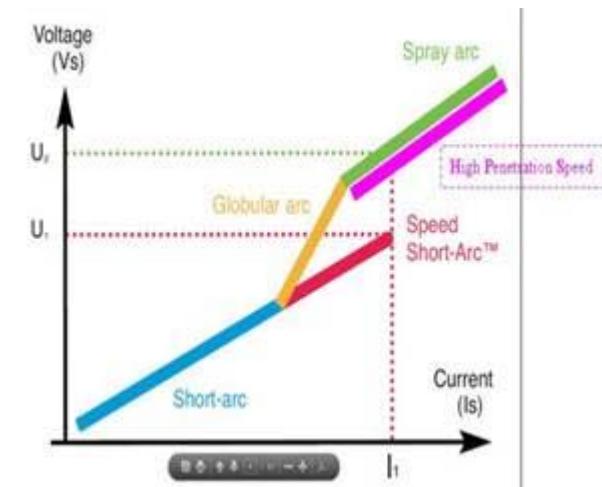

#### "Zachte" en "soepele" korte bogen (SA)

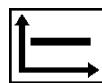

De "zachte" korte boog leidt tot een flinke afname van spatten tijdens het lassen van koolstofstaal, waardoor de kosten voor de afwerking aanzienlijk worden verlaagd.

Doordat het smeltbad beter wordt bevochtigd, ziet de slak er beter uit.


De "zachte" korte boog is geschikt voor laswerkzaamheden in alle posities. Dankzij de hogere draadaanvoersnelheid kan de "sproeiboogmodus" worden gestart zonder dat overgang naar de bolvormige modus wordt voorkomen.

#### Golfvorm van lasproces met korte boog



**NB:** De "zachte" korte boog is iets krachtiger dan de "snelle" korte boog. Daarom kan de "snelle" korte boog de voorkeur genieten boven de "zachte" korte boog wanneer u uiterst dunne platen ( $\leq 1$  mm) moet lassen of wanneer u gaten moet dichten.

#### "Dynamische" of "snelle" korte boog (SSA)

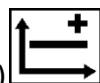

+

De snelle korte boog (SSA) biedt meer wendbaarheid bij het lassen van koolstofstaal en roestvrij staal en absorbeert bewegingen van de lasser, bijvoorbeeld tijdens het lassen in moeilijke posities. De modus helpt daarnaast om verschillen die tijdens de voorbereiding van werkstukken zijn ontstaan te compenseren.

Wanneer u de **draadaanvoersnelheid verhoogt**, gaat de SA-modus naadloos over in de SSA-modus, terwijl de bolvormige modus wordt vermeden.

Dankzij de snelle boogregeling en de juiste programma's kan de DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C kunstmatig het bereik van de korte boog verlengen tot hogere stroomsterktes binnen het bereik van de **snelle korte boog**.

### Golfvorm van lasproces met snelle korte boog



De snelle korte boog bant de "bolvormige" modus met zijn zware en plakkerige spatten over en kan dankzij de hogere energie dan de korte boog:

- ⇒ De mate van verstoring bij hoge lasstromen, gebruikelijk voor "bolvormige" laswerkzaamheden, verminderen;
- ⇒ De hoeveelheid spatten ten opzichte van de bolvormige modus verminderen;
- ⇒ Goede lasresultaten bieden;
- ⇒ Rook verminderen ten opzichte van gewone modi (tot wel 25% minder);
- ⇒ Goede afgeronde resultaten behalen;
- ⇒ Laswerkzaamheden in alle posities ondersteunen.

**NB:** De CO<sub>2</sub>-programma's gebruiken automatisch en uitsluitend de "zachte" korte boog. De snelle korte boog is dan geblokkeerd.  
De "dynamische" korte boog is vanwege de instabiliteit niet geschikt voor CO<sub>2</sub>-lassen.



### NORMALE GEPULSEERDE MIG-MODUS

De overdracht van metalen in de boog vindt plaats door druppels die loslaten als gevolg van stroombussen. De microprocessor berekent alle parameters per draadaanvoersnelheid voor de gepulseerde MIG-modus om uitstekende las- en ontstekingsresultaten te garanderen.

De gepulseerde MIG-modus biedt de volgende voordelen:

- + Minder verstoringen bij hoge stroomsterktes in de gewone "bolvormige" lasmodus en bereiken voor sproeibogen;
- + Gebruik in alle lasposities;
- + Uitstekende smelting van draden van roestvrij staal en aluminium;
- + Bijna volledige uitbanning van spatten, waardoor dus minder afwerking nodig is;
- + Mooie slakken;
- + Minder rook in vergelijking met gewone methoden en zelfs ten opzichte van snelle korte boog (tot wel 50% minder).

De gepulseerde programma's voor het lassen van roestvrij staal met de **DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C** leiden tot minder kleine spatten op dunne platen bij uiterst lage draadaanvoersnelheden, die gewoonlijk het gevolg zijn van sproeiend metaal op het moment dat de druppel loslaat. De hevigheid van dit fenomeen hangt af van het type draad en van de herkomst van de draad.

Deze programma's voor roestvrij staal zijn verbeterd, waardoor ze beter werken bij lagere stroomsterkten. Bovendien is de flexibiliteit voor gebruik bij dunnen platen in de gepulseerde MIG-modus verhoogd.

Uitstekende resultaten voor het lassen van dunne platen van roestvrij staal (1 mm) worden verkregen wanneer de gepulseerde MIG-modus wordt gebruikt met draad van Ø 1 mm in M12 of M11 (een gemiddeld vermogen van 30 A is acceptabel).

Verbindingen die zijn gemaakt met behulp van de **DIGISTEEL III 320C/DIGIPULS III 320C** zijn van een kwaliteit die vergelijkbaar is met de resultaten van TIG-lassen.


## 6.2 GEAVANCEERDE LASCYCLUS

### 2-stappencyclus

Wanneer de trekker wordt overgehaald, worden de draadaanvoer en gastoovoer ingeschakeld. Ook wordt de lasstroom geactiveerd. Wanneer de trekker wordt losgelaten, stopt de lascyclus.

De cyclus voor warm starten wordt geregeld door de "tHS≠OFF"-parameter in het submenu "Cycle" onder "SETUP". De parameter maakt het mogelijk om de lascyclus te starten met een stroomblok die de ontsteking mogelijk maakt.

De functie voor stroomafname maakt het mogelijk om de slak af te maken met een afnemende stroomsterkte.

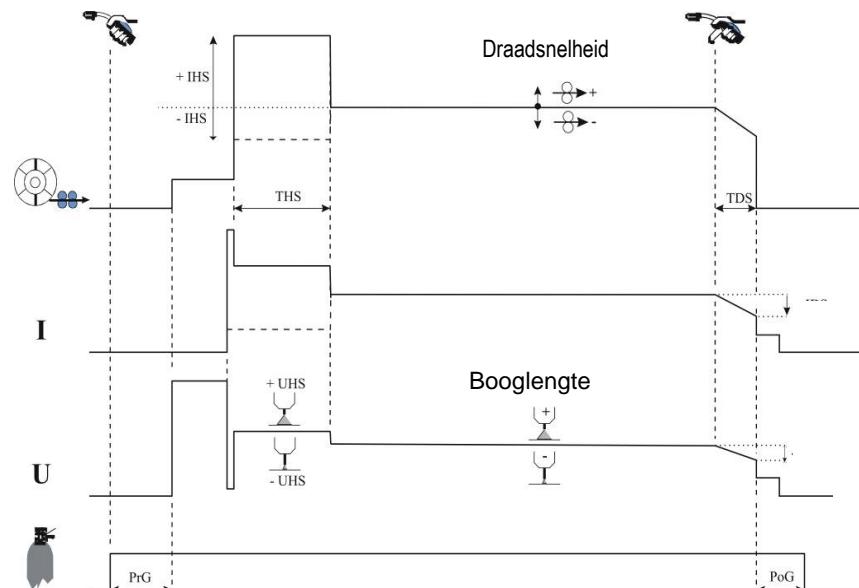

### 4-stappencyclus

Wanneer de trekker wordt overgehaald, wordt de gastoovoer ingeschakeld. Daarna wordt de warme start gerealiseerd. Wanneer de trekker wordt losgelaten, start de lascyclus.

Wanneer de functie voor warm starten niet actief is, start de lascyclus direct na de gastoovoeractie. In dat geval heeft het loslaten van de trekker (2e stap) geen effect en zal de lascyclus worden voortgezet.


Wanneer de trekker tijdens de lascyclus (3e stap) wordt ingedrukt, kan de duur van de stroomafnametijd en antikraterfuncties worden geregeld. Daarbij houdt het systeem de eerder geprogrammeerde vertraging aan.

Wanneer er geen stroomafnametijd is ingesteld, zal de trekker direct overschakelen naar de gasafnametijd (zoals geprogrammeerd in het menu "Setup").

In de 4-stappenmodus (4T) stopt de antikraterfunctie wanneer u de trekker loslaat terwijl de stroomafnametijd is INGESCHAKELD.

Wanneer de stroomafnametijd is UITGESCHAKELD, stopt de gasafnamefunctie wanneer u de trekker loslaat.


De functies voor warm starten en voor stroomafnametijd zijn niet beschikbaar in de handmatige modus.

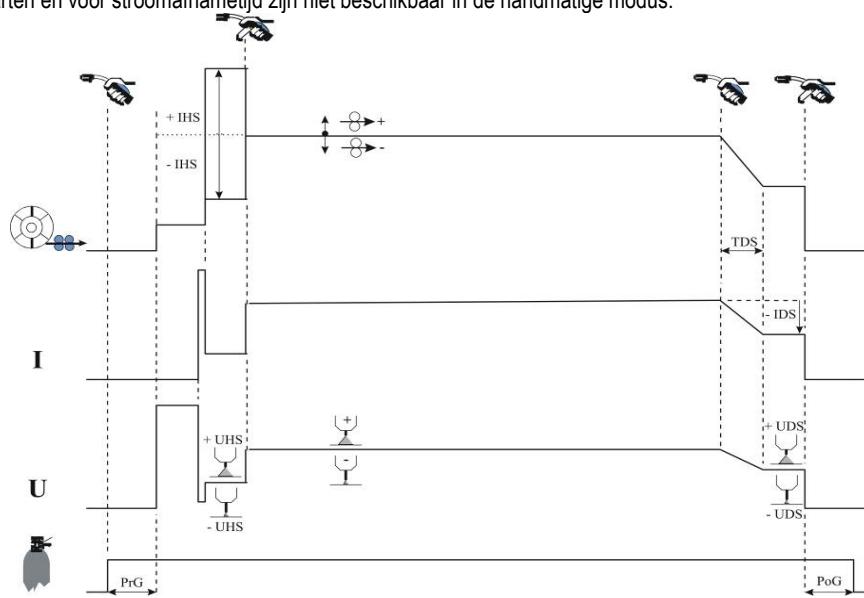

## Spotcyclus

Wanneer de trekker wordt overgehaald, worden de draadaanvoer en gastoefvoer ingeschakeld. Ook wordt de lasstroom geactiveerd. Wanneer de trekker wordt losgelaten, stopt de lascyclus.

De instellingen voor warm starten, voor de stroomafnametijd en voor de sequencer zijn uitgeschakeld. De lascyclus stopt wanneer de vertragingstijd is verstreken.

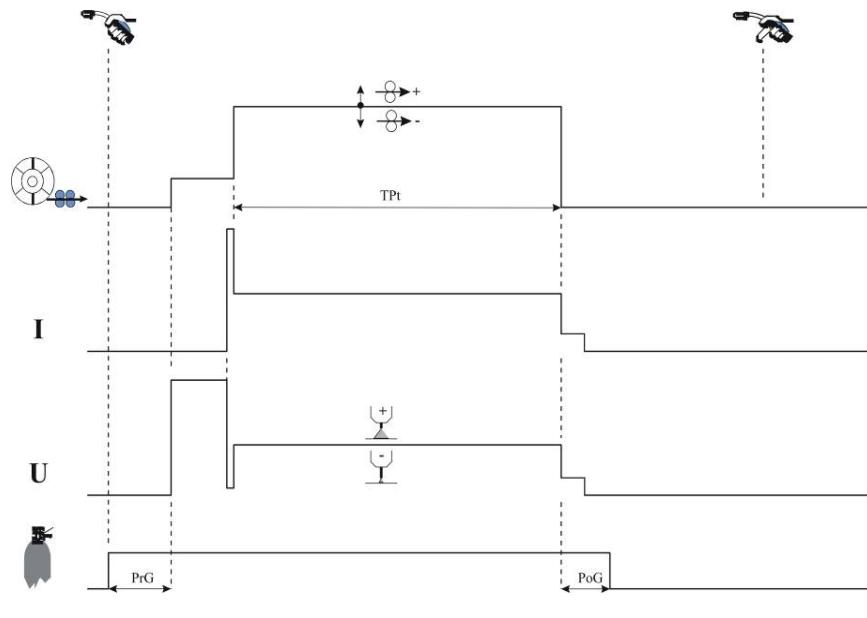

## Sequencercyclus

De sequencer wordt geregeld door de parameter "tSE≠OFF" in het specifieke submenu voor de cyclus onder "SETUP". U kunt de parameter als volgt openen:


De parameter "tSE" wordt getoond in het menu "CYCLE".

Stel de parameter in op een waarde tussen 0 en 9,9 seconden.

tSE: Duur van de 2 functies wanneer ≠ UIT.

ISE: 2e stroomniveau als % van het 1e niveau.

Alleen beschikbaar in de synergie modus, 2T-cyclus en 4T-cyclus.

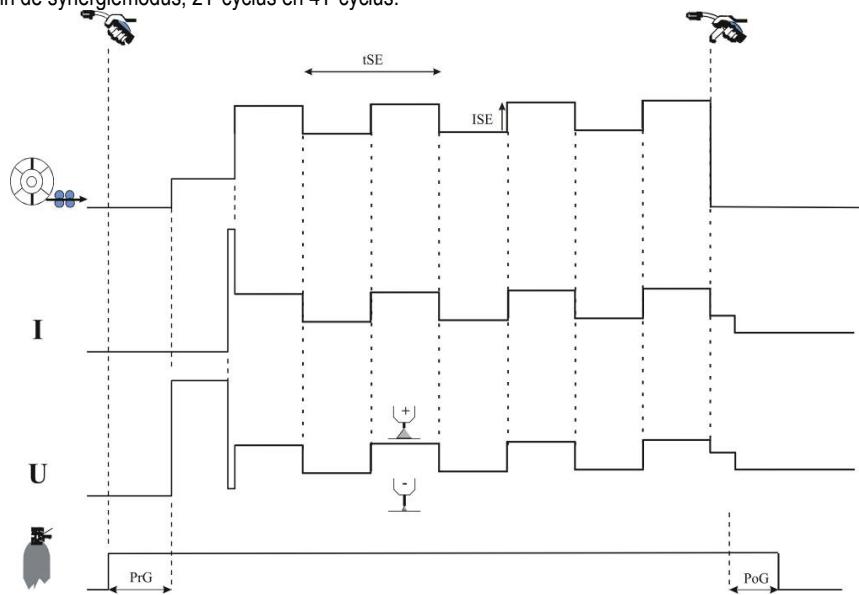

## Fijninstellingen

(parameters kunnen worden aangepast in het configuratiemenu "rFP").

In de modus voor gepulseerd lassen maakt de fijninstelling het mogelijk om de plaats waar de druppels worden losgelaten te optimaliseren op basis van de samenstelling van de gebruikte draden en gassoorten.

Wanneer u in de boog fijne spatten waarnemt die aan het werkstuk blijven hangen, moet u wellicht negatieve waarden voor de fijninstellingen invoeren.


Wanneer de boog leidt tot grote druppels, moeten positieve waarden voor de fijninstellingen worden opgegeven.

In de modus met de korte boog, kan het verlagen van de fijninstelling leiden tot een dynamischer modus, terwijl de energie in het smeltbad vanwege de kortere boogdistanse juist wordt verminderd.

Een hogere instelling leidt tot een hogere booglengte. Een dynamischer boog ondersteunt lassen in alle posities, maar veroorzaakt ook meer spatten.

#### **PR-spray en draden slijpen**

U kunt het einde van lascycli zo configureren dat de vorming van een "bal" aan het einde van de lasdraad wordt vermeden. Daardoor is bijna perfecte ontsteking mogelijk. De geselecteerde oplossing bestaat uit het toepassen van een stroompiek aan het einde van de cyclus, waardoor het uiteinde van de lasdraad scherp wordt.

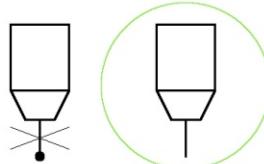

**NB:** Deze stroompiek aan het einde van de cyclus is niet altijd wenselijk. Bij laswerkzaamheden aan dunnen metaalplaten kunnen bijvoorbeeld kraters ontstaan.

### **6.3 LIJST MET SYNERGIËN**

| <b>KORTE BOOG</b> |               |               |             |               |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                   | <b>0,6 mm</b> | <b>0,8 mm</b> | <b>1 mm</b> | <b>1,2 mm</b> |
| Fe SG 1/2         | M21           | M21           | M21         | M21           |
|                   | M14           | M14           | M14         | M14           |
|                   | M20           | M20           | M20         | M20           |
|                   | /             | I1            | I1          | I1            |
| CrNi              | /             | M11           | M11         | M11           |
|                   | /             | M12           | M12         | M12           |
|                   | /             | M12           | M12         | M12           |
| AISi              | /             | /             | C1          | C1            |
| Al                | /             | /             | /           | C1            |
| AlMg3             | /             | /             | C1          | C1            |
| AlMg4,5 Mn        | /             | /             | C1          | C1            |
| AlMg5             | /             | /             | C1          | C1            |
| Cupro Si          | /             | C1            | C1          | C1            |
| Cupro Alu         | /             | /             | C1          | C1            |
| SD ZN             | /             | /             | M21         | M21           |
| RCW               | /             | /             | M21         | M21           |
| SD 100            | /             | /             | I1          | I1            |
| MCW:<br>SD 200    | /             | /             | M21         | M21           |
| BCW:<br>SD 400    | /             | /             | /           | M21           |
|                   | /             | /             | /           | I1            |

| <b>SNELLE KORTE BOOG</b> |               |               |             |               |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                          | <b>0,6 mm</b> | <b>0,8 mm</b> | <b>1 mm</b> | <b>1,2 mm</b> |
| Fe SG 1/2                | M21           | M21           | M21         | M21           |
|                          | M14           | M14           | M14         | M14           |
|                          | M20           | M20           | M20         | M20           |
| CrNi                     | /             | M12           | M12         | M12           |
|                          | /             | M12           | M12         | M12           |
|                          | /             | M11           | M11         | M11           |

|              | PULS   |        |      |        |
|--------------|--------|--------|------|--------|
|              | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Fe SG 1/2    | /      | M21    | M21  | M21    |
|              | /      | M14    | M14  | M14    |
|              | /      | M20    | M20  | M20    |
| CrNi         | /      | M11    | M11  | M11    |
|              | /      | M12    | M12  | M12    |
|              | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi         | /      | /      | C1   | C1     |
| Al           | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg 3,5     | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn   | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5        | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si     | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Alu    | /      | /      | C1   | C1     |
| MCW - SD 200 | /      | /      | /    | M21    |
| BCW - SD 400 | /      | /      | /    | M21    |

NB: Neem voor andere synergien contact met ons op.

| GASTABEL                      |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Beschrijving van voedingsbron | Naam van het gas |
| CO2                           | I1               |
| Ar(82%) / CO2(18%)            | M21              |
| Ar(92%) / CO2(8%)             | M20              |
| Ar / CO2 / O2                 | M14              |
| Ar / CO2 / H2                 | M11              |
| Ar(98%) / CO2(2%)             | M12              |
| Ar / He / CO2                 | M12              |
| Ar                            | C1               |

| DRAADTABEL                    |                             |                      |           |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Beschrijving van voedingsbron |                             | Naam van de lasdraad |           |
| Fe SG 1/2                     | Steel Solid wire            | Nertalic G2          | Filcord D |
|                               |                             | Filcord              | Filcord E |
|                               | Solid wire galva            | Filcord C            | Starmag   |
| Galv. met vaste kern          |                             | Filcord ZN           |           |
| CrNi                          |                             | Filinox              |           |
|                               | Stainless steel solid wire  | Filinox 307          |           |
|                               |                             | Filinox 308 Lsi      |           |
|                               |                             | Filinox 316 Lsi      |           |
| AISi                          |                             | Filalu AISi5         |           |
| Al                            | Aluminium solid wire        | Filalu Al 99,5       |           |
| AlMg3                         |                             | Filalu AlMg3         |           |
| AlNi4,5Mn                     |                             | Filalu AlMg4,5       |           |
| AlMg5                         | Copper Silicium solid wire  | Filalu AlMg5         |           |
| CuproSi                       | Copper Aluminium solid wire | Filcord CuSi         |           |
| CuproAl                       | Basic core wire             | Filcord 46           |           |
| BCW                           | Metal core wire             | SAFDUAL              |           |
| MCW                           | Rutil core wire             | STEELCORED           |           |
| RCW                           | Steel Solid wire            | INOXCORED            |           |



**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PRIVIND OPERAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Cat n° : 8695-1259  
Rev : C  
Date : 02/2018



Contact : [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

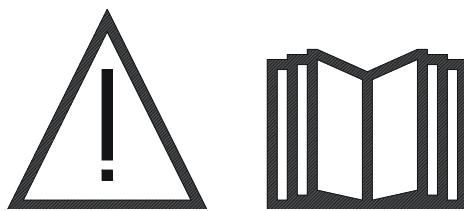

**RO** Sudarea cu arc și tăierea cu plasmă pot fi periculoase pentru operator și persoanele din apropierea zonei de lucru. Citiți manualul de operare.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 – INFORMAȚII GENERALE .....</b>                       | <b>4</b>  |
| 1.1. PREZENTAREA INSTALAȚIEI .....                         | 4         |
| 1.2. COMPOUNTE ALE INSTALAȚIEI DE SUDARE .....             | 4         |
| 1.3. SPECIFICAȚII TEHNICE ALE SURSELOR DE ALIMENTARE ..... | 5         |
| <b>2 – PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE .....</b>                      | <b>7</b>  |
| 2.1. DESCRIEREA GENERALĂ A SURSEI DE ALIMENTARE .....      | 7         |
| 2.2. CONEXIUNI ELECTRICE LA SURA PRINCIPALĂ .....          | 7         |
| 2.3. ALEGAREA CONSUMABILELOR .....                         | 7         |
| 2.4. POZITIONAREA SÂRMEI .....                             | 8         |
| 2.5. COMPONENTĂ DE UZURĂ A CONDUCĂTORULUI DE FIR .....     | 8         |
| 2.6. CONEXIUNEA PISTOLETULUI .....                         | 8         |
| 2.7. CONEXIUNEA DE INTRARE GAZ .....                       | 8         |
| 2.8. PORNIRE .....   | 8         |
| <b>3 – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE .....</b>                 | <b>9</b>  |
| 3.1. FUNCȚII ALE PANOUILUI FRONTAL .....                   | 9         |
| 3.2. CALIBRAREA SURSEI DE ALIMENTARE .....                 | 10        |
| 3.3. AFIȘARE ȘI UTILIZARE .....                            | 10        |
| <b>4 – OPȚIUNI, ACCESORII .....</b>                        | <b>13</b> |
| <b>5 – ÎNTREȚINERE .....</b>                               | <b>15</b> |
| 5.1. GENERAL .....   | 15        |
| 5.2. ROLE ȘI CONDUCATOARE DE FIR .....                     | 15        |
| 5.3. PISTOLET .....  | 15        |
| 5.4. PIESE, COMPOUNTE DE SCHIMB .....                      | 16        |
| 5.5. PIESE DE UZURĂ .....                                  | 20        |
| 5.6. PROCEDURĂ DE DEPANARE .....                           | 21        |
| 5.7. SCHEMĂ ELECTRICĂ .....                                | 23        |
| <b>- ANEXE .....</b>                                       | <b>24</b> |
| 6.1. PREZENTAREA PROCESELOR DE SUDARE .....                | 24        |
| 6.2. CICLU AVANSAT DE SUDARE .....                         | 26        |
| 6.3. LISTA SINERGIILOR .....                               | 28        |

## 1 – INFORMAȚII GENERALE

### 1.1. PREZENTAREA INSTALAȚIEI

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** este o instalație de sudare manuală care permite următoarele:

- + Sudarea MIG-MAG cu arc scurt, arc scurt de viteză, arc de pulverizare, mod pulsat normal (în funcție de DIGIPULS), folosind curentii de la 15A la 320A.
- + Alimentarea unor tipuri diferite de sârmă
  - ⇒ Sârme din oțel, oțel inoxidabil, aluminiu și speciale
  - ⇒ sârme solide și umplute
  - ⇒ diametre cuprinse între valorile 0,6-0,8-1,0-1,2 mm
- + Sudarea cu electrod învelit

### 1.2. COMPOUNTE ALE INSTALAȚIEI DE SUDARE

Instalația de sudare este formată din 4 componente principale:

1 – Sursa de alimentare inclusiv cablul său principal (5m) și banda sa de împământare (5m)

2 – Cărucior de atelier (optional),

3 – Cărucior universal (optional),

4 – Unitate de răcire (optional)

Fiecare articol este comandat și furnizat separat.

Opțiunile comandate împreună cu instalația de sudare sunt livrate separat. În vederea instalării acestor opțiuni, consultați instrucțiunile furnizate odată cu opțiunile.



#### AVERTIZARE:


Mânere de plastic nu sunt destinate legării instalației. Stabilitatea echipamentului este garantată doar pentru o înclinare maximă de 10°.

### 1.3. SPECIFICAȚII TEHNICE ALE SURSELOR DE ALIMENTARE

|  | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Parte primară</b>                             |                                 |                                |
| Sursă de alimentare primară                      | 400V +/- 20%                    | 400V +/- 20%                   |
| Frecvență sursă de alimentare primară            | 50/60Hz                         | 50/60Hz                        |
| Consum principal efectiv                         | 12 A                            | 12 A                           |
| Consum principal maxim                           | 18.7 A                          | 18.7 A                         |
| Siguranță primară                                | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Putere vizibilă maximă                           | 13.1 KVA                        | 13.1 KVA                       |
| Putere activă maximă                             | 12.1 KW                         | 12.1 KW                        |
| Putere activă în standby (INACTIV)               | 50 W                            | 50 W                           |
| Eficacitate la curent maxim                      | 0.87                            | 0.87                           |
| Factor de putere la curent maxim                 | 0.92                            | 0.92                           |
| Factor putere (Cos Phi)                          | 0.99                            | 0.99                           |
| <b>Parte secundară</b>                           |                                 |                                |
| Tensiune în gol (conform standardului)           | 74 V                            | 74 V                           |
| Gamă de sudare Max MIG                           | 10V / 50V                       | 10V / 50V                      |
| Gamă de sudare Max MMA                           | 15A / 320A                      | 15A / 320A                     |
| Ciclu de lucru la 100% (ciclu de 10 min la 40°C) | 220A                            | 220A                           |
| Ciclu de lucru la 60% (ciclu de 6 min la 40°C)   | 280A                            | 280A                           |
| Ciclu de lucru la curent maxim de 40°C           | 320A                            | 320A                           |
| <b>Derulator</b>                                 |                                 |                                |
| Placă role                                       | 4 role                          |                                |
| Viteză derulare                                  | 0.5 – 25.0 m / mn               |                                |
| Diametru sărmă utilizabil                        | 0,6 la 1.2 mm                   |                                |
| Greutate, tip, dimensiune bobină sărmă           | 300 mm                          |                                |
| Presiune maximă gaz                              | 6 bar                           |                                |
| <b>Diverse</b>                                   |                                 |                                |
| Dimensiuni (Lxlxh)                               | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Greutate   | 28 Kg                           |                                |
| Temperatură de operare                           | - 10°C/+40°C                    |                                |
| Temperatură de stocare                           | - 20°C/+55°C                    |                                |
| Conexiune pistolet                               | "Tip european"                  |                                |
| Indice de protecție                              | IP 23                           |                                |
| Clasă de izolare                                 | H                               |                                |
| Standard   | 60974-1 & 60974-5 & 60974-10    |                                |



**AVERTIZARE:** Această sursă de alimentare nu poate fi utilizată în condiții de ploaie sau zăpadă. Ea poate fi depozitată afară, însă nu este concepută pentru a fi utilizată fără protecție în condiții de ploaie.

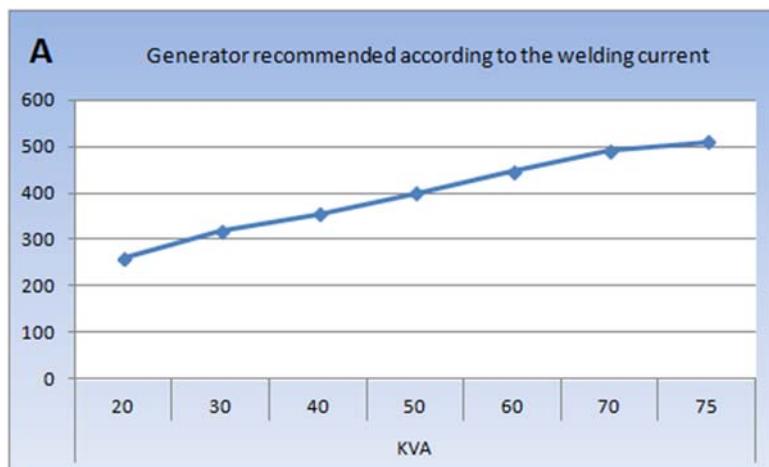


## 2 – PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

### 2.1. DESCRIEREA GENERALĂ A SURSEI DE ALIMENTARE

Sursa de alimentare este constituită din:

- 1- Afisaj panou frontal
- 2- Fișă europeană pentru pistolet
- 3- Fișă suplimentară pentru pistolet 2 potențiometre
- 4- Fișă pentru cablu de împământare și inversare de polaritate
- 5- Ușă protecție pentru secțiune derulator
- 6- Fus bobină, ax, piuliță fus
- 7- Buton purjare gaz
- 8- Buton derulare sărmă
- 9- Conducător de fir

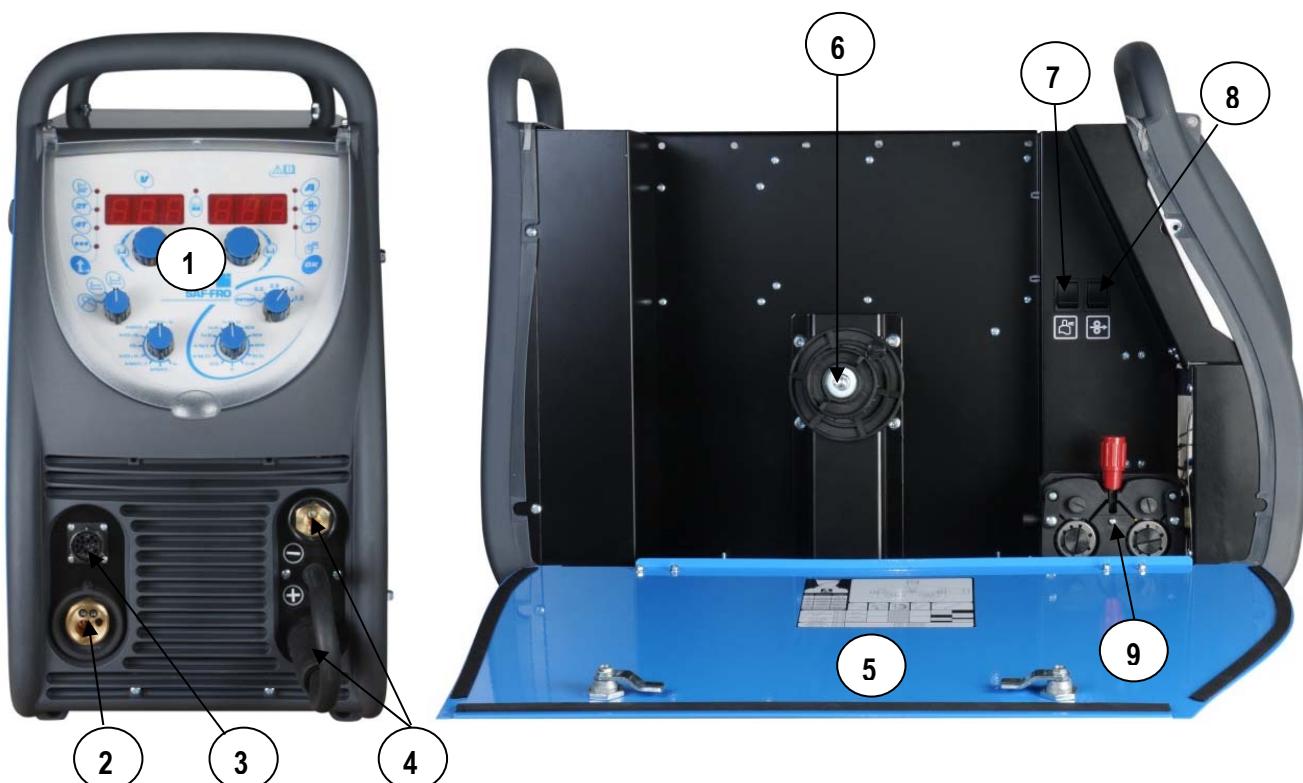

### 2.2. CONEXIUNI ELECTRICE LA SURSA PRINCIPALĂ

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** este o instalație de sudare trifazată de 400 V. Dacă alimentarea sursei principale corespunde cerințelor, conectați fișa "trifazată + împământare" la capătul cablului de alimentare.



**AVERTIZARE:** Cu condiția ca impedanța sistemului public tensiune joasă de la punctul cuplajului comun să fie mai mică de **33 mΩ**, acest echipament este în conformitate cu IEC 61000-3-11 și IEC 61000-3-12 și poate fi conectat la sistemele publice tensiune joasă. Este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului echipamentului de a se asigura, consultându-se cu operatorul rețelei de distribuție dacă este cazul, că impedanța sistemului respectă restricțiile în materie de impedanță.



**AVERTIZARE:** Acest echipament Clasă A nu este destinat utilizării în locații rezidențiale unde energia electrică este furnizată de sistemul public de alimentare tensiune joasă. Pot exista posibile dificultăți în a asigura compatibilitatea electromagnetică în aceste locații, ca urmare a perturbațiilor conduse cât și radiate.

### 2.3. ALEGAREA CONSUMABILELOR

Sudarea cu arc necesită folosirea unei sărme de tip și diametru corespunzătoare, precum și utilizarea gazului adecvat. Consultați tabelul cu gaze și sinergii din Alin. 6.3.

**AVERTIZARE :**

Următoarele sârme sunt utilizate în polaritate inversată: SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. POZITIONAREA SÂRMEI

**Pentru a instala sârma :**

Închideți sursa de alimentare.

Deschideți ușa derulatorului [5] și aveți grija să nu cadă.

Deșurubati piulița fusului bobină [6].

Introduceți bobina sârmei pe ax. Asigurați-vă că acul de localizare al axului [6] este instalat corespunzător pe bobină.

Înșurubați piulița bobinei [6] înapoi pe ax, rotindu-o în direcția indicată de săgeată.

Coborâți levierul ghidajului sârmă [9] pentru a elibera rolele.

Prindeți capătul sârmei bobinei și tăiați partea de capăt strâmbă.

Îndreptați primii 15 centimetri ai sârmei.

Introduceți sârma prin conducătorul de fir de intrare al plăcii.

Coborâți rolele [9] și ridicați levierul pentru a-l imobiliza.

Ajustați presiunea rolelor de pe sârmă la tensiunea corectă.

**Derulare sârmă**

Butonul derulare sârmă (8) derulează sârma în pistolet. Sârma se derulează peste 1s la viteza minimă, iar viteza crește gradual până când viteza setată a sârmei este atinsă, însă este limitată la 12 m / min. Setările pot fi modificate în orice moment; sursa de alimentare afișează viteza.

**Pentru a derula sârma prin pistolet**

Tineți apăsat butonul de derulare sârmă (8).

Viteza sârmei poate fi ajustată cu ajutorul butonului de pe panoul frontal.

**Pentru a umple linia gaz sau ajusta debitul gazului**

Apăsați butonul debit gaz (9).

## 2.5. COMPOVENTĂ DE UZURĂ A CONDUCĂTORULUI DE FIR

Componentele de uzură ale conducerilor de fir, al căror rol este acela de a ghida și avansa sârma de uzură, trebuie să fie adaptate la tipul și diametrul sârmei de sudare folosită. Pe de altă parte, uzura lor poate afecta rezultatele procesului de sudare. Se impune înlocuirea lor.

Consultați alineatul 5.5 pentru a alege componente de uzură pentru conducerul de fir.

## 2.6. CONEXIUNEA PISTOLETULUI

Pistoletul de sudare MIG este conectat la partea frontală a derulatorului, după ce v-ați asigurat că a fost echipat în mod corespunzător cu componente de uzură corespunzătoare sârmei utilizate pentru sudare.

În acest scop, consultați instrucțiunile pistoletului.

## 2.7. CONEXIUNEA DE INTRARE GAZ

Ieșirea gaz este poziționată în spatele sursei de alimentare. Conectați-o pur și simplu la ieșirea regulatorului de presiune a cilindrului de gaz.

- + Instalați cilindrul de gaz pe cărucior în spatele sursei de alimentare și fixați butelia folosind cureaua.
- + Deschideți ușor supapa cilindrului pentru a permite ieșirea impurităților existente și apoi închideți-o la loc.
- + Instalați regulatorul de presiune/debitmetrul.
- + Deschideți cilindrul de gaz.

În timpul procesului de sudare, debitul gazului ar trebui să fie cuprins între 10 și 20 l/min.

**AVERTIZARE:**

Asigurați-vă că cilindrul de gaz este fixat corespunzător pe cărucior atașând centura de siguranță.

## 2.8. PORNIRE

1

Întrerupătorul principal este instalat în spatele sursei de alimentare.

Basculați acest întrerupător pentru a porni instalația.




**Notă: Acest întrerupător nu trebuie să fie basculat niciodată în cursul procesului de sudare.**

La fiecare pornire, sursa de alimentare afișează versiunea software și puterea recunoscută.

### 3 – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

#### 3.1. FUNCȚII ALE PANOUULUI FRONTAL

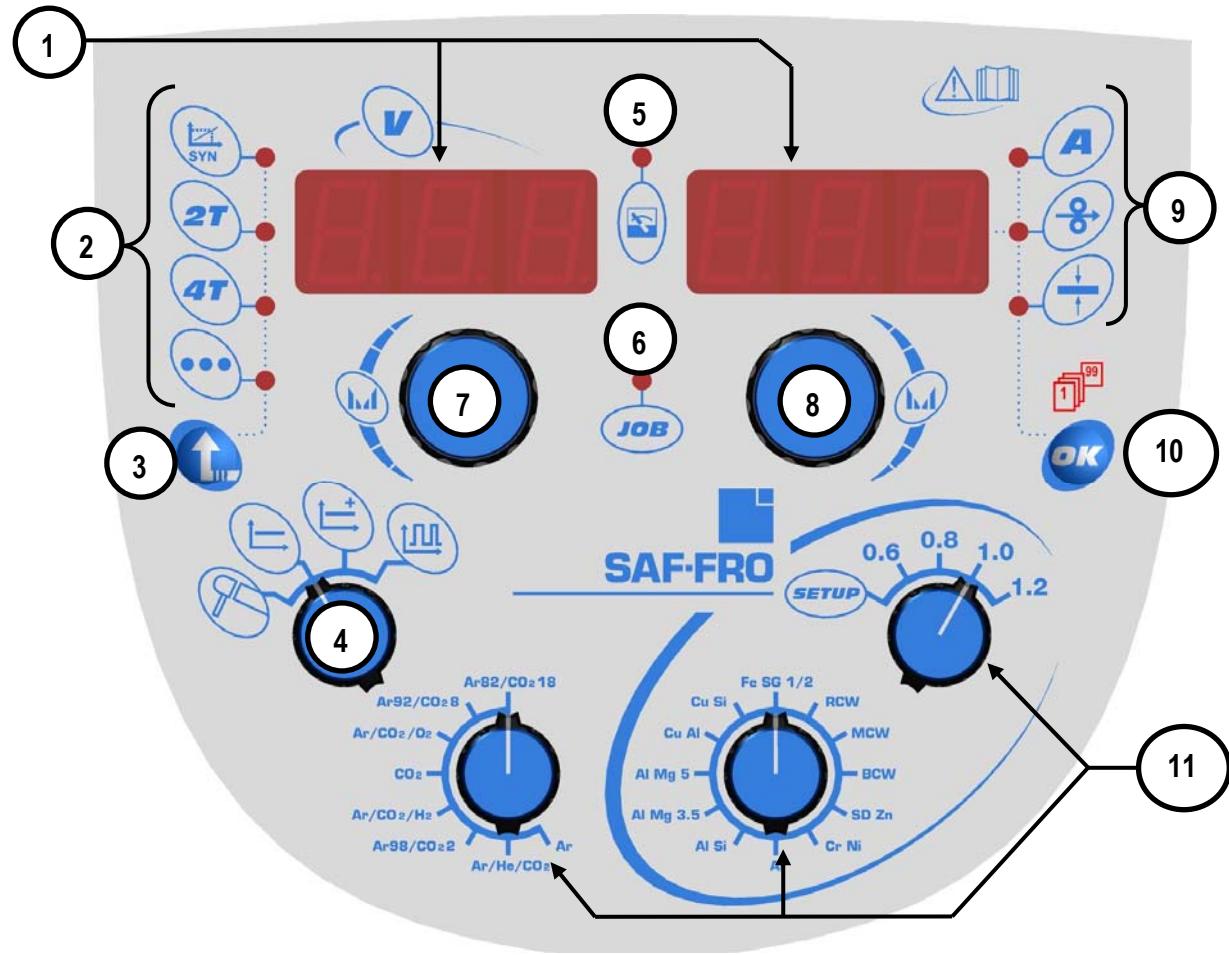

Afișaj stânga: Tensiune, Afișaj dreapta: Viteză curentă/ sărmă /grosime sărmă

**1**

Afișaj pentru selecția modului de sudare

**2**

Buton selector pentru buton sudare / Buton anulare în mod program

**3**

Întrerupătoare selector pentru proces de sudare

**4**

Indicator de măsurare a valorilor afișate (date pre-sudare, sudare și post-sudare)

**5**

Indicator led pentru mod program

**6**

Configurare și navigare tensiune codor

**7**

Codor pentru curent, viteza sărmării, configurație și navigare grosime tablă

**8**

Mod afișaj indicator curent, viteza sărmării, grosime tablă

**9**

Buton selector pentru pre-afișare și management programe

**10**

Întrerupător selector pentru tip de gaz, diametru sărmă și tip de sărmă de sudare

**11**

## 3.2. CALIBRAREA SURSEI DE ALIMENTARE



### AVERTIZARE:

În momentul punerii pentru prima dată în funcțiune, calibrarea este un pas care nu poate fi evitat în obținerea unei sudări de calitate. Dacă polaritatea este inversată, acest pas trebuie să fie repetat.

**Pas 1:** Rotiți întrerupătorul diametru sârmă pe poziția CONFIGURARE (SETUP) și apăsați butonul OK pentru a avea acces la ecranul Configurare COnFIG.

**Pas 2:** Selectați parametrul CaL cu ajutorul codorului mâna stângă left și selectați PORNIT (On) cu ajutorul codorului mâna dreaptă.

**Pas 3:** Apăsați butonul OK de pe panoul frontal. Unitatea de afișare indică triGER.

**Pas 4:** Scoateți duza pistoletului.

**Pas 5:** Tăiați sârma.

**Pas 6:** Puneți piesa în contact cu tubul de contact.

**Pas 7:** Apăsați declanșatorul.

**Pas 8:** Afișajul va indica valoarea lui L (inductanță cablu).

**Pas 9:** Afisează valoarea lui R folosind codorul mâna dreaptă (rezistență cablu).

**Pas 10:** Părăsire Configurare.

## 3.3. AFIȘARE ȘI UTILIZARE

### 3.3.1. Mod sinergic

Valorile Current, Tensiune și Grosime enumerate pentru fiecare setare viteză derulare sârmă sunt furnizate doar în scop informativ. Ele corespund măsurătorilor în condiții date de operare, cum ar fi poziția, lungimea secțiunii de capăt (sudare poziție plană, sudare cap la cap).

Unitățile current/tensiune afișate corespund valorilor măsurate medii și ele pot fi diferite de valorile teoretice.

#### Indicator led pentru mod program:

- ⇒ OFF: afișarea instrucțiunilor pre-sudare.
- ⇒ ON: Afișarea măsurătorilor (valori medii).
- ⇒ Prin scânteie: Măsurători în timpul sudării.

#### Selectarea sârmei, diametrului, gazului, procesului de sudare

Selectați tipul de sârmă, diametrul sârmei, gazul de sudare utilizat și procesul de sudare rotind întrerupătorul adecvat.

Selectarea materialului va determina valorile disponibile pentru diametru, gaz și procese.

Dacă nu există sinergie, sursa de alimentare afișează nOt SYn,GAS SYn,DIA SYn Or PrO SYn.

#### Selectarea modului de sudare, a lungimii arcului și a afișajului pre-sudare

Selectați modul de sudare 2T, 4T, în puncte, sinergic și manual folosind butonul de comandă (3). Lungimea arcului poate fi ajustată cu ajutorul codorului stânga (7), iar ajustarea afișajului pre-sudare este realizată cu ajutorul codorului dreapta (8). Selectarea presetării pre-sudare este realizată cu ajutorul butonului de comandă OK. (10)

### 3.3.2. Mod manual

Acesta este modul decuplat al instalației de sudare. Parametrii ajustabili pentru el sunt viteza sârmei, tensiunea arcului și reglajul fin. În acest mod, este afișată doar valoarea vitezei sârmei.

### 3.3.3. Mod CONFIGURARE (SETUP)

#### Accesarea CONFIGURĂRII (SETUP):

Ecranul CONFIGURARE (SETUP) poate fi accesat doar atunci când nu este nicio sudare în curs, setând selectorul Diametru Sârmă pe panoul frontal la poziția 1.

Conține două meniuuri derulante:

'CYCLE' → Setare pentru fazele ciclului. Consultați alineatul 6.2 pentru detalii

'COnFIG' → Configurare sursă de alimentare

#### Configurare SETUP:

În poziția CONFIGURARE (SETUP), selectați CYCLE sau COnFIG by apăsând butonul OK. (10)

Rotiți codorul mâna stângă pentru a defila în parametri disponibili.

Rotiți codorul mâna dreaptă pentru a seta valoarea lor.

Nicio sudare nu pornește. Toate modificările sunt salvate la ieșirea din meniul CONFIGURARE (SETUP).

**Lista parametrilor accesibili în meniu COnFIG**

| Afișaj stânga | Afișaj dreapta     | Treaptă | Implicit | Descriere   |
|---------------|--------------------|---------|----------|---|
| GrE           | On -;OFF – Aut     |         | Aut      | Configuarea Unității de răcire apă Unit. 3 stări posibile:<br>- Pornit (On) : Pornire forțată, unitatea de răcire cu apă este permanent activată<br>- Oprit (OFF) : Oprire forțată, unitatea de răcire cu apă este permanent dezactivată<br>- Aut : Mod automat, Unitatea de răcire cu apă funcționează când este necesar |
| ScU           | nc – no - OFF      |         | OFF      | Siguranța răciri cu apă. 3 stări posibile:<br>- nc : Normal închis,<br>- no : Normal deschis,<br>- OFF : Dezactivat   |
| Unit          | US – CE            |         | CE       | Unitatea afișată pentru viteza și grosimea firului:<br>- Unitate US: inch<br>- CE: unitate de măsură  |
| CPt           | OFF– 0.01 – 1.00   | 0.01 s  | 0,30     | Declanșează timpul de reținere pentru a apela programul (Doar în mod de sudare 4T). Poate fi folosit doar pentru programul de sudare de la 50 la 99.  |
| PGM           | no – yES           |         | no       | Activează / dezactivează modul management programe  |
| PGA           | OFF – ;000 – 020 % | 1 %     | OFF      | Folosiți pentru a configura gama disponibilă de ajustare a următorilor parametri: viteza sărmă, tensiune arc, dinamică arc, reglaj fin impuls. Folosiți doar când managementul programelor este activat, iar programele sunt blocate.   |
| Adj           | Loc – rC           |         | Loc      | Selectați reglarea Viteza firului și tensiunea arcului:<br>- Loc: Local pe sursa de alimentare<br>- rC: comandă la distanță sau potențiometru pentru pistol   |
| CAL           | OFF – on           |         | OFF      | Calibrarea pistoletului și a cablului de împământare  |
| L             | 0 – 50             | 1 uH    | 14       | Setare / afișare duză cablu   |
| r             | 0 – 50             | 1 Ω     | 8        | Setare / afișare rezistor cablu   |
| SoF           | no – yES           |         | no       | Mod de actualizare software.  |
| FAC           | no – yES           |         | no       | Resetare setări din fabrică. Apăsând YeS va avea loc o resetare a parametrilor la valorile implicate din fabrică când se ieșe din meniu CONFIGURARE (SETUP).  |

**Lista parametrilor accesibili în meniu CICLU (CYCLE)**

| Afișaj stânga | Afișaj dreapta         | Treaptă | Implicit | Descriere  |
|---------------|------------------------|---------|----------|--|
| tPt           | 00,5 – 10,0            | 0.1 s   | 0.5      | Timp puncte. În modul Puncte și în modul Manual, setările Pornire la cald (Hot Start), Pantă descendente (Downslope) și secentuator nu pot fi modificate |
| PrG           | 00,0 – 10,0            | 0.1 s   | 0.5      | Timp pre-gaz   |
| tHS           | OFF – 00,1 – 10,0      | 0.1 s   | 0.1      | Timp pornire la cald   |
| IHS           | -- 70 – 70             | 1 %     | 30       | Curent pornire la cald (viteză sărmă). X% ± curentul de sudare   |
| UHS           | -- 70 – 70             | 1 %     | 0        | Tensiune pornire la cald X% ± tensiune arc   |
| dYn           | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %     | 0        | Reglaj fin în arc scurt  |
| rFP           | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %     | 0        | Reglaj fin în impuls   |
| dyA           | 00 – 100               | 1       | 50       | Dinamica aprinderii arcului cu electrod  |
| tSE           | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s  | OFF      | Timp secentuator (Secentuator, doar în mod sinergic)   |
| ISE           | --90 + 90              | 1 %     | 30       | Nivel curent secentuator. X% ± curentul de sudare  |
| dSt           | OFF – 00,1 – 05,0      | 0.1 s   | OFF      | Timp pantă descendente   |
| DdSI          | -- 70 – 00,0           | 1 %     | -- 30    | Curent pantă descendente (viteză sărmă). X% ± curentul de sudare   |
| dSU           | -- 70 – 70             | 1 %     | 0        | Tensiune pantă descendente. X% ± tensiunea arcului   |
| Pr            | 0,00 – 0,20            | 0,01 s  | 0,05     | Timp anti-aderență   |
| PrS           | Nno – yES              |         | no       | Activare Pr-Pulverizare  |
| PoG           | 00,0 – 10,0            | 0,05 s  | 0,05     | Timp post-gaz  |

**3.3.4. Managementul programelor**

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** permite crearea, stocarea și modificarea de până la 99 programe de sudare direct pe panoul frontal de la programul 00 până la programul 99. Această funcție este activată prin mutarea parametrului PGM de la nu la DA în meniu COnFIG .

P00 este programul care funcționează în orice stare. (Mod management programe activat sau dezactivat). Atunci când sursa de alimentare funcționează în acest program, indicatorul Led "JOB" este închis. Toate comutatoarele sunt accesibile în acest mod, așa că va fi utilizat pentru a seta programe.






P01 - P99 sunt programe salvate, doar dacă modul management programe este activat. Atunci când sursa de alimentare funcționează în aceste programe, led-ul indicator "JOB" este aprins. În acest mod, comutatoarele proces de sudare, diametru sărmă, gaz și metal nu sunt disponibile.

Atunci când un program selectat a fost modificat, indicatorul "JOB" clipește.

#### Crearea și salvarea unui program:

Aceste paragrafe explică modul de creare, modificare și salvare a unui program de sudare. Mai jos este explicit meniul uzual utilizat.

- 1) Activăți modul management programe CONFIGURARE (SETUP) → PGM → puneți DA (YES) → părăsire CONFIGURARE (SETUP)
- 2) Setați-vă programul cu comutatoare, apoi apăsați lung butonul OK
- 3) Ecranul afișează mesajul următor:

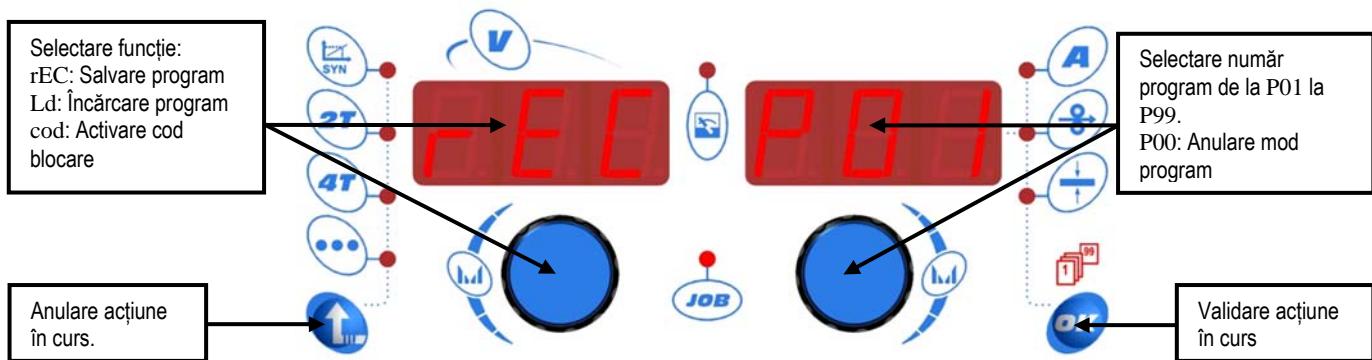

**NOTĂ :** DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C permite blocarea meniului de programe. Această funcție este disponibilă pe ecranul de programe cu codul parametrului.  
Tasta de blocare introdusă trebuie să fie scrisă pentru a dezactiva blocarea funcției.

#### 3.3.5. Apelarea programului cu declanșator

Această funcție permite gruparea de la 2 la 10 programe. Această funcție este disponibilă doar în modul de sudare 4T, iar modul management programe trebuie să fie activat

##### **Gruparea programelor:**

Apelarea programului funcții lucrează cu programe de la P50 la P99 până la zece.

⇒ P50→P59 ; P60→P69 ; P70→P79 ; P80→P89 ; P90→P99

Selectați primul program cu care doriti să vă începeți lantul. Ulterior în cursul sudării, de fiecare dată când împingeți declanșatorul, programul se va modifica. Pentru a grupa mai puțin de zece programe, în programul care urmează capătului de buclă dorită, puneți un parametru diferit (Ca sinergie sau ciclu de sudare). Este posibil să configurați timpul comenzi declanșatorului pentru a detecta modificarea lanțului de programe: CONFIGURARE (SETUP) → CPT → puneți valoarea de la 1 la 100 → părăsiți CONFIGURAREA (SETUP)

**Exemplu:** Creați o listă de programe de la P50 la P55 (6 programe).

- 1) În programul P56, puneți un ciclu de sudare sau sinergie diferite de P55 pentru a finaliza lanțul
- 2) Selectați programul P50 (Primul program pentru pornirea sudării)
- 3) Porniți sudarea
- 4) De fiecare dată când va fi apăsat declanșatorul, sursa de alimentare va modifica programul până la P55. Atunci când lanțul este încheiat, sursa de alimentare va reporni la P50.

## 4 – OPȚIUNI, ACCESORII

### 1 – SISTEM UNITATE DE RĂCIRE (La cerere)



### 2 – CONTROL LA DISTANȚĂ RC SIMPLU Ref. W000275904



Funcții control la distanță:  
Ajustați viteza sârmei în timpul sudării și în afara sudării  
Ajustați tensiunea arcului în timpul sudării și în afara sudării

### 3 - CĂRUCIOR II VERSIUNE NOUĂ Ref. W000383000



Permite mutarea facilă a sursei de alimentare într-un mediu de atelier.

**4 – CĂRUCIOR UNIVERSAL**  
Ref. W000375730



Permite transportul facil al sursei de alimentare într-un mediu de atelier.

**PISTOLET STANDARD**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345066 | PROMIG NG 341 3 M   |
| W000345067 | PROMIG NG 341 4 M   |
| W000345068 | PROMIG NG 341 5 M   |
| W000345069 | PROMIG NG 341 W 3 M |
| W000345070 | PROMIG NG 341 W 4 M |
| W000345071 | PROMIG NG 341 W 5 M |
| W000345072 | PROMIG NG 441 3 M   |
| W000345073 | PROMIG NG 441 4 M   |
| W000345074 | PROMIG NG 441 5 M   |

**PISTOLETE RĂCITE CU APĂ (care vor fi utilizate doar cu opțiunea unitate de răcire cu apă)**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| W000345075 | PROMIG NG 441W 3 M |
| W000345076 | PROMIG NG 441W 4 M |
| W000345077 | PROMIG NG 441W 5 M |
| W000274865 | PROMIG NG 450W 3 M |
| W000274866 | PROMIG NG 450W 4 M |
| W000274867 | PROMIG NG 450W 5 M |

**PISTOLETUL POTENȚIOMETRULUI**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345014 | DIGITORCH P 341 4M  |
| W000345016 | DIGITORCH P 341W 4M |
| W000345018 | DIGITORCH P 441W 4M |

## 5 – ÎNTREȚINERE

### 5.1. GENERAL

De două ori pe an, în funcție de cât de des este utilizată instalația, verificați următoarele:

- ⇒ starea de curătenie a sursei de alimentare
- ⇒ conexiunile electrice și de gaz

#### AVERTIZARE:

Nu realizați niciodată operațiuni de curățare sau depanare în interiorul instalației fără a vă fi asigurat în prealabil că instalația este debranșată de la rețea.

Demontați panourile generatorului și aspirați particulele de praf și metal acumulate între circuitele magnetice și înfășurările transformatorului.

În momentul curățării acestor componente, folosiți un racord din plastic pentru a evita deteriorarea izolației înfășurărilor.



La fiecare punere în funcțiune a unității de sudare și anterior apelării departamentului de asistență clienti pentru asistență tehnică, verificați dacă:

- ⇒ Bornele de putere sunt strânse corespunzător.
- ⇒ Tensiunea rețelei selectate este corectă.
- ⇒ Există un debit corespunzător al gazului.
- ⇒ Tipul și diametrul sărmei. Starea pistoletului.

#### DE DOUĂ ORI PE AN



- ⇒ Realizați calibrarea setărilor de curent și tensiune.
- ⇒ Verificați conexiunile electrice ale alimentării, circuitele de comandă și alimentare electrică.
- ⇒ Verificați starea izolării, cablurilor, conexiunilor și a conductelor.
- ⇒ Realizați o curățare cu aer comprimat

### 5.2. ROLE ȘI CONDUCĂTOARE DE FIR

În condiții normale de utilizare, aceste accesorii oferă o durată lungă de funcționare înainte de a necesita vreo operațiune de înlocuire.

Cu toate acestea, uneori, ulterior folosirii lor pe parcursul unei perioade de timp, pot fi remarcate uzura excesivă sau colmatarea lor provocate de depozite aderente.

Pentru minimalizarea acestor efecte negative, verificați starea de curătenie a plăcii derulatorului.

Grupul motoreductor nu necesită vreo întreținere.

### 5.3. PISTOLET

Verificați în mod regulat etanșeitatea corectă a conexiunilor alimentării curentului de sudare. Presiunile mecanice legate de șocurile termale au tendința să slăbească unele părți ale pistoletului, în mod special:

- ⇒ Tubul de contact
- ⇒ Cablul coaxial
- ⇒ Duza de sudare
- ⇒ Conectorul rapid

Verificați dacă garnitura manșonului de intrare gaz este în stare bună.

Îndepărtați stropii dintre tubul de contact și duză și dintre duză și mantă.

Stropii sunt mai ușor de îndepărtat dacă procedura este repetată la intervale scurte de timp.

Nu folosiți unele grele care ar putea zgâria suprafața acestor componente și determină atașarea stropilor de ea.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001

Suflați manșonul după fiecare schimbare de bobină de sărmă. Realizați această procedură de pe lateralul fișei conectorului de instalare rapidă a pistoletului.

Dacă este cazul, înlocuiți conducătorul de intrare sărmă al pistoletului.

Uzura severă a conducătorului de fir poate determina surgeri de gaz către partea din spate a pistoletului.

Tuburile de contact sunt concepute pentru o utilizare îndelungată. Cu toate acestea, trecerea sărmei determină uzura lor, lărgind diametrul mai mult decât toleranțele permisibile pentru un contact bun între tub și sărmă.


Necesitatea înlocuirii lor devine clară atunci când procesul de transfer al metalului devine instabil, toate setările parametrilor de lucru rămânând altfel normale.


## 5.4. PIESE, COMPONENTE DE SCHIMB



Lista de mai jos conține componente care pot fi achiziționate direct de la furnizorul dvs. local. Pentru alte coduri, consultați departamentul post-vânzări.  
 (Consultați imaginea detaliată pentru previzualizarea componentelor)



| REFERINȚĂ  | DENUMIRE                                |
|------------|---|
| W000386033 | VENTILATOARE 24VCC 80X25 CANT 2         |
| W000386036 | PANOU FRONTAL DIGISTEEL III 320C        |
| W000386038 | PANOU FRONTAL DIGIPULS III 320C         |
| W000386040 | CAPAC TRANSPARENT DIN PLASTIC           |
| W000386041 | TRANSFORMATOR AUXILIAR 200VA            |
| W000384735 | CABLURI-BANDĂ                           |
| W000278017 | SUPAPĂ SOLENOID 24V DC                  |
| W000277987 | FIŞĂ PISTOLET EURO                      |
| W000277882 | PLACĂ DE ALIMENTARE ELECTRICĂ AUXILIARĂ |
| W000385787 | ÎNTRERUPĂTOR PORNIT OPRIT 40A           |
| W000241668 | FIŞĂ DE SUDARE TATĂ                     |
| W000148911 | FIŞĂ DE SUDARE MAMĂ                     |
| W000265988 | KIT BUTOANE DE CULOARE ALBASTRĂ         |
| W000277988 | DERULATOR 4 ROLE COD150P                |
| W000277989 | UNITATE CAPAC ȘI LEVIER                 |
| W000278021 | BALAMA UNITATE DE BLOCARE               |

### Carcase:

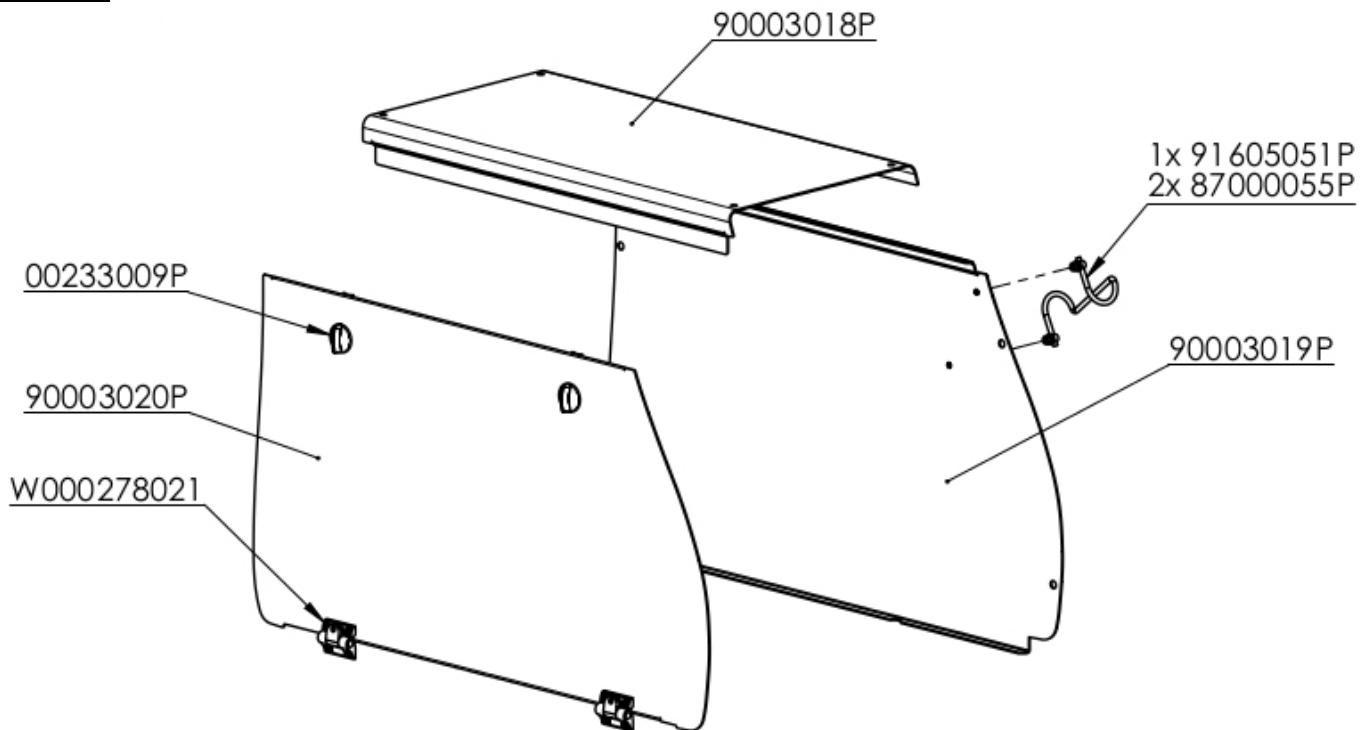

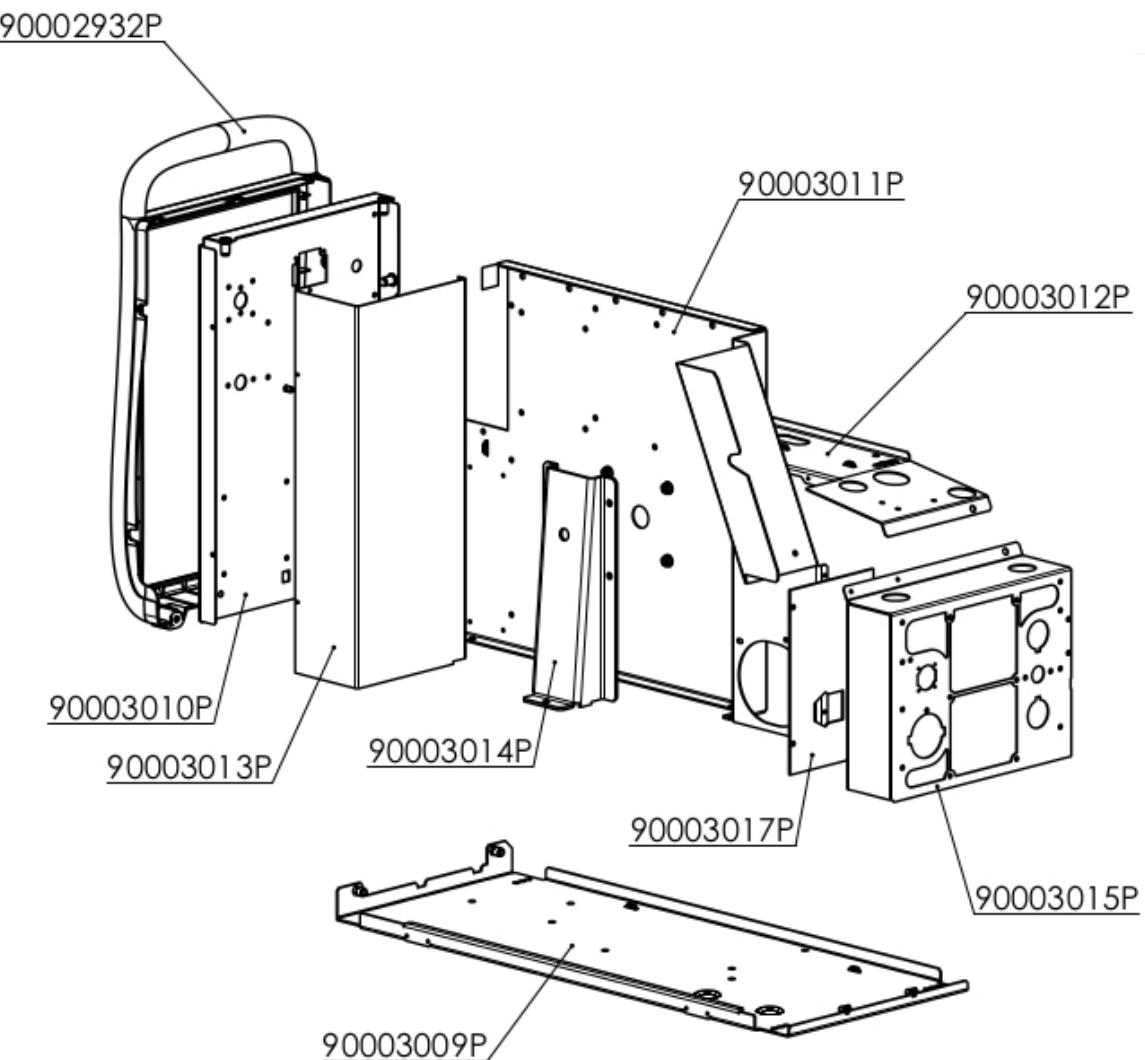

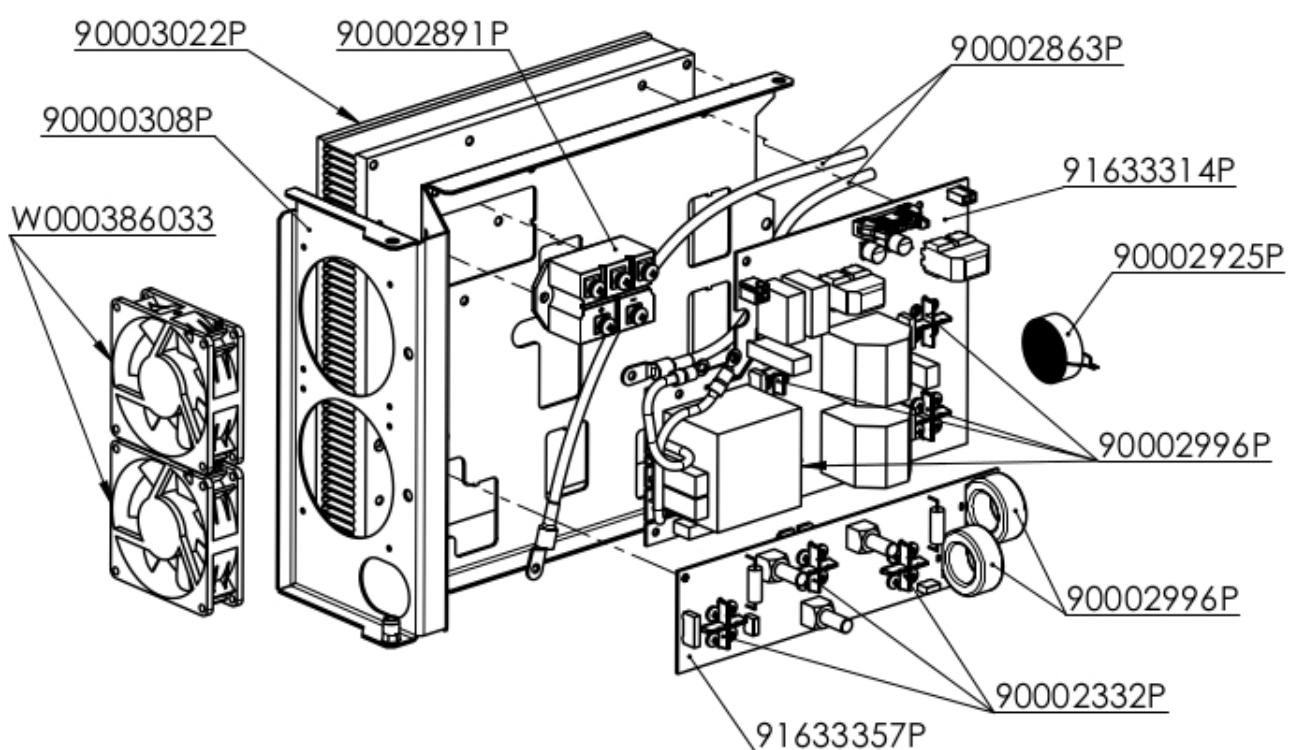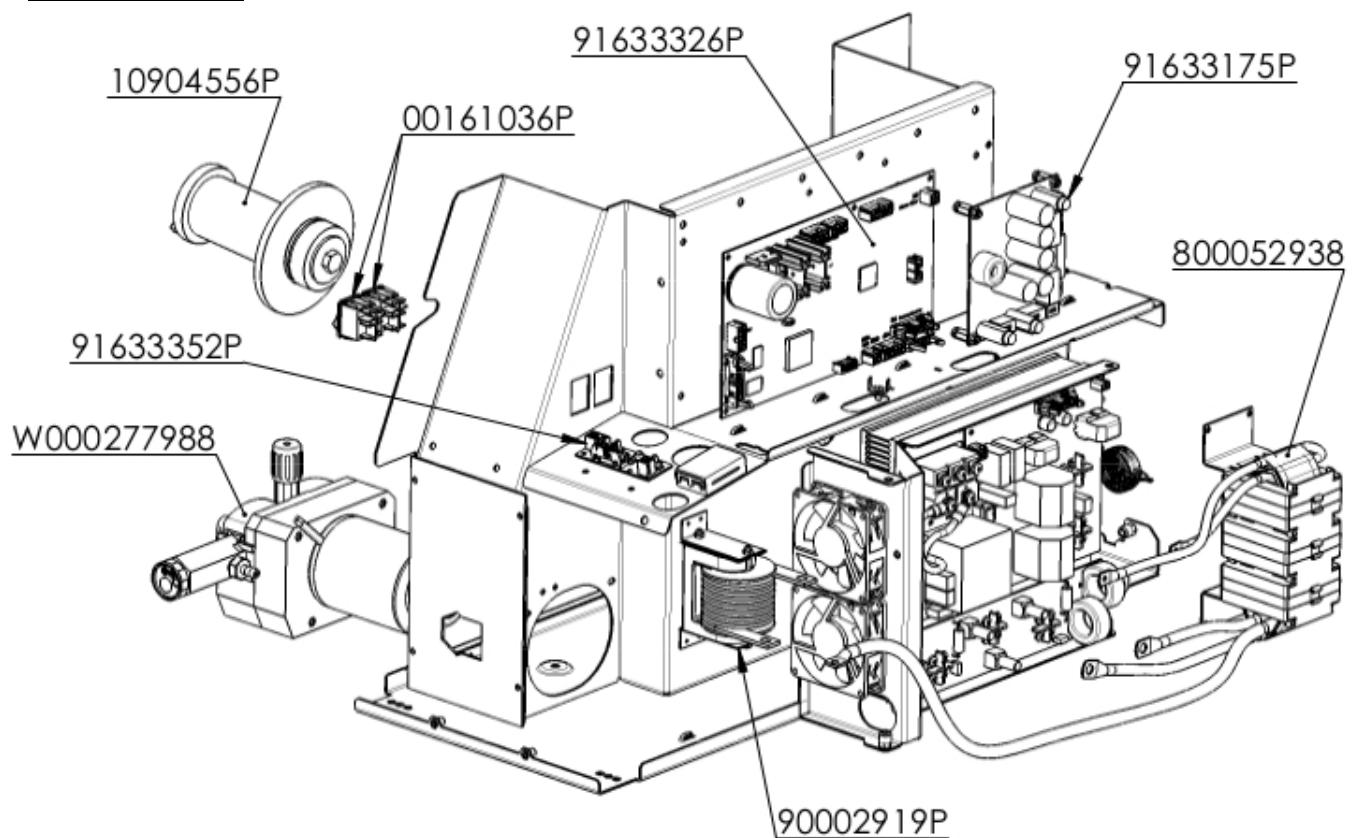Intern si invertor:

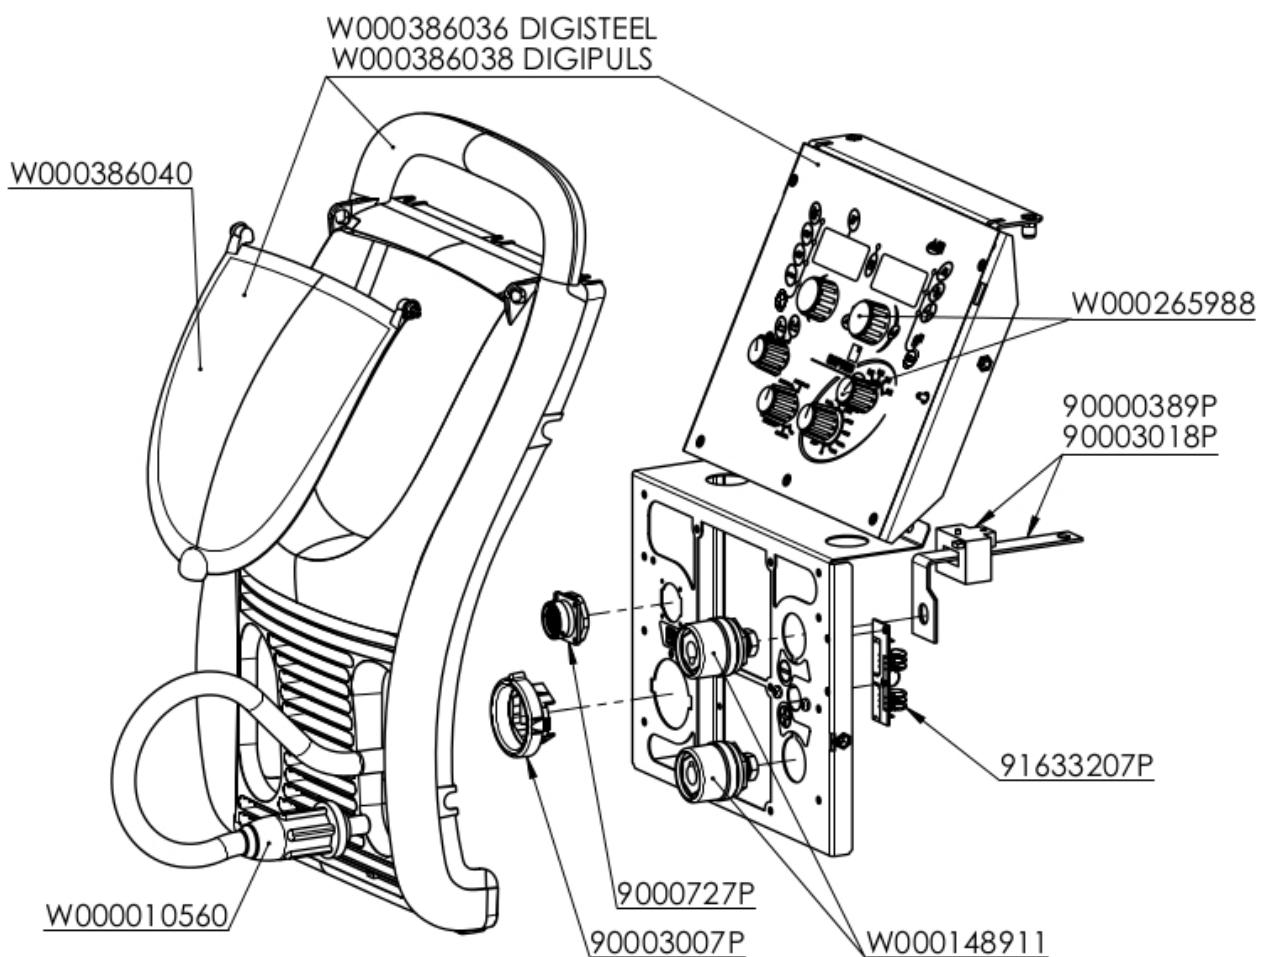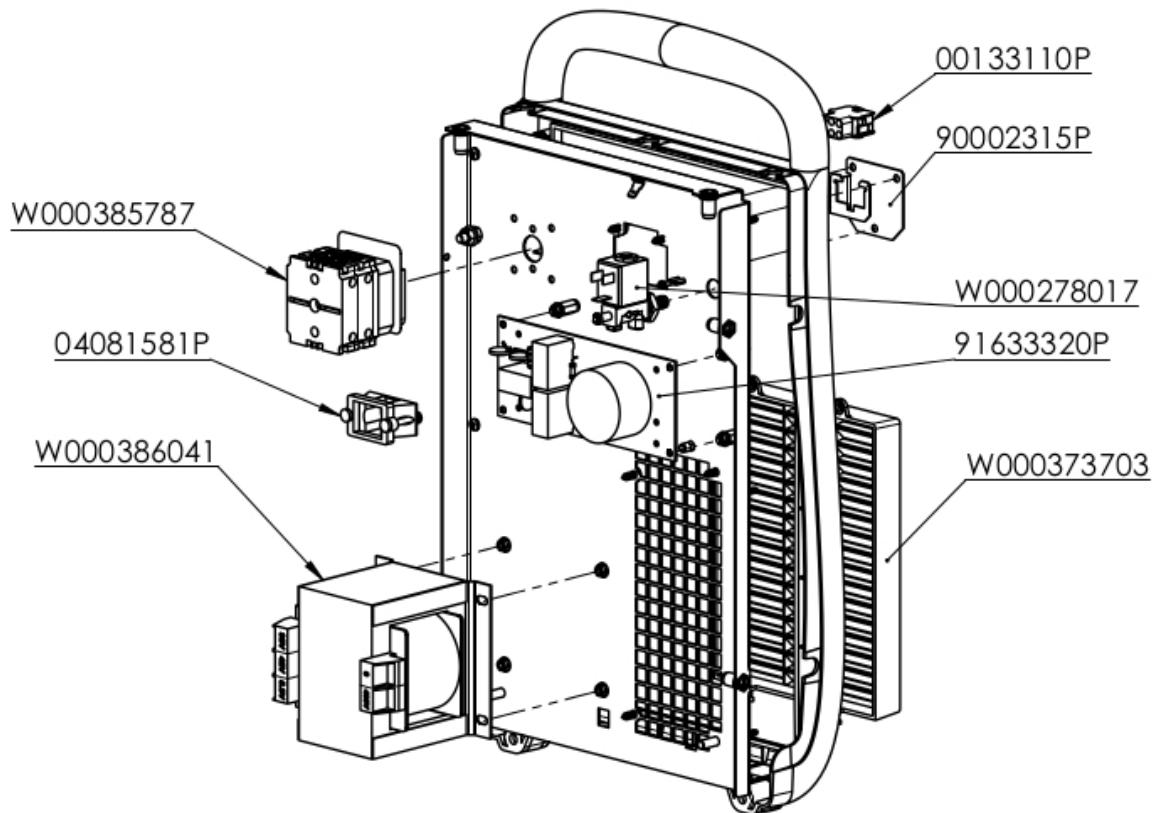**Fată și spate:**

## 5.5. PIESE DE UZURĂ

Lista de mai jos conține piese de uzură ale **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** care pot fi achiziționate direct de la furnizorul dvs. local.

| REFERINȚĂ  | DENUMIRE                      |
|------------|-------------------------------|
| W000373703 | FILTRU PRAF                   |
| W000278018 | LOT DE 2 ȘURUBURI PENTRU ROLĂ |
| W000277338 | ADAPTOR ROLĂ                  |

### Piese de uzură pentru conducătorul de fir

|                            | CONDUCĂTOR<br>DE FIR DE<br>INTRARE | ADAPTOR               | ROLĂ       | CONDUCĂTOR<br>DE FIR<br>INTERMEDIAR | CONDUCĂTOR DE FIR DE IEȘIRE                         |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|---|
| OTEL<br>OTEL<br>Inoxidabil | 0.6 / 0.8                          | Plastic<br>W000277338 | W000277338 | W000305125                          | W000277335<br>W000277335   W000277336<br>W000277336 |
|                            | 0.9 / 1.2                          |                       |            | W000277008                          |   |
|                            | 1.0 / 1.2                          |                       |            | W000267599                          |   |
|                            | 1.2 / 1.6                          |                       |            | W000305126                          |   |
|                            | 1.4 / 1.6                          |                       |            | W000277009                          |   |
| SÂRMĂ<br>UMPLUTĂ<br>FLUX-  | 0.9 / 1.2                          | W000277338            | W000277338 | W000277010                          | W000277335<br>W000277335   W000277336<br>W000277336 |
|                            | 1.2 / 1.6                          |                       |            | W000266330                          |   |
|                            | 1.4 / 1.6                          |                       |            | W000277011                          |   |
| ALIAJE<br>UŞOARE           | 1.0 / 1.2                          |                       |            | ALUKIT W000277622                   |   |
|                            | 1.2 / 1.6                          |                       |            | ALUKIT W000277623                   |   |

Utilizare posibilă a rolelor de oțel ALU cu sârmă de oțel și sârmă umplută.

### Montarea rolelor

Montarea rolelor pe platformă necesită un adaptor ref. W000277338.

## 5.6. PROCEDURĂ DE DEPANARE

**Depanarea echipamentului electric trebuie să fie realizată doar de personal calificat.**

| CAUZE  | SOLUȚII   |
|--|---|
| <b>GENERATORUL ESTE PORNIT ÎN TIMP CE PANOU FRONTAL ESTE OPRIT</b>                                     |   |
| Alimentare electrică   | Verificați alimentarea electrică (la fiecare fază)  |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E01-ond</b>  |   |
| Curentul maxim de aprindere al sursei de alimentare a fost depășit                                     | Apăsați butonul OK pentru a elimina eroarea. Dacă problema persistă, apelați Serviciul de Asistență Clienti   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E02 inu</b>  |   |
| Recunoașterea slabă a sursei de alimentare– doar la punerea în funcționare                             | Asigurați-vă că cablul-bandă dintre placa principală a invertorului și placa ciclului este conectat în mod corespunzător.   |
| Conecții defecte   |   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E07 400</b>  |   |
| Tensiune principală necorespunzătoare  | Asigurați-vă că tensiunea principală este în gama acceptabilă +/- 20% a sursei de alimentare principală a sursei de alimentare.   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E24 SEN</b>  |   |
| Senzor de temperatură defect   | Asigurați-vă că conectorul B9 este conectat în mod corespunzător la placa ciclului (dacă nu, nu este măsurată temperatura)<br>Senzorul de temperatură este defect. Apelați Serviciul de Asistență Clienti.                                      |
| Ventilație   | Asigurați-vă că ventilatorul invertorului funcționează.   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E25 -C</b>   |   |
| Supraîncălzirea sursei de alimentare   | Lăsați generatorul să se răcească   |
| Ventilație   | Eroarea dispare singură după câteva minute<br>Asigurați-vă că ventilatorul invertorului funcționează.   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E33-MEM-LIM</b><br>Acest mesaj indică faptul că memoria nu mai este operațională |   |
| Funcționare necorespunzătoare în timpul salvării memoriei  | Apelați Serviciul de Asistență Clienti.   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E43 brd</b>  |   |
| Placă electronică defectă  | Apelați Serviciul de Asistență Clienti.   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E50 H2o</b>  |   |
| Unitate de răcire defectă  | Asigurați-vă că unitatea de răcire este conectată în mod corespunzător.<br>Verificați unitatea de răcire (Transformator, pompă de apă,...)<br>Dacă nu este utilizată o unitate de răcire, dezactivați parametrul în meniul CONFIGURARE (SETUP). |
| Unitate de răcire defectă  | Zăvorul axului bobinei de derulare este prea strâns.  |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E63 IMO</b>  |   |
| Problemă mecanică  | Rola de presiune este prea strânsă.<br>Furtunul de alimentare este colmatat de murdărie.<br>Zăvorul axului bobinei de derulare este prea strâns.  |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E65-Mot</b>  |   |
| Conecții defecte   | Verificați conexiunea cablului-bandă decodor al motorului derulatorului.  |
| Problemă mecanică  | Asigurați-vă că ansamblul derulator nu este blocat.   |
| Alimentare electrică   | Verificați conexiunea alimentării electrice a motorului.<br>Verificați F2 (6A) de pe placa de alimentare auxiliară.   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI E-71-PRO-DIA-MET-GAS</b>   |   |
| HMI Selector PROCES-DIAMETRUL-METAL-GAS în mod implicit  | Rândul său, selectorul de a debloca, după apeler le serviciu Après vente dacă întotdeauna în Mod implicit   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI StE PUL</b>  |   |
| Invertor care nu este recunoscut corespunzător   | Apelați Serviciul de Asistență Clienti.   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI I-A-MAHX</b>   |   |
| Curent maxim al sursei de alimentare atins   | Reduceti viteza sârmiei sau tensiunea arcului   |
| <b>AFIȘAREA MESAJULUI bPX-on</b>   |   |
| Mesaj care indică faptul că butonul OK sau butonul CANCEL este menținut apăsat în momente neașteptate  | Butonul Push pentru a debloca, după serviciul de apel pentru clienti, dacă întotdeauna în mod implicit  |

**AFIŞAREA MESAJULUI SPEXXX**

alimentare cu sărmă este întotdeauna activat involuntar

Verificați dacă butonul de alimentare cu sărmă nu este blocat  
Verificați conexiunea acestui buton și placă electronică

**AFIŞAREA MESAJULUI LOA DPC**

Actualizarea software-ului de PC-ul este activat în mod involuntar

Opriti și să porniți sursa de alimentare, după serviciul de apel pentru clienți,  
dacă întotdeauna în Mod implicit

**EROARE DECLANSATOR**

Acest mesaj este generat atunci când declanșatorul este tras la un  
moment în care poate provoca accidental pornirea unui ciclu.

Declanșator tras atunci când sursa de alimentare este pornită sau în cursul  
unei resetări cauzate de o eroare.

**FĂRĂ PUTERE DE SUDARE  
FĂRĂ MESAJ DE EROARE**

Cablu de alimentare neconectat  
Defecțiunea sursei de alimentare

Verificați conexiunea benzii de împământare și conexiunea cablului  
în modul Electrod învelit, verificați tensiunea dintre bornele de sudare din  
partea din spate a generatorului. Dacă nu există tensiune, apelați Serviciul de  
Asistență Clienti.

**CALITATEA SUDĂRII**

Calibrare necorespunzătoare  
Schimbarea pistoletului și/sau a benzii de împământare sau a piesei de  
lucru  
Sudare instabilă sau fluctuantă  
Sudare instabilă sau fluctuantă  
Gamă limitată de setări de ajustare  
Alimentare electrică slabă a sursei de alimentare

Verificați parametrul de reglaj fin (RFP = 0)  
Realizați re-calibrarea.(Verificați contactul electric corespunzător de la circuitul  
de sudare).  
Asigurați-vă că secentiatorul nu este activat. Verificați Pornirea la cald (Hot  
Start) și panta descendentă.  
Selectați modul manual. Limitarea este impusă de reguli de compatibilitate a  
sinergiei.  
În cazul utilizării RC JOB, asigurați-vă că nu ați activat limitarea setării operată  
cu parolă.  
Verificați conectarea corectă a celor trei faze de alimentare electrică.

**ALTELE**

Sârmă blocată în baia de topire sau la tubul de contact  
Afisarea mesajului triG în momentul pornirii alimentării.


Optimizați parametrii de stingere a arcului: pulverizare PR și post retractare.  
Mesajul TtriG este afișat dacă declanșatorul este activat anterior pornirii  
instalației de sudare.

Dacă problema persistă, puteți reseta parametrii la valorile implicate din fabrică. În acest scop, cu instalația de sudare opriță, selectați poziția Configurare (Setup) de la selectorul panoului frontal, apăsați butonul OK și țineți-l apăsat în jos în timp ce porniți generatorul.

**ATENȚIE**

Luati în calcul înregistrarea parametrilor dvs. de lucru mai întâi, întrucât această operațiune va șterge toate programele salvate în memorie. Dacă  
RESETAREA la valorile din fabrică nu soluționează problema, apelați Serviciul de Asistență Clienti (Customer Support).

## 5.7. SCHEMĂ ELECTRICĂ

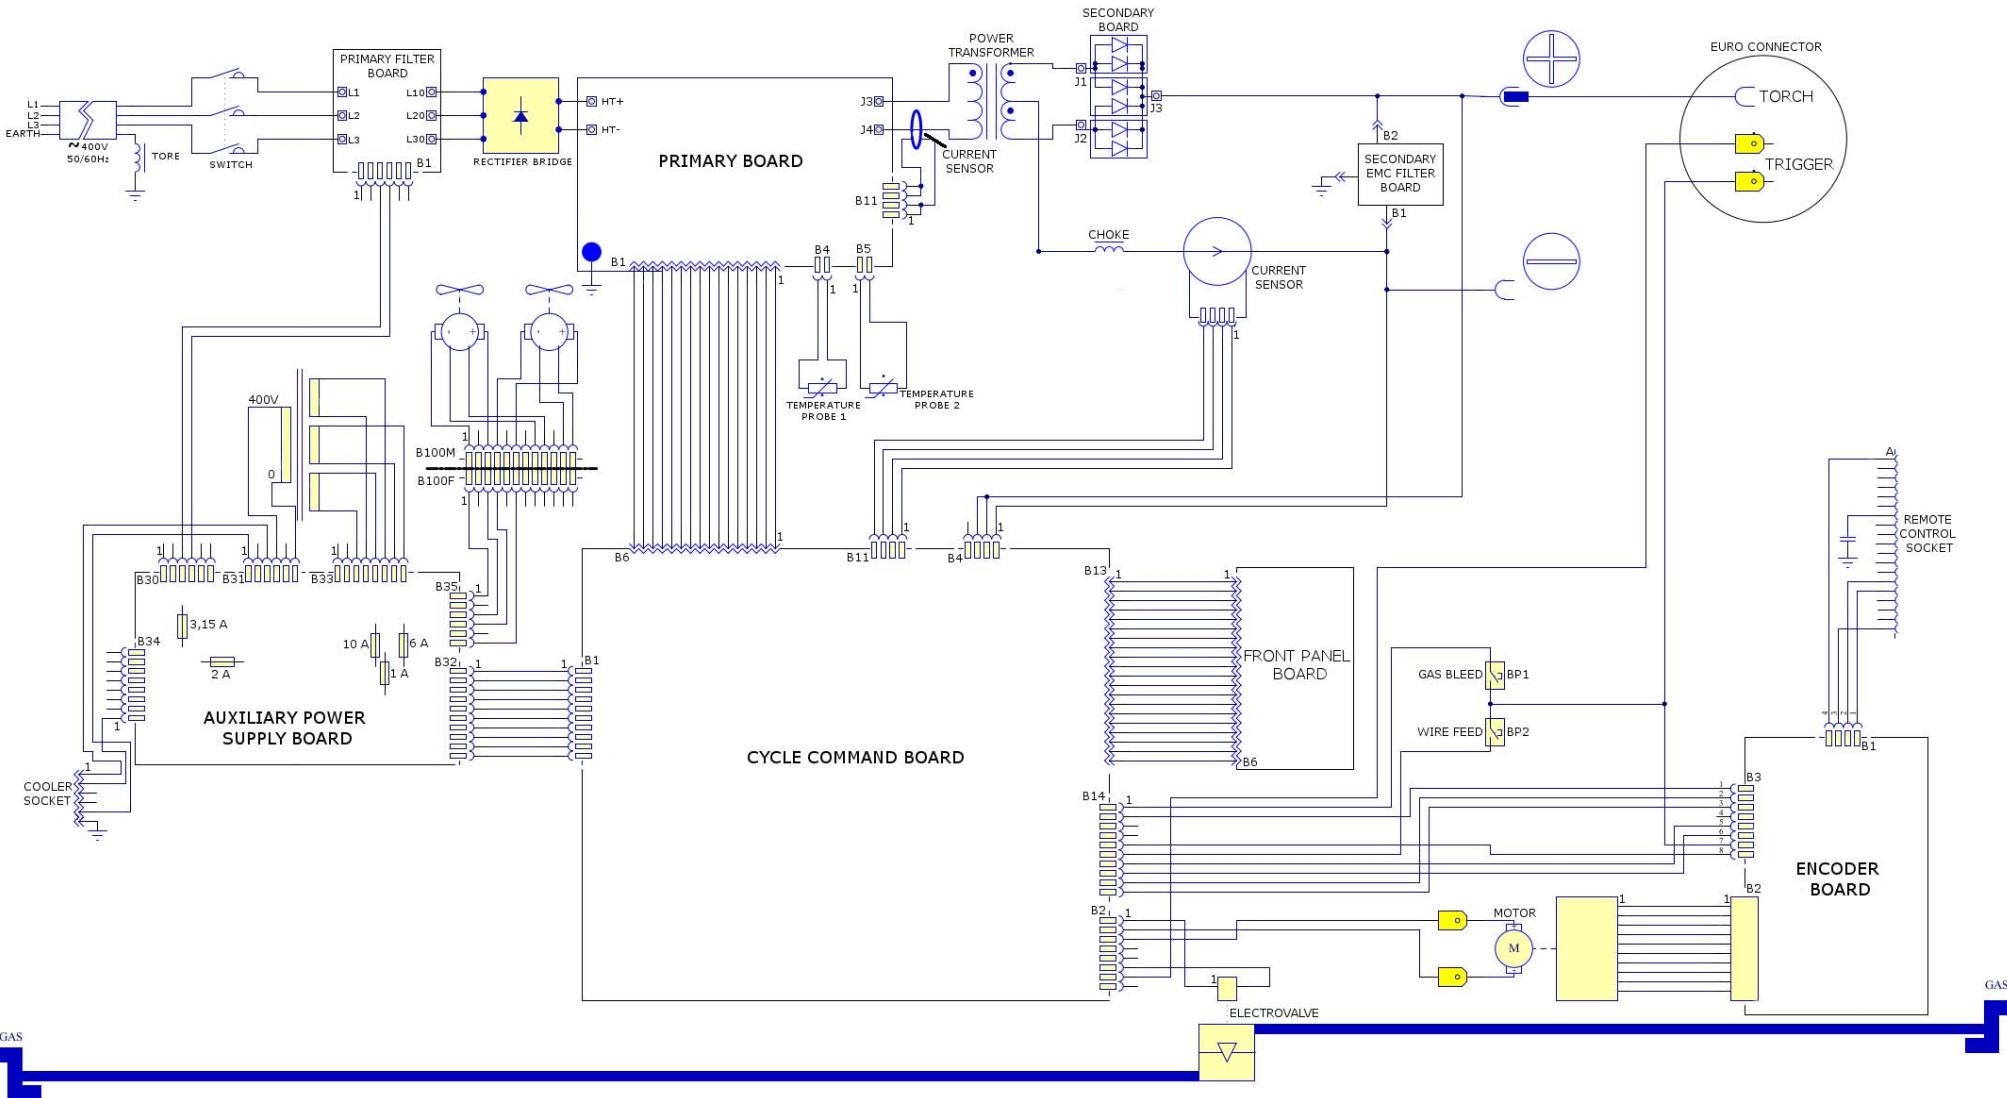

## - ANEXE


### 6.1. PREZENTAREA PROCESELOR DE SUDARE

Pentru cărbune și oțeluri inoxidabile, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C folosesc 2 tipuri de arc scurt:

- + arc scurt "moale" sau "neted"
- + Arcul scurt "dinamic" sau « SSA ».

Sudarea MIG pulsată poate fi utilizată la toate tipurile de metal (oțel, oțel inoxidabil și aluminiu) cu sârme solide și unele sârme umplute. Este în mod special adecvată pentru oțel inoxidabil și aluminiu, pentru care este procesul ideal, eliminând stropii și obținând topirea excelentă a sârmei.

- + Caracteristicile arcului sursei de alimentare

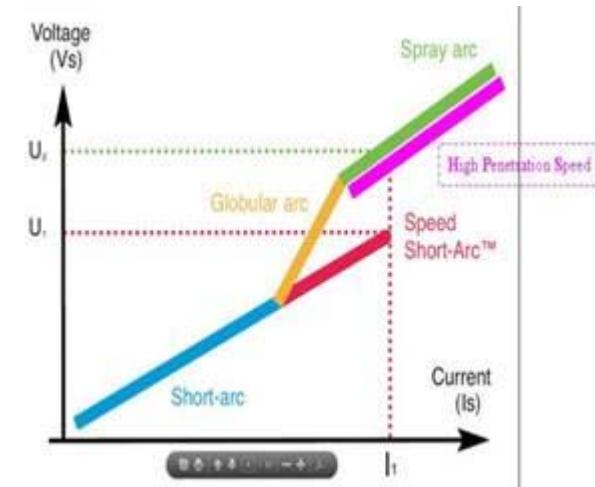

#### Arc scurt (SA) "moale" sau "neted"

Arcul scurt "moale" obține o **reducere mare a stropilor** atunci când sunt sudate oțeluri carbon, determinând o reducere foarte importantă a costurilor de finisare.

Ei îmbunătățește aspectul cordonului de sudură datorită umezelii ameliorate a băii de topire.

Arcul scurt "moale" este adecvat pentru sudarea în toate pozițiile. Creșterea vitezei de derulare a sârmei permite intrarea în modul arc pulverizare fără a împiedica tranziția în modul globular.

#### Formă de undă a procesului de sudare cu arc scurt




**Notă:** Arcul scurt "moale" este ușor mai energetic decât arcul scurt "de viteză". În consecință arcul scurt "de viteză" poate fi de preferat arcului scurt "moale" pentru sudarea tablelor foarte subțiri ( $\leq 1$  mm) sau pentru trecerile penetrării de sudare.

#### Arc scurt "dinamic" sau "Arc scurt de viteză" (SSA)

Arcul scurt de viteză sau SSA permite o versatilitate mai mare în cărbune de sudare și oțeluri inoxidabile și absoarbe fluctuațiile din mișcările mâinii sudorilor, de exemplu în momentul sudării într-o poziție dificilă. Ajută de asemenea la compensarea pentru diferențele din pregătirea pieselor de lucru.

**Crescând viteza de derulare a sârmei**, modul SA intră fără probleme în modul SSA, împiedicând în același timp modul globular. Datorită controlului său rapid al arcului și folosind programarea adecvată, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C poate extinde în mod artificial gama Arcului scurt la curenti mai mari, în gama **arcului scurt de viteză**.

### Formă de undă a procesului de sudare cu arc scurt de viteză

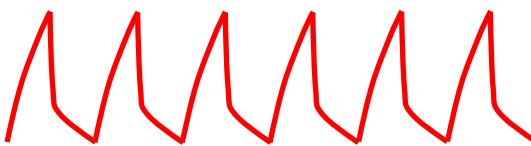

Eliminând modul arc "globular", care este caracterizat de stropii grei și aderenți și energia mai mare decât arcul scurt, arcul scurt de viteză vă permite:

- ⇒ Reducerea cantității de deformări ale curenților mari de sudare în gama de sudare "globulară" tipică
- ⇒ Reducerea cantității de stropi față de modul globular
- ⇒ Obținerea aspectului bun al sudării
- ⇒ Reducerea emisiilor de fum comparativ cu modurile obișnuite (cu până la 25% mai puțin)
- ⇒ Obținerea unei penetrări rotunjite corespunzătoare
- ⇒ Permiterea sudării în toate pozițiile

**Notă:** Programele CO<sub>2</sub> folosesc în mod automat și exclusiv arcul scurt "moale" și nu permit accesul la arcul scurt de viteză.  
Arcul scurt "dinamic" nu este adecvat pentru sudarea CO<sub>2</sub> ca urmare a instabilității arcului.



### Sudare MIG pulsată NORMALĂ

Transferul metalului în arc are loc prin desprinderea unor picături determinate de impulsurile actuale. Microprocesorul calculează toți parametrii MIG pulsați pentru fiecare viteză a sărmei, pentru a asigura rezultate superioare de sudare și aprindere.

Avantajele sudării Mig pulsate sunt:

- + Deformări reduse la curenți mari de sudare în sudarea "globulară" obișnuită și gamele arcului de pulverizare
- + Permite toate pozițiile de sudare
- + Topire excelentă a sărmelor din oțel inoxidabil și aluminiu
- + Eliminarea aproape completă a stropilor și astfel a lucrării de finisare
- + Aspecte corespunzătoare ale cordonului
- + Emisii reduse de fum comparativ cu metodele obișnuite și chiar arc scurt de viteză (până la 50% mai puțin);

Programele pulsate **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** pentru oțel inoxidabil elimină stropii mici care pot apărea pe tablele subțiri la viteze foarte mici de derulare sărmă. Aceste "mingi" sunt provocate de pulverizarea rapidă a metalului la momentul desprinderii picăturilor. Anvergura acestui fenomen depinde de tipul și originea sărmelor.

Aceste programe pentru oțel inoxidabil au cunoscut ameliorări ale operării la curenți slabii și creșterea flexibilității de utilizare pentru sudarea tablelor subțiri folosind metoda Sudare MIG pulsată.

Rezultate excelente pentru sudarea unor table subțiri din oțel inoxidabil (1 mm) sunt obținute folosind metoda Sudare MIG pulsată cu sărmă cu Ø 1 mm în blindaj M12 sau M11 (media 30A este acceptabilă).

Aspectul îmbinărilor procesate folosind **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** este de calitate comparabilă cu cea obținută prin sudarea TIG.


## 6.2. CICLU AVANSAT DE SUDARE

### Ciclu 2- trepte

Apăsarea declanșatorului activează derularea sârmăi și pre-gazul și pornește curentul de sudare. Eliberarea declanșatorului determină oprirea sudării.

Ciclul Pornire la cald (Hot Start) este validat de parametrul **tHS≠OFF** din submeniul general Ciclu (Cycle) din CONFIGURARE (SETUP). Permite pornirea sudării cu un vârf de curent care facilitează aprinderea.

Panta descendenta permite finisarea cordonului de sudură cu un nivel în scădere al sudării.

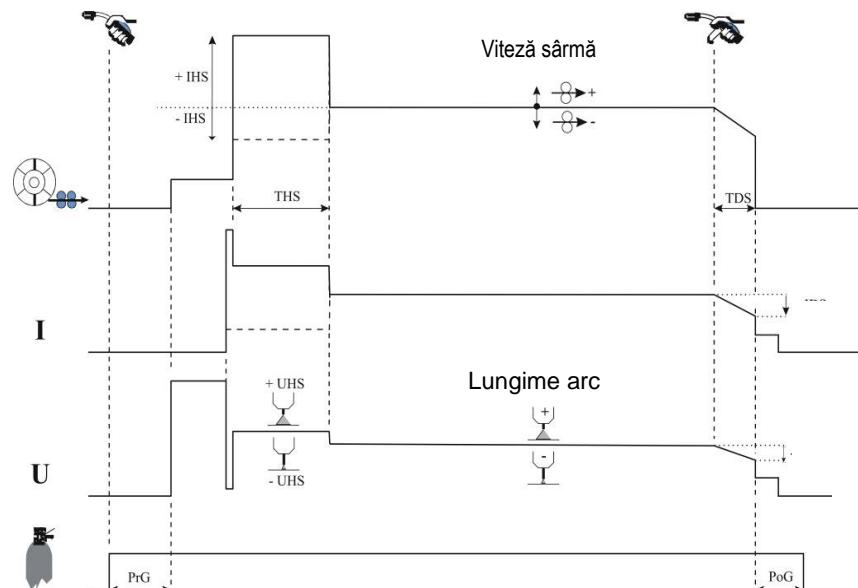

### Ciclu 4- trepte

Apăsarea declanșatorului de prima dată activează pre-gazul, urmat de Pornirea la cald (Hot Start). Eliberarea declanșatorului pornește sudarea. Dacă Pornirea la cald (HOT START) nu este activă, sudarea va începe imediat după pre-gaz. Într-un astfel de caz, eliberarea declanșatorului (a doua treaptă) nu va avea nici un efect, iar ciclul de sudare va continua.


Apăsarea declanșatorului în faza de sudare (a treia treaptă) permite controlul duratei pantei descendente și al funcțiilor anti-crater, conform temporizării pre-programate.

Dacă nu există pantă descendenta, eliberarea declanșatorului va comuta imediat în post-gaz (așa cum este programat în Configurare - Setup).

În modul 4-trepte (4T), eliberarea declanșatorului oprește funcția anti-crater dacă panta descendenta este ACTIVATĂ.

Dacă pantă descendenta este DEZACTIVATĂ, eliberarea declanșatorului va opri POST-GAZUL.


Funcțiile de Pornire la cald (Hot Start) și pantă descendenta nu sunt disponibile în modul manual.

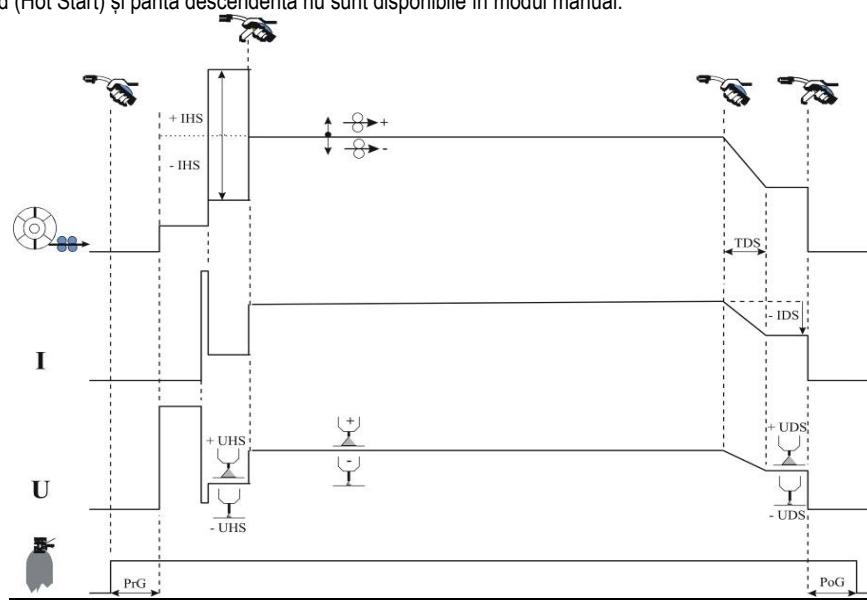

### Ciclu puncte

Apăsarea declanșatorului activează derularea sărmă și pre-gazul și pornește curentul de sudare. Eliberarea declanșatorului determină oprirea sudării.

Ajustarea setărilor Pornire la cald (Hot Start), pantă descendente și sevențiator este dezactivată. La finele temporizării în puncte, sudarea se oprește.

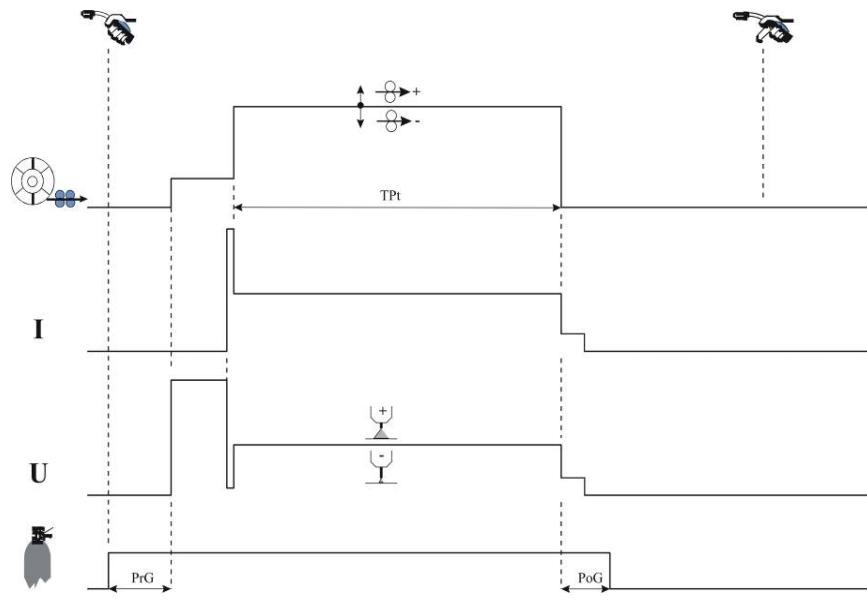

### Ciclu sevențiator

Sevențiatorul este validat de parametrul "tSE≠OFF" din submeniul ciclu specific al CONFIGURĂRII (SETUP).

Pentru a-l accesa:


Parametrul "tSE" este afișat în meniu "CYCLE"

Setați acest parametru la o valoare cuprinsă între 0 și 9,9 s.

tSE : Durata celor 2 plăci dacă ≠ OFF.

ISE : Curent al doilea nivel ca % din primul nivel.

Disponibil doar în mod sinergic, ciclu 2T sau ciclu 4T.

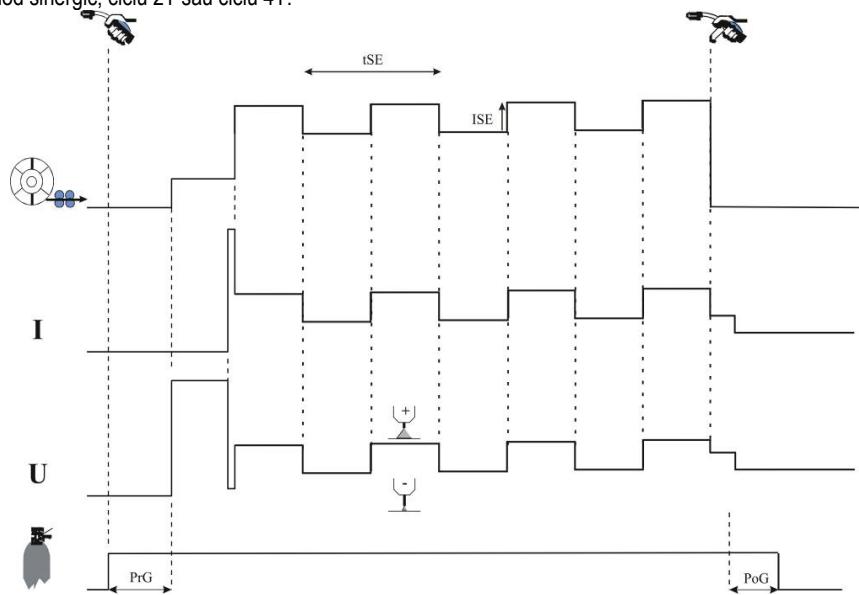

### Reglajul fin (parametru care poate fi ajustat în meniu configurație ciclu "rFP")

În sudarea pulsată, funcția de reglaj fin permite optimizarea locului de desprindere a picăturilor conform variațiilor din componentele sărmelor utilizate și a gazelor de sudare.

Atunci când sunt observate în arc stropi fini care pot adera la piesa de lucru, setarea de reglaj fin trebuie să fie modificată în valori negative. Dacă picături mari sunt transferate de arc, setarea de reglaj fin trebuie să fie modificată în valori pozitive.


În modul Neted (short arc), coborârea setării de reglaj fin permite obținerea unui mod de transfer mai dinamic și posibilitatea sudării reducând în același timp energia transportată la baia de sudură scurtând lungimea arcului.

O setare mai ridicată de reglaj fin determină creșterea lungimii arcului. Un arc mai dinamic facilitează sudarea în toate pozițiile, însă are

dezavantajul de a provoca mai mulți stropi.

#### **PR-pulverizare sau ascuțirea sârmei**

Finele ciclurile de sudare poate fi modificat pentru a împiedica formarea unei mingi la capătul sârmei. Această operațiune a sârmei produce o reaprindere aproape perfectă. Soluția selectată constă în injectarea unui vârf de curent la finele ciclului, lucru care face capătul de sârmă să devină ascuțit.

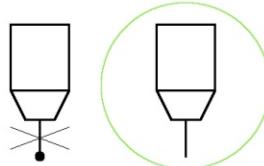

**Notă:** Acest vârf de curent de la finele ciclului nu este de dorit întotdeauna. De pildă, în momentul sudării tablei subțiri, un astfel de mecanism poate provoca un crater.

### **6.3. LISTA SINERGIILOR**

| <b>ARC SCURT</b> |               |               |             |               |
|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                  | <b>0,6 mm</b> | <b>0,8 mm</b> | <b>1 mm</b> | <b>1,2 mm</b> |
| Fe SG 1/2        | M21           | M21           | M21         | M21           |
|                  | M14           | M14           | M14         | M14           |
|                  | M20           | M20           | M20         | M20           |
|                  | /             | I1            | I1          | I1            |
| CrNi             | /             | M11           | M11         | M11           |
|                  | /             | M12           | M12         | M12           |
|                  | /             | M12           | M12         | M12           |
| AISi             | /             | /             | C1          | C1            |
| Al               | /             | /             | /           | C1            |
| AlMg3            | /             | /             | C1          | C1            |
| AlMg4,5 Mn       | /             | /             | C1          | C1            |
| AlMg5            | /             | /             | C1          | C1            |
| Cupro Si         | /             | C1            | C1          | C1            |
| Cupro Alu        | /             | /             | C1          | C1            |
| SD ZN            | /             | /             | M21         | M21           |
| RCW              | /             | /             | M21         | M21           |
| SD 100           | /             | /             | I1          | I1            |
| MCW :<br>SD 200  | /             | /             | M21         | M21           |
| BCW :<br>SD 400  | /             | /             | /           | M21           |
|                  | /             | /             | /           | I1            |

| <b>ARC SCURT DE VITEZĂ</b> |               |               |             |               |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                            | <b>0,6 mm</b> | <b>0,8 mm</b> | <b>1 mm</b> | <b>1,2 mm</b> |
| Fe SG 1/2                  | M21           | M21           | M21         | M21           |
|                            | M14           | M14           | M14         | M14           |
|                            | M20           | M20           | M20         | M20           |
| CrNi                       | /             | M12           | M12         | M12           |
|                            | /             | M12           | M12         | M12           |
|                            | /             | M11           | M11         | M11           |

|              | IMPULS |        |      |        |
|--------------|--------|--------|------|--------|
|              | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Fe SG 1/2    | /      | M21    | M21  | M21    |
|              | /      | M14    | M14  | M14    |
|              | /      | M20    | M20  | M20    |
| CrNi         | /      | M11    | M11  | M11    |
|              | /      | M12    | M12  | M12    |
|              | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi         | /      | /      | C1   | C1     |
| Al           | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg 3,5     | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn   | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5        | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si     | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Alu    | /      | /      | C1   | C1     |
| MCW - SD 200 | /      | /      | /    | M21    |
| BCW - SD 400 | /      | /      | /    | M21    |

NOTĂ: Pentru orice alte sinergii, contactați agenția noastră.

TABEL GAZE

| Descrierea de pe sursa de alimentare | Nume gaz |
|--------------------------------------|----------|
| CO2                                  | I1       |
| Ar(82%) / CO2(18%)                   | M21      |
| Ar(92%) / CO2(8%)                    | M20      |
| Ar / CO2 / O2                        | M14      |
| Ar / CO2 / H2                        | M11      |
| Ar(98%) / CO2(2%)                    | M12      |
| Ar / He / CO2                        | M12      |
| Ar                                   | C1       |

TABEL SÂRME

| Descrierea de pe sursa de alimentare | Désignation                 | Nume sărmă      |           |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| Fe SG 1/2                            |                             | Nertalic G2     | Filcord D |
|                                      | Steel Solid wire            | Filcord         | Filcord E |
|                                      |                             | Filcord C       | Starmag   |
| Sârmă solidă galva                   | Solid wire galva            | Filcord ZN      |           |
| CrNi                                 |                             | Filinox         |           |
|                                      |                             | Filinox 307     |           |
|                                      | Stainless steel solid wire  | Filinox 308 Lsi |           |
|                                      |                             | Filinox 316 Lsi |           |
| AISi                                 |                             | Filalu AISi5    |           |
| Al                                   |                             | Filalu Al 99,5  |           |
| AlMg3                                | Aluminium solid wire        | Filalu AlMg3    |           |
| AlNi4,5Mn                            |                             | Filalu AlMg4,5  |           |
| AlMg5                                |                             | Filalu AlMg5    |           |
| CuproSi                              | Copper Silicium solid wire  | Filcord CuSi    |           |
| CuproAl                              | Copper Aluminium solid wire | Filcord 46      |           |
|                                      | Basic core wire             |                 |           |
|                                      | Metal core wire             |                 |           |
|                                      | Rutil core wire             |                 |           |



**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Cat n°: 8695-1259  
Rev : C  
Date : 02/2018



Contact: [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

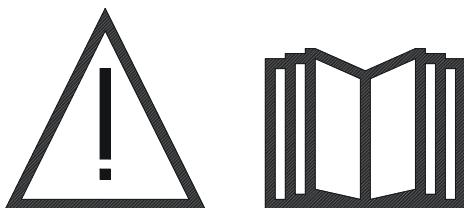

- EL** Η συγκόλληση τόξου και η κοπή με πλάσμα μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για τον χειριστή και τα άτομα πλησίον της περιοχής εργασίας. Διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....</b>                                   | <b>4</b>  |
| 1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....                                   | 4         |
| 1.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ .....                             | 4         |
| 1.3. ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .....                     | 5         |
| <b>2 - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ .....                              | 7         |
| 2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ .....                               | 7         |
| 2.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ .....   | 7         |
| 2.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ .....                                    | 8         |
| 2.5. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ..... | 8         |
| 2.6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ .....  | 8         |
| 2.7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΙΟΥ .....                                     | 8         |
| 2.8. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .....   | 7         |
| <b>3 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....</b>  | <b>9</b>  |
| 3.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ .....                              | 9         |
| 3.2. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ .....                                   | 10        |
| 3.3. ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ .....  | 10        |
| <b>4 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.....</b>                  | <b>14</b> |
| <b>5 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....</b>  | <b>16</b> |
| 5.1. ΓΕΝΙΚΑ .....   | 16        |
| 5.2. ΤΡΟΧΟΙ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ .....                           | 16        |
| 5.3. ΤΣΙΜΠΙΔΑ .....   | 16        |
| 5.4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ .....                                    | 17        |
| 5.5. ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ .....                                      | 21        |
| 5.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....                       | 22        |
| 5.7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ .....  | 24        |
| <b>6 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....</b>   | <b>25</b> |
| 6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.....                          | 25        |
| 6.2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ .....                              | 27        |
| 6.3. ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ .....   | 29        |

## 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C είναι ένα σετ συγκόλλησης με το χέρι που παρέχει τις εξής δυνατότητες:

- + Συγκόλληση σε MIG-MAG με βραχύ τόξο (short arc), βραχύ τόξο υψηλής ταχύτητας (speed short arc), τόξο ψεκασμού (spray arc), κανονική παλμική λειτουργία (ανάλογα με το DIGIPULS), με ένταση από 15A έως 320A.
- + Εκτύλιξη συρμάτων διαφορετικού τύπου
  - ⇒ Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο και ειδικά σύρματα
  - ⇒ Συμπαγή σύρματα και σύρματα με πυρήνα
  - ⇒ Διάμετροι από 0,6-0,8-1,0-1,2 mm
- + Συγκόλληση με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο

### 1.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Το σετ συγκόλλησης αποτελείται από 4 βασικά εξαρτήματα:

- 1 - Πηγή ισχύος συμπειριλαμβανομένου του βασικού καλωδίου (5m) και της ταινίας γείωσης (5m)
- 2 - Καροτσάκι συνεργείου (προαιρετικό),
- 3 - Καροτσάκι γενικής χρήσης (προαιρετικό),
- 4 - Μονάδα ψύξης (προαιρετικό)

Η παραγελία και η παράδοση κάθε εξαρτήματος γίνεται ξεχωριστά.

Τα προαιρετικά εξαρτήματα που παραγέλλονται με τον εξοπλισμό, παραδίδονται ξεχωριστά. Για την εγκατάσταση των προαιρετικών εξαρτημάτων, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με αυτά.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Οι πλαστικές χειρολαβές δεν προορίζονται για την ανάρτηση του σετ. Η σταθερότητα του εξοπλισμού είναι εγγυημένη μόνο για μέγιστη κλίση 10°.

### 1.3. ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|   | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Κύρια πλευρά</b>                                       |                                 |                                |
| Κύρια παροχή ισχύος                                       | 400V +/- 20%                    | 400V +/- 20%                   |
| Συχνότητα κύριας παροχής ισχύος                           | 50/60Hz                         | 50/60Hz                        |
| Ωφέλιμη κύρια κατανάλωση                                  | 12 A                            | 12 A                           |
| Μέγιστη κύρια κατανάλωση                                  | 18,7 A                          | 18,7 A                         |
| Κύρια ασφάλεια  | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς                                   | 13,1 KVA                        | 13,1 KVA                       |
| Μέγιστη ενεργή ισχύς                                      | 12,1 KW                         | 12,1 KW                        |
| Ενεργή ισχύς σε αναμονή (IDLE)                            | 50 W                            | 50 W                           |
| Απόδοση σε μέγ. ρεύμα                                     | 0,87                            | 0,87                           |
| Συντελεστής ισχύος σε μέγ. ρεύμα                          | 0,92                            | 0,92                           |
| Cos Phi   | 0,99                            | 0,99                           |
| <b>Δευτερεύουσα πλευρά</b>                                |                                 |                                |
| Χωρίς τάση φορτίου (σύμφωνα με το πρότυπο)                | 74 V                            | 74 V                           |
| Εύρος συγκόλλησης Μέγ. MIG                                | 10V / 50V                       | 10V / 50V                      |
| Εύρος συγκόλλησης Μέγ. MMA                                | 15A / 320A                      | 15A / 320A                     |
| Κύκλος λειτουργίας στο 100% (κύκλος 10 λεπτών στους 40°C) | 220A                            | 220A                           |
| Κύκλος λειτουργίας στο 60% (κύκλος 6 λεπτών στους 40°C)   | 280A                            | 280A                           |
| Κύκλος λειτουργίας στο μέγιστο ρεύμα στους 40°C           | 320A                            | 320A                           |
| <b>Τροφοδοτικό σύρματος</b>                               |                                 |                                |
| Δίσκος ράουλων  | 4 ράουλα                        |                                |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος                             | 0,5 – 25,0 m / mn               |                                |
| Ωφέλιμη διάμετρος σύρματος                                | 0,6 έως 1,2 mm                  |                                |
| Βάρος, τύπος και μέγεθος της μπομπίνας σύρματος           | 300 mm                          |                                |
| Μέγιστη πίεση αερίου                                      | 6 bar                           |                                |
| <b>Διάφορα</b>  |                                 |                                |
| Διαστάσεις (MxPxY)  | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Βάρος   | 28 Kg                           |                                |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                                   | - 10°C/+40°C                    |                                |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης                                   | - 20°C/+55°C                    |                                |
| Σύνδεσμος τσιμπίδας                                       | «Ευρωπαϊκό τύπου»               |                                |
| Δείκτης προστασίας  | IP 23                           |                                |
| Κλάση μόνωσης   | H                               |                                |
| Πρότυπο   | 60974-1 & 60974-5 & 60974-10    |                                |



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συγκεκριμένη πηγή ρεύματος δεν χρησιμοποιείται σε βροχή ή χιόνι. Μπορεί να αποθηκευτεί σε εξωτερικό χώρο, αλλά δεν προβλέπεται για χρήση χωρίς προστασία κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.

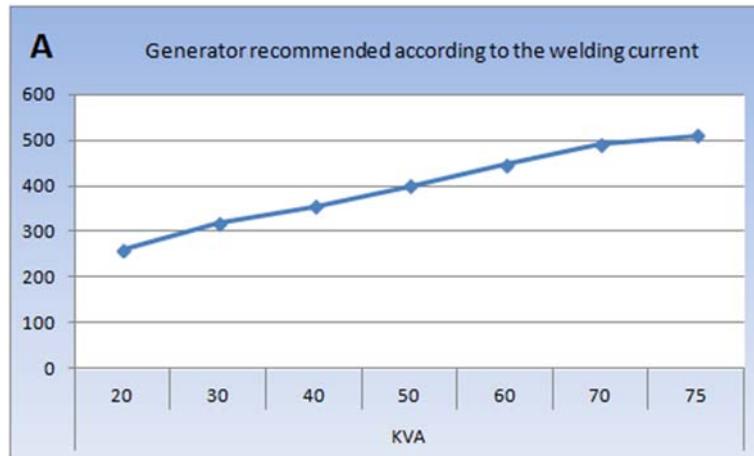

## 2 - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### 2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η πηγή ισχύος αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

- 1- Οθόνη μπροστινού πίνακα
- 2- Ευρωπαϊκό βύσμα για την τσιμπίδα
- 3- Πρόσθετο βύσμα για 2 τσιμπίδες ποτενσιόμετρου
- 4- Βύσμα για καλώδιο γειώσης και αναστροφή πολικότητας
- 5- Θύρα ασφαλείας για το τμήμα του τροφοδότη σύρματος
- 6- Άτρακτος, άξονας και περικόχλιο μπομπίνας
- 7- Κουμπί απαγωγής αερίου
- 8- Κουμπί τροφοδοσίας σύρματος
- 9- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης σύρματος



### 2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C είναι ένα τριφασικό σετ συγκόλλησης 400 V. Εάν το δίκτυο σας πληροί αυτές τις προδιαγραφές, αρκεί να συνδέσετε μια πρίζα "τριφασική + γειώση" στο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Με την προϋπόθεση ότι η εμπέδηση του δημόσιου συστήματος χαμηλής τάσης στο σημείο χαμηλής σύζευξης είναι κάτω από 33 mΩ, ο εξοπλισμός αυτός συνάδει με τα πρότυπα IEC 61000-3-11 και IEC 61000-3-12 και μπορεί να συνδεθεί σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης. Ο τεχνικός εγκατάστασης ή ο χρήστης του εξοπλισμού είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τον χειριστή του συστήματος διανομής εάν χρειαστεί, ότι η εμπέδηση του συστήματος συνάδει με τους περιορισμούς εμπέδησης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτός ο εξοπλισμός Κλάσης A δεν προορίζεται για χρήση σε κατοικημένες περιοχές όπου η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από το δημόσιο σύστημα παροχής χαμηλής τάσης. Σε αυτές τις περιοχές μπορεί να υπάρξει δυσκολία στη διασφάλιση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, εξαιτίας των αγώγιμων αλλά και ακτινοβολούμενων παρεμβολών.

### 2.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Η συγκόλληση τόξου απαιτεί τη χρήση σύρματος κατάλληλης διαμέτρου και τύπου, καθώς και χρήση του κατάλληλου αερίου. Ανατρέξτε στον πίνακα αερίων και συνεργιών στην παρ. 6.3.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Τα παρακάτω σύρματα χρησιμοποιούνται σε αντίστροφη πολικότητα: SD ZN = SAFDUAL ZN.

## 2.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

**Για να εγκαταστήσετε το σύρμα:**

Απενεργοποιήστε την πηγή ισχύος.

Ανοίξτε τη θύρα της μονάδας του τροφοδότη σύρματος [5] και βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να πέσει.

Ξεβιδώστε το παξιμάδι στον άξονα του καρουσιού. [6].

Εισαγάγετε το καρούλι του σύρματος στον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι η ακίδα εντοπισμού του άξονα [6] είναι κατάλληλα τοποθετημένη πάνω στον εντοπιστή του καρουσιού.

Βιδώστε το παξιμάδι του καρουσιού ξανά [6] στον άξονα, περιστρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του βέλους.

Χαμηλώστε τον μοχλό του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης σύρματος [9] για να απελευθερώσετε τα ράουλα.

Πιάστε την άκρη του σύρματος του καρουσιού και κόψτε την παραμορφωμένη απόληξη.

Ισιώστε τα πρώτα 15 εκατοστά του σύρματος.

Εισαγάγετε το σύρμα μέσω του οδηγού σύρματος του δίσκου.

Χαμηλώστε τα ράουλα [9] και ανυψώστε τον μοχλό προκειμένου να τον ακινητοποιήσετε.

Ρυθμίστε στην κατάλληλη ένταση την πίεση των ράουλων στο σύρμα.

**Τροφοδοσία σύρματος**

Το κουμπί τροφοδοσίας σύρματος (8) τροφοδοτεί το σύρμα εντός της τσιμπίδας. Το σύρμα τροφοδοτείται ανά 1s στην ελάχιστη ταχύτητα και η ταχύτητα αυξάνεται σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη τιμή ταχύτητας, αλλά ισχύει το όριο των 12 m / λεπτό. Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η ταχύτητα εμφανίζεται στην πηγή ισχύος.

**Για την τροφοδότηση του σύρματος μέσω της τσιμπίδας**

Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας σύρματος (8).

Η ταχύτητα του σύρματος μπορεί να προσαρμοστεί με το κουμπί στον μπροστινό πίνακα.

**Για την πλήρωση της γραμμής αερίου ή την προσαρμογή της ροής αερίου**

Πατήστε το κουμπί εκτόνωσης αερίου (9).

## 2.5. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Τα αναλώσιμα εξαρτήματα του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης σύρματος, ο ρόλος των οποίων είναι να οδηγούν και να προωθούν το σύρμα συγκόλλησης, πρέπει να προσαρμόζονται στο είδος και τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου σύρματος συγκόλλησης. Ωστόσο, η φθορά τους μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της συγκόλλησης. Η αντικατάστασή τους είναι απαραίτητη.

Ανατρέξτε στην παράγραφο 5.5 για να επιλέξετε αναλώσιμα εξαρτήματα για τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης σύρματος.

## 2.6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

Η τσιμπίδα συγκόλλησης MIG συνδέεται στο μπροστινό μέρος του τροφοδοτικού σύρματος, αφού βεβαιωθείτε ότι έχει εξοπλιστεί κατάλληλα με τα εξαρτήματα που αντιστοιχούν στο σύρμα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση.

Για τον σκοπό αυτό, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τσιμπίδας.

## 2.7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η έξοδος του αερίου βρίσκεται στο πίσω μέρος της πηγής ισχύος. Απλά συνδέστε το στην έξοδο της εκτονωτικής βαλβίδας στη φιάλη αερίου.

+ Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου στο καροτσάκι στο πίσω μέρος της γεννήτριας και στερεώστε την με τη βοήθεια του ιμάντα.

+ Ανοίξτε ελαφρώς και στη συνέχεια κλείστε ξανά τη στρόφιγγα της φιάλης για εκκένωση τυχόν ρύπων.

+ Τοποθετήστε τον εκτονωτή/μετρητή παροχής αερίου.

+ Ανοίξτε τη φιάλη αερίου.

Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, η παροχή αερίου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20l/λεπτό.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει γερά τη φιάλη αερίου στο καροτσάκι τοποθετώντας τον ιμάντα ασφαλείας.

## 2.8. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στο πίσω μέρος της πηγής ισχύος.  
Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.




**Σημείωση: Μην πατάτε ποτέ τον διακόπτη κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.**

Σε κάθε εκκίνηση λειτουργίας, η πηγή ισχύος εμφανίζει την έκδοση λογισμικού και την αναγνωρισμένη ισχύ.

### 3 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 3.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

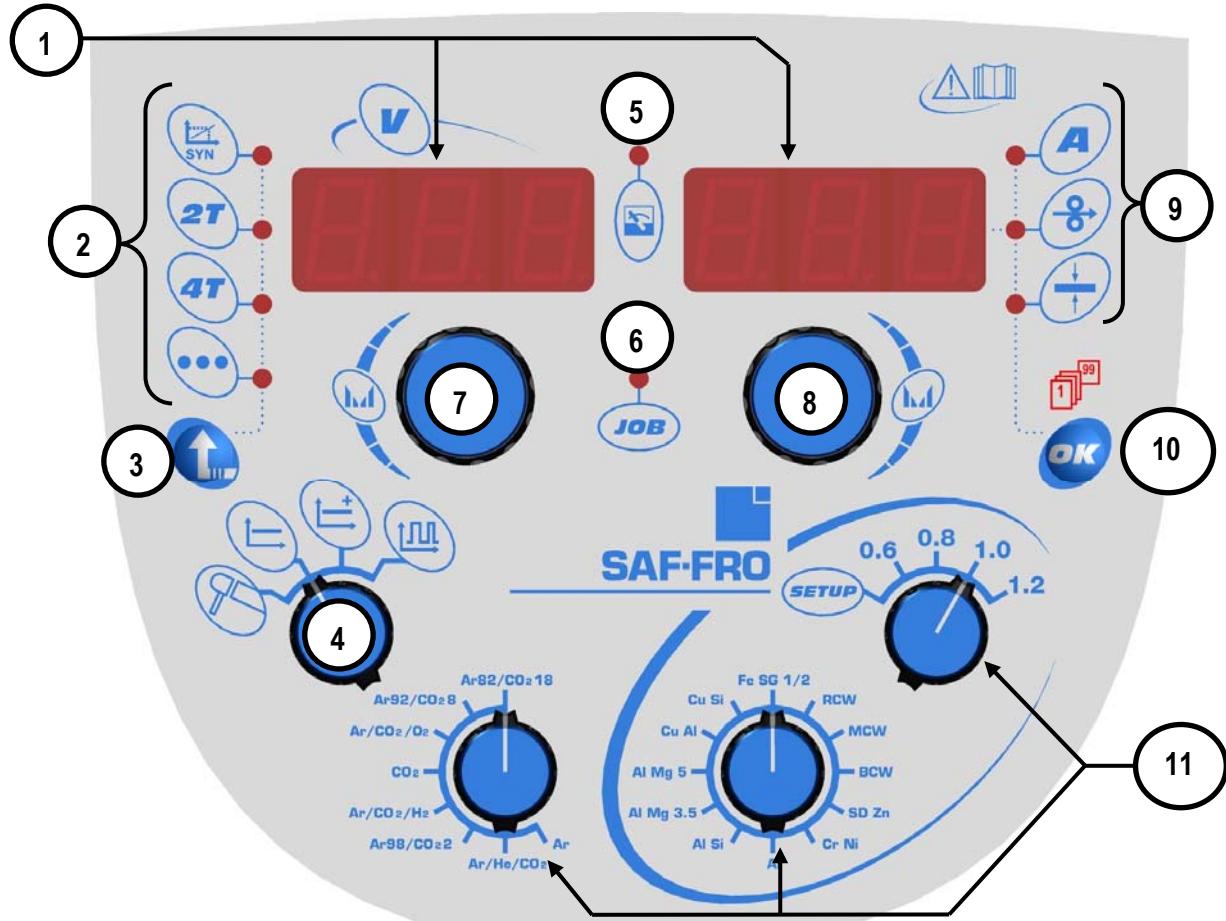

Αριστερή οθόνη: Τάση, Δεξιά οθόνη: Ρεύμα / ταχύτητα σύρματος / πάχος σύρματος  
Οθόνη επιλογής λειτουργίας συγκόλλησης

1

2

Κουμπί επιλογής λειτουργίας συγκόλλησης / Κουμπί ακύρωσης στη λειτουργία προγραμματισμού  
Διακόπτες επιλογής για τη μέθοδο συγκόλλησης

3

4

Ένδειξη μετρητή εμφανιζόμενων τιμών (δεδομένα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συγκόλληση)

5

Ένδειξη LED για τη λειτουργία προγραμματισμού

6

Ρύθμιση τάσης κωδικοποιητή και πλοϊγηση

7

Κωδικοποιητής για ρύθμιση του ρεύματος, της ταχύτητας σύρματος, του πάχους μεταλλικού ελάσματος

8

Ένδειξη λειτουργίας ρεύματος, ταχύτητας σύρματος, πάχους μεταλλικού ελάσματος

9

Κουμπί επιλογής για τη διαχείριση προβολής και του προγραμματισμού

10

Διακόπτης επιλογής για τον τύπο αερίου, τη διάμετρο του σύρματος και τον τύπο του σύρματος συγκόλλησης

11

## 3.2. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά την πρώτη εκκίνηση λειτουργίας, η βαθμονόμηση είναι ένα απαραίτητο βήμα για την επίτευξη ποιοτικής συγκόλλησης. Εάν η πολικότητα είναι ανεστραμμένη, το βήμα αυτό πρέπει να επαναληφθεί.

**Βήμα 1:** Γυρίστε τον διακόπτη διαμέτρου σύρματος στη θέση SETUP (Ρύθμιση) και πατήστε το κουμπί OK για να μεταβείτε στην οθόνη ρύθμισης CONFIG (Ρύθμιση παραμέτρων).

**Βήμα 2:** Επιλέξτε την παράμετρο CAL (Βαθμονόμηση) με τον αριστερό κωδικοποιητή και ON (Ενεργ.) με τον δεξιό κωδικοποιητή.

**Βήμα 3:** Πατήστε το κουμπί OK στον μπροστινό πίνακα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη TRIGER (Σκανδάλη).

**Βήμα 4:** Αφαιρέστε το ακροφύσιο της τσιμπίδας.

**Βήμα 5:** Κόψτε το σύρμα.

**Βήμα 6:** Τοποθετήστε το τεμάχιο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με τον σωλήνα επαφής.

**Βήμα 7:** Πατήστε τη σκανδάλη.

**Βήμα 8:** Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη L (περιέλιξη καλωδίου).

**Βήμα 9:** Χρησιμοποιήστε τον δεξιό κωδικοποιητή για να εμφανιστεί η τιμή R (αντίσταση καλωδίου).

**Βήμα 10:** Κλείστε το Setup (Ρύθμιση).

## 3.3. ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

### 3.3.1. Συνεργική λειτουργία

Οι τιμές ρεύματος, τάσης και πάχους που αναγράφονται για κάθε ρύθμιση ταχύτητας τροφοδοσίας σύρματος παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αντιστοιχούν σε μετρήσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, όπως θέση, μήκος τελικού τμήματος (συγκόλληση σε οριζόντια θέση, συγκόλληση με μετωπική ραφή).

Το ρεύμα και η τάση που εμφανίζονται αντιστοιχούν στις μέσες μετρηθείσες τιμές και μπορεί να διαφέρουν από τις θεωρητικές τιμές.

#### Ένδειξη LED για τη λειτουργία προγραμμάτων:

- ⇒ OFF: εμφάνιση οδηγιών πριν τη συγκόλληση.
- ⇒ ON: Εμφάνιση μετρήσεων (μέσες τιμές).
- ⇒ Αναβοσβήνει: Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.

#### Επιλογή σύρματος, διαμέτρου, αερίου, μεθόδου συγκόλλησης

Επιλέξτε τον τύπο του σύρματος, τη διάμετρο του σύρματος, το αέριο συγκόλλησης και τη μέθοδο συγκόλλησης γυρνώντας τον αντίστοιχο διακόπτη.

Η επιλογή του υλικού καθορίζει τις διαθέσιμες τιμές για τη διάμετρο, το αέριο και τις μεθόδους.

Εάν δεν υπάρχει συνέργεια, η πηγή ισχύος εμφανίζει την ένδειξη NOT SYN,GAS SYN,DIA SYN H PRO SYN.

#### Επιλογή λειτουργίας συγκόλλησης, μήκους τόξου και προβολής πριν τη συγκόλληση

Επιλέξτε λειτουργία συγκόλλησης 2T, 4T, κατά σημεία, συνεργική και χειροκίνητη χρησιμοποιώντας το κομβίο (3). Το μήκος του τόξου μπορεί να προσαρμοστεί με τον αριστερό κωδικοποιητή (7), ενώ η προσαρμογή της προβολής πριν από τη συγκόλληση γίνεται με τον δεξιό κωδικοποιητή (8). Η επιλογή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων πριν τη συγκόλληση πραγματοποιείται πατώντας το κουμπί OK. (10)

### 3.3.2. Χειροκίνητη λειτουργία

Αυτή είναι η αποσυμπλεγμένη λειτουργία της συσκευής συγκόλλησης. Οι παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν είναι η ταχύτητα προώθησης του σύρματος, η τάση του τόξου και οι ρυθμίσεις ακριβείας.

Σε αυτή τη λειτουργία εμφανίζεται μόνο η τιμή της ταχύτητας του σύρματος.

### 3.3.3. Λειτουργία SETUP (Ρύθμιση)

#### Πρόσβαση στη λειτουργία SETUP (Ρύθμιση):

Η πρόσβαση στην οθόνη SETUP (Ρύθμιση) μπορεί να γίνει μόνο όταν δεν υπάρχει συγκόλληση σε εξέλιξη, ρυθμίζοντας τον επιλογέα διαμέτρου σύρματος στον μπροστινό πίνακα στη θέση 1.

Αποτελείται από δύο αναπτυσσόμενα μενού:

'CYCLE' → Ρύθμιση για τις φάσεις του κύκλου. Ανατρέξτε στην παράγραφο 6.2 για λεπτομέρειες

'CONFIG' → Παράμετροι πηγής ισχύος

#### Ρύθμιση παραμέτρων του SETUP:

Στη θέση SETUP (Ρύθμιση), επιλέξτε CYCLE (Κύκλος) ή COnFIG πατώντας το κουμπί OK. (10)

Γυρίστε τον αριστερό κωδικοποιητή για να περιηγηθείτε με κύλιση στις διαθέσιμες παραμέτρους.

Γυρίστε τον δεξιό κωδικοποιητή για να ορίσετε τις τιμές τους.

Έναρξη συγκόλλησης. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται κατά την έξοδο από το μενού SETUP (Ρύθμιση).

**Λίστα διαθέσιμων παραμέτρων στο μενού CONFIG (Ρύθμιση παραμέτρων)**

| Αριστερή οθόνη | Δεξιά οθόνη        | Βήμα   | Προεπιλεγμένη τιμή | Περιγραφή  |
|----------------|--------------------|--------|--------------------|--|
| GrE            | On -;OFF – Aut     |        | Aut                | Ρύθμιση παραμέτρων της μονάδας υδρόψυξης. 3 πιθανές καταστάσεις:<br>- Οn: Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση, η μονάδα υδρόψυξης είναι πάντα ενεργοποιημένη<br>- OFF: Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση, η μονάδα υδρόψυξης είναι πάντα απενεργοποιημένη<br>- AUT: Αυτόματη λειτουργία, η μονάδα υδρόψυξης λειτουργεί όταν χρειάζεται |
| ScU            | nc – no - OFF      |        | OFF                | Ασφάλεια της υδρόψυξης. 3 πιθανές καταστάσεις:<br>- NC: Κανονικά κλειστή,<br>- NO: Κανονικά ανοικτή,<br>- OFF: Απενεργοποιημένη  |
| Unit           | US – CE            |        | CE                 | Μονάδα που εμφανίζεται για ταχύτητα και πάχος καλωδίου:<br>- Μονάδα ΗΠΑ: ιντσών<br>- CE: μονάδα μέτρησης   |
| CPt            | OFF– 0,01 – 1,00   | 0,01 s | 0,30               | Χρόνος καθυστέρησης σκανδαλισμού για την ενεργοποίηση ενός προγράμματος (μόνο στη λειτουργία συγκόλλησης 4T).<br>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προγράμματα συγκόλλησης 50 έως 99.  |
| PGM            | no – yES           |        | no                 | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας διαχείρισης προγραμμάτων   |
| PGA            | OFF – ;000 – 020 % | 1 %    | OFF                | Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του διαθέσιμου εύρους προσαρμογής των εξής παραμέτρων: ταχύτητα σύρματος, τάση τόξου, δυναμική τόξου, ρύθμισης ακριβείας των παλμών. Χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση προγραμμάτων και τα προγράμματα είναι κλειδωμένα.  |
| Adj            | Loc – rC           |        | Loc                | Επιλογή ρυθμίσεων Ταχύτητα σύρματος και τάση τόξου:<br>- Loc: Τοπικό στην πηγή τροφοδοσίας<br>- rC: ποτενσιόμετρο τηλεχειρισμού ή πυρσού   |
| CAL            | OFF – on           |        | OFF                | Η παράμετρος αυτή ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τον τηλεχειρισμό ή την τσιμπίδα ποτενσιόμετρου όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πηγή ισχύος.   |
| L              | 0 – 50             | 1 uH   | 10                 | Βαθμονόμηση τσιμπίδας & πλεξούδας γείωσης  |
| r              | 0 – 50             | 1 Ω    | 4                  | Ρύθμιση / ένδειξη αποπνιγμού καλωδίου  |
| SoF            | no – yES           |        | no                 | Ρύθμιση / ένδειξη αντίστασης καλωδίου  |
| FAC            | no – yES           |        | no                 | Λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού.  |
| CAL            | OFF – on           |        | OFF                | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Πατώντας YES πραγματοποιείται επαναφορά των παραμέτρων στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές τους κατά την έξοδο από το μενού SETUP (Ρύθμιση).   |

| Λίστα διαθέσιμων παραμέτρων στο μενού CYCLE (Κύκλος) |                        |        |                    |   |
|--|------------------------|--------|--------------------|---|
| Αριστερή οθόνη                                       | Δεξιά οθόνη            | Βήμα   | Προεπιλεγμένη τιμή | Περιγραφή   |
| tPt  | 00.5 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5                | Χρόνος συγκόλλησης κατά σημεία. Στη λειτουργία Spot (Κατά σημεία) και τη λειτουργία Manual (Χειροκίνητη), οι ρυθμίσεις θερμής έναρξης, μείωσης έντασης ρεύματος και ελέγχου διαδοχής δεν μπορούν να τροποποιηθούν |
| PrG  | 00.0 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5                | Χρόνος "Pre-gas"  |
| tHS  | OFF – 00.1 – 10.0      | 0,1 s  | 0,1                | Χρόνος θερμής έναρξης   |
| IHS  | -- 70 + 70             | 1 %    | 30                 | Ρεύμα θερμής έναρξης (ταχύτητα προώθησης σύρματος). X% ± του ρεύματος συγκόλλησης   |
| UHS  | -- 70 + 70             | 1 %    | 0                  | Τάση θερμής έναρξης X% ± της τάσης τόξου  |
| dYn  | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0                  | Ρύθμιση ακριβείας στο βραχύ τόξο  |
| rFP  | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0                  | Ρύθμιση ακριβείας στην παλμική λειτουργία   |
| dyA  | 00 – 100               | 1      | 50                 | Δυναμική κρούσης τόξου στο ηλεκτρόδιο   |
| tSE  | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s | OFF                | Χρόνος ελέγχου διαδοχής (ελέγχος διαδοχής, μόνο στη συνεργική λειτουργία)   |
| ISE  | ---90 + 90             | 1 %    | 30                 | Επίπεδο έντασης ρεύματος ελέγχου διαδοχής. X% ± του ρεύματος συγκόλλησης  |
| dSt  | OFF – 00.1 – 05.0      | 0,1 s  | OFF                | Χρόνος σταδιακής μείωσης της έντασης του ρεύματος   |
| DdSI   | -- 70 – 00.0           | 1 %    | -- 30              | Ρεύμα σταδιακής μείωσης (ταχύτητα προώθησης σύρματος). X% ± του ρεύματος συγκόλλησης  |
| dSU  | -- 70 – 70             | 1 %    | 0                  | Τάση σταδιακής μείωσης. X% ± της τάσης τόξου  |
| Pr   | 0.00 – 0.20            | 0,01 s | 0,05               | Χρόνος αποφυγής «τινάγματος»  |
| PrS  | Nno – yES              |        | no                 | Ενεργοποίηση Pr-ψεκασμού  |
| PoG  | 00.0 – 10.0            | 0,05 s | 0,05               | Χρόνος "Post-gas"   |

### 3.3.4. Διαχείριση προγραμμάτων

Το DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και τροποποίησης έως και 99 προγραμμάτων συγκόλλησης απευθείας από τον μπροστινό πίνακα, από το πρόγραμμα 00 έως και το πρόγραμμα 99. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται θέτοντας την παράμετρο PGM από το NO στο YES στο μενού CONFIG.

P00 είναι το πρόγραμμα εργασίας σε κάθε κατάσταση. (Λειτουργία διαχείρισης προγραμμάτων ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη). Όταν η πηγή ισχύος λειτουργεί με αυτό το πρόγραμμα, η ένδειξη Led "JOB" (Εργασία) είναι απενεργοποιημένη. Όλοι οι συλλέκτες είναι προσβάσιμοι σε αυτή τη λειτουργία, η οποία χρησιμοποιείται, συνεπώς, για τη ρύθμιση των προγραμμάτων.


Τα P01 έως P99 είναι τα προγράμματα που αποθηκεύονται, μόνο εάν η λειτουργία διαχείρισης προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένη. Όταν η πηγή ισχύος λειτουργεί με αυτά τα προγράμματα, η ένδειξη Led "JOB" (Εργασία) είναι ενεργοποιημένη. Σε αυτή τη λειτουργία οι συλλέκτες μεθόδου συγκόλλησης, διαμέτρου σύρματος, αερίου και μετάλλου δεν είναι διαθέσιμοι. Όταν ένα επιλεγμένο πρόγραμμα έχει τροποποιηθεί, η ένδειξη "JOB" (Εργασία) αναβοσβήνει.



#### Δημιουργία και αποθήκευση ενός προγράμματος:

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας, τροποποίησης και αποθήκευσης ενός προγράμματος συγκόλλησης. Ακολουθεί η επεξήγηση του τρόπου χρήσης του κοινού μενού.

- 1) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχείρισης προγραμμάτων SETUP (Ρύθμιση) → PGM → επιλέξτε YES → και κλείστε το SETUP (Ρύθμιση)
- 2) Ρυθμίστε το πρόγραμμά σας με τους συλλέκτες και, στη συνέχεια, πίέστε παρατεταμένα το κουμπί OK
- 3) Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

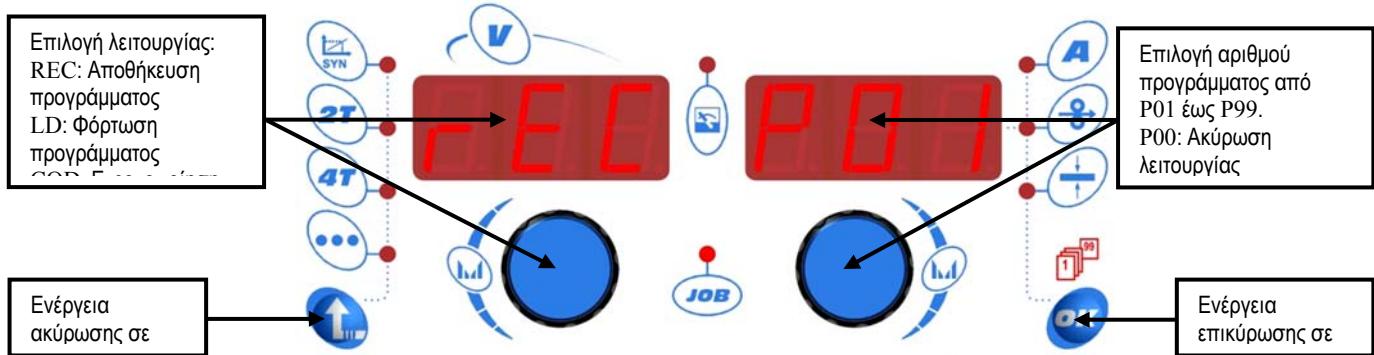

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C δίνει τη δυνατότητα κλειδώματος του μενού προγραμμάτων. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην οθόνη προγραμμάτων με την παράμετρο COD.

Ο χρήστης πρέπει να σημειώνει τον κωδικό κλειδώματος που εισαγάγει ώστε να είναι σε θέση να απενεργοποιήσει το κλείδωμα της λειτουργίας.

### 3.3.5. Κλήση προγράμματος με τη σκανδάλη

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αλυσιδωτή σύνδεση 2 έως 10 προγραμμάτων. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία συγκόλλησης 4T μόνο και η λειτουργία διαχείρισης προγραμμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

#### Αλυσιδωτή σύνδεση προγραμμάτων:

Η λειτουργία κλήσης προγραμμάτων λειτουργεί με τα προγράμματα P50 έως P99, ανά δεκάδες.  
⇒ P50→P59, P60→P69, P70→P79, P80→P89, P90→P99

Επιλέξτε το πρώτο πρόγραμμα με το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε την αλυσίδα σας. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, κάθε φορά που πατάτε τη σκανδάλη, το πρόγραμμα αλλάζει.

Για την αλυσιδωτή σύνδεση λιγότερων από δέκα προγραμμάτων, πρέπει να ορίσετε μια διαφορετική παράμετρο (συνέργεια ή κύκλο συγκόλλησης) στο πρόγραμμα που αντιστοιχεί στο τέλος του επιθυμητού συνόλου.

Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου πατήματος της σκανδάλης για την ανίχνευση της αλλαγής αλυσίδας προγραμμάτων: SETUP → CPT → εισαγάγετε μια τιμή από 1 έως 100 → και κλείστε το SETUP

**Παράδειγμα:** Δημιουργήστε μια λίστα προγραμμάτων από το P50 έως το P55 (6 προγράμματα).

- 1) Στο πρόγραμμα P56, τοποθετήστε έναν διαφορετικό κύκλο συγκόλλησης ή συνέργεια σε σχέση με το P55 για να τερματίσετε την αλυσίδα
- 2) Επιλέξτε το πρόγραμμα P50 (πρώτο πρόγραμμα για την έναρξη της συγκόλλησης)
- 3) Ξεκινήστε τη συγκόλληση
- 4) Κάθε φορά που πατάτε τη σκανδάλη, η πηγή ισχύος αλλάζει το πρόγραμμα μέχρι το P55. Όταν ολοκληρωθεί η αλυσίδα, η πηγή ισχύος επανεκκινεί τη λειτουργία από το P50.



## 4 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (Κατ' απαίτηση)



2 - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RC SIMPLE  
Κωδ. W000275904



Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου:

Προσαρμογή της ταχύτητας του σύρματος κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης και εκτός συγκόλλησης  
Προσαρμογή της τάσης του τόξου κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης και εκτός συγκόλλησης

3 - ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ II, ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Κωδ. W000383000



Για εύκολη μετακίνηση της πηγής ισχύος σε περιβάλλον συνεργείου.

**4 - ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
Κωδ. W000375730



Για εύκολη μεταφορά της πηγής ισχύος σε περιβάλλον συνεργείου.

**ΤΥΠΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345066 | PROMIG NG 341 3 M   |
| W000345067 | PROMIG NG 341 4 M   |
| W000345068 | PROMIG NG 341 5 M   |
| W000345069 | PROMIG NG 341 W 3 M |
| W000345070 | PROMIG NG 341 W 4 M |
| W000345071 | PROMIG NG 341 W 5 M |
| W000345072 | PROMIG NG 441 3 M   |
| W000345073 | PROMIG NG 441 4 M   |
| W000345074 | PROMIG NG 441 5 M   |

**ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ (για χρήση μόνο με την προαιρετική μονάδα υδρόψυξης)**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| W000345075 | PROMIG NG 441W 3 M |
| W000345076 | PROMIG NG 441W 4 M |
| W000345077 | PROMIG NG 441W 5 M |
| W000274865 | PROMIG NG 450W 3 M |
| W000274866 | PROMIG NG 450W 4 M |
| W000274867 | PROMIG NG 450W 5 M |

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ (δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας του σύρματος και του μήκους του τόξου τόσο κατά τη διάρκεια όσο και πριν ή μετά τη συγκόλληση)**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345014 | DIGITORCH P 341 4M  |
| W000345016 | DIGITORCH P 341W 4M |
| W000345018 | DIGITORCH P 441W 4M |

## 5 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### 5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Να ελέγχετε τα εξής δύο φορές το χρόνο, ανάλογα με τη χρήση της συσκευής:

- ⇒ Καθαριότητα της πηγής ισχύος
- ⇒ Τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τις συνδέσεις αερίου

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ποτέ μην επιχειρείτε εσωτερικό καθαρισμό ή αποκατάσταση βλάβης της συσκευής χωρίς να βεβαιωθείτε πρώτα ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί εντελώς από το δίκτυο.

Αποσυναρμολογήστε τα τοιχώματα της γεννήτριας και αναρροφήστε τη σκόνη και τα μεταλλικά σωματίδια που έχουν συσσωρευτεί μεταξύ των μαγνητικών κυκλωμάτων και των περιελίξων του μετασχηματιστή.



Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται με πλαστικό ακροστόμιο προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στα μονωτικά των περιελίξων.

Σε κάθε ενεργοποίηση του εξοπλισμού και πριν καλέσετε την Τεχνική Υποστήριξη για βοήθεια, ελέγχετε τα εξής:

- ⇒ Ότι οι ακροδέκτες ισχύος είναι καλά σφριγμένοι.
- ⇒ Ότι η τάση του δικτύου παροχής είναι η σωστή.
- ⇒ Ότι η ροή του αερίου είναι σωστή.
- ⇒ Τον τύπο και τη διάμετρο του σύρματος. Την κατάσταση της τσιμπίδας.

#### ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ



- ⇒ Βαθμονόμηση των ρυθμίσεων ρεύματος και τάσης.
- ⇒ Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων των κυκλωμάτων ισχύος, ελέγχου και τροφοδοσίας.
- ⇒ Έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών, των καλωδίων, των συνδέσεων και των σωληνώσεων.
- ⇒ Εκτέλεση καθαρισμού με πεπτιεσμένο αέρα

## 5.2. ΤΡΟΧΟΙ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

ΤΑ εξαρτήματα αυτά εξασφαλίζουν, υπό κανονικές συνθήκες, μακροχρόνια χρήση πριν παρουσιαστεί ανάγκη αντικατάστασή τους.  
Ωστόσο ορισμένες φορές, μετά από κάποιο διάστημα χρήσης, παρουσιάζεται υπερβολική φθορά ή έμφραξη που οφείλεται σε εναποθέσεις.  
Για να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές αυτές συνέπειες, θα πρέπει να ελέγχετε το επίπεδο καθαριότητας της πλατίνας.  
Η μονάδα μηχανοκίνητου μειωτήρα δε χρειάζεται καμία συντήρηση.

### 5.3. ΤΣΙΜΠΙΔΑ

Ελέγχετε τακτικά το σωστό σφίξιμο των συνδέσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την παροχή του ρεύματος συγκόλλησης. Οι μηχανικές καταπονήσεις που σχετίζονται με τις θερμικές κρούσεις συμβάλλουν στη χαλάρωση ορισμένων τμημάτων της τσιμπίδας, κυρίως:

- ⇒ Σωλήνας επαφής
- ⇒ Ομοαρνικό καλώδιο
- ⇒ Ακροφύσιο συγκόλλησης
- ⇒ Ταχυσύνδεσμος

Ελέγχετε την καλή κατάσταση του παρεμβύσματος του ρακόρ προσαγωγής αερίου.

Απομακρύνετε τις εκτοξύσεις μετάλλου μεταξύ του σωλήνα επαφής και του ακροφυσίου αφενός, μεταξύ του ακροφυσίου και του τοιχώματος αφετέρου.

Η απομάκρυνση εκτοξύσεων μετάλλου γίνεται πιο εύκολα εάν εκτελείται σε τακτικά διαστήματα.

Πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση σκληρού εργαλείου που θα χαράξει τις επιφάνειες των εξαρτημάτων αυτών ευνοώντας τη μετέπειτα συγκράτηση των εκτοξύσεων μετάλλου.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001

Κάντε εμφύσηση στο αγωγό σύρματος μετά από κάθε πέρασμα μιας μπομπίνας σύρματος. Εκτελέστε τη ενέργεια αυτή από την πλευρά του φίς ταχείας σύνδεσης της τσιμπίδας.

Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τον οδηγό σύρματος εισόδου τσιμπίδας.

Η σημαντική φθορά του οδηγού σύρματος ευνοεί τις διαρροές αερίου προς το πίσω μέρος της τσιμπίδας.

Οι σωλήνες επαφής είναι σχεδιασμένοι για μακρά χρήση. Ωστόσο, φθείρονται από το πέρασμα του σύρματος, η εσωτερική διάμετρος γίνεται τότε μεγαλύτερη από την αποδεκτή για καλή επαφή μεταξύ του σωλήνα και του σύρματος.


Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αντικατάστασή τους όταν οι συνθήκες μεταφοράς μετάλλου γίνονται ασταθείς, ωστόσο είναι φυσιολογική η ρύθμιση των παραμέτρων.


#### 5.4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Η παρακάτω λίστα περιέχει εξαρτήματα που μπορείτε να αγοράσετε απευθείας από τον τοπικό προμηθευτή σας. Για τους υπόλοιπους κωδικούς, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. (↗ **Ανατρέξτε στην ανεπτυγμένη προβολή για την προεπισκόπηση των εξαρτημάτων)**


| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ                         |
|------------|---------------------------------------|
| W000386033 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 24VDC 80X25 ΠΟΣΟΤ. 2      |
| W000386036 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ DIGISTEEL III 320C |
| W000386038 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ DIGIPULS III 320C  |
| W000386040 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ             |
| W000386041 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 200VA      |
| W000384735 | ΤΑΙΝΙΟΕΙΔΗ ΚΑΛΩΔΙΑ                    |
| W000278017 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 24V DC       |
| W000277987 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ EURO                |
| W000277882 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ       |
| W000385787 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. 40A         |
| W000241668 | ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ          |
| W000148911 | ΘΗΛΥΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ            |
| W000265988 | ΣΕΤ ΜΠΛΕ ΚΟΥΜΠΙΩΝ                     |
| W000277988 | ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΡΑΟΥΛΑ COD150P  |
| W000277989 | ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ          |
| W000278021 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ          |

#### Περίβλημα:

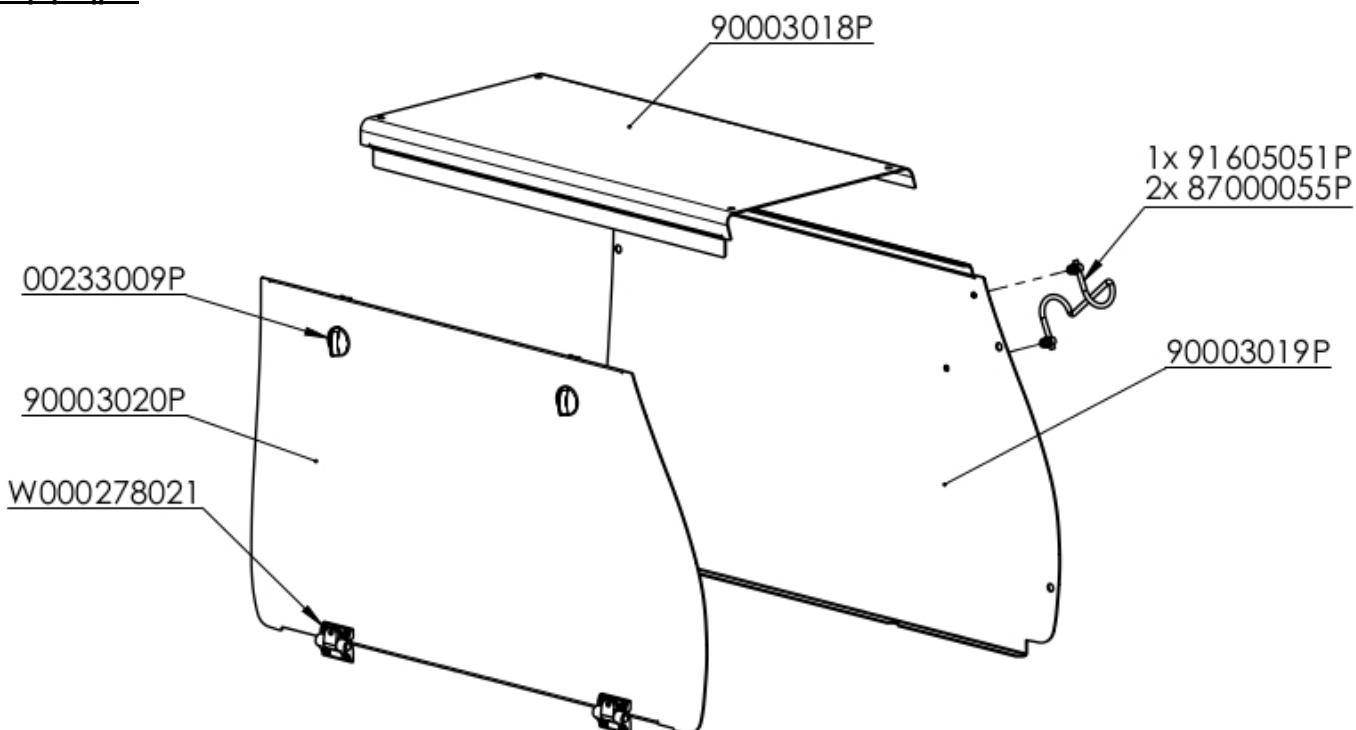


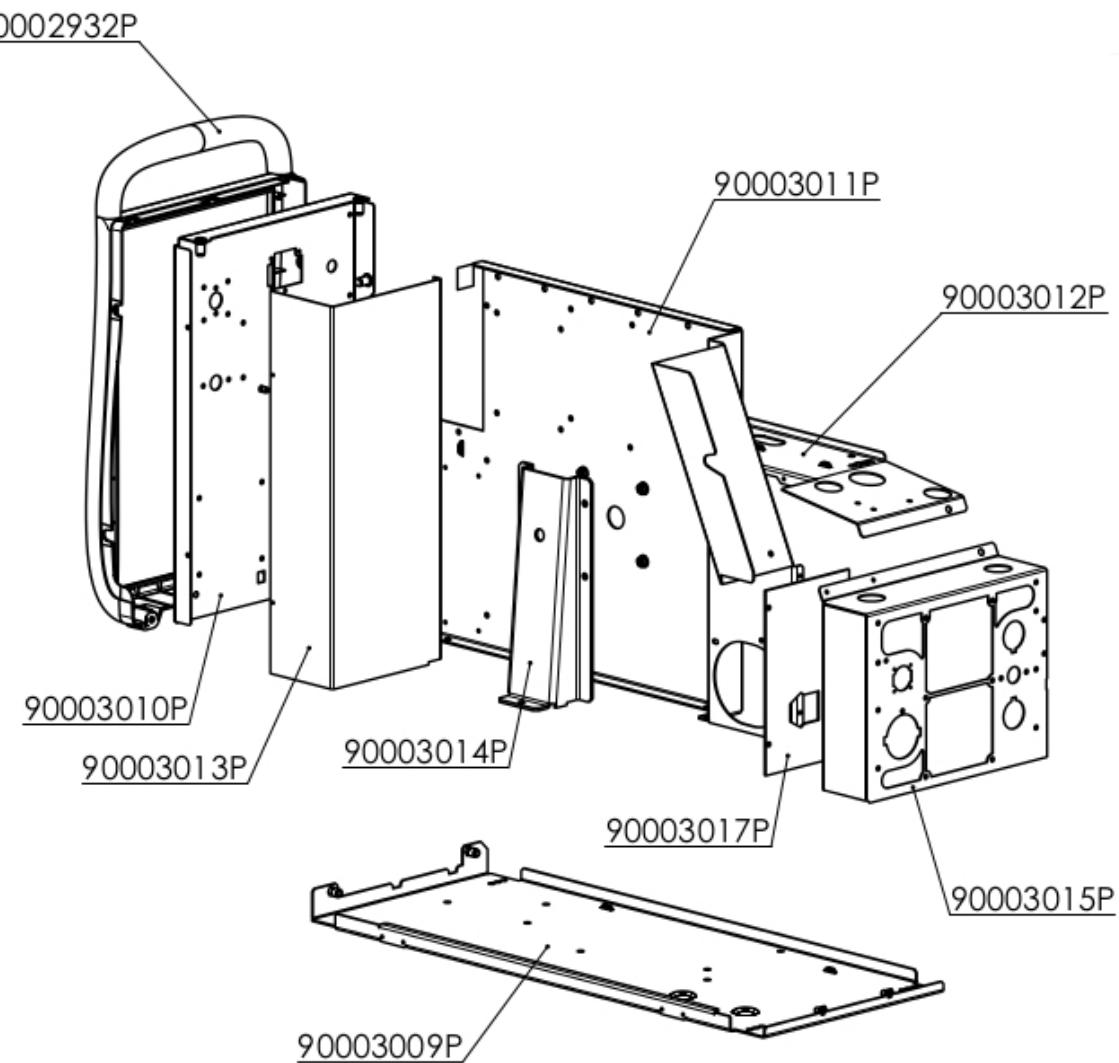

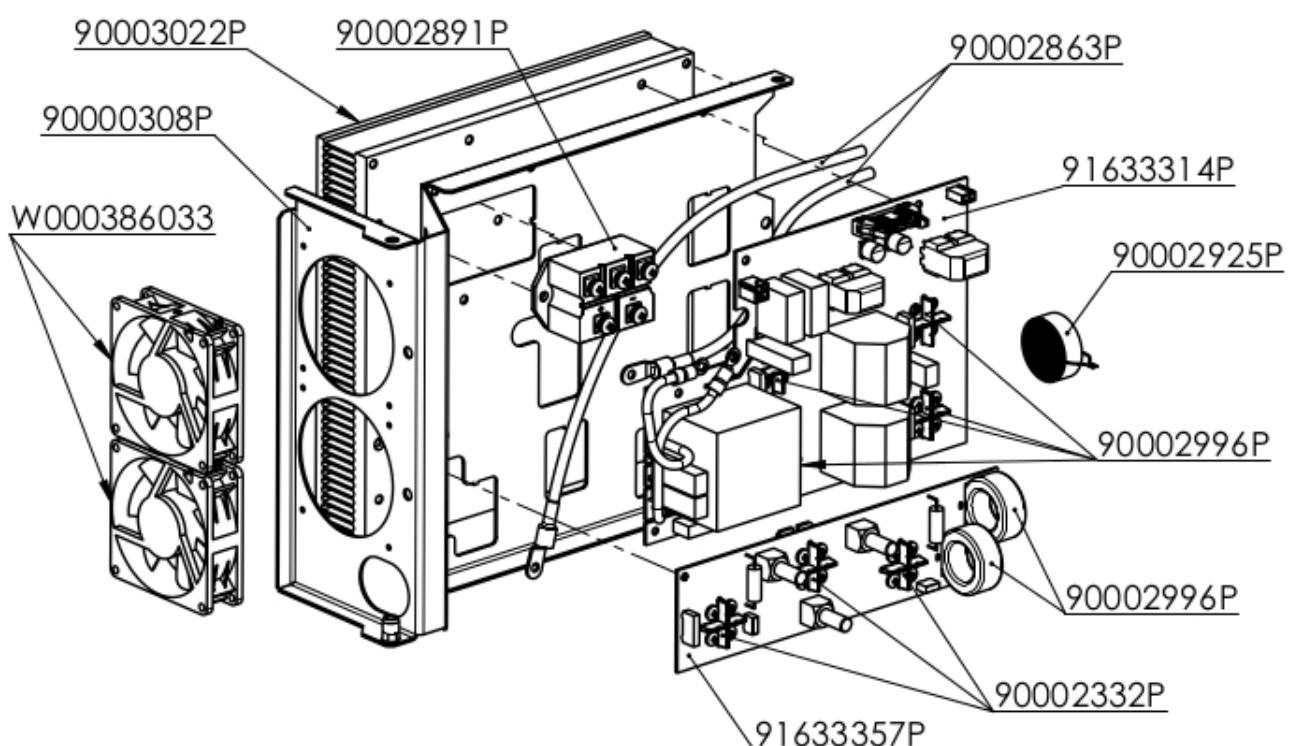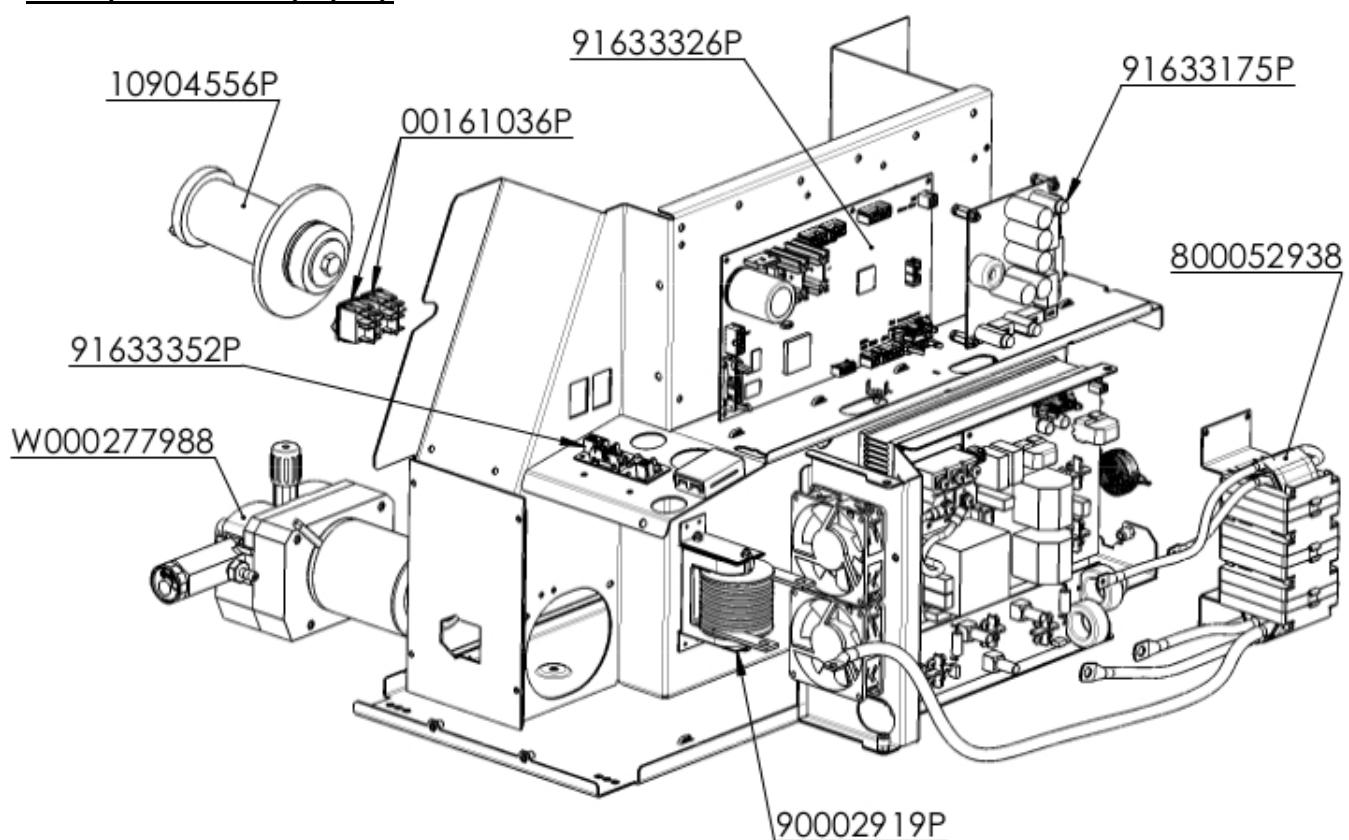Εσωτερικό και αναστροφέας:

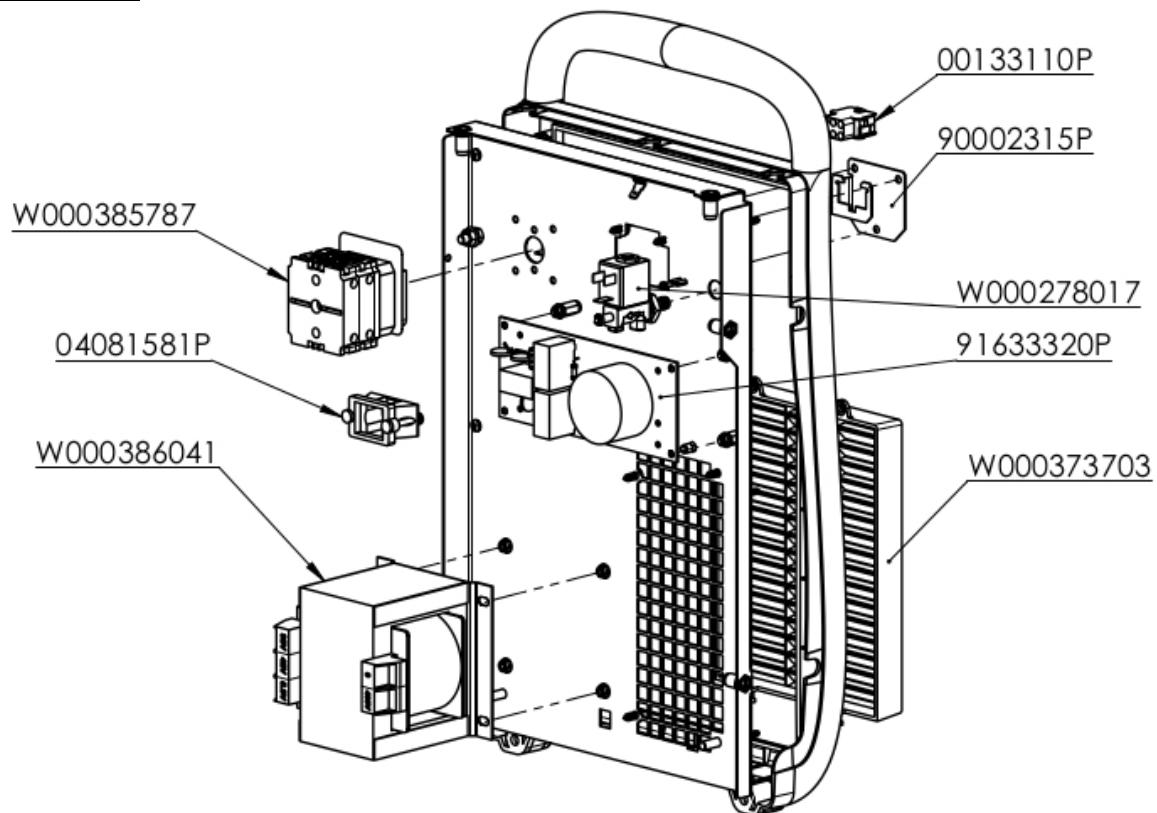Εμπρός και πίσω:

W000386036 DIGISTEEL  
W000386038 DIGIPULS

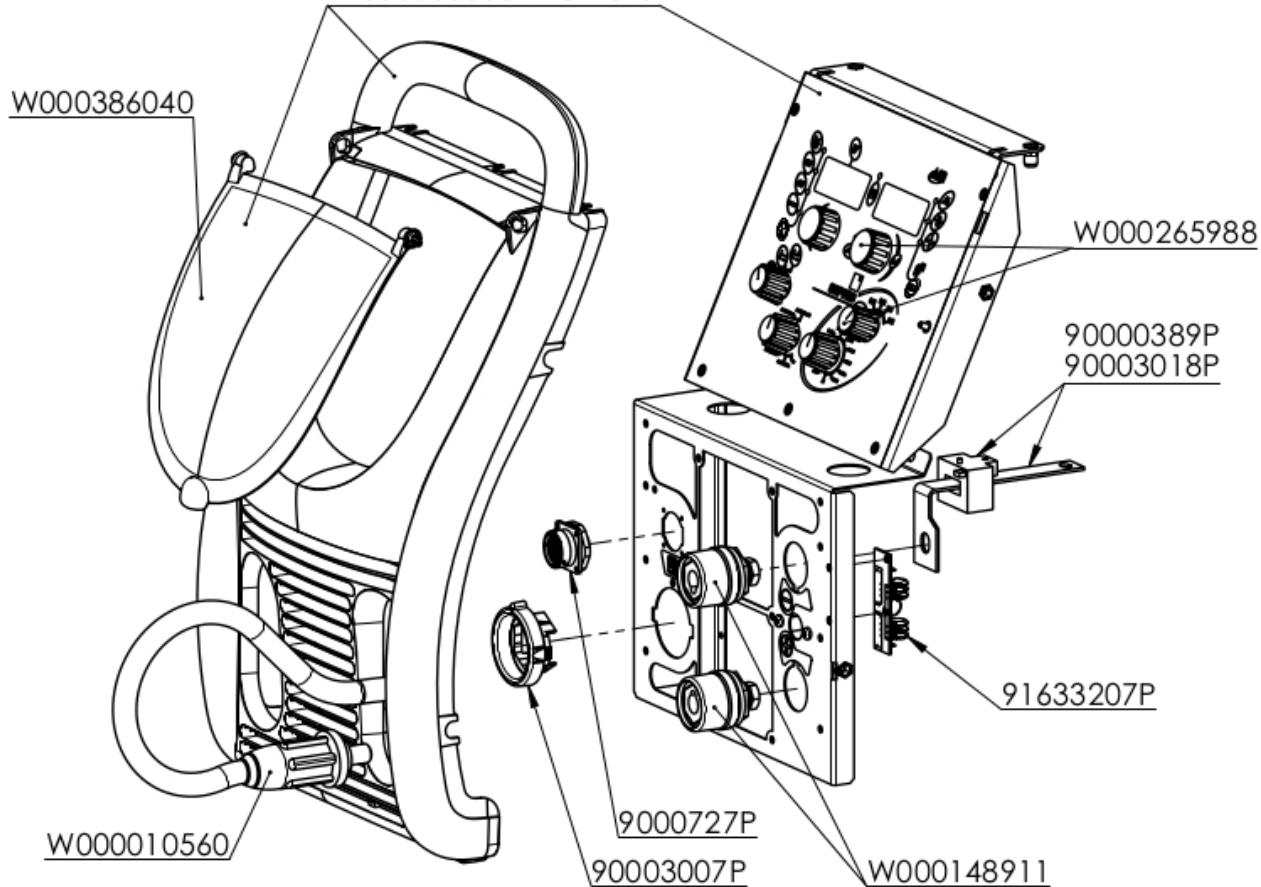

## 5.5. ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η παρακάτω λίστα περιέχει τα φθειρόμενα εξαρτήματα του DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε απευθείας από τον τοπικό προμηθευτή σας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ                 |
|------------|-------------------------------|
| W000373703 | ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ                 |
| W000278018 | ΠΑΡΤΙΔΑ 2 ΒΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΟΥΛΟ |
| W000277338 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΡΑΟΥΛΟΥ          |

### Φθειρόμενα εξαρτήματα για το οδηγό σύρμα

|                                   | ΕΙΣΟΔΟΣ<br>ΟΔΗΓΟ<br>ΣΥΡΜΑ | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ           | ΡΑΟΥΛΟ     | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ<br>ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ | ΕΞΟΔΟΣ<br>ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ                  |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------------------|--|
| ΧΑΛΥΒΑΣ<br>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ<br>ΧΑΛΥΒΑΣ | 0,6 / 0,8                 | Πλαστικό<br>W000277333 | W000277338 | W000305125               | W000277335<br>W000277335<br>W000277336 |
|                                   | 0,9 / 1,2                 |                        |            | W000277008               |  |
|                                   | 1,0 / 1,2                 |                        |            | W000267599               |  |
|                                   | 1,2 / 1,6                 |                        |            | W000305126               |  |
|                                   | 1,4 / 1,6                 |                        |            | W000277009               |  |

|                    |           |            |            |            |  |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| ΣΥΡΜΑ<br>ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ | 0,9 / 1,2 | W000277333 | W000277338 | W000277010 | W000277335<br>W000277335<br>W000277336 |
|                    | 1,2 / 1,6 |            |            | W000266330 |  |
|                    | 1,4 / 1,6 |            |            | W000277011 |  |

|                   |           |  |  |                   |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------------------|--|
| ΕΛΑΦΡΑ<br>ΚΡΑΜΑΤΑ | 1,0 / 1,2 |  |  | ALUKIT W000277622 |  |
|                   | 1,2 / 1,6 |  |  | ALUKIT W000277623 |  |

Δυνατότητα χρήσης των ράουλων από αλουμίνιο με σύρμα από χάλυβα και επενδυμένο σύρμα.

### Προσάρτηση ράουλων

Η προσάρτηση των ράουλων στη βάση απαιτεί έναν προσαρμογέα με κωδ. W000277338.

## 5.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι εργασίες συντήρησης σε ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένους επαγγελματίες.

### ΑΙΤΙΕΣ

### ΛΥΣΕΙΣ

#### Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΩ Ο ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Παροχή ισχύος

Ελέγχετε την παροχή ρεύματος (σε κάθε φάση)

#### Εμφάνιση του μηνύματος E01-OND

Έχει σημειωθεί υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος κρούσης της πηγής ισχύος

Πατήστε το κουμπί OK για να εκκαθαρίσετε το σφάλμα. Εάν το πρόβλημα εμμένει, καλέστε την Υποστήριξη Πελατών

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε02 INU

Ανεπαρκής αναγνώριση της πηγής ισχύος – μόνο κατά την εκκίνηση –. Αστοχία συνδέσμων

Βεβαιωθείτε ότι το ταινιοειδές καλώδιο ανάμεσα στην κεντρική κάρτα του αναστροφέα και την κάρτα κύκλου είναι σωστά συνδεδεμένο.

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε07 400

Ακατάλληλη τάση τροφοδοσίας

Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι εντός του αποδεκτού εύρους +/- 20% της κύριας παροχής ισχύος της πηγής ρεύματος.

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε24 SEN

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος B9 είναι σωστά συνδεδεμένος στην κάρτα κύκλου (εάν όχι, δεν εκτελείται μέτρηση της θερμοκρασίας) Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι εκτός λειτουργίας. Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε25 -C

Υπερθέρμανση πηγής ισχύος

Αφήστε να πέσει η θερμοκρασία της γεννήτριας Το σφάλμα θα εξαφανιστεί μόνο του μετά από μερικά λεπτά ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

Εξαερισμός

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε33-MEM LIM

Το μήνυμα αυτό υποδεικνύει ότι η μνήμη δεν είναι πλέον λειτουργική

Δυσλειτουργία κατά την αποθήκευση της μνήμης

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε43 brd BRB

Σφάλμα στον ηλεκτρονικό πίνακα

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε50 H2O

Σφάλμα στη μονάδα ψύξης

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ψύξης είναι σωστά συνδεδεμένη. Ελέγχετε τη μονάδα ψύξης (μετασχηματιστής, αντλία νερού,...) Εάν δεν χρησιμοποιείτε μονάδα ψύξης, απενεργοποίηστε την παράμετρο στο μενού SETUP (Ρύθμιση).

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε63 IMO

Μηχανικό πρόβλημα

Ο κύλινδρος πίεσης είναι πολύ σφιχτός. Ο αγωγός τροφοδότησης του σύρματος είναι φραγμένη από ρύπους. Το κλείδωμα του άξονα της μπομπίνας τροφοδοσίας σύρματος είναι πολύ σφιχτό.

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε65- Mot

Ελαπτωματικοί σύνδεσμοι

Ελέγχετε τη σύνδεση του ταινιοειδούς καλωδίου του κωδικοποιητή με το μοτέρ του τροφοδότη σύρματος.

Μηχανικό πρόβλημα

Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη του τροφοδότη σύρματος δεν είναι φραγμένη. Ελέγχετε τη σύνδεση του τροφοδοτικού του μοτέρ.

Παροχή ρεύματος

Ελέγχετε το F2 (6A) στη βοηθητική κάρτα ισχύος.

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ε-71-PRO-DIA-MET-GAS

HMI επιλογέα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ-METAL-αερίου στην προεπιλογή

Γυρίστε τον επιλογέα για να ξεκλειδώσετε, μετά appeler le après vente υπηρεσίας, εφόσον πάντα Προκαθορισμένο

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ StE PUL

Ο αναστροφέας δεν αναγνωρίζεται σωστά

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ I-A-MAHX

Έχει επιτευχθεί η μέγιστη ένταση ρεύματος της πηγής ισχύος

Μειώστε την ταχύτητα του σύρματος ή την τάση του τόξου

#### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ bPX-on

ήνυμα που υποδεικνύει ότι το κουμπί OK ή το κουμπί CANCEL κρατιέται πατημένο σε απρόσμενες στιγμές

πιέστε το κουμπί για να ξεκλειδώσετε, μετά την εξυπηρέτηση των πελατών κλήση αν πάντα στην προεπιλογή

### ΣΦΑΛΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατά τη σκανδάλη σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο μπορεί να προκληθεί ακούσια έναρξη ενός κύκλου.

Πάτημα της σκανδάλης πριν την ενεργοποίηση της πηγής ισχύος ή κατά τη διάρκεια επαναφοράς λόγω σφάλματος.

### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SPEXXX

τροφοδοσία σύρματος είναι πάντα ενεργοποιημένη ακούσια

Ελέγχετε το κουμπί τροφοδοσίας σύρματος δεν είναι αποκλεισμένη  
Ελέγχετε τη σύνδεση αυτού του κουμπιού και ηλεκτρονικό πίνακα

### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ LOA DPC

Ενημέρωση λογισμικού από το PC ενεργοποιείται ακούσια

Σταματήστε και ξεκινήστε την πηγή ρεύματος, μετά την εξυπηρέτηση των πελατών κλήση αν πάντα Προκαθορισμένο

### ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΑΕΡΙΟΥ

Συνδέσεις εξάρτυσης

Ελέγχετε τη σύνδεση της εξάρτυσης στο πίσω μέρος του σετ συγκόλλησης και στον τροφοδότη του σύρματος. Ελέγχετε την κατάσταση των επαφών

### Δεν υπάρχει ισχύς συγκόλλησης ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο

Ελέγχετε τη σύνδεση της λωρίδας γείωσης και της δέσμης καλωδίων (καλώδια ελέγχου και τροφοδοσίας)

Αστοχία πηγής ρεύματος

Στη λειτουργία επενδεδυμένου ηλεκτροδίου, ελέγχετε την τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες συγκόλλησης στο πίσω μέρος της γεννήτριας. Εάν δεν υπάρχει τάση, καλέστε το Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών.

### Ποιότητα ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Λανθασμένη βαθμονόμηση

Ελέγχετε την παράμετρο ρύθμισης ακριβείας (RFP = 0)

Αλλαγή τασμάτων ή/και λωρίδας γείωσης ή τεμαχίου εργασίας

Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση. (Επαληθεύστε τη σωστή ηλεκτρική επαφή του κυκλώματος συγκόλλησης).

Ασταθής ή αυξομειούμενη συγκόλληση

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ακολουθίας. Ελέγχετε τη Θερμή Έναρξη και τη φάση μείωσης ρεύματος (downslope).

Ασταθής ή αυξομειούμενη συγκόλληση

Επιλέγτε τη χειροκίνητη λειτουργία. Ο περιορισμός επιβάλλεται από τους κανόνες συμβατότητας αλληλεπιδράσεων.

Περιορισμένο εύρος ρυθμίσεων προσαρμογής

Εάν χρησιμοποιείτε το RC JOB, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποίησει τον περιορισμό ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης

Ανεπαρκής παροχής ρεύματος από την πηγή ισχύος

Ελέγχετε τη σύνδεση των τριών φάσεων παροχής ρεύματος.

### ΑΛΛΟ

Το σύρμα κόλλησης στη δεξαμενή τηγμένου μετάλλου ή στο σωλήνα επαφής

Βελτιστοποιήστε τις παραμέτρους απόσβεσης τόξου: Ψεκασμός PR και μετά την αφαίρεση

Εμφάνιση του μηνύματος TRIG κατά την ενεργοποίηση της ισχύος.


Το μήνυμα TTRIG εμφανίζεται όταν η σκανδάλη ενεργοποιείται πριν την ενεργοποίηση του σετ συγκόλλησης

**Εάν το πρόβλημα εμμένει, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά των παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, με τη μονάδα συγκόλλησης απενεργοποιημένη, επιλέξτε τη θέση Setup (Ρύθμιση) στον επιλογέα του μπροστινού πίνακα, πατήστε το κουμπί OK και κρατήστε το πατημένο ενώ ενεργοποιείτε τη γεννήτρια.**

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

**Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να καταγράψετε πρώτα τις παραμέτρους εργασίας σας, καθώς η λειτουργία αυτή θα διαγράψει όλα τα προγράμματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη. Εάν η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν επιλύσει το πρόβλημα, καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών.**

## 5.7. – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

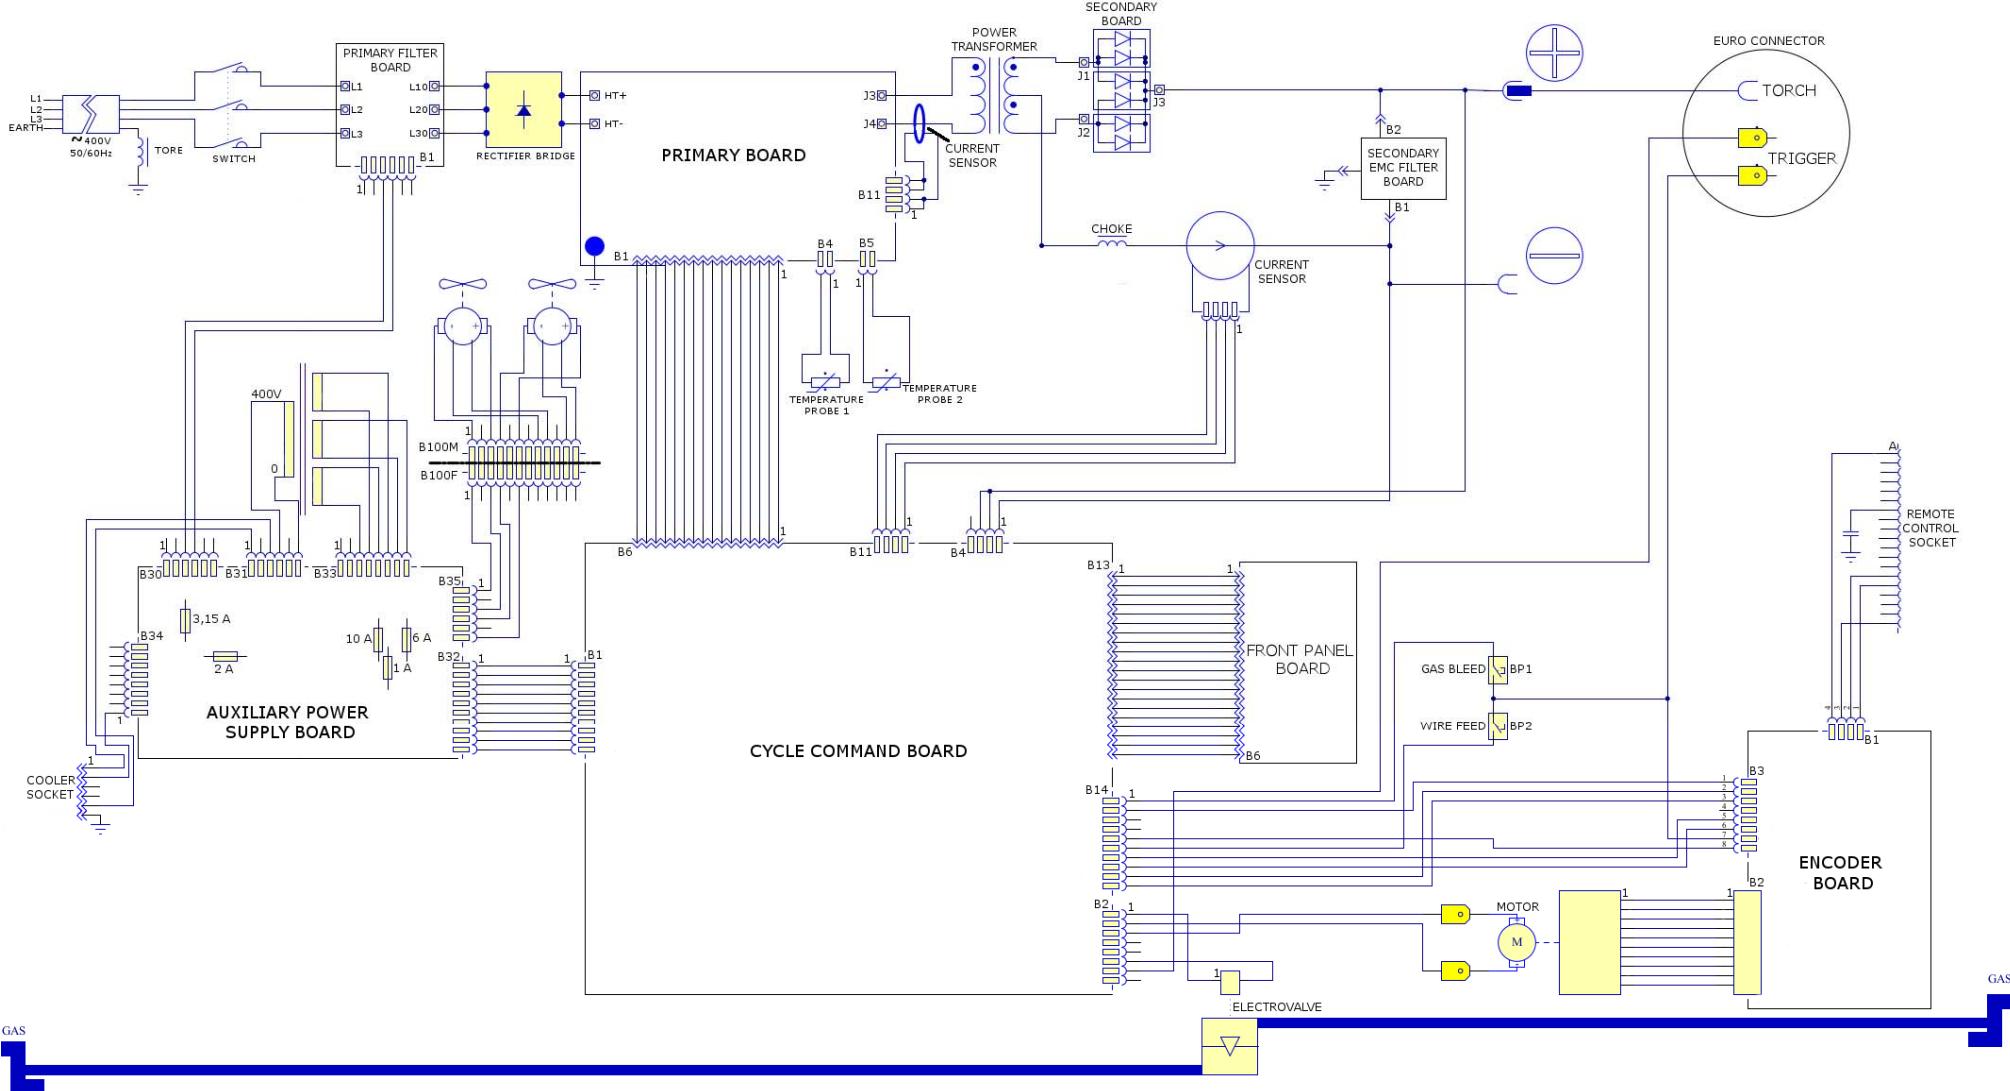

## 6 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


### 6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Για εφαρμογές σε ανθρακούχους και ανοξείδωτους χάλυβες, το DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C χρησιμοποιεί 2 τύπους βραχέος τόξου:

- + "απαλό" ή "λείο" βραχύ τόξο
- + "Δυναμικό" βραχύ τόξο ή « SSA ».

Η λειτουργία παλμικού MIG μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους μετάλλου (χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο) με συμπαγή σύρματα και ορισμένα σύρματα με πυρίνα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο, στις οποίες αποτελεί την ιδανική μέθοδο καθώς εξαλείφει τις πιτσιλιές συγκόλλησης και επιτυγχάνει άριστη σύντηξη του σύρματος.

- + Χαρακτηριστικά του τόξου της πηγής ισχύος

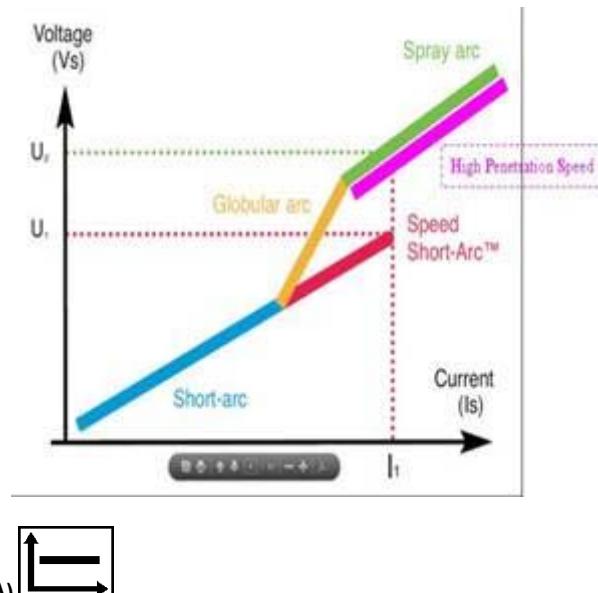

"Απαλό" ή "λείο" βραχύ τόξο (SA)

Το "απαλό" βραχύ τόξο επιτυγχάνει **μεγάλη μείωση του πιτσιλίσματος** κατά τη συγκόλληση ανθρακούχου χάλυβα, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους φινιρίσματος.

Βελτιώνει την εμφάνιση του κορδονού συγκόλλησης χάρη στη βελτιωμένη διαβροχή του μεταλλικού λουτρού.

Το "απαλό" βραχύ τόξο είναι κατάλληλο για συγκόλληση σε όλες τις θέσεις. Η αύξηση της ταχύτητας τροφοδότησης του σύρματος καθιστά εφικτή την ενεργοποίηση της λειτουργίας τόξου ψεκασμού χωρίς να αποτρέπεται η μετάβαση στη σφαιροειδή λειτουργία.

#### Κυματομορφή της μεθόδου συγκόλλησης βραχέος τόξου



**Σημείωση:** Το "απαλό" βραχύ τόξο είναι ελαφρώς πιο ενεργητικό από το βραχύ τόξο "ψηλής ταχύτητας". Κατά συνέπεια, το βραχύ τόξο "ψηλής ταχύτητας" ενδέχεται να είναι καταλληλότερο από το "απαλό" σε εφαρμογές συγκόλλησης πολύ λεπτών ελασμάτων ( $\leq 1 \text{ mm}$ ) ή συγκόλλησης θέσεων ρίζας με πλήρη συγκόλληση.



"Δυναμικό" βραχύ τόξο ή "βραχύ τόξο ψηλής ταχύτητας" (SSA)

Το βραχύ τόξο ψηλής ταχύτητας SSA επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις εφαρμογές συγκόλλησης ανθρακούχου και ανοξείδωτου χάλυβα, και επίσης απορροφά τις διακυμάνσεις από τις κινήσεις του χεριού του συγκολλητή, για παράδειγμα κατά τη συγκόλληση σε μια δύσκολη θέση. Βοηθά επίσης στην αντιστάθμιση των διαφορών κατά την προετοιμασία των τεμαχίων για συγκόλληση.

**Αυξάνοντας την ταχύτητα τροφοδότησης του σύρματος,** η λειτουργία SA μεταβαίνει απρόσκοπτα στην SSA, αποτρέποντας παράλληλα τη σφαιροειδή λειτουργία

Χάρη στον γρήγορο έλεγχο του τόξου και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προγραμματισμό, το DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C

μπορεί να επεκτείνει τεχνητά το εύρος του βραχέος τόξου σε υψηλότερες εντάσεις ρεύματος, στο εύρος του **βραχέος τόξου υψηλής ταχύτητας**.

### Κυματομορφή της μεθόδου συγκόλλησης βραχέος τόξου υψηλής ταχύτητας



Εξαλείφοντας τη "σφαιροειδή" λειτουργία τόξου, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα και κολλώδη πιπισιλίσματα και υψηλότερη ενέργεια σε σχέση με το βραχύ τόξο, το βραχύ τόξο υψηλής ταχύτητας παρέχει τις εξής δυνατότητες:

- ⇒ Μείωση των παραμορφώσεων στις υψηλές εντάσεις ρεύματος συγκόλλησης, στο τυπικό εύρος "σφαιροειδούς" συγκόλλησης
- ⇒ Μείωση του πιπισιλίσματος σε σύγκριση με τη σφαιροειδή λειτουργία
- ⇒ Επίτευξη καλής εμφάνισης της συγκόλλησης
- ⇒ Μείωση εκπομπών καπνού σε σύγκριση με τις συνηθισμένες λειτουργίες (έως και 25% λιγότερο)
- ⇒ Επίτευξη σωστής στρογγυλεμένης διείσδυσης
- ⇒ Δυνατότητα συγκόλλησης από όλες τις θέσεις

**Σημείωση:** Τα προγράμματα 11 χρησιμοποιούν αυτόματα και αποκλειστικά το "απαλό" βραχύ τόξο και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο βραχύ τόξο υψηλής ταχύτητας.

Το "δυναμικό" βραχύ τόξο δεν είναι κατάλληλο για συγκόλληση 11 λόγω της αστάθειας του τόξου.



### Κανονικό παλμικό MIG

Η μετακίνηση μετάλλου στο τόξο πραγματοποιείται μέσω της αποκόλλησης σταγονιδίων, η οποία προκαλείται από παλμούς ρεύματος. Ο μικροεπεξέργαστης υπολογίζει όλες τις παραμέτρους του παλμικού MIG για κάθε ταχύτητα σύρματος, με σκοπό τη διασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας του αποτελέσματος συγκόλλησης.

Τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας παλμικού Mig είναι:

- + Λιγότερες παραμορφώσεις σε υψηλές εντάσεις ρεύματος συγκόλλησης στα πεδία τιμών της συνηθισμένης "σφαιροειδούς" συγκόλλησης και συγκόλλησης τόξου ψεκασμού
- + Δυνατότητα συγκόλλησης από όλες τις θέσεις
- + Εξαιρετική σύντηξη των συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο
- + Σχεδόν πλήρης εξάλειψη του πιπισιλίσματος και, συνεπώς, της ανάγκης φινιρίσματος
- + Καλή εμφάνιση του κορδονού συγκόλλησης
- + Μείωση εκπομπών καπνού σε σύγκριση με τις συνηθισμένες λειτουργίες, ακόμη και τη μέθοδο βραχέος τόξου υψηλής ταχύτητας (έως και 50% μικρότερη)

Τα παλμικά προγράμματα του **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** για ανοξείδωτο χάλυβα εξαλείφουν τα μικρά πιπισιλίσματα που μπορούν να εμφανιστούν σε λεπτά ελάσματα, όταν χρησιμοποιούνται πολύ μικρές ταχύτητες τροφοδότησης του σύρματος. Αυτά τα "σφαιρίδια" προκαλούνται από τον ψεκασμό μετάλλου κατά τη στιγμή της αποκόλλησης του σταγονιδίου. Το εύρος αυτού του φαινομένου εξαρτάται από τον τύπο και την προέλευση των συρμάτων.

Τα προγράμματα αυτά για ανοξείδωτο χάλυβα έχουν βελτιωθεί ως προς τη λειτουργία τους σε χαμηλές εντάσεις ρεύματος και την αύξηση της ευελιξίας χρήσης σε συγκολλήσεις λεπτών ελασμάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παλμικού MIG.

Τα άριστα αποτελέσματα συγκόλλησης σε λεπτά ελάσματα ανοξείδωτου χάλυβα (1 mm) επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παλμικού MIG με σύρμα Ø 1 mm σε θωράκιση Arcal-12 ή Noxalic-12 (μια μέση τιμή 30A είναι αποδεκτή).

Η ποιότητα της εμφάνισης των αρμών που υποβάλλονται σε επεξεργασία με το **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** είναι συγκρίσιμη με αυτή που επιτυγχάνεται με τη συγκόλληση TIG.


## 6.2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

### Κύκλος 2 βημάτων

Πατώντας τη σκανδάλη, ενεργοποιείται η τροφοδότηση του σύρματος, το "pre-gas" και το ρεύμα συγκόλλησης. Αφήνοντας τη σκανδάλη, σταματά η συγκόλληση.

Ο κύκλος θερμής έναρξης επικυρώνεται με την παράμετρο **THS≠OFF** στο υπομενού γενικού κύκλου του SETUP (Ρύθμιση). Ενεργοποιεί την έναρξη της συγκόλλησης με αιχμή ρεύματος που διευκολύνει την κρούση.

Η σταδιακή μείωση του ρεύματος καθιστά εφικτό το φινίρισμα του κορδονιού συγκόλλησης με μειωμένη ένταση συγκόλλησης.

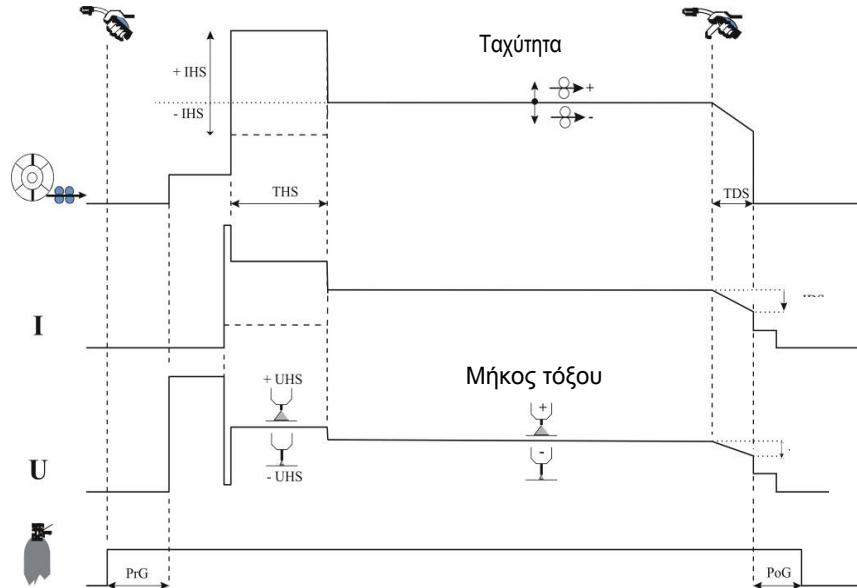

Τραβώντας τη σκανδάλη την πρώτη φορά, ενεργοποιείται το "pre-gas", ο οποίος ακολουθείται από τη θερμή εκκίνηση. Αφήνοντας τη σκανδάλη, ξεκινά η συγκόλληση.


Εάν η θερμή έναρξη δεν είναι ενεργή, η συγκόλληση θα ξεκινήσει αμέσως μετά το "pre-gas". Σε αυτή την περίπτωση, η απελευθέρωση της σκανδάλης (2<sup>o</sup> βήμα) δεν θα έχει καμία επίδραση και ο κύκλος συγκόλλησης θα συνεχιστεί.

Πατώντας τη σκανδάλη στη φάση συγκόλλησης (3ο βήμα), ενεργοποιείται ο έλεγχος της διάρκειας των λειτουργιών σταδιακής μείωσης του ρεύματος και εξάλειψης δημιουργίας κρατήρων, σύμφωνα με την εκ των προτέρων προγραμματισμένη χρονοκαθυστέρηση.

Εάν δεν υπάρχει σταδιακή μείωση του ρεύματος, η απελευθέρωση της σκανδάλης οδηγεί σε άμεση μετάβαση σε post-gas (όπως έχει προγραμματιστεί στο Setup).

Στη λειτουργία 4 βημάτων (4T), αφήνοντας τη σκανδάλη σταματά η λειτουργία εξάλειψης δημιουργίας κρατήρων εάν η σταδιακή μείωση ρεύματος είναι ενεργοποιημένη (ENABLED).


Εάν η σταδιακή μείωση ρεύματος είναι απενεργοποιημένη (DISABLED), η απελευθέρωση της σκανδάλης σταματά το "POST-GAS". Οι λειτουργίες θερμής έναρξης και σταδιακής μείωσης του ρεύματος δεν είναι διαθέσιμες στη χειροκίνητη λειτουργία.

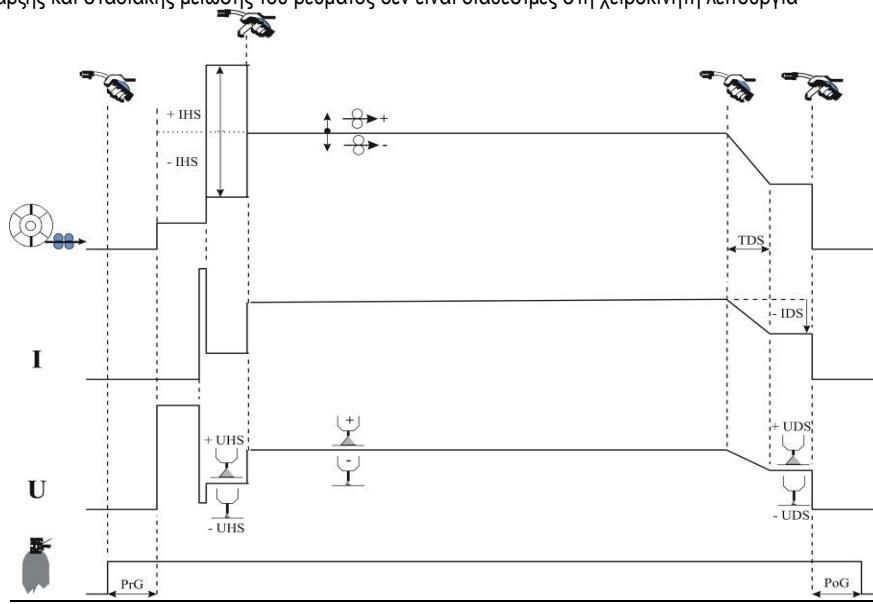

Κύκλος κατά σημεία

Πατώντας τη σκανδάλη, ενεργοποιείται η τροφοδότηση του σύρματος, το "pre-gas" και το ρεύμα συγκόλλησης. Αφήνοντας τη σκανδάλη, σταματά η συγκόλληση.

Η ρύθμιση της θερμής έναρξης, της σταδιακής μείωσης ρεύματος και του ελέγχου διαδοχής είναι απενεργοποιημένη. Στο τέλος της χρονοκαθυστέρησης κατά σημεία, η συγκόλληση σταματά.

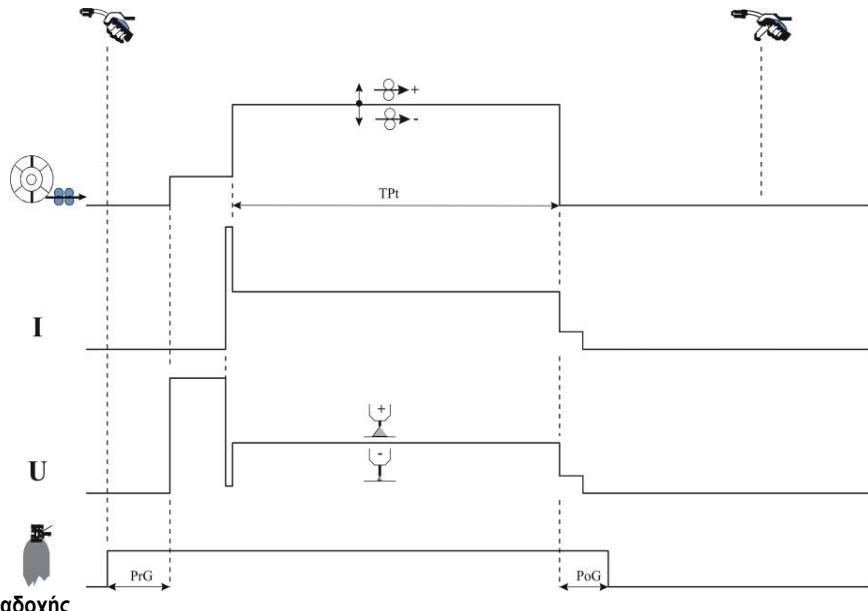

**Κύκλος ελέγχου διαδοχής**

Ο έλεγχος διαδοχής επικυρώνεται από την παράμετρο "**TSE ≠ OFF**" στο υπομενού του συγκεκριμένου κύκλου στο SETUP.

Για να μεταβείτε σε αυτό:


Η παράμετρος "TSE" εμφανίζεται στο μενού "CYCLE".

Ορίστε αυτή την παράμετρο σε μια τιμή από 0 έως 9,9 s.

TSE : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 2 ΟΡΟΠΕΔΙΩΝ ΕΑΝ ≠ OFF.

ISE : Ρεύμα 2ου επιπέδου ως % του 1ου επιπέδου.

Διαθέσιμο μόνο στη συνεργική λειτουργία, τον κύκλο 2T ή τον κύκλο 4T

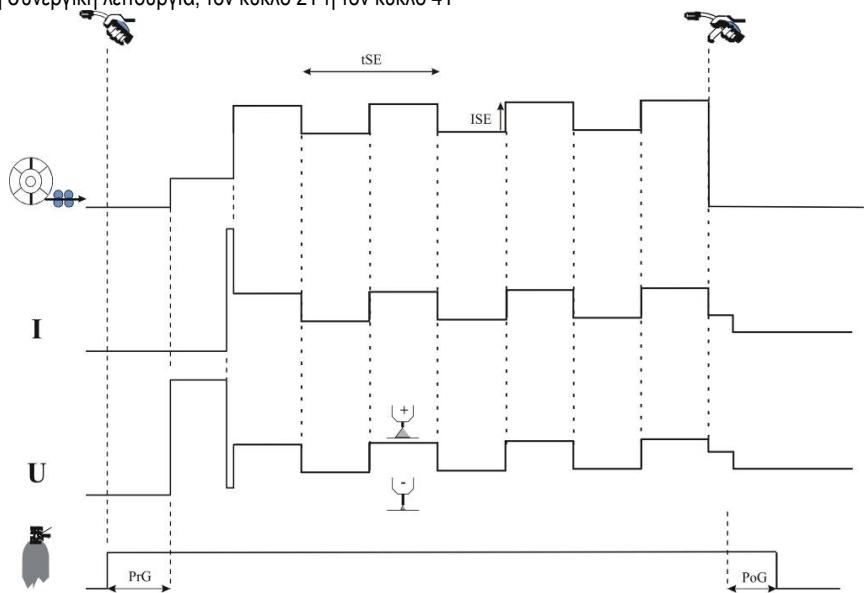

#### **Ρύθμιση ακριβείας** (η παράμετρος ρυθμίζεται στο μενού "RFP cycle setup")

Στην παλική συγκόλληση, η λειτουργία ρύθμισης ακριβείας ενεργοποιεί τη βελτιστοποίηση της θέσης αποκόλλησης του σταγονιδίου ανάλογα με τις διακυμάνσεις στη σύνθεση των συρμάτων και των αερίων συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται.

Όταν παρατηρούνται στο τόξο μικρές πιτσιλιές που μπορούν να προσκολληθούν στο τεμάχιο εργασίας, η λειτουργία ρύθμισης ακριβείας πρέπει να τροποποιείται προς τις αρνητικές τιμές.


Εάν το τόξο μεταφέρει μεγάλα σταγονίδια, η λειτουργία ρύθμισης ακριβείας πρέπει να τροποποιείται προς τις θετικές τιμές.

Στη Λεία λειτουργία (βραχύ τόξο), η ελάπτωση της ρύθμισης ακριβείας καθιστά εφικτή την επίτευξη μιας περισσότερο δυναμικής λειτουργίας μεταφοράς και τη δυνατότητα συγκόλλησης με ταυτόχρονη μείωση της ενέργειας που μεταφέρεται στο λουτρό συγκόλλησης μέσω της βράχυνσης του μήκους του τόξου.

Η υψηλότερη ρύθμιση ακριβείας προκαλεί αύξηση στο μήκος του τόξου. Το δυναμικότερο τόξο διευκολύνει τη συγκόλληση σε όλες τις θέσεις, αλλά έχει το πλεονέκτημα της πρόκλησης περισσότερων πιτσιλιών.

**Ψεκασμός PR ή ακόνισμα σύρματος**

Το τέλος των κύκλων συγκόλλησης μπορεί να τροποποιηθεί για την αποτροπή του σχηματισμού ενός σφαιριδίου στην απόληξη του σύρματος. Αυτή η λειτουργία σύρματος παράγει σχεδόν ιδανική επανάληψη. Η επιλεγμένη λύση αποτελείται από την εισαγωγή μιας αιχμής ρεύματος στο τέλος του κύκλου, η οποία κάνει αιχμηρή την απόληξη του σύρματος.

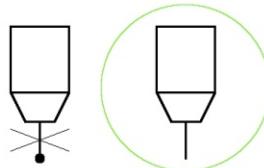

**Σημείωση:** Αυτή η αιχμή ρεύματος στο τέλος του κύκλου δεν είναι πάντα επιθυμητή. Για παράδειγμα, κατά τη συγκόλληση λεπτού μεταλλικού ελάσματος, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό κρατήρα.

### 6.3. ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

| ΒΡΑΧΥ ΤΟΞΟ      |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
|                 | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Fe SG 1/2       | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                 | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                 | M20    | M20    | M20  | M20    |
|                 | /      | I1     | I1   | I1     |
| CrNi            | /      | M11    | M11  | M11    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi            | /      | /      | C1   | C1     |
| Al              | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg3,5         | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5           | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro SI        | /      | C1     | C1   | C1     |
| Cupro Alu       | /      | /      | C1   | C1     |
| SD ZN           | /      | /      | M21  | M21    |
| RCW             | /      | /      | M21  | M21    |
| SD 100          | /      | /      | I1   | I1     |
| MCW :<br>SD 200 | /      | /      | M21  | M21    |
| BCW :<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |
|                 | /      | /      | /    | I1     |

| ΒΡΑΧΥ ΤΟΞΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED SHORT ARC) |        |        |      |        |
|---|--------|--------|------|--------|
|   | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Fe SG 1/2                                     | M21    | M21    | M21  | M21    |
|   | M14    | M14    | M14  | M14    |
|   | M20    | M20    | M20  | M20    |
| CrNi  | /      | M12    | M12  | M12    |
|   | /      | M12    | M12  | M12    |
|   | /      | M11    | M11  | M11    |

## ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

|               | 0,6 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
|---------------|--------|--------|------|--------|
| Fe SG 1/2     | /      | M21    | M21  | M21    |
|               | /      | M14    | M14  | M14    |
|               | /      | M20    | M20  | M20    |
| CrNi          | /      | M11    | M11  | M11    |
|               | /      | M12    | M12  | M12    |
|               | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi          | /      | /      | C1   | C1     |
| Al            | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg 3,5      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn    | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5         | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si      | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Alu     | /      | /      | C1   | C1     |
| MCW<br>SD 200 | /      | /      | /    | M21    |
| BCW<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις υπόλοιπες συνέργειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΙΩΝ

| Περιγραφή πηγής ισχύος | Όνομα αερίου |
|------------------------|--------------|
| CO2                    | I1           |
| Ar(82%) / I1(18%)      | M21          |
| Ar(92%) / I1(8%)       | M20          |
| Ar / I1 / O2           | M14          |
| Ar / I1 / H2           | M11          |
| Ar(98%) / I1(2%)       | M12          |
| Ar / He / I1           | M12          |
| Ar                     | C1           |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ

| Περιγραφή πηγής ισχύος | Désignation                 | Όνομα σύρματος        |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Fe SG 1/2              |                             | Nertalic G2 Filcord D |
|                        | Steel Solid wire            | Filcord Filcord E     |
|                        |                             | Filcord C Starmag     |
| Solid wire galva       | Solid wire galva            | Filcord ZN            |
| CrNi                   |                             | Filinox               |
|                        |                             | Filinox 307           |
|                        | Stainless steel solid wire  | Filinox 308 Lsi       |
|                        |                             | Filinox 316 Lsi       |
| AISi                   |                             | Filalu AISi5          |
| Al                     |                             | Filalu Al 99,5        |
| AlMg3                  | Aluminium solid wire        | Filalu AlMg3          |
| AlNi4,5Mn              |                             | Filalu AlMg4,5        |
| AlMg5                  |                             | Filalu AlMg5          |
| CuproSi                | Copper Silicium solid wire  | Filcord CuSi          |
| CuproAl                | Copper Aluminium solid wire | Filcord 46            |
| BCW                    | Basic core wire             | SAFDUAL               |
| MCW                    | Metal core wire             | STEEL CORED           |
| RCW                    | Rutil core wire             | INOXCORED             |

**SAF-FRO**

# **DIGISTEEL III 320C**

# **DIGIPULS III 320C**




RU

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Cat n° : 8695-1259  
Rev : C  
Date : 02/2018



Contact : [www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

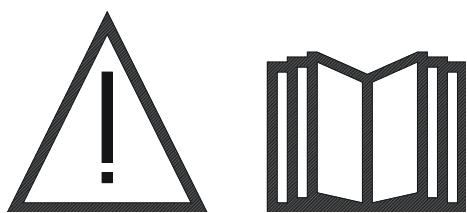

**RU** Дуговая сварка и плазменная резка могут представлять опасность для оператора и лиц, находящихся вблизи рабочего участка. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>                      | <b>4</b>  |
| 1.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ .....                    | 4         |
| 1.2. КОМПОНЕНТЫ СВАРОЧНОЙ УСТАНОВКИ .....             | 4         |
| 1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ..... | 5         |
| <b>2 - ПУСК.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| 2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ .....           | 7         |
| 2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ .....           | 7         |
| 2.3. ВЫБОР РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ .....                 | 7         |
| 2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОВОЛОКИ .....                 | 8         |
| 2.5. ИЗНОСНАЯ ЧАСТЬ ТОЛКАТЕЛЯ ПРОВОЛОКИ .....         | 8         |
| 2.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ .....                        | 8         |
| 2.7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВПУСКА ГАЗА .....                    | 8         |
| 2.8. ВКЛЮЧЕНИЕ .....                                  | 8         |
| <b>3 - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....</b>            | <b>9</b>  |
| 3.1. ФУНКЦИИ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ.....                      | 9         |
| 3.2. КАЛИБРОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ .....               | 10        |
| 3.3. ДИСПЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....                    | 10        |
| <b>4 - ОПЦИИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....</b>                | <b>13</b> |
| <b>5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>             | <b>15</b> |
| 5.1. ОБЩЕЕ .....                                      | 15        |
| 5.2. РОЛИКИ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОВОЛОКИ.....             | 15        |
| 5.3. ГОРЕЛКА.....                                     | 15        |
| 5.4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, КОМПОНЕТЫ .....                  | 15        |
| 5.5. ИЗНОСНЫЕ ЧАСТИ.....                              | 20        |
| 5.6. ПРОЦЕДУРА УСТАРНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....        | 21        |
| 5.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА .....                        | 23        |
| <b>6 - ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>                           | <b>24</b> |
| 6.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ .....             | 24        |
| 6.2. УЛУЧШЕННЫЙ ЦИКЛ СВАРКИ.....                      | 26        |
| 6.3. СПИСОК СИНЕРГИЙ .....                            | 28        |

# 1 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 1.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

CITOSTEEL III 320C / CITOPULS III 320C это установка для ручной сварки, которая позволяет:

- + производить сварку порошковыми проволоками (MIG-MAG) с короткой дугой, скоростной короткой дугой, дуговой сваркой со струйным переносом металла, в нормальном импульсном режиме (в зависимости от DIGIPULS) при токе от 15A до 320A.
- + Использовать различные типы проволок
  - ⇒ Стальную, из нержавеющей стали, алюминиевую и специальные проволоки
  - ⇒ сплошные провода и с наполнителем
  - ⇒ диаметром от 0.6-0.8-1.0-1.2 мм
- + Выполнять сварку покрытыми электродами

## 1.2. КОМПОНЕНТЫ СВАРОЧНОЙ УСТАНОВКИ

Сварочная установка состоит из 4 основных компонентов:

- 1 - Источник питания, включая первичный кабель (5м) и заземляющая шина (5м)
- 2 – Тележка для цеха (опция),
- 3 – Универсальная тележка (опция),
- 4 – Охлаждающее устройство (опция)

Каждый компонент заказывается и поставляется отдельно.

Опции, заказанные вместе со сварочной установкой, поставляются отдельно. Для установки данных опций пользуйтесь инструкцией, поставляемой вместе с опцией.



### ОСТОРОЖНО :


Пластиковые ручки не предназначены для строповки установки. Устойчивость оборудования гарантируется только при максимальном угле в 10°.

### 1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

|  | DIGISTEEL III 320C - W000385049 | DIGIPULS III 320C - W000385050 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Страна первичного контура</b>   |                                 |                                |
| Первичный источник питания   | 400V +/- 20%                    | 400V +/- 20%                   |
| Частота первичного источника питания   | 50/60Hz                         | 50/60Hz                        |
| Эффективное потребление первичного контура   | 12 A                            | 12 A                           |
| Максимальное потребление первичного контура  | 18,7 A                          | 18,7 A                         |
| Первичный предохранитель   | 20 A Gg                         | 20 A Gg                        |
| Максимальная полная мощность   | 13,1 KVA                        | 13,1 KVA                       |
| Максимальная активная мощность   | 12,1 KW                         | 12,1 KW                        |
| Активная мощность в режиме ожидания (ХОЛОСТОЙ РЕЖИМ)   | 50 W                            | 50 W                           |
| Эффективность при максимальном токе  | 0,87                            | 0,87                           |
| Коэффициент мощности при максимальном токе   | 0,92                            | 0,92                           |
| Коэффициент мощности   | 0,99                            | 0,99                           |
| <b>Страна вторичного контура</b>   |                                 |                                |
| Напряжение холостого хода (по стандарту)   | 74 V                            | 74 V                           |
| Пределы регулирования сварочного тока Максимум при дуговой сварке плавящимся электродом (MIG)        | 10V / 50V                       | 10V / 50V                      |
| Пределы регулирования сварочного тока Максимум при ручной дуговой сварке плавящимся электродом (MMA) | 15A / 320A                      | 15A / 320A                     |
| Рабочий цикл при 100% (10 мин. цикл при 40°C)  | 220A                            | 220A                           |
| Рабочий цикл при 60% (6 мин. цикл при 40°C)  | 280A                            | 280A                           |
| Рабочий цикл на максимальном токе при 40°C   | 320A                            | 320A                           |
| <b>Механизм подачи проволоки</b>   |                                 |                                |
| Роликовая плита  | 4 ролика                        |                                |
| Скорость подачи проволоки  | 0,5 – 25,0 m / min              |                                |
| Применимый диаметр проволоки   | 0,6 – 1,2 mm                    |                                |
| Вес, тип, размер проволочной бабины  | 20kg, 300 mm                    |                                |
| Максимальное давление газа   | 6 bar                           |                                |
| <b>Прочее</b>  |                                 |                                |
| Габариты (ДxШxВ)   | 755 x 300 x 523 mm              |                                |
| Вес  | 28 Kg                           |                                |
| Рабочая температура  | - 10°C/+40°C                    |                                |
| Температура хранения   | - 20°C/+55°C                    |                                |
| Подключение горелки  | “Européen”                      |                                |
| Класс защиты   | IP 23                           |                                |
| Класс изоляции   | H                               |                                |
| Стандарт   | 60974-1 & 60974-5 & 60974-10    |                                |



**ОСТОРОЖНО:** Данный источник питания нельзя использовать под снегом или дождем. Возможно хранение установки на улице, но она не рассчитана на эксплуатацию под дождем без защиты.

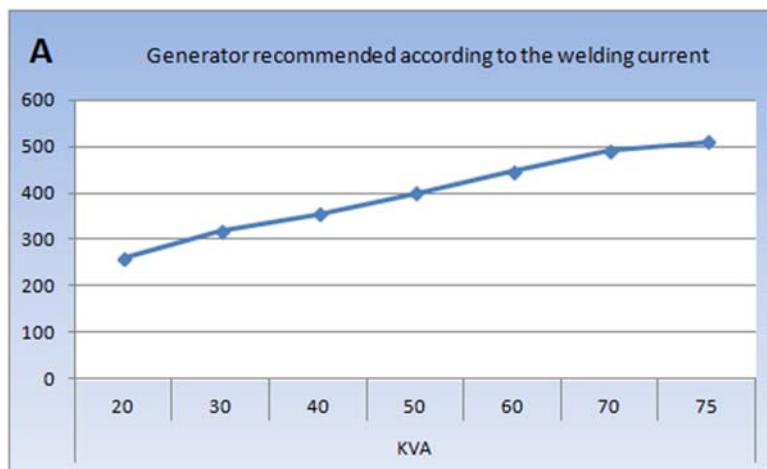


## 2 - ПУСК

### 2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Источник питания состоит из :

- 1- Дисплея лицевой панели
- 2- Европейского разъема для горелки
- 3- Дополнительного разъема для горелки с 2 потенциометрами.
- 4- Разъем для кабеля заземления и переключения полярности
- 5- Защитная дверца для отсека механизма подачи проволоки
- 6- Ось для бобины, вал, гайка оси.
- 7- Кнопка продувки газа
- 8- Кнопка подачи проволоки
- 9- Толкатель проволоки

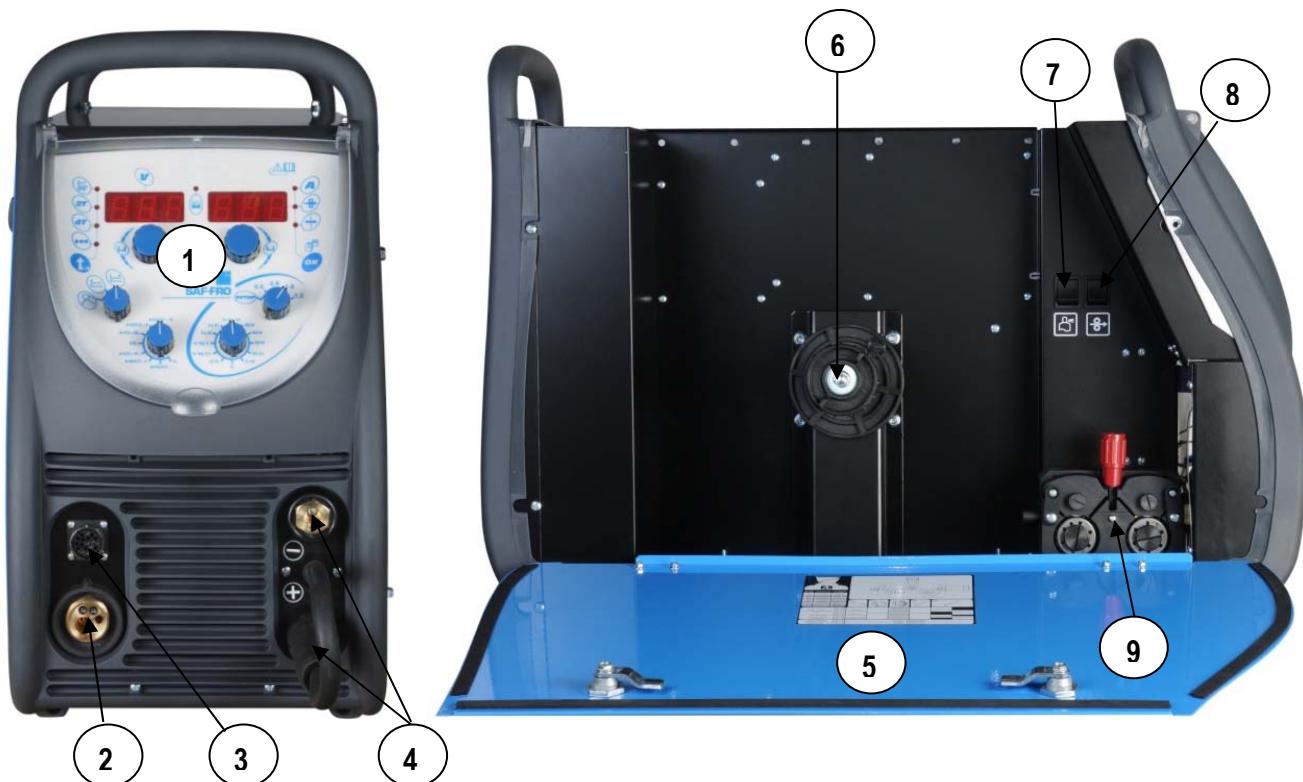

### 2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C это сварочная установка, мощностью 400 В с 3-фазами.



**ОСТОРОЖНО:** Если сопротивление сети низкого потребления в точке общего подключения составляет менее  $33 \text{ m}\Omega$ , данное оборудование соответствует директивам IEC 61000-3-11 и IEC 61000-3-12 и может быть подключено к низковольтным сетям общего пользования. Установщик или пользователь оборудования несут ответственность за обеспечение соответствия сопротивления сети ограничениям по сопротивлению, при необходимости проконсультировавшись с оператором распределительной сети.



**ОСТОРОЖНО:** Данное оборудование класса А не рассчитано для использования в жилых районах, в которых электроэнергия подается по низковольтной сети общего пользования. В таких местах могут возникнуть трудности с обеспечением электромагнитной совместимости в связи с кондуктивными или излучаемыми помехами.

### 2.3. ВЫБОР РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дуговая сварка требует использования соответствующего типа и диаметра проволоки и газа. Смотрите таблицу по газам и синергиям в части 6.3.



**ОСТОРОЖНО :**

Следующие проволоки используются в обратной полярности: SD ZN = SAFDUAL ZN..

## 2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОВОЛОКИ

**Для установки проволоки :**

Отключите источник питания.

Откройте дверцу механизма подачи проволоки [5] и убедитесь, чтобы она не выпала.

Открутите гайку оси барабана [6].

Вставьте барабан с проволокой в ось. Убедитесь, чтобы установочная шпилька вала [6] была правильно расположена на фиксаторе барабана.

Закрутите гайку барабана [6] обратно на вал в направлении, показанном стрелкой.

Опустите рычаг толкателя проволоки [9], чтобы освободить ролики.

Возьмите конец проволоки на барабане и срежьте деформированную часть.

Выровняйте первые 15 сантиметров проволоки.

Вставьте проволоку в вводную направляющую проволоки, расположенную на плите.

Опустите ролики [9] и поднимите рычаг для фиксации.

Отрегулируйте давление роликов на проволоку до требуемого натяжения.

### Подача проволоки

Кнопка подачи проволоки (8) подает проволоку в горелку. Проволока подается на минимальной скорости в 1с и скорость постепенно увеличивается до достижения установленной скорости подачи проволоки, но ограничивается до 12 м/мин. Данную установку можно изменить в любое время; скорость отображается на дисплее.

### Подача проволоки через горелку

Используйте кнопку подачи проволоки (8).

Скорость подачи можно регулировать при помощи кнопки на лицевой панели.

### Заполнение линии газа или регулировка потока газа

Нажмите на кнопку продувки газа (9).

## 2.5. ИЗНОСНАЯ ЧАСТЬ ТОЛКАТЕЛЯ ПРОВОЛОКИ

Износные части толкателя проволоки призваны направлять и продвигать сварочную проволоку и должны быть приспособленны к типу и диаметру используемой сварочной проволоки. С другой стороны, износ данных частей может повлиять на результаты сварки. Данные части требуют замены. Для выбора износных частей для толкателя проволоки смотрите параграф 5.5.

## 2.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ

Горелка для дуговой сварки плавящимся электродом (MIG) подключается к передней части механизма подачи проволоки после того, как Вы убедитесь, что механизм подачи проволоки оснащен износными частями, соответствующими используемой сварочной проволоке. Смотрите инструкции к горелке.

## 2.7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВПУСКА ГАЗА

Выпуск газа расположен на задней части источника питания. Просто подключите его к выпуску регулятора давления на газовом баллоне.

- + Установите газовый баллон на тежежку с задней стороны источника питания и закрепите ремнями.
- + Постепенно открывайте клапан баллона и выпустите примеси, затем закройте его.
- + Установите регулятор давления/расходомер.
- + Откройте газовый баллон.

Во время сварки, скорость подачи газа должна составлять 10 – 20 л/мин.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Убедитесь, чтобы газовый баллон был надлежащим образом закреплен к тележке при помощи предохранительного ремня.

## 2.8. ВКЛЮЧЕНИЕ

1

Главный переключатель расположен на задней части источника питания. Чтобы включить машину - поверните переключатель.




Примечание: Данный переключатель нельзя поворачивать во время сварки.

При каждом пуске на источнике питания отображается версия программного обеспечения и распознанное напряжение.

### 3 - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 3.1. ФУНКЦИИ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

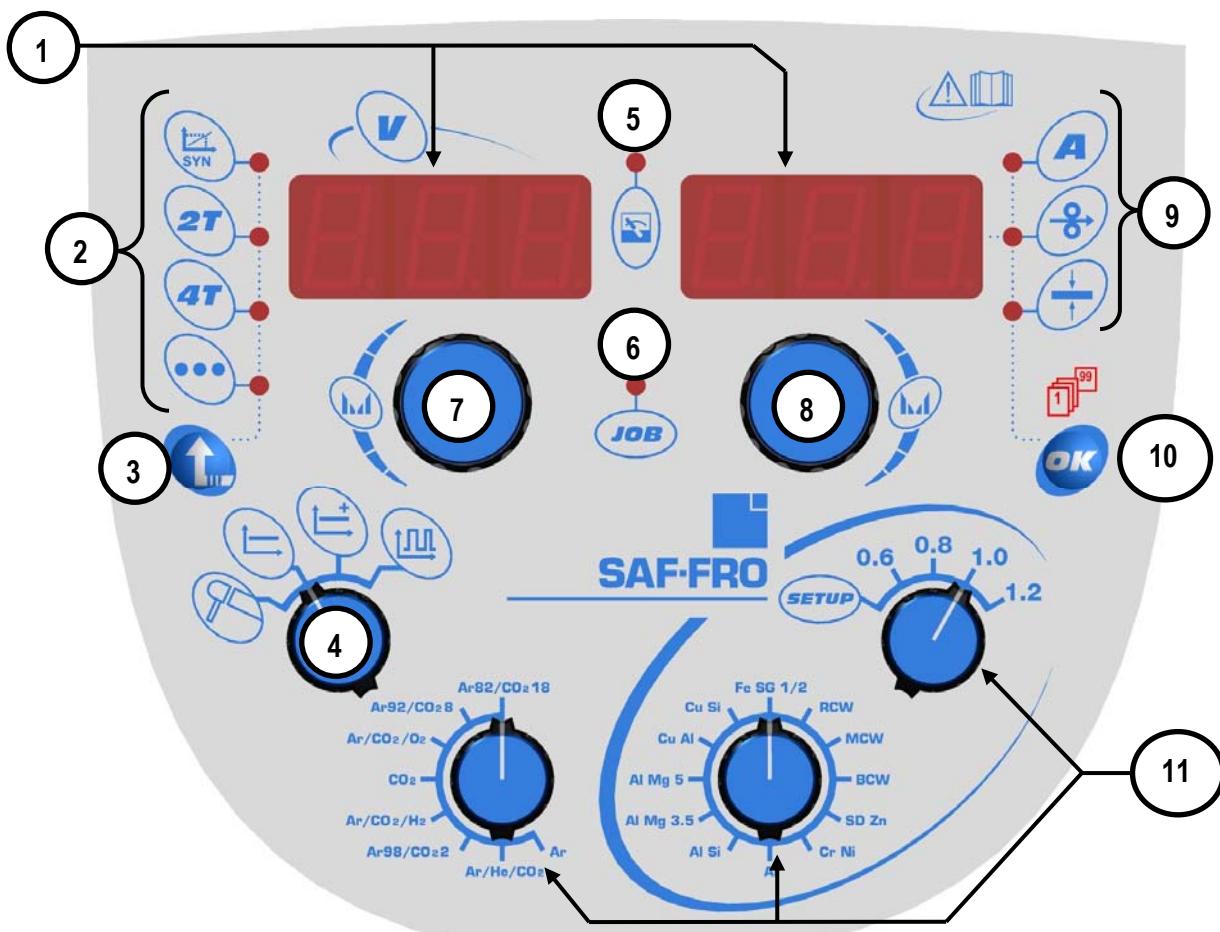

Левый дисплей: Напряжение, Правый дисплей: Ток/скорость подачи проволоки /толщина проволоки

1

Дисплей для отображения режима сварки

2

Селекторная кнопка для режима сварки/Кнопка отмены в программном режиме

3

Селекторные переключатели для процесса сварки

4

Индикатор измерения отображаемых значений (данные до сварки, сварки и после сварки)

5

Светодиодный индикатор для программного режима

6

Установка напряжения кодировщиком и навигация

7

Кодировщик для установки тока, скорости подачи проволоки, толщины металлического листа и навигация

8

Индикатор тока в экранном режиме, скорость подачи проволоки, толщина металлического листа

9

Селекторная кнопка для предварительного отображения и управления программой

10

Селекторный переключатель для типа газа, диаметра проволоки и типа сварочной проволоки

11

## 3.2. КАЛИБРОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

при первом пуске калибровка – неизбежный шаг, необходимый для достижения качественной сварки. при смене полярности, данный шаг необходимо повторить

**Шаг 1:** Поверните переключатель диаметра проволоки в положение УСТАНОВКА (SETUP) и нажмите кнопку OK для перехода на экран установки COnFIG.

**Шаг 2:** Выберите параметр Калибровка (CaL) левым кодировщиком и выберите Вкл. (On) правым кодировщиком.

**Шаг 3:** Нажмите кнопку OK на лицевой панели. Дисплей будет отображать Спусковой крючок (triGER).

**Шаг 4:** Снимите сопло горелки.

**Шаг 5:** Срежьте проволоку.

**Шаг 6:** Поместите кусок проволоки в контакте с мундштуком.

**Шаг 7:** Нажмите на спусковой крючок.

**Шаг 8:** На дисплее отобразится значение L (индуктивность кабеля).

**Шаг 9:** При помощи правого кодировщика выберите значение R (сопротивление кабеля).

**Шаг 10:** Выдите из установки.

## 3.3. ДИСПЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 3.3.1. Синергический режим

Значения тока, напряжения и толщины, перечисленные для установки каждой скорости подачи проволоки, представлены только в ознакомительных целях. Они соответствуют измерениям при данных рабочих условиях, таких как положение, длина концевой секции (сварка в нижнем положении, сваркастык).

Единицы тока/напряжения, отображаемые на дисплее соответствуют средним измеренным значениям и могут отличаться от теоретических значений.

#### Светодиодный индикатор для программного режима:

- ⇒ Выкл. (OFF): отображение инструкций до сварки.
- ⇒ Вкл. (ON): отображение измерений (средние значения).
- ⇒ Мигание (Flashing): Измерения во время сварки.

#### Выбор проволоки, диаметра, газа, процесса сварки

Выберите тип, диаметр проволоки, используемый для сварки газ и сварочный процесс, поворачивая соответствующий переключатель.

Выбор материала определит доступные значения диаметра, газа и процессов.

Если синергии нет, на источник питания отобразится nOt SYn,GAS SYn,DIA SYn Or PrO SYn.

#### Выбор режима сварки, длины дуги и дисплея до сварки

Выберите режим сварки 2T, 4T, точечный (spot), синергический (synergic) и ручной (manual) при помощи возврата кнопкой (3). Длину дуги можно отрегулировать при помощи левого кодировщика (7), а регулировка дисплея до сварки выполняется правым кодировщиком (8).

Выбор предустановок до сварки выполняется нажатием кнопки OK (10).

### 3.3.2. Ручной режим:

Это отключенный режим сварочного аппарата. Регулируемые параметры данного режима – это скорость подачи проволоки, напряжение дуги и точная установка

### 3.3.3. Режим УСТАНОВКИ SETUP

#### Доступ к УСТАНОВКЕ (SETUP):

Доступ к экрану УСТАНОВКИ (SETUP) возможен когда сварка не выполняется, путем перевода селектора диаметра проволоки на лицевой панели в положение 1. Он состоится из двух ниспадающих меню:

ЦИКЛ ('CYCLE') → Установка фаз цикла. Подробности смотрите в параграфе 6.3.

КОНФИГУРАЦИЯ ('COnFIG') → Конфигурация источника питания.

#### Конфигурация УСТАНОВКИ SETUP :

В положении УСТАНОВКА (SETUP) нажатием кнопки OK выберите ЦИКЛ (CYCLE) или КОНФИГУРАЦИЮ (COnFIG). (10)

Поворачивайте левый кодировщик для перелистывания доступных параметров.

Поворачивайте правый кодировщик для установки значений.

Пуск без сварки. Все изменения сохраняются при выходе из меню УСТАНОВКИ (SETUP).

**Список доступных параметров в меню Конфигурации (COnFIG)**

| Левый дисплей | Правый дисплей     | Шаг    | По умолчанию | Описание   |
|---------------|--------------------|--------|--------------|--|
| GrE           | On -;OFF – Aut     |        | Aut          | Конфигурация водяного охлаждающего устройства. 3 возможных состояния:<br>- Вкл. (On) : Принудительное включение, установка водяного охлаждения активирована все время<br>- Выкл. (OFF) : Принудительное выключение, установка водяного охлаждения деактивирована все время<br>- Авт.(Aut) : Automatic mode, Watercooler works when according need<br>Автоматический режим, установка водяного охлаждения включается по необходимости |
| ScU           | nc – no - OFF      |        | OFF          | Безопасность водяного охлаждения. 3 возможных состояния:<br>- nc : Нормально закрыт,<br>- no : Нормально открыт,<br>- OFF : Деактивирован  |
| Unit          | US – CE            |        | CE           | Единица отображается для скорости и толщины провода:<br>- US дюймовый блок<br>- CE: измерительный прибор   |
| CPt           | OFF– 0,01 – 1,00   | 0,01 s | 0,30         | Время удержания спускового крючка для вызова программы (только в режиме сварки 4Т).<br>Можно использовать только для сварочных программ от 50 до 99.   |
| PGM           | no – yES           |        | no           | Активировать/деактивировать режим управления программой.   |
| PGA           | OFF – ;000 – 020 % | 1 %    | OFF          | Используйте для установки доступного диапазона регулировки следующих параметров: скорость подачи проволоки, напряжение дуги, динамика дуги, точная установка импульса. Используйте только в случаях, когда управление программой активировано, а программы заблокированы.  |
| Adj           | Loc – rC           |        | Loc          | Выберите регулировку Скорость провода и напряжение дуги:<br>- Loc: локальный источник питания<br>- rC: пульт дистанционного управления или потенциометр горелки  |
| CAL           | OFF – on           |        | OFF          | Калибровка горелки и жгута заземления.   |
| L             | 0 – 50             | 1 uH   | 14           | Установки/дисплей кабельного дросселя  |
| r             | 0 – 50             | 1 Ω    | 8            | Установка/дисплей кабельного резистора   |
| SoF           | no – yES           |        | no           | Режим обновления программного обеспечения.   |
| FAC           | no – yES           |        | no           | Сброс заводских настроек. Нажатие на Да (YeS) приведет к сбросу параметров до заводских настроек по умолчанию при выходе из меню УСТАНОВКИ (SETUP).  |

**Список доступных параметров в меню ЦИКЛ (CYCLE)**

| Левый дисплей | Правый дисплей         | Шаг    | По умолчанию | Описание  |
|---------------|------------------------|--------|--------------|---|
| tPt           | 00.5 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5          | Время точечного режима. В точечном режиме и в ручном режиме, установки горячего пуска, время уменьшения и устройства последовательности не могут быть изменены. |
| PrG           | 00.0 – 10.0            | 0,1 s  | 0,5          | Время пред-газ  |
| tHS           | OFF – 00.1 – 10.0      | 0,1 s  | 0,1          | Время горячего пуска  |
| IHS           | -- 70 – 70             | 1 %    | 30           | Ток горячего пуска (скорость подачи проволоки). X% ± сварочный ток  |
| UHS           | -- 70 – 70             | 1 %    | 0            | Напряжение горячего пуска X% ± напряжение дуги  |
| dYn           | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0            | Точная установка при короткой дуге  |
| rFP           | --10 + 10<br>--20 + 20 | 1 %    | 0            | Точная установка при импульсе   |
| dyA           | 00 – 100               | 1      | 50           | Динамика зажигания дуги на электроде  |
| tSE           | OFF – 0.01 – 2.50      | 0,01 s | OFF          | Время устройства последовательности (устройство последовательности, только в синергическом режиме)  |
| ISE           | --90 + 90              | 1 %    | 30           | Время антизалипания   |
| dSt           | OFF – 00.1 – 05.0      | 0,1 s  | OFF          | Время уменьшения  |
| DdSI          | -- 70 – 00.0           | 1 %    | -- 30        | Нисходящий ток (скорость подачи проволоки). X% ± сварочный ток  |
| dSU           | -- 70 – 70             | 1 %    | 0            | Нисходящее напряжение. X% ± напряжение дуги   |
| Pr_           | 0.00 – 0.20            | 0,01 s | 0,05         | Время антизалипания   |
| PrS           | Nno – yES              |        | no           | Активация PR-спрея  |
| PoG           | 00.0 – 10.0            | 0,05 s | 0,05         | Время пост-газ  |

**3.3.4. Управление программой**

**DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** Позволяет создавать, хранить и менять до 99 программ сварки непосредственно на лицевой панели, начиная с программы 00 до программы 99. Данная программа активируется путем перемещения параметра программа (PGM) из положения Нет (no) в положение Да (YES) в меню Конфигурация

P00 - это рабочая программа в любом состоянии. (Режим управления программой активируется или деактивируется). Когда источник питания работает на данной программе, светодиодный индикатор Работа ("JOB") отключается. Все коммутаторы доступны в данном режиме, поэтому данный режим используется для установки программ.




Программы сохраняются начиная с P01 до P99, только в том случае, если активирован режим управления программой. Когда источник питания работает на данных программах, светодиодный индикатор Работа "JOB" включается. В данном режиме недоступны переключатели сварочных процессов, диаметр проволоки, газ и металл. При изменении выбранной программы, индикатор Работа "JOB" начинает мигать.

#### **Создание и сохранение программы:**

В данном параграфе объясняется создавать, изменять и сохранять сварочную программу. Далее описывается использование общего меню.

- 1) Активация режима управления программой Установка (SETUP) → Программа (PGM) → нажать Да (YES) → Выйти из Установки (SETUP)
- 2) Установите программу при помощи переключателей затем нажмите и удерживайте кнопку OK.
- 3) На экране отобразится следующее сообщение:

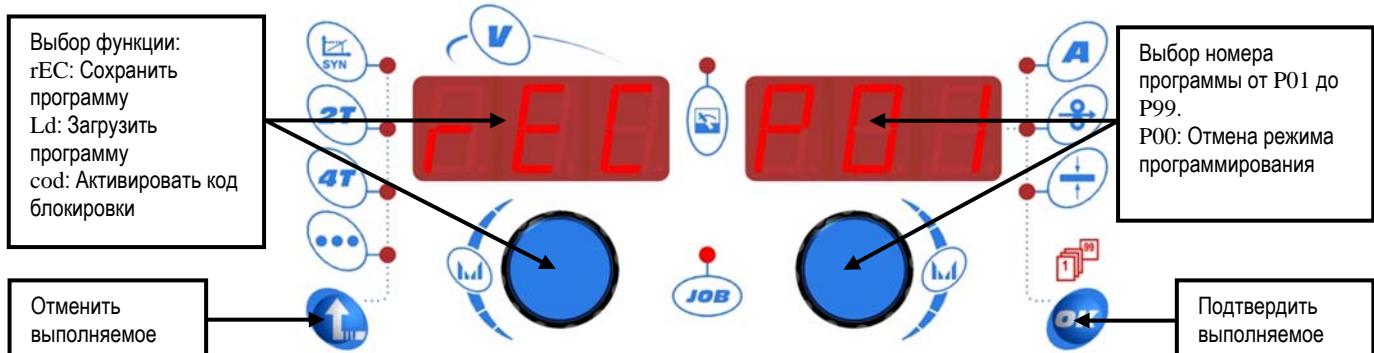

**ПРИМЕЧАНИЕ:** DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C позволяет блокировать меню программы. Данная функция доступна на экране программы с кодом параметра. Введенный ключ блокировки необходимо записать в целях дезактивации блокировки функции в будущем.

#### **3.3.5. Вызов программы при помощи пускового крючка**

Данная функция позволяет связать от 2 до 10 программ. Данная функция доступна только в режиме сварки 4T и требует активации режима управления программой.

#### **Связывание программ :**

Вызов программы функции работает с программами от P50 до P99, десятками.

⇒ P50→P59 ; P60→P69 ; P70→P79 ; P80→P89 ; P90→P99

Выберите программу с которой вы хотите начать цепь. Затем, во время сварки, при каждом нажатии на пусковой крючок программа будет меняться. Для связывания менее десяти программ, в программе, следующей за концом контура, установите другой параметр (такой как синергия или цикл сварки). Имеется возможность установить время нажатия на спусковой крючок для обнаружения изменения в цепи программ: Установка (SETUP) → CPT → установить значение от 1 до 100 → выйти из Установки (SETUP).

**Пример:** Создайте список программ от P50 до P55 (6 программ).

- 1) В программе P56 установите другой цикл сварки или синергию, отличный от P55 для завершения цепи.
- 2) Выберите программу P50 (первая программа для начала сварки)
- 3) Начните сварку
- 4) При каждом нажатии на спусковой крючок, источник питания будет менять программу до P55. При завершении цепи, источник питания перейдет на P50

## 4 - ОПЦИИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1 – СИСТЕМА ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (По требованию)



2 – ПРОСТОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Ссылка. W000275904



Функции пульта дистанционного управления:  
Регулировка скорости подачи проволоки во время и без сварки  
регулировка напряжения дуги во время сварки и без сварки

3 – ТЕЛЕЖКА II НОВАЯ ВЕРСИЯ  
Ссылка. W000383000



Позволяет с легкостью перемещать источник питания в условиях цеха.

**4 – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА**  
Ссылка. W000375730



Позволяет с легкостью перемещать источник питания в условиях цеха.

**СТАНДАРТНАЯ ГОРЕЛКА**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| W000345066 | PROMIG NG 341 3 M |
| W000345067 | PROMIG NG 341 4 M |
| W000345068 | PROMIG NG 341 5 M |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345069 | PROMIG NG 341 W 3 M |
| W000345070 | PROMIG NG 341 W 4 M |
| W000345071 | PROMIG NG 341 W 5 M |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| W000345072 | PROMIG NG 441 3 M |
| W000345073 | PROMIG NG 441 4 M |
| W000345074 | PROMIG NG 441 5 M |

**ГОРЕЛКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (для использования только с опцией с водяным охлаждением)**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| W000345075 | PROMIG NG 441W 3 M |
| W000345076 | PROMIG NG 441W 4 M |
| W000345077 | PROMIG NG 441W 5 M |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| W000274865 | PROMIG NG 450W 3 M |
| W000274866 | PROMIG NG 450W 4 M |
| W000274867 | PROMIG NG 450W 5 M |

**ГОРЕЛКА С ПОТЕНЦИОМЕТРОМ**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| W000345014 | DIGITORCH P 341 4M  |
| W000345016 | DIGITORCH P 341W 4M |
| W000345018 | DIGITORCH P 441W 4M |

## 5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 5.1. ОБЩЕЕ

Дважды в год, в зависимости от использования оборудования, проверяйте следующее:

- ⇒ чистоту источника питания
- ⇒ электрические и газовые соединения

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не выполняйте работы по читке и ремонту внутри устройства, не убедившись, что устройство полностью отключено от электричества.

Демонтируйте панели генератора и используйте отсос для удаления пыли и частиц металла, накопившихся между магнитными контурами и обмотками трансформатора.

Во избежание повреждения изоляции обмоток, работу необходимо выполнять с использованием пластмассового наконечника.



При каждом пуске сварочной установки и до обращения в службу технической поддержки клиентов, проверьте:

- ⇒ Достаточно ли затянуты электрические клеммы.
- ⇒ Правильно ли выбрано напряжение сети.
- ⇒ Правильность тока газа.
- ⇒ Тип и диаметр проволоки. Состояние горелки.

#### ДВАЖДЫ В ГОД



- ⇒ Выполняйте калибровку установок тока и напряжения.
- ⇒ Проверяйте электрические соединения цепей питания, управления и подачи электричества.
- ⇒ Проверяйте состояние изоляции, кабелей, соединений и труб.
- ⇒ Выполняйте чистку сжатым воздухом.

### 5.2. РОЛИКИ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОВОЛОКИ

При нормальных условиях эксплуатации данные принадлежности рассчитаны на длительный срок службы до замены.

Тем не менее, иногда, через какое-то время эксплуатации, возможно появление чрезмерного износа или засорения липкими отложениями. Для минимизации таких пагубных эффектов поддерживайте плиту механизма подачи проволоки в чистоте. Двигатель с редуктором не требуют технического обслуживания

### 5.3. ГОРЕЛКА

Регулярно проверяйте на предмет надлежащего натяжения соединений подачи сварочного тока. Механические нагрузки, связанные с тепловыми ударами, приводят к ослаблению некоторых частей горелки, и в частности:

- ⇒ Мундштука
- ⇒ Коаксиального кабеля
- ⇒ Сварочного сопла
- ⇒ Быстрого соединителя

Проверяйте, чтобы сальник втулки впуска газа был в хорошем состоянии. Удаляйте брызги между мундштуком и соплом, а также между соплом и юбкой. Брызги легче удалять, если данную процедуру повторять в короткие промежутки времени

Не используйте жестких инструментов, которые могут поцарапать поверхность данных частей и привести к прилипанию брызг.

- ⇒ SPRAYMIG SIB, W000011093
- ⇒ SPRAYMIG H20, W000010001

Продувайте прокладку после замены каждого барабана с проволокой. Данную процедуру выполняйте со стороны разъема быстрого соединителя с горелкой. При необходимости меняйте вводную направляющую проволоки на горелке

Сильный износ направляющей проволоки может привести к утечке газа в заднюю сторону горелки. Мундштуки рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Тем не менее, прохождение проволоки через них приводит к их износу, расширяя отверстие свыше допустимых размеров, требуемых для хорошего контакта между трубкой и проволокой.

Необходимость в их замене становится очевидной, когда начинается нестабильность в переносе металла, при том, что все установки рабочих параметров остаются в норме.


### 5.4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, КОМПОНЕНТЫ


В приведенном ниже списке указаны компоненты, которые можно приобрести непосредственно у Вашего местного поставщика.



Другие коды узнавайте в службе послепродажного обслуживания. (☞ Для предварительного просмотра компонентов смотрите изображение в разобранном виде)



| ССЫЛКА     | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ                                  |
|------------|---|
| W000386033 | ВЕНТИЛЯТОРЫ 24В ПОСТ.ТОКА 80Х25<br>КОЛИЧЕСТВО 2 |
| W000386036 | ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ DIGISTEEL III 320C               |
| W000386038 | ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ DIGIPULS III 320C                |
| W000386040 | ПРОЗРАЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА                   |
| W000386041 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 200ВА             |
| W000384735 | ЛЕНТОЧНЫЕ КАБЕЛИ                                |
| W000278017 | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН 24В ПОСТ.ТОКА                |
| W000277987 | ЕВРО РАЗЪЕМ ГОРЕЛКИ                             |
| W000277882 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ                    |
| W000385787 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ.-ВЫКЛ. 40А                    |
| W000241668 | СВАРОЧНАЯ МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ              |
| W000148911 | СВАРОЧНАЯ МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ            |
| W000265988 | НАБОР СИНИХ КНОПОК                              |
| W000277988 | 4 РОЛИКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ<br>COD150P  |
| W000277989 | КОЖУХ И РЫЧАГ                                   |
| W000278021 | ПЕТЛЯ БЛОКИРУЮЩЕГО УЗЛА                         |

### Корпус :

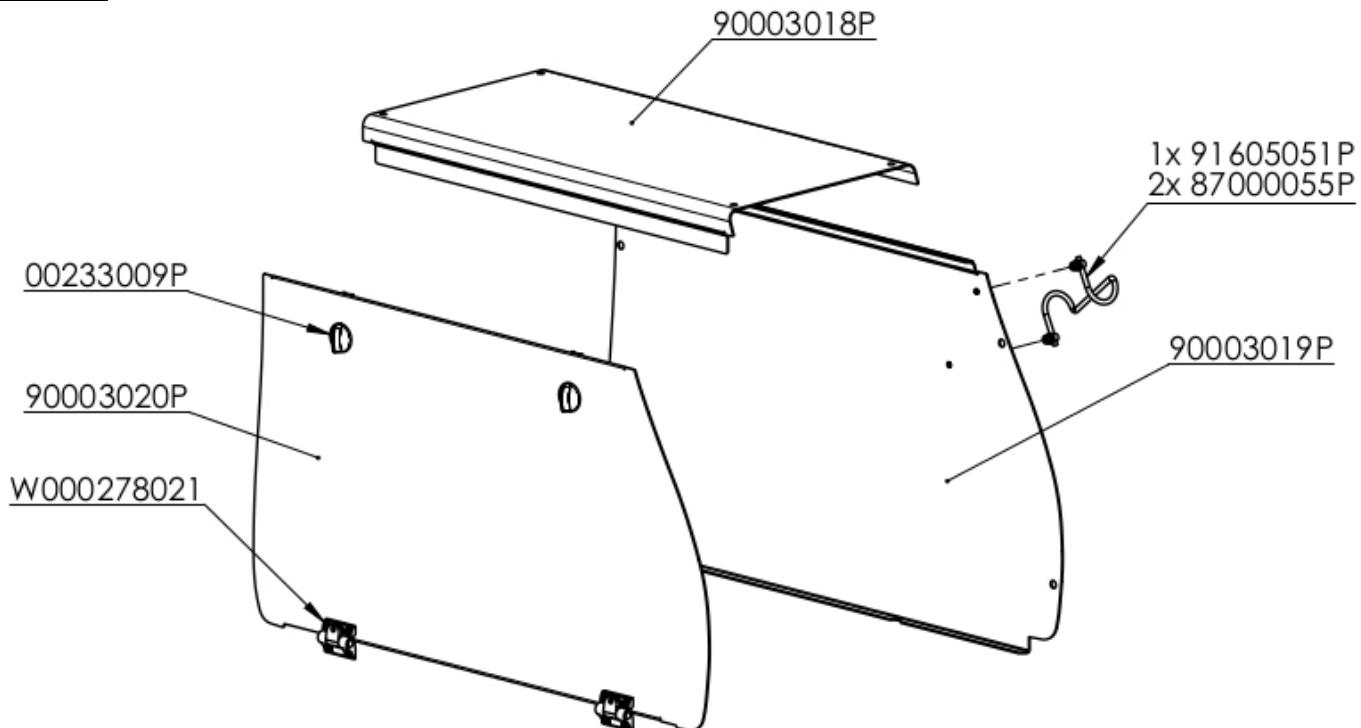

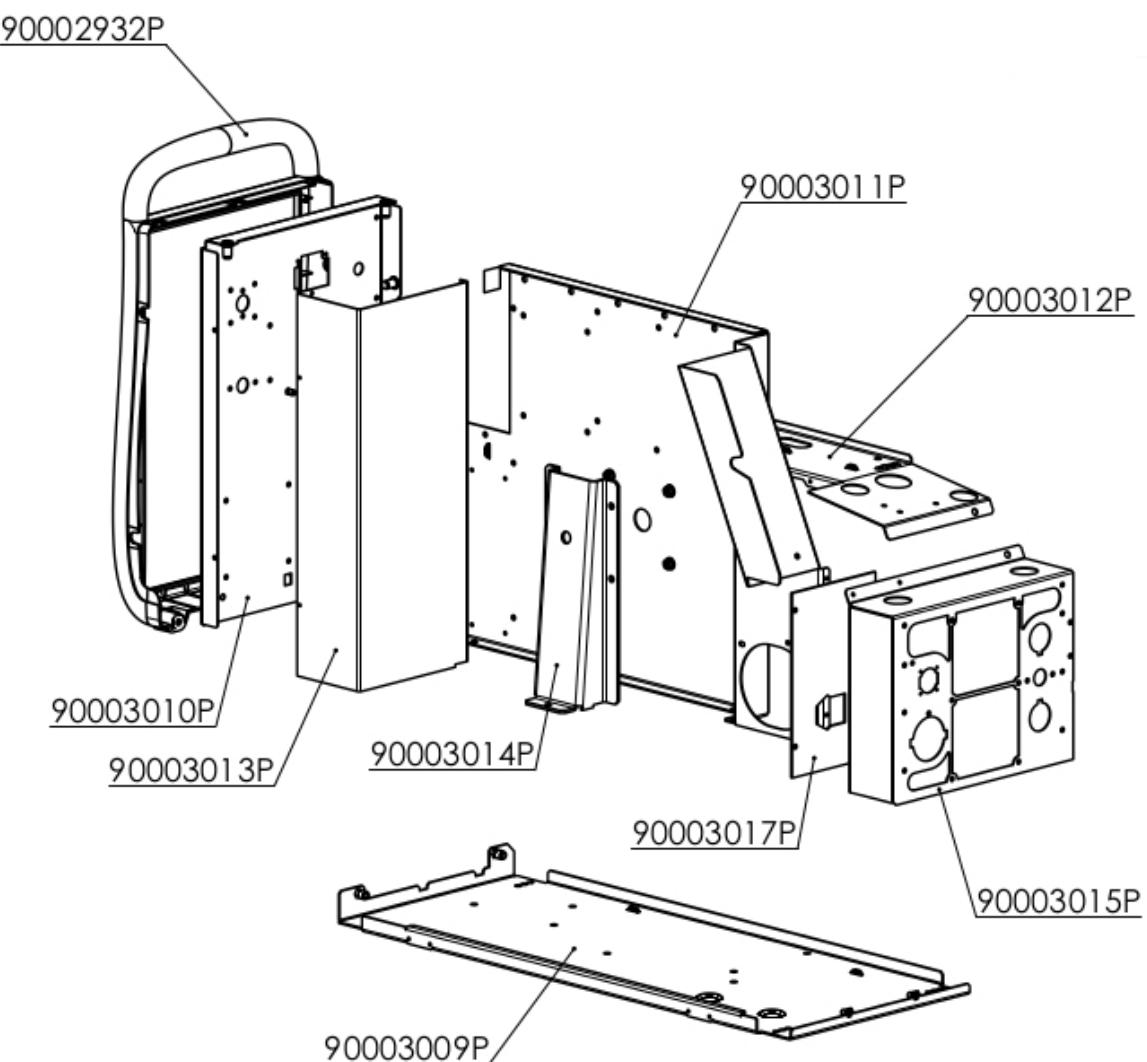

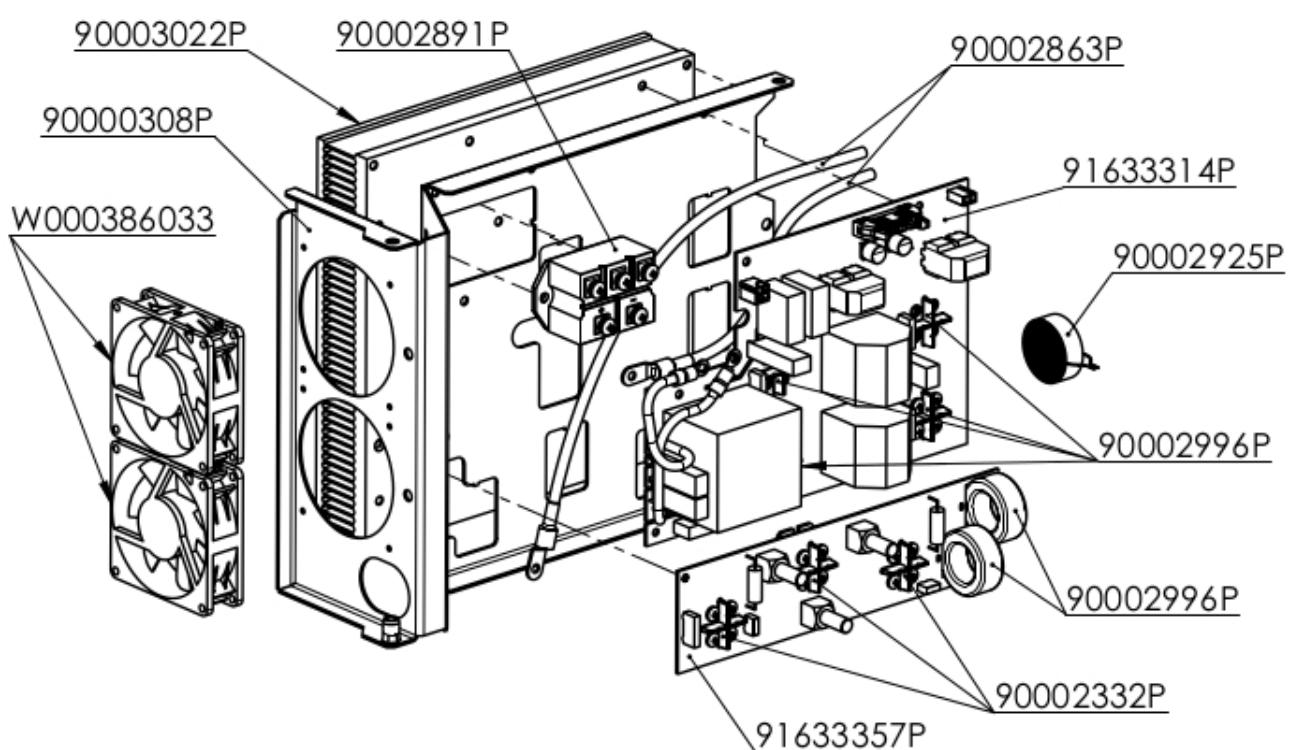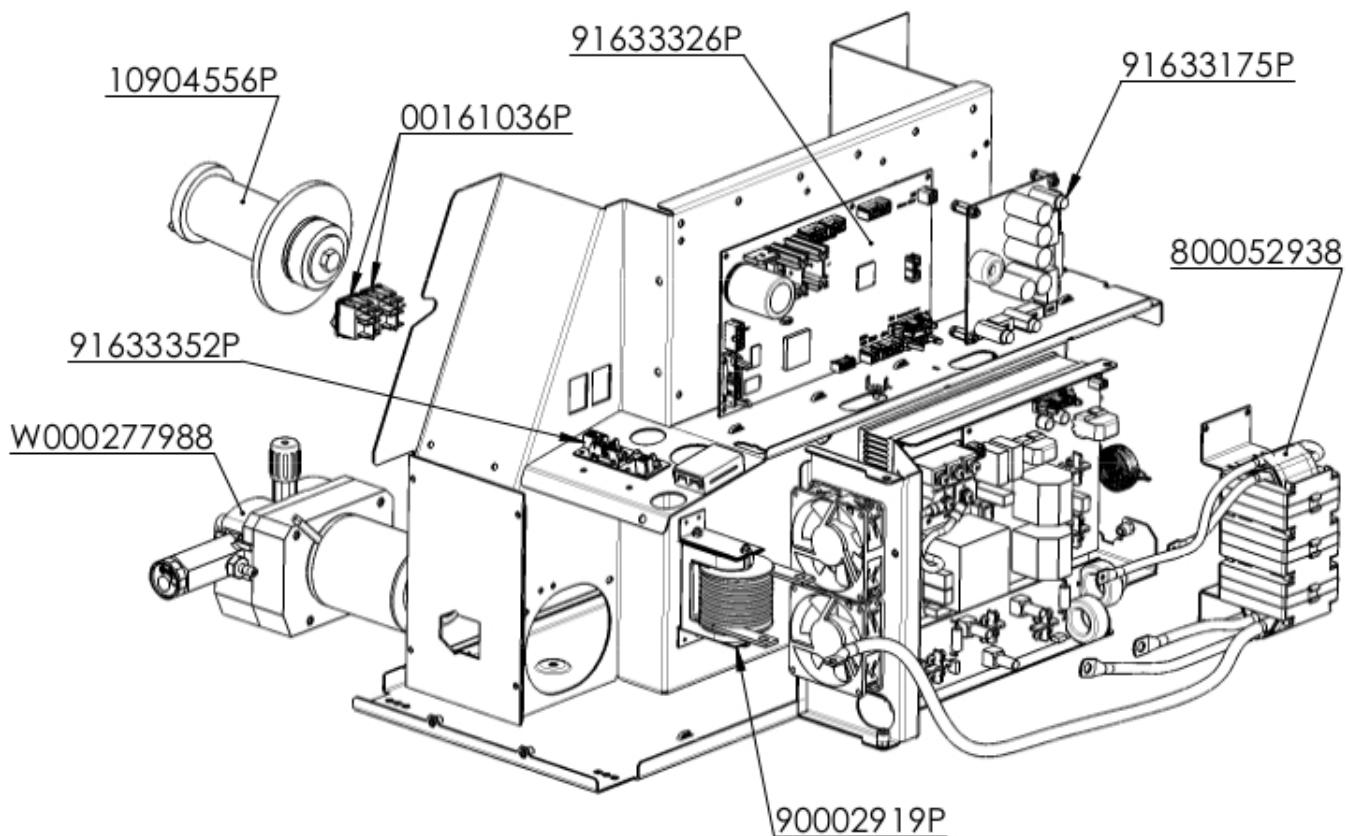**Внутренний и инвертер:**

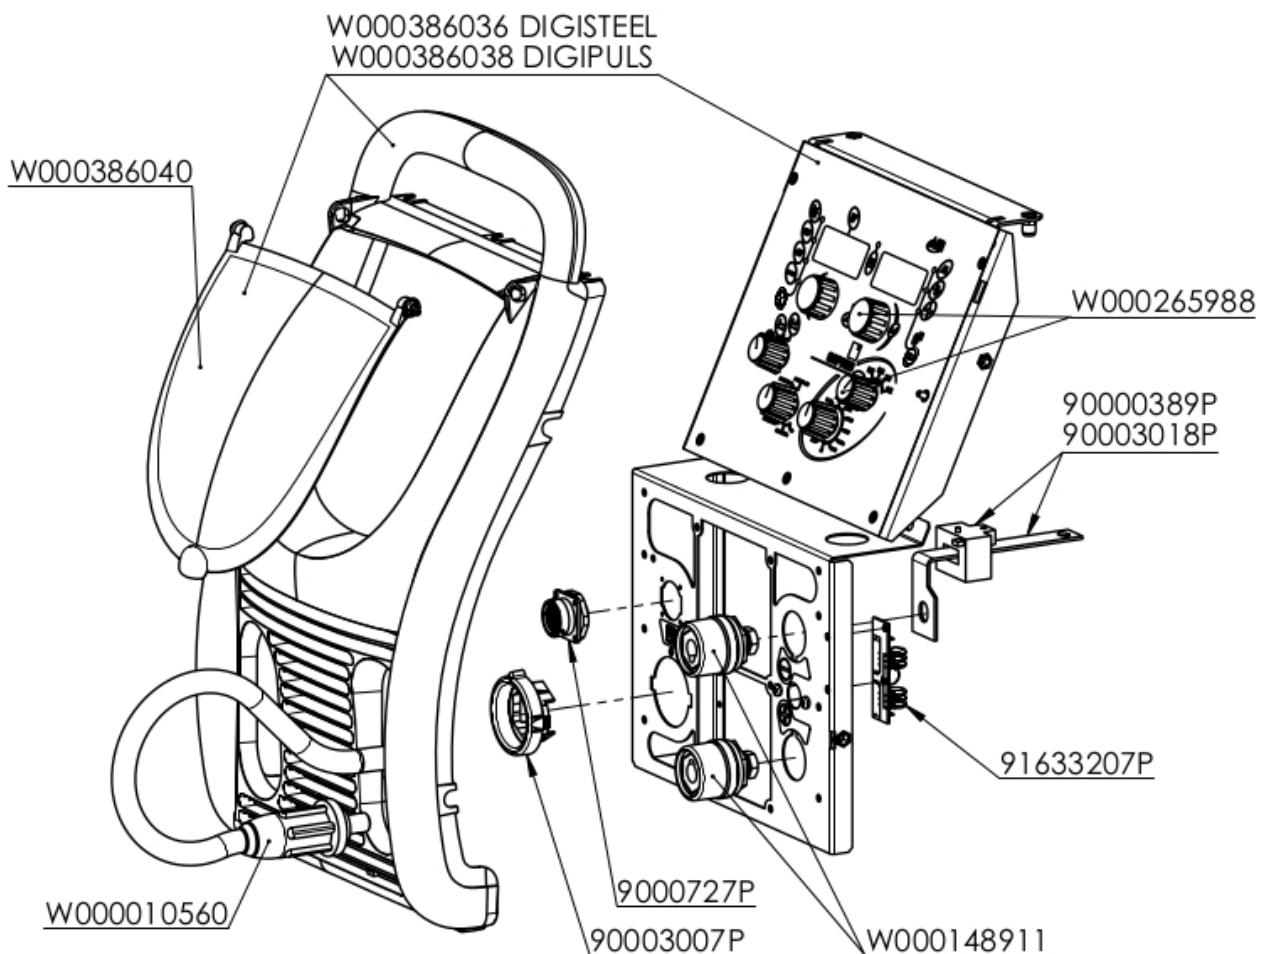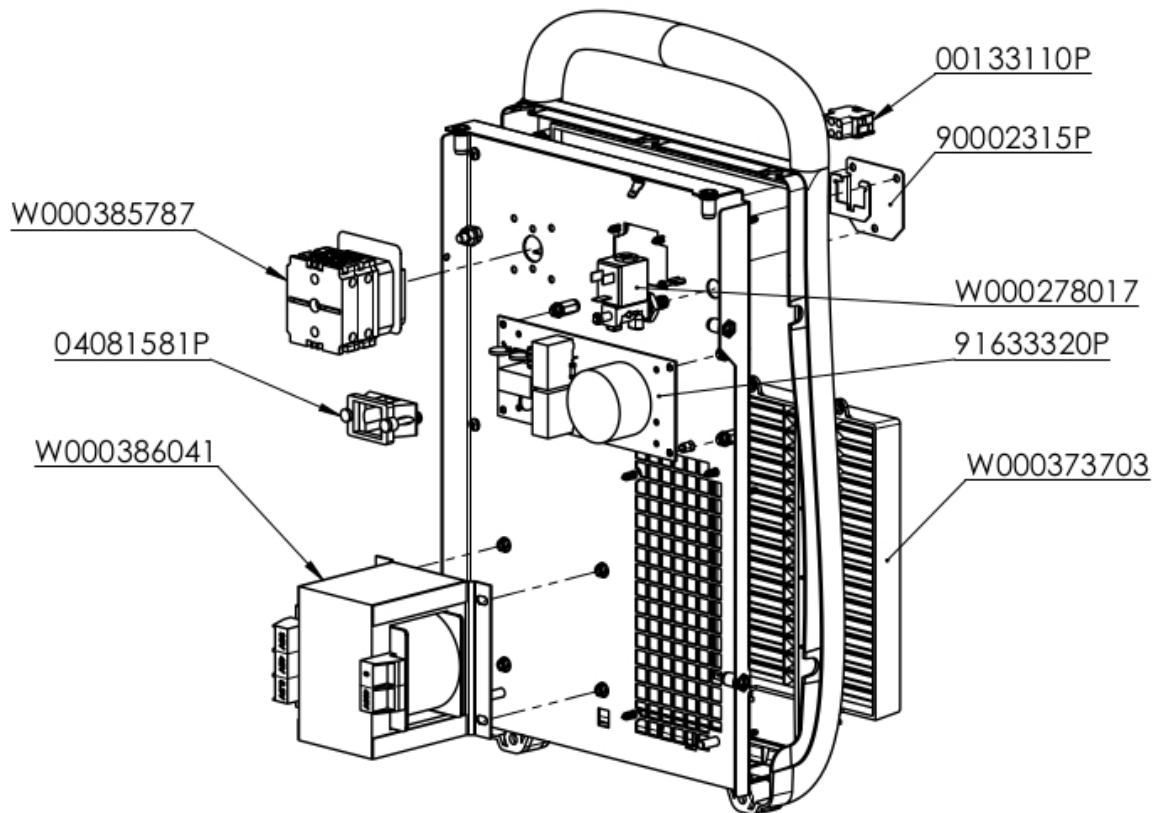Передняя и задняя сторона:

## 5.5. ИЗНОСНЫЕ ЧАСТИ

В приведенном ниже списке указаны износные части установки DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C, которые можно приобрести непосредственно у Вашего местного поставщика.

| ССЫЛКА     | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ               |
|------------|------------------------------|
| W000373703 | ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬР                |
| W000278018 | КОМПЛЕКТ 2 ВИНТОВ ДЛЯ РОЛИКА |
| W000277338 | АДАПТЕР РОЛИКА               |

Износные части направляющей проволоки:

|   | ВВОДНАЯ<br>НАПРАВЛЯЮЩАЯ<br>ПРОВОЛОКИ | АДАПТЕР               | РОЛИК  | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ<br>НАПРАВЛЯЮЩАЯ<br>ПРОВОЛОКИ | ВЫПУСКНАЯ<br>НАПРАВЛЯЮЩАЯ<br>ПРОВОЛОКИ |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| <b>СТАЛЬ</b><br>Нержавеющая<br><b>СТАЛЬ</b>   | 0,6 /<br>0,8                         | Plastic<br>W000277338 | W000305125<br>W000277008<br>W000267599<br>W000305126<br>W000277009 | W000277334                                 | W000277335                             |
|   | 0,9 /<br>1,2                         |                       |  |  | W000277335   W000277336                |
|   | 1,0 /<br>1,2                         |                       |  |  | W000277336                             |
|   | 1,2 /<br>1,6                         |                       |  |  |  |
|   | 1,4 /<br>1,6                         |                       |  |  |  |
| <b>ФЛЮС-<br/>ПРОВОЛОКА С<br/>НАПОЛНИТЕЛЕМ</b> | 0,9 /<br>1,2                         | W000277338            | W000277010<br>W000266330<br>W000277011                             | W000277334                                 | W000277335                             |
|   | 1,2 /<br>1,6                         |                       |  |  | W000277335   W000277336                |
|   | 1,4 /<br>1,6                         |                       |  |  | W000277336                             |
| <b>ЛЕГКИЕ<br/>СПЛАВЫ</b>                      | 1,0 /<br>1,2                         |                       | ALUKIT W000277622  |  |  |
|   | 1,2 /<br>1,6                         |                       |  |  |  |

Возможно использование стальных роликов ALU со стальной проволокой и проволокой с покрытием.

### Установочный ролик

Для установки роликов на платформу требуется адаптер – ссылка W000277338.

## 5.6. ПРОЦЕДУРА УСТАРНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обслуживание электрооборудование должен выполнять только квалифицированный персонал.

| ПРИЧИНЫ  | РЕШЕНИЯ |
|--|---------|
| <b>ГЕНЕРАТОР ВКЛЮЧЕН, ТОГДА КАК ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНА</b> |         |

Питание | Проверьте электропитание (к каждой фазе)

### ОТображение сообщения E01-ond

Превышен максимальный пусковой ток источника питания | Для очистки ошибки нажмите на кнопку OK, обратитесь в службу поддержки клиентов.

### ОТображение сообщения E02 inu

плохое распознавание источника питания – только при пуске.  
- Замыкание коннекторов | Убедитесь, что ленточный кабель между главной картой инвертера и картой цикла соединены должным образом.

### ОТображение сообщения E07 400

Несоответствующее напряжение сети | Убедитесь, что напряжение сети находится в приемлемом диапазоне +/- 20% от первичного источника питания.

### ОТображение сообщения E24 SEN

Сбой в работе температурного датчика | Убедитесь, что соединитель B9 должным образом соединен с картой цикла (если нет, значит не выполняется измерение температуры). Неисправность датчика температуры. Обратитесь к Службе поддержки клиентов.

### ОТображение сообщения E25 -C

Перегрев источника питания | Дайте генератору остыть  
Ventilation | Сбой пропадет сам собой через несколько минут  
Убедитесь, что вентилятор инвертера работает.

### ОТображение сообщения E33-MEM-LIM

Данное сообщение показывает, что память больше не работает

Неисправность во время сохранения в память | Обратитесь в службу поддержки клиентов.

### ОТображение сообщения E43 brd

Электронная плата по умолчанию | Обратитесь в службу поддержки клиентов.

### ОТображение сообщения E50 H2o

Охлаждающее устройство по умолчанию | Убедитесь, что охлаждающее устройство подключено корректно.  
Проверьте устройство охлаждения (трансформатор, водяной насос...) В случае неиспользования охлаждающего устройства дезактивируйте параметр в меню Установок (SETUP).

### ОТображение сообщения E63 IMO

Механическая проблема | Прижимной ролик чрезмерно натянут.  
Шланг подачи проволоки засорен грязью.  
Блокировка оси для барабана механизма подачи проволоки чрезмерно натянута.

### ОТображение сообщения E65-Mot

Дефектные соединители | Проверьте соединение ленточного кабеля кодировщика к мотору механизма подачи проволоки.  
Механическая проблема | Убедитесь, что узел механизма подачи проволоки не заблокирован.  
Проверьте соединение питания механизма подачи проволоки.  
Электропитание | Проверьте F2 (6A) на вспомогательной карте питания.

### ОТображение сообщения E-71-PRO-DIA-MET-GAS

селектор HMI-ПРОЦЕСС ДИАМЕТР-МЕТАЛЛ-GAS в значении по умолчанию | Поверните селектор, чтобы разблокировать, после того, как appeler le службы après Vente если всегда по умолчанию

### ОТображение сообщения StE PUL

Инвертер не распознается должным образом | Обратитесь в службу поддержки клиентов.

### ОТображение сообщения I-A-MAHX

Достигнут максимальный ток источника питания | Снизьте скорость подачи проволоки или напряжение дуги

### ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ bRX-on

Сообщение указывает на то, что кнопка OK или кнопку ОТМЕНА удерживается в нажатом состоянии в неожиданное время

Нажмите кнопку, чтобы разблокировать, после того, как обслуживание клиентов, если вызов всегда по умолчанию

### ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ SPREXX

подачи проволоки всегда активируется невольно

Проверьте кнопку подачи проволоки не заблокирован  
Проверьте подключение этой кнопки и электронной платы

### ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ LOA DPC

Обновление программного обеспечения по ПК активируется непроизвольно

Остановка и запуск источника питания, после того, как обслуживание клиентов, если вызов всегда по умолчанию

### ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ bP-on

Сообщение о том, что кнопка OK остается нажатой в непредвиденное время

### СБОЙ СПУСКОВОГО КРЮЧКА

Данное сообщение генерируется в случае, когда спусковой крючок нажимается в то время, когда он может случайно вызвать пуск цикла.

Спусковой крючок нажимается до включения источника питания или во время сброса по причине сбоя.

### ОТСУТСТВУЕТ СВАРОЧНЫЙ ТОК ОТСУТСТВУЕТ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

Силовой кабель не подключен

Проверьте соединение шины заземления и соединение жгута (кабель управления и силовой кабель)

Сбой источника питания

В режиме сварки покрытым электродом проверьте напряжение между сварочными контактами в задней части генератора. В случае отсутствия напряжения обратитесь в службу поддержки клиентов.

### КАЧЕСТВО СВАРКИ

Неправильная калибровка

Проверьте параметр точной установки (RFP = 0)

Замена горелки и/или шины заземления или заготовки

Выполните повторную калибровку (Проверьте надлежащий электрический контакт в сварочной цепи).

Нестабильная или неустойчивая сварка

Убедитесь, что устройство последовательности не активировано.

Нестабильная или неустойчивая сварка

Проверьте горячий пуск и нисходящий.

Ограниченный диапазон установок регулировки

Выберите ручной режим. Ограничение высвобождается правилами совместимости синергии.

Недостаточное энергообеспечение источника питания

При использовании ПДУ (RC JOB) убедитесь, что Вы не активировали ограничение установки паролем.

Проверьте правильное подключение трех фаз электропитания.

### ПРОЧЕЕ

Проволока застряла в сварочной ванне или в мундштуке.  
При включении питания отображается сообщение triG.

Оптимизируйте параметры гашения дуги: PR спрей и втягивание после сварки.


Сообщение TtriG отображается в случае, если спусковой крючок активирован до включения сварочной установки.

**!Если проблема не устраняется, Вы можете сбросить параметры до заводских установок по умолчанию. Для этого, при выключенном сварочной установке, выберите положение Установка (Setup) при помощи селектора на лицевой панели, нажмите кнопку OK и удерживайте ее во время включения источника питания.**

#### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Вначале запишите Ваши рабочие параметры, поскольку данная операция сотрет все параметры, сохраненные в памяти. Если СБРОС до заводских установок по умолчанию не решает проблему, обратитесь в службу поддержки клиентов.

## 5.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

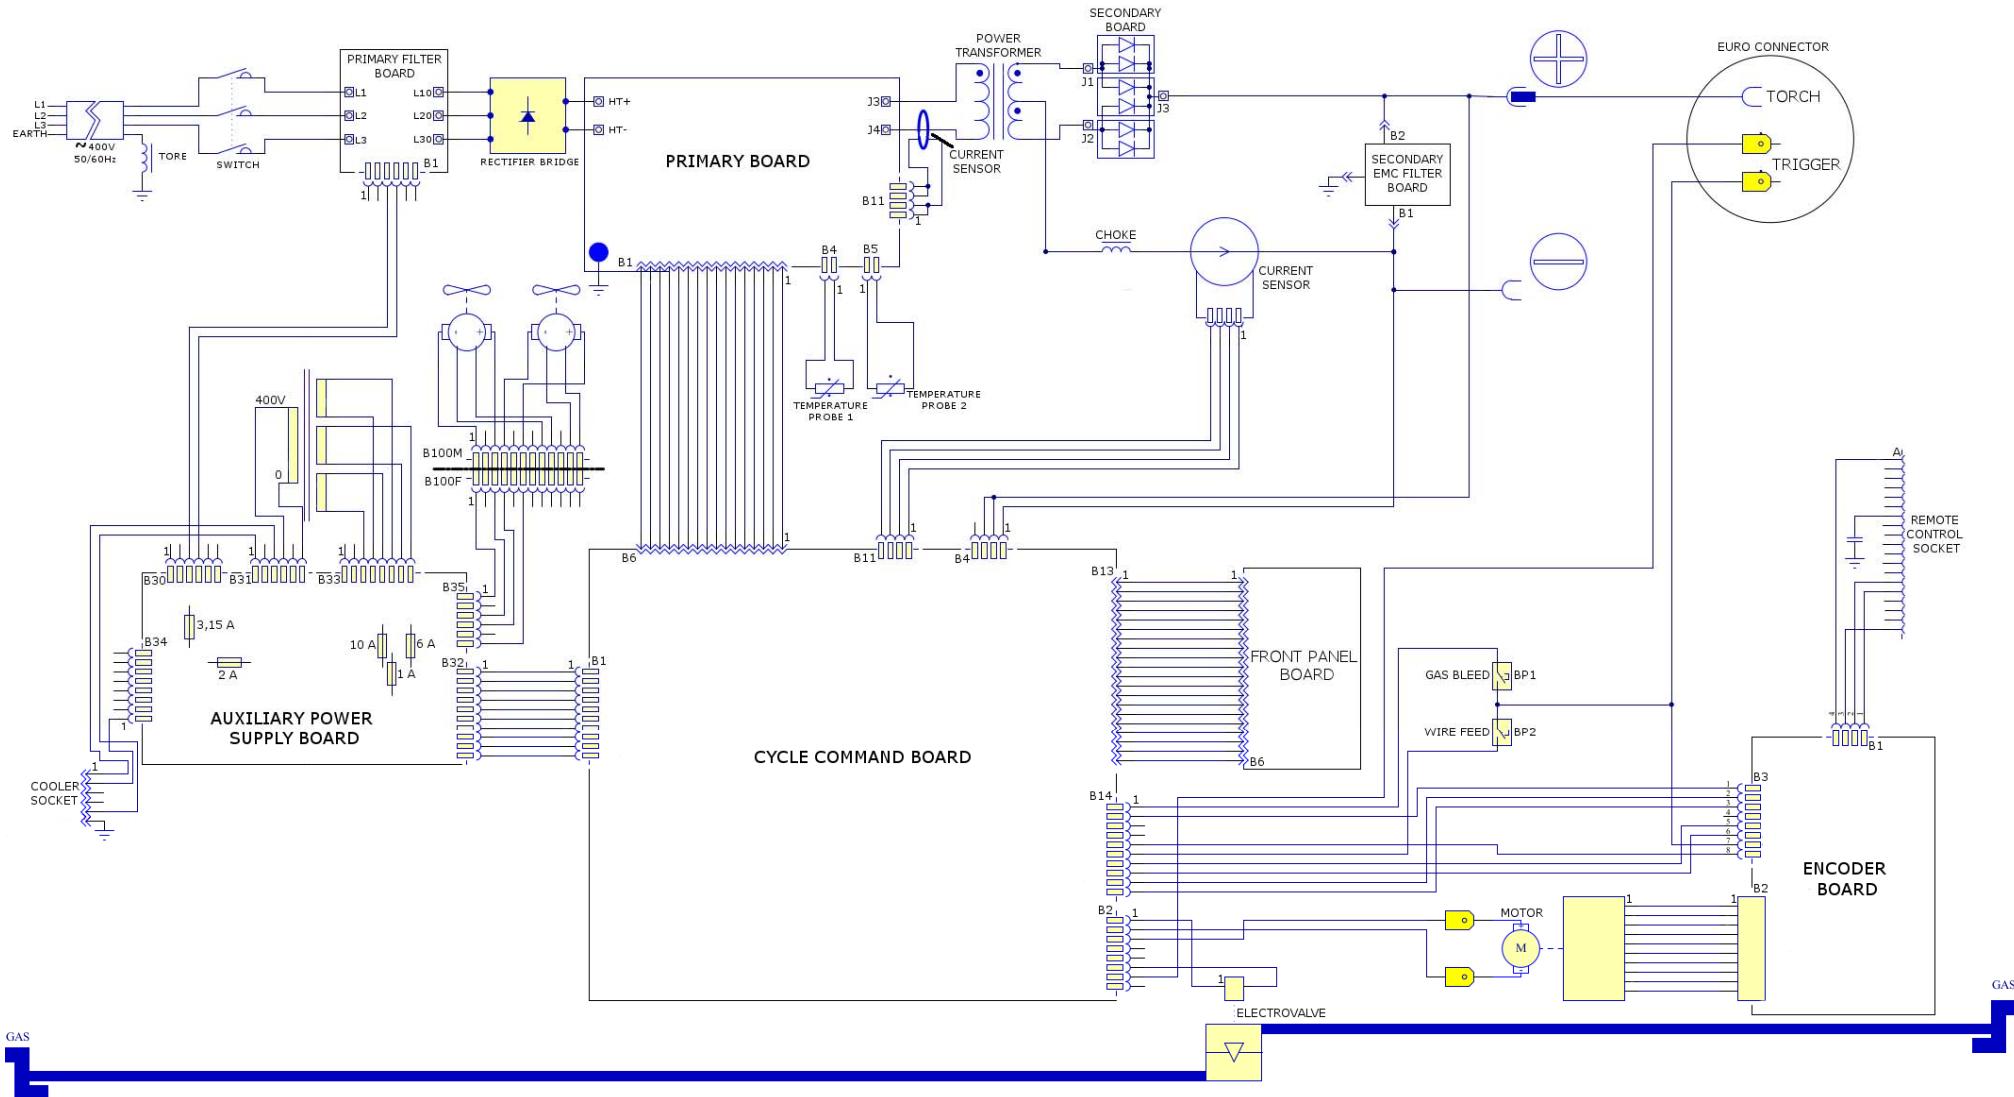

## 6 - ПРИЛОЖЕНИЯ



### 6.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ

Для углеродистых и нержавеющих сталей, в DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C используется 2 типа короткой дуги:

- + «мягкая» или «гладкая» короткая дуга
- + «динамическая» короткая дуга или «быстрая короткая дуга» SSA

Импульсная дуговая сварка плавящимся электродом (MIG) может применяться для всех типов металла (сталь, нержавеющая сталь и алюминий) со сплошными проволоками и с проволоками с наполнителем. В частности, данный режим подходит для нержавеющей стали и алюминия, для которых он является идеальным процессом, исключающим брызги и позволяющим достичь отличного плавления проволоки.

- + Характеристики дуги источника питания

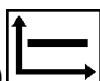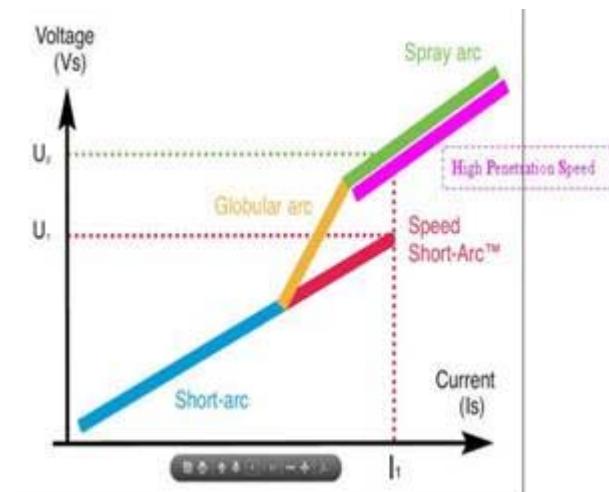


“Мягкая” или “Гладкая” короткая дуга (SA)

«Мягкая» короткая дуга обеспечивает значительное снижение брызг при сварке углеродистых сталей, что приводит к значительному снижению затрат на обработку.


Она улучшает внешний вид сварного шва благодаря улучшенному смачиванию сварочной ванны.

«Мягкая» короткая дуга подходит для сварки во всех положений. Увеличение сворости подачи проволоки позволяет войти в режим дуговой сварки со струйным переносом металла, не предотвращая переход в глобулярный режим.

Форма волны сварки короткой дугой

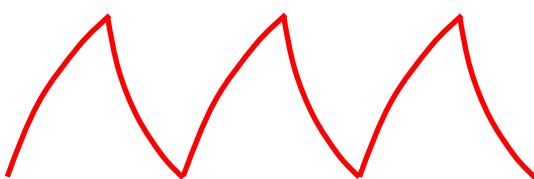

**Примечание:** «Мягкая» короткая дуга немногим более энергична в отличие от «быстрой» короткой дуги. Следовательно, «быстрая» короткая дуга может быть предпочтительней «мягкой» короткой дуге при сварке очень тонких листов ( $\leq 1$  мм) или для провара.

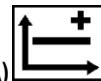

“Динамическая” короткая дуга или “Быстрая короткая дуга” (SSA)

Путем увеличения скорости подачи проволоки режим гладкой короткой дуги плавно переходит в режим быстрой короткой дуги, тем временем предотвращая глобулярный режим

Путем увеличения скорости подачи проволоки режим гладкой короткой дуги плавно переходит в режим быстрой короткой дуги, тем временем предотвращая глобулярный режим.

Благодаря управлению быстрой дуги и использованию соответствующего программирования, DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C может искусственно продлить диапазон короткой дуги до высоких токов, в диапазоне быстрой короткой дуги.

### Форма волны процесса сварки быстрой короткой дугой



Исключая режим «глобулярной» дуги, которая характеризуется тяжелыми и липкими брызгами и более высокой энергией, чем при короткой дуге, режим быстрой короткой дуги позволяет:

- ⇒ Снижать количество искажений при высоких токах сварки в типичном сварочном диапазоне «глобулярной» дуги
- ⇒ Снижать количество брызг по сравнению с глобулярным режимом
- ⇒ Получать хороший вид сварного шва
- ⇒ Снижать выделение дыма по сравнению с обычными режимами (до 25%)
- ⇒ Получать хороший круглый провор
- ⇒ Выполнять сварку во всех положениях

**Примечание:** Программы CO<sub>2</sub> автоматически и эксклюзивно используют «мягкую» короткую дугу и не дают доступа к быстрой короткой дуге. «Динамическая» короткая дуга не пригодна для сварки с CO<sub>2</sub> по причине нестабильности дуги.



### **НОРМАЛЬНЫЙ импульсный режим дуговой сварки плавящимся электродом (MIG)**

Перенос металла в дуге происходит путем отделения капель, получаемых в результате импульсов тока. Микропроцессор вычисляет все импульсные параметры импульсной дуговой сварки плавящимся электродом (MIG) для каждой скорости подачи проволоки для обеспечения превосходных результатов сварки и зажигания.

преимуществами импульсной дуговой сварки плавящимся электродом (MIG) являются:

- + Снижение искажений при высоких токах сварки при обычном диапазоне «глобулярного» режима сварки и дуговой сварке со струйным переносом металла
- + Позволяет выполнять сварку во всех положениях
- + Превосходное плавление проволок из нержавеющей стали и алюминия.
- + Практически полное исключение брызг и соответственно работ по финишной обработке
- + Хороший внешний вид сварного шва
- + Снижение выделения дыма по сравнению с обычными методами и короткой дугой с равномерной скоростью (до 50%);

Импульсные программы **DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C** для нержавеющей стали исключают небольшие брызги, которые могут иметь место на тонких листах металла при очень низких скоростях подачи проволоки. Такие «шарики» образуются от небольших брызг металла во время отрыва капель. Степень данного феномена зависит от типа и происхождения проволок.

Данные программы для нержавеющей стали прошли улучшения для работы при малых токах и улучшения гибкости использования для сварки тонких листов металла с использованием метода импульсной дуговой сварки плавящимся электродом (MIG)..

превосходные результаты сварки тонких листов стальных металлов (1 мм) получаются с использованием импульсного метода дуговой сварки плавящимся электродом (mig) с проволокой диаметром ø 1 мм в среде газов M12 или M11 (в среднем допустимо 30a).

Внешний вид соединений, полученных с использованием DIGISTEEL III 320C / DIGIPULS III 320C по качеству сравним с дуговой сваркой вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG).


## 6.2. УЛУЧШЕННЫЙ ЦИКЛ СВАКРИ

### 2- Шаговый цикл

Нажатие на спусковой крючок активирует подачу проволоки и пред-газ, а также включает сварочный ток. Отпускание спускового крючка приводит к остановке сварки.

Le cycle Hot Start est validé par le paramètre **tHS=OFF** dans le sous-menu cycle général du SETUP. Il permet de commencer le soudage par un pic de courant facilitant l'amorçage.

L'évanouissement permet de terminer le cordon de soudure par un niveau de soudage décroissant.

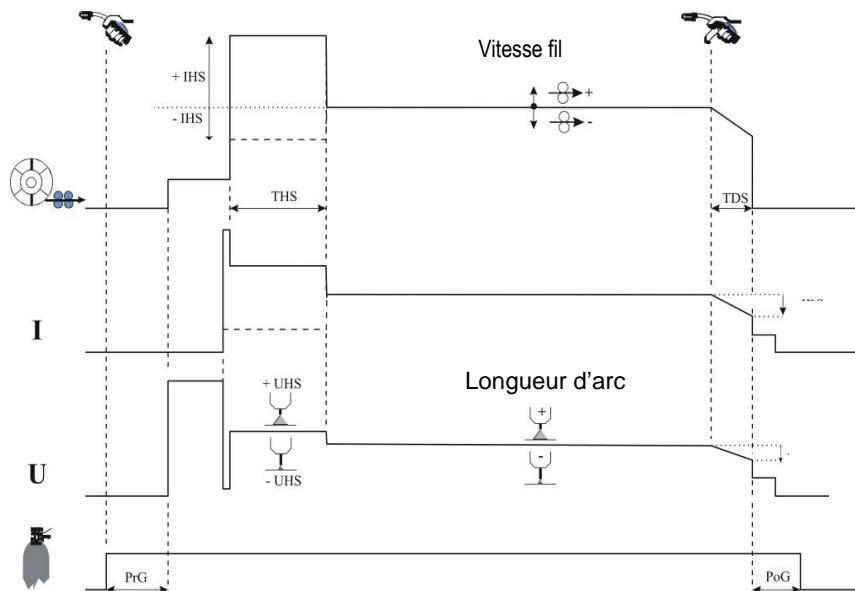

### 4- шаговый цикл

Нажатие на спусковой крючок в первый раз активирует предгаз за которым следует горячий пуск. Отпускание спускового крючка приводит к началу сварки.

Если ГОРЯЧИЙ ПУСК не активен, сварка начнется сразу после предгаза. В таком случае, отпускание спускового крючка (2-й шаг) не приведет к действию, а сварочный цикл продолжится.


Нажатие на спусковой крючок в фазе сварки (3-й шаг) обеспечит контроль над длительностью функций уменьшения и антикратера в соответствии с предварительно запрограммированной задержкой времени.

Если нет времени уменьшения, отпускание спускового крючка немедленно переключит в постгаз ((как запрограммировано в Установке (Setup)).

4-шаговом режиме (4T), отпускание спускового крючка приводит к остановке функции антикратер при ВКЛЮЧЕННОМ времени уменьшения (тока).


При ОТКЛЮЧЕНИИ времени (уменьшения тока) отпускание спускового крючка приведет к остановке ПОСТГАЗА.

Функции Горячего пуска и времени уменьшения недоступны в ручном режиме.

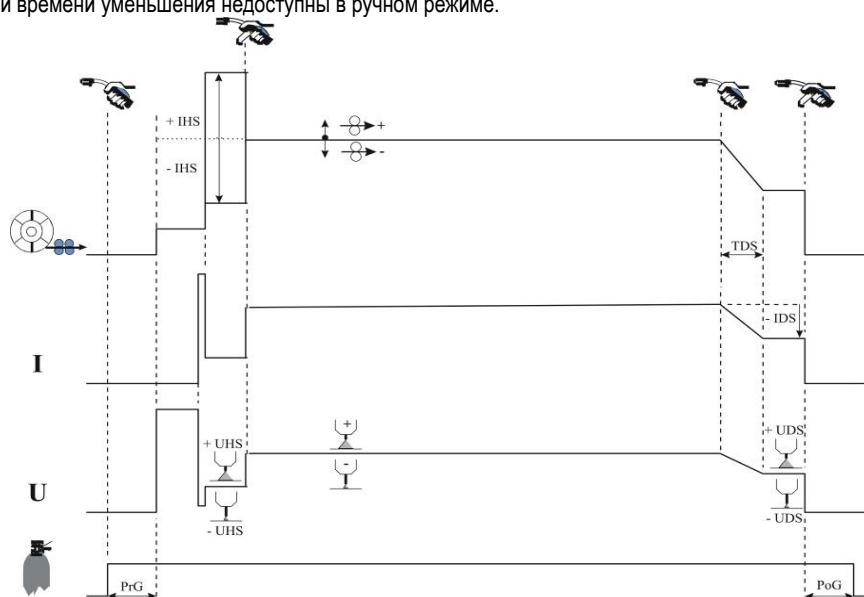

### Точечный цикл

Нажатие на спусковой крючок активирует скорость подачи проволоки и предгаз, а также включает сварочный ток. Отпускание спускового крючка приводит к остановке сварки. Регулировка установок горячего пуска, времени уменьшения (тока) и устройства последовательности отключено. В конце задержки времени точечного цикла сварка останавливается.

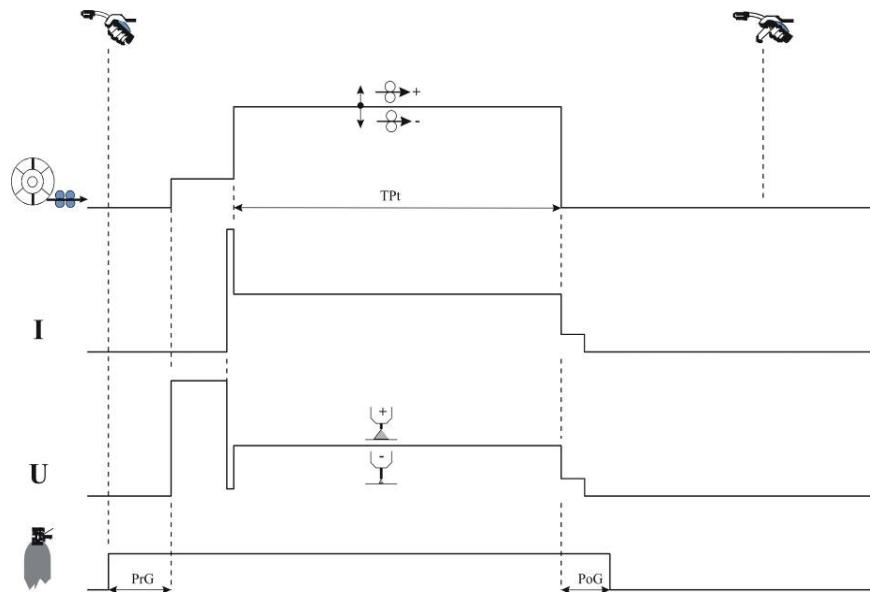

#### Цикл устройства последовательности

Устройство последовательности подтверждается параметром "tSE≠OFF" в подменю специального цикла меню УСТАНОВКИ (SETUP).

Для доступа :


Параметр "tSE" отображается в меню «ЦИКЛ» ("CYCLE")

Установите данный параметр в значение между 0 и 9.9 с.

tSE : Длительность 2 плато, если ≠ ВЫКЛ (OFF).

ISE : Ток 2 уровня как % 1 уровня.

Доступно только в синергическом режиме, 2T цикл или 4T цикл.

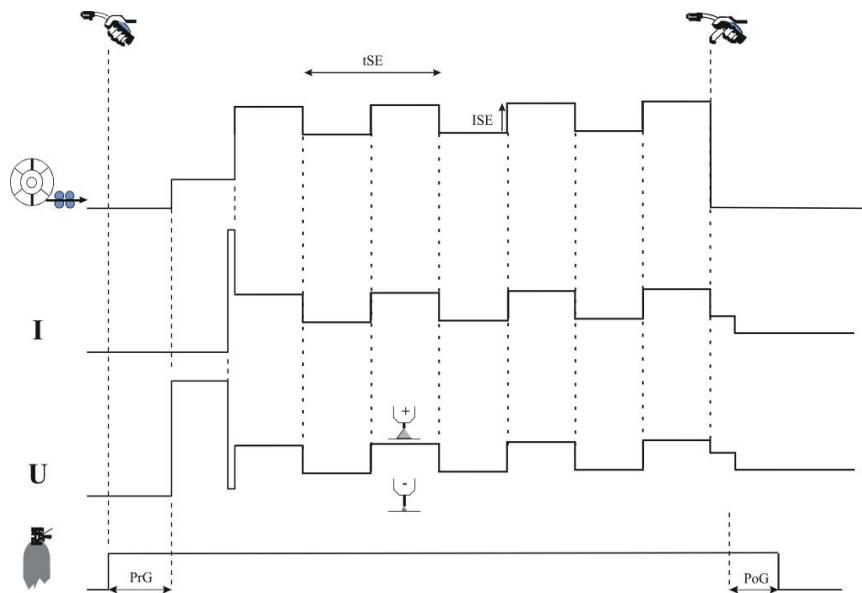

#### Точная установка (параметр регулируется в меню установки цикла "tFP")


При импульсной сварке, функция точной установки позволяет оптимизировать место отделения капли в соответствии с вариацией в составе используемых проволок и сварочных газов.

Если в дуге наблюдаются мелкие брызги, которые могут прилипнуть к заготовке, установка точной настройки может быть изменена в сторону отрицательных значений.

Если по дуге передаются крупные капли, установки точной настройки можно изменить в сторону положительных значений.

**PR спрей или заточка проволоки**

Конец циклов сварки можно менять для предотвращения образования шарика на конце сварки. Данная операция с проволокой обеспечивает практически идеальное повторное зажигание. Выбранное решение состоит из подачи пика тока в конце цикла, что приводит к заострению конца проволоки.

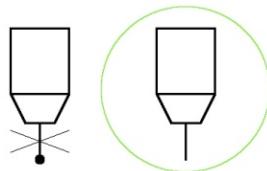

**Примечание:** Данный пик тока в конце цикла не всегда желателен. Например, при сварке тонкого листа металла, данный механизм может привести к кратеру.

### 6.3. СПИСОК СИНЕРГИЙ

| КОРОТКАЯ ДУГА   |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
|                 | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2       | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                 | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                 | M20    | M20    | M20  | M20    |
|                 | /      | I1     | I1   | I1     |
| CrNi            | /      | M11    | M11  | M11    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                 | /      | M12    | M12  | M12    |
| AISi            | /      | /      | C1   | C1     |
| Al              | /      | /      | /    | C1     |
| AlMg3           | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn      | /      | /      | C1   | C1     |
| AlMg5           | /      | /      | C1   | C1     |
| Cupro Si        | /      | C1     | C1   | C1     |
| Cupro Alu       | /      | /      | C1   | C1     |
| SD ZN           | /      | /      | M21  | M21    |
| RCW             | /      | /      | M21  | M21    |
| SD 100          | /      | /      | I1   | I1     |
| MCW :<br>SD 200 | /      | /      | M21  | M21    |
| BCW :<br>SD 400 | /      | /      | /    | M21    |
|                 | /      | /      | /    | I1     |


| БЫСТРАЯ КОРОТКА ДУГА |        |        |      |        |
|----------------------|--------|--------|------|--------|
|                      | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2            | M21    | M21    | M21  | M21    |
|                      | M14    | M14    | M14  | M14    |
|                      | M20    | M20    | M20  | M20    |
| CrNi                 | /      | M12    | M12  | M12    |
|                      | /      | M12    | M12  | M12    |
|                      | /      | M11    | M11  | M11    |

|               |   | ИМПУЛЬС |        |      |        |
|---------------|---|---------|--------|------|--------|
|               |   | 0.6 mm  | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm |
| Fe SG 1/2     | / |         | M21    | M21  | M21    |
|               | / |         | M14    | M14  | M14    |
|               | / |         | M20    | M20  | M20    |
| CrNi          | / |         | M11    | M11  | M11    |
|               | / |         | M12    | M12  | M12    |
|               | / |         | M12    | M12  | M12    |
| AISi          | / | /       |        | C1   | C1     |
| Al            | / | /       |        | /    | C1     |
| AlMg 3,5      | / | /       |        | C1   | C1     |
| AlMg4,5 Mn    | / | /       |        | C1   | C1     |
| AlMg5         | / | /       |        | C1   | C1     |
| Cupro Si      | / | /       |        | C1   | C1     |
| Cupro Alu     | / | /       |        | C1   | C1     |
| MCW<br>SD 200 | / | /       |        | /    | M21    |
| BCW<br>SD 400 | / | /       | /      | /    | M21    |

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае вопросов по другим синергиям, обращайтесь к нашему агентству

| ТАБЛИЦА ГАЗОВ                 |               |
|-------------------------------|---------------|
| Описание на источнике питания | Название газа |
| CO2                           | I1            |
| Ar(82%) / CO2(18%)            | M21           |
| Ar(92%) / CO2(8%)             | M20           |
| Ar / CO2 / O2                 | M14           |
| Ar / CO2 / H2                 | M11           |
| Ar(98%) / CO2(2%)             | M12           |
| Ar / He / CO2                 | M12           |
| Ar                            | C1            |

| ТАБЛИЦА ПРОВОЛОК              |                             |                    |           |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Описание на источнике питания | Désignation                 | Название проволоки |           |
| Fe SG 1/2                     |                             | Nertalic G2        | Filcord D |
|                               | Steel Solid wire            | Filcord            | Filcord E |
|                               |                             | Filcord C          | Starmag   |
| Сплошной оцинкованный провод  | Solid wire galva            | Filcord ZN         |           |
| CrNi                          |                             | Filinox            |           |
|                               |                             | Filinox 307        |           |
|                               | Stainless steel solid wire  | Filinox 308 Lsi    |           |
|                               |                             | Filinox 316 Lsi    |           |
| AlSi                          |                             | Filalu AlSi5       |           |
| Al                            |                             | Filalu Al 99,5     |           |
| AlMg3                         | Aluminium solid wire        | Filalu AlMg3       |           |
| AlNi4,5Mn                     |                             | Filalu AlMg4,5     |           |
| AlMg5                         |                             | Filalu AlMg5       |           |
| CuproSi                       | Copper Silicium solid wire  | Filcord CuSi       |           |
| CuproAl                       | Copper Aluminium solid wire | Filcord 46         |           |
| BCW                           | Basic core wire             | SAFDUAL            |           |
| MCW                           | Metal core wire             | STEEL CORED        |           |
| RCW                           | Rutil core wire             | INOXCORED          |           |

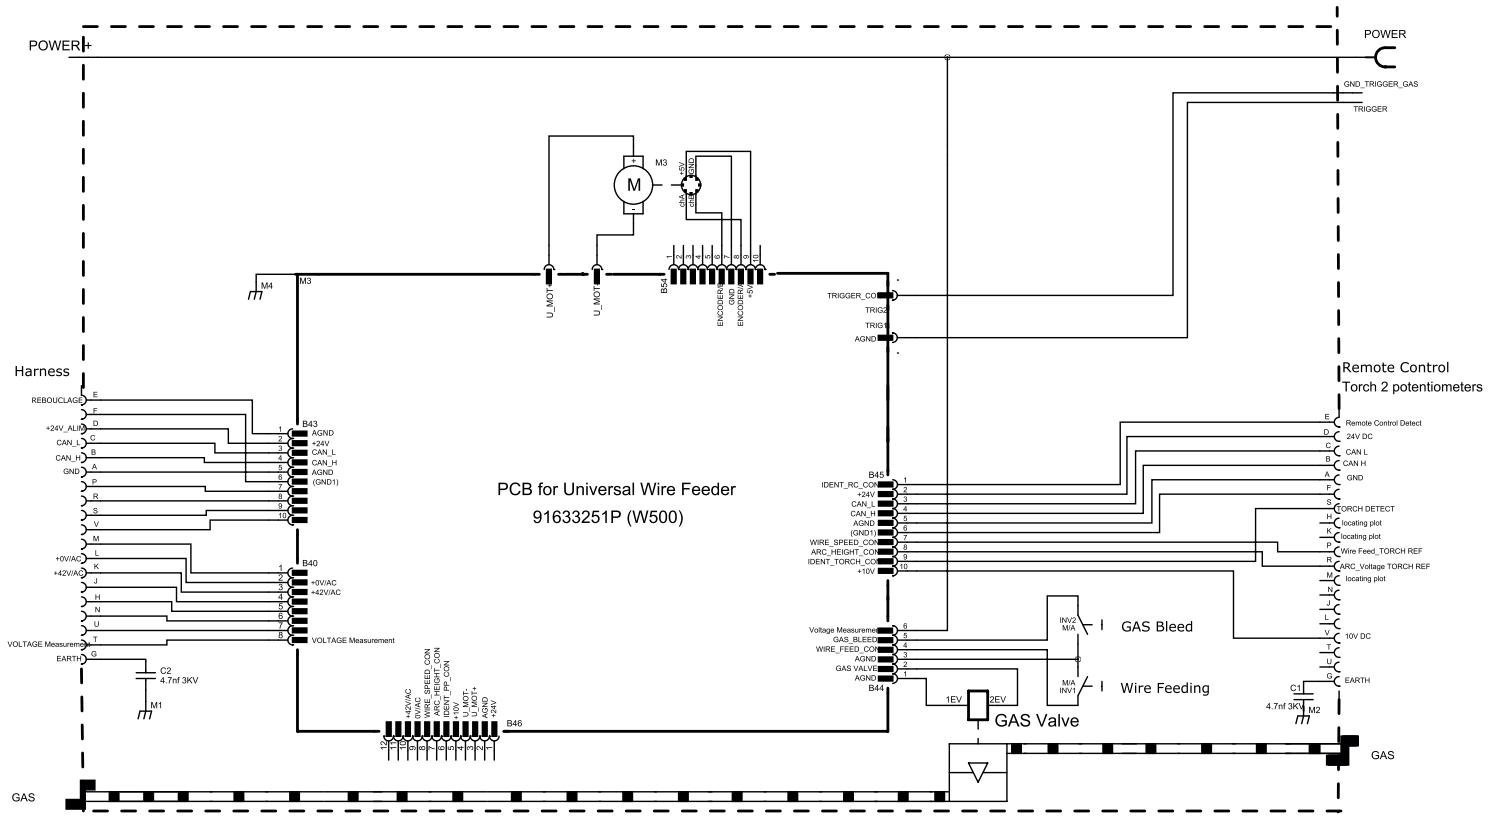

**DVU W500**

INDICE DATE MOTIF

F/GB

